Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Направление подг	отовки_	15.03.01 «Техноло	гия машиностроения	{}}	
		огия машиностроен			
	DI IIIX/	CITIA O ITDA HIJAJ		ГОТА	
			ИКАЦИОННАЯ Р <i>А</i> фикации «бакалав р		
	Н		рикации «оакалавр _{работы}	<u>»</u>	
РАЗРАБОТКА	TEXH		ТРОЦЕССА ИЗГОТО	ВЛЕНИЯ КО	РПУСА
			9.01.010СБ		
Студент					
Группа		ФИО		Подпись	Дата
10A21	Иван	ов Сергей Евгеньеви	Т Ч		
~					
Руководитель		*110			
Должность		ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент		А.В.Вальтер	K.T.H.		
		<u> </u>	<u>.</u>	<u> </u>	
		консул	ЬТАНТЫ:		
По разделу «Фина	нсовый	і менеджмент, ресур	соэффективность и р	есурсосбереже	ение»
Должность		ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Ассистент		Д.Н. Нестерук	К.П.Н.		
пссистент		д.п. пестерук	K.II.II.		
По разделу «Соци	апьная	ответственность»			
Должность	шлил	ФИО	Ученая степень,	Подпись	Дата
TT 1		р л п	звание		
Профессор		В.А. Портола	Д.Т.Н.		
**					
Нормоконтроль		ФИО	V	П	π
Должность		ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент		А.А. Ласуков	K.T.H.		
		· •			•
		ДОПУСТИТЬ	ь К ЗАЩИТЕ:		
Зав. кафедро	й	ФИО	Ученая степень,	Подпись	Дата

А.А. Моховиков

Доцент

звание

к.т.н.

Запланированные результаты обучения по ООП

Код	Результат обучения					
результатов	ьтатов (выпускник должен быть готов)					
Профессиональные компетенции						
P1	Применять базовые и специальные знания в области					
	математических, естественных, гуманитарных и					
	экономических наук в комплексной инженерной деятельности					
	на основе целостной системы научных знаний об окружающем					
	мире.					
P7	Использовать законы естественнонаучных дисциплин и					
	математический аппарат в теоретических и экспериментальных					
	исследованиях объектов, процессов и явлений в					
	машиностроении, при производстве иных металлоконструкций					
	и узлов, в том числе с целью их моделирования с					
	использованием математических пакетов прикладных					
	программ и средств автоматизации инженерной деятельности					
P8	Обеспечивать соблюдение технологической дисциплины при					
7.0	изготовлении изделий машиностроения					
P9	Осваивать внедряемые технологии и оборудование, проверять					
	техническое состояние и остаточный ресурс действующего					
	технологического оборудования, обеспечивать ремонтно-					
	восстановительные работы на производственных участках					
D12	предприятия.					
P12	Проектировать изделия машиностроения, опасные технические					
	устройства и объекты и технологические процессы их					
	изготовления, а также средства технологического оснащения,					
	оформлять проектную и технологическую документацию в соответствии с требованиями нормативных документов, в том					
	числе с использованием средств автоматизированного проектирования и с учетом требований ресурсоэффективности,					
	производительности и безопасности.					
P13	Составлять техническую документацию, выполнять работы по					
	стандартизации, технической подготовке к сертификации					
	технических средств, систем, процессов, оборудования и					
	материалов, организовывать метрологическое обеспечение					
	технологических процессов, подготавливать документацию					
	для создания системы менеджмента качества на предприятии.					
	Эффективно работать индивидуально и в качестве члена					
P4	команды, демонстрируя навыки руководства отдельными					
	группами исполнителей, в том числе над					
	междисциплинарными проектами, уметь проявлять личную					
	ответственность, приверженность профессиональной этике и					
	нормам ведения профессиональной деятельности.					

Код	Результат обучения					
результатов	(выпускник должен быть готов)					
	Универсальные компетенции					
P5	Демонстрировать знание правовых, социальных,					
	экологических и культурных аспектов комплексной					
	инженерной деятельности, знания в вопросах охраны здоровья,					
	безопасности жизнедеятельности и труда на предприятиях					
	машиностроения и смежных отраслей.					
P6	Осуществлять коммуникации в профессиональной среде и					
	обществе в целом, в том числе на иностранном языке;					
	анализировать существующую и разрабатывать					
	самостоятельно техническую документацию; четко излагать и					
защищать результаты комплексной инженерной дея						
	на производственных предприятиях и в отраслевых научных					
	организациях.					
P14	Непрерывно самостоятельно повышать собственную					
	квалификацию, участвовать в работе над инновационными					
	проектами, используя базовые методы исследовательской					
	деятельности, основанные на систематическом изучении					
	научно-технической информации, отечественного и					
	зарубежного опыта, проведении патентных исследований.					

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Направление подготовки___15.03.01 «Технология машиностроения»____

Кафедра «Технология машиностроения»_____

		У	ТВЕРЖД	ДАЮ:	
		3	ав. кафед	рой	
		_		A	.А. Моховиков_
		$\overline{(I)}$	Тодпись)	(Дата)	(Ф.И.О.)
	3A	ДАНИЕ			
на выполі	нение выпуски	ой квалифика	ационно	й работь	J
В форме:	•	-		-	
Бакалаврской работы					
	работы, дипломного	проекта/работы, ма	гистерской	диссертаци	и)
Студенту:					
Группа			ФИО		
10A21	Иванов Сергей	Евгеньевич			
Тема работы:					
РАЗРАБОТКА ТЕХНО.	ЛОГИЧЕСКОГО	О ПРОЦЕССА	А ИЗГОТ	ГОВЛЕН	ИЯ КОРПУСА
К750Ю.09.01.010СБ					
Утверждена приказом ди	иректора (дата, н	номер)	№29/C	от 29.01.2	2016г
Срок сдачи студентом вы	` `	* /	17.6.201	16 г.	
1 7, 37,	1				
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАН	ИЕ:		•		
Исходные данные к раб		Чертёж лета.	ли. голо	вая прог	рамма выпуска
(наименование объекта исследовани:		5350 шт.	,	. г	r J
проектирования; производительност		2300 Ш1.			
режим работы (непрерывный, перио циклический и т. д.); вид сырья или м					
требования к продукту, изделию или					
требования к особенностям функцио					
(эксплуатации) объекта или изделия					
эксплуатации, влияния на окружаюи энергозатратам; экономический ана					
Перечень подлежащих	•	Разработка те	ехнологи	ческого і	процесса
исследованию, проекти	рованию и	изготовления			-
разработке вопросов	-	Конструирование станочного сверлильно-			
(аналитический обзор по литератур	ным источникам с	фрезерного п			
целью выяснения достижений миров	ой науки техники в	себестоимост	-		
	рассматриваемой области; постановка задачи				
исследования, проектирования, конструирования; содержание процедуры исследования, проектирования,		Рассмотрени	е вопросо	ов по обе	спечению
конструирования; обсуждение резул		безопасности	в проце	ссе произ	вводства
работы; наименование дополнительных разделов,		детали.	-	•	
подлежащих разработке; заключени	е по работе).	, ,			
Перечень графического	о материала	ФЮРА.А210	87.001 K	орпус	
(с точным указанием обязательных	_	ФЮРА.А21087.002СБ Корпус			
			1)		

	ФЮРА.А21087.003 Карты наладок
	ФЮРА.А21087.004СБ Приспособление
	ФЮРА.А21087.005Карты наладок
Консультанты по разделам	выпускной квалификационной работы
(с указанием разделов)	• •
Раздел	Консультант
«Финансовый менеджмент,	Д.Н. Нестерук
ресурсоэффективность и	
ресурсосбережение»	
«Социальная	д.т.н., В.А. Портола
ответственность»	
Названия разделов, которь	не должны быть написаны на русском и иностранном
языках:	
Реферат	

Дата выдачи задания на выполнение выпускной	08.02.2016
квалификационной работы по линейному графику	

Задание выдал руководитель:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
доцент	А.В. Вальтер	к.т.н.		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
10A21	Иванов Сергей Евгеньевич		

РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 97 страниц, 13 рисунков, 27 таблиц, 1 приложение, 9 листов графического материала.

Ключевые слова: КОРПУС, СЛЕСАРНАЯ, СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНАЯ, БАЗИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, ФРЕЗА, СВЕРЛО, ЗАГОТОВКА.

Целью проектирования является разработка технологического процесса механической обработки изделия корпус.

Тема выпускной квалификационной работы "Проект технологического процесса изготовления изделия корпус 09.01.010СБ изделия К750Ю".

ВКР содержит следующие главы: введение, расчёты и аналитика, финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение, социальная ответственность.

В технологической части изложено описание последовательности технологического процесса, расчетов припусков, расчетов режимов резания и норм времени.

- В конструкторской части приведены описания и расчет приспособлений, режущего и мерительного инструмента.
- В организационной части приведены расчеты количества оборудования, числа рабочих.
- В экономической части рассчитаны технико-экономические показатели, а также экономический годовой эффект.
- В разделе социальная ответственность освещены вопросы безопасности работы на участке и меры предупреждения опасных производственных факторов.
- В графической части изображены чертеж детали совместно с заготовкой, чертежи приспособлений, карты наладок на операции 035 и 070 технологического процесса.

ABSTRACT

The degree project contains 94 pages, 13 drawing, 26 tables, 1 application, 9 sheets of graphic material.

Keywords: HULL, LOCKSMITHING, DRILLING-MILLING-BORING, BASE, TECHNOLOGICAL PROCESS, FIXTURE, CUTTER, DRILL, BLANK.

The purpose of the research is to develop a technological process of machining the product corps.

The theme of the degree project is "Project of a technological process of manufacturing product corps 09.01.010SB of K750YU" .

The degree project consists of: Introduction, Technological Part, Design Part, Organizational Part, Economic Part, Labor Protection and Life Safety Part.

The Technological Part describes sequence of the process, allowances, calculation of cutting conditions and standards of time.

The Design Part presents descriptions and calculation tools, cutting and measuring tools.

The Organizational Part includes evaluations of the number of equipment, as well as the number of workers.

In the Economic Part technical and economic indicators are designed, as well as annual economic effect.

The Labor Protection and Life Safety Part In highlights the issues of labor security on a site and safety hazards prevention measures.

The Graphic Part presents drawings of details, cutting and measuring instruments.

ОГЛАВЛЕНИЕ							
			Введен	ме		11	1
1			Расчеть	і и аналитика		12	2
	1.1			огическая часть		13	3
		1.1.1	Служеб	бное назначение изделия		13	3
		1.1.2		одственная программа и опр	еделение типа	14	4
			произво		,		
		1.1.3	Анализ	действующего технологичес	ского процесса	a 15	5
		1.1.4	Отрабо	тка конструкции на технолог	гичность	19)
		1.1.5	Выбор	заготовки и метода её изгото	вления	22	2
		1.1.6	Составл	пение технологического март	шрута обработ	ки 24	1
		1.1.7	Выбор т	гехнологических баз		28	3
		1.1.8	Выбор	средств технологического ос	снащения	35	5
		1.1.9		припусков на механическую		43	3
		1.1.10		режимов резания		45	5
	1.2		Разрабо	тка конструкции		63	3
		1.2.1		вание и описание конструкц	ии	63	3
		1.2.2		приспособления на точность		64	4
		1.2.3		силы зажима изделия		65	5
	1.3		Органи	зационное проектирование		66	5
		1.3.1	_	оование технологического пр	ооцесса	66	5
		1.3.2		потребляемого количества		ия и 70)
				циентов его загрузки	13		
2				совый менеджмент, ресурс	оэффективнос	сть и 73	3
				сбережение	1 1		
	2.1			объема капитальных вложен	ий	75	5
		2.1.1		стоимости технологического		я 75	5
		2.1.2		стоимости вспомогательного			5
		2.1.3		стоимости инструментов, пр			5
		2.1.4		стоимости эксплуатируемых		76	5
		2.1.5		стоимости оборотных средст		77	7
		2.1.6		ные средства в незавершенн		ъе 77	7
		2.1.7	Оборотные средства в запасах готовой продукции 78				3
		2.1.8	Оборотные средства в дебиторской задолженности 78				
		2.1.9	Денежные оборотные средства 78				3
	2.2	_,_,		ение сметы затрат на произво	олство и реали		
			продукц	• •	-A P		
		2.2.1		 ые материалы за вычетом ре	ализуемых отх	кодов 78	8
		2.2.2		заработной платы производс		, ,	
		2.2.3		ения на социальные нужды		97	
		2.2.0	01111601			,	•
				#IOD 1010	07 000 H2		_
1424	Пист	No doma	ФЮРА.A21087.000 ПЗ Подпись Дата				
Изм. Лист № докум. Разраб. Иванов		№ оокум. Иванов	поопись даніа	D	Лит. Лист	Листов	_
Прове		Вальтер		Разработка	8	97	
Рецен		vp	† † †	технологического			_
Н. Кон		Ласуков		процесса изготовления	ЮТИ ТПУ І	p. 10A21	L
		Моховиков		корпуса К750Ю.09.01.010			

		224	T) 1	0.0
		2.2.4	Расчет амортизации основных фондов	80
		2.2.5	Отчисления в ремонтный фонд	81
		2.2.6	Затраты на вспомогательные материалы	82
		2.2.7	Затраты на силовую электроэнергию	82
		2.2.8	Затраты на инструменты, приспособления	83
		2.2.9	Заработная плата вспомогательных рабочих	83
		2.2.10	Заработная плата административно-управленческого персонала	84
		2.2.11	Прочие расходы	84
	2.3		Экономическое обоснование технического проекта	84
3			Социальная ответственность	86
	3.1		Характеристика объекта исследования	89
	3.2		Выявление и анализ вредных и опасных факторов	89
	3.3		Обеспечение требуемого освещения на рабочем месте	89
	3.4		Обеспечение оптимальных параметров микроклимата рабочего мест	91
	3.5		Разработка методов защиты от вредных и опасных факторов	91
	3.6		Психологические особенности поведения человека при его участии в производстве работ на данном рабочем	93
	3.7		месте Разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	94
	3.8		Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды	95
			Заключение	96
			Список используемых источников	97
			Приложение А Карты наладок	,
			Приложение Б Спецификация на сборочный чертёж приспособления ФЮРА. А21087.004СБ	
			Диск CD-R В конверте на	
			обороте обложки	
			ФЮРА.A21087.001 Корпус Файл Корпус.cdw	
			ФЮРА.А21087.002 Корпус Файл Корпус2.cdw	
			ФЮРА.А21087.003 Карта наладки Файл Наладка1.cdw	
			ФЮРА.А21087.004Приспособление вертикально-	
			фрезерное Файл Приспособление 1.cdw	
			ФЮРА.A21087.005Карта наладки Файл Наладка2.cdw	
			Графический материал На отдельных листах	
			ФЮРА.А21087.001 Корпус	
			ФЮРА.А21087.002 Корпус	
	T	1		Лист

№ докум.

Подпись Дата

ФЮРА.А21087.000 ПЗ

7

	ФЮРА.А21087.003 Карта наладки	
	ФЮРА.А21087.004Приспособление вертикальнофрезерное	
	ФЮРА.A21087.005Карта наладки Файл Наладка2.cdw	
	Приложение А Карты наладок	
<u> </u>		
	ФЮРА.А21087.000 ПЗ	<i>Лист</i> 8
Изм. Лист № докум. П	Іодпись Дата	О

ВВЕДЕНИЕ

Машиностроение – одна из ведущих отраслей народного хозяйства. Задачей машиностроения является создание совершенных конструкций машин и передовой технологии ее изготовления. Объем продукции должен увеличиваться за счет автоматизации и механизации производства. Основное направление в развитии технического процесса — это создание принципиально новых технологических процессов производства и замена существующих процессов более точными и экономичными. Главное внимание уделяется вопросам сокращения сроков подготовки и повышению качества продукции машиностроения, в значительной степени качество и технико-экономические показатели выпускаемой продукции зависят от подготовки производства, важной составной частью которой является проектирование технологических процессов.

Целью, данной квалификационной работы является, разработка технологического процесса изготовления корпуса модуля сопряжения.

При изготовлении корпуса будет использоваться современное высокопроизводительное оборудование и инструмент, специальное приспособление.

В соответствии с поставленной целью в процессе разработки технологического процесса выделяют следующие задачи:

- развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной работы творческой инженерной работы;
- овладение методикой проектирования технологических процессов механической обработки;
- приобретение опыта анализа существующего технологического процесса;
 - приобретение опыта в конструировании приспособлений;
 - овладение технико-экономическим анализом принимаемых решений;
- развития навыков самостоятельной защиты принимаемых технических решений.

1 РАСЧЁТЫ И АНАЛИТИКА

Студент гр. 10А21		<u>С.Е Иванов</u>
	(Подпись)	
	(Дата)	
Руководитель		А.В. Вальтер
к.т.н., доцент кафедры ТМС	(Подпись)	
	(Дата)	
Нормоконтроль,		А.А. Ласуков
к.т.н., доцент кафедры ТМС	(Подпись)	
	(Дата)	

- 1.1 Технологическая часть
- 1.1.1Служебное назначение изделия

Изделие корпус К750Ю.09.01.010СБ входит в состав очистного комбайна К750Ю, который по своей характеристики представляет собой высокопроизводительную горную машину, предназначенную для высоко производительных очистных забоев. Комбайн предназначен для двухсторонней безнишевой выемки угля.

Деталь "Корпус" К750Ю.09.01.010 СБ является основным элементом сборки "Редуктор" К750Ю.09.01.000 СБ, в который в дальнейшем устанавливаются: вал-шестерни, колесо цевочное, предназначенные для поворота щита погрузочного.

К основным поверхностям детали относятся: отверстия диаметром 72H7 мм, диаметром 75H7 мм, диаметром 80H7 мм, диаметром 90H7 мм, в которые устанавливаются подшипники; отверстие диаметром 98H9 мм, в которое устанавливается крышка. Четыре отверстия диаметром 17,5 мм предназначены для заливки и слива масла из редуктора. В отверстие диаметром 17,5 мм устанавливается шланг для подачи воды к форсунками, предназаначенным для пылеподавления и искрогашения.

Корпус изготавливается из стали 12ДХН1МФЛ ГОСТ 977-88. Химический состав стали приведен в таблице 1.1, механические свойства стали представлены в таблице 1.2.

	1 аолица 1.1 - Химический состав стали 12ДХППМФЛ 1 ОСТ <i>977</i> -88									
		Χı	Химический состав,%							
С	Si	Mn	Cr	S, не более	Р, не более	Cu	Mo	V	Ni	Fe
0.1- 0.18	0.2- 0.4	0.3- 0.55	1,2- 1,7	0.03	0.03	0,4- 0.65	0,2- 0.3	0,08- 0.15	1,4- 1,8	96

Таблица 1.1 - Химический состав стали 12ЛХН1МФЛ ГОСТ 977-88

Таблица 1.2 – Механические свойства отливок ГОСТ 977-88

Механические свойства отливок ГОСТ 977-88							
		$\sigma_{\scriptscriptstyle 0,2}$	$\sigma_{_{\scriptscriptstyle{6}}}$	$\delta_{\scriptscriptstyle 5}$	Ψ	КСИ,	
Термообработка	Сечение,	МПа		%		кДж/м²	НВ
	MM	Н	е менее				
Нормализация,	200	735	981	10	20	294	217-
отпуск	200	733	<i>7</i> 01	10	20	<i>2)</i> T	269

Технологические свойства:

- свариваемость – без ограничений;

- коэффициент обрабатываемости резанием из быстрорежущий стали и твердого сплава K_{ν} = 1,3 ;
 - -склонность к отпускной хрупкости не склонна.

1.1.2 Производственная программа и определение типа производства

В соответствии с заданием на курсовой проект количество обрабатываемых в год деталей равно 5350 штук

Полученные значения сведены в таблицы 1.3 и 1.4.

Таблица 1.3 – Годовая программа выпуска изделий

Наименование	Характеристика,	Число	Масса, т	
изделия	модель	изделий на программу	изделия	на годовую программу
Корпус	К750Ю.09.01.011	5350	0,06735	360,32

Таблица 1.4 – Подетальная годовая производственная программа

-	тиолице		подетальная годовая производственная программа				TP 01 P WILLIAM		
	1e	ала	і на	сные	Число дет	алей		Mac	са, т
№ чертежа	Наименование детали	Марка материала	Число деталей изделие	Процент на запасные части	на основную программу	на запасные части	всего	детали	На программу с запасными частями
K750.09.01.011	Корпу с	Сталь 12ДХН1МФЛ	1	7	5000	350	5350	0,06735	360,3225

В соответствии с [1] назначаем среднесерийный тип производства, т.к. годовая программа выпуска деталей от 5000 до 10000 шт.

В этой части дипломной работе тип производства определён приближённо, используя. В дальнейшем после разработки технологических процессов сборки и изготовления детали серийность производства будет уточняться. Уточнение производится по коэффициенту закрепления операций в соответствии с ГОСТ 14.004-83.

Для серийного определяется размер партии запуска:

$$n = \frac{N \cdot a}{F},\tag{1.1}$$

где N – годовая программа, шт;

а — период запуска в днях; F - число рабочих дней в году. $n = \frac{5350 \cdot 6}{247} = 130 \, \text{шт}.$

1.1.3 Анализ действующего технологического процесса

Базовый технологический процесс изготовления корпуса K750Ю.09.01.011 - единичный, пооперационный разработан для мелкосерийного производства, способ получения заготовки – отливка.

Данный способ экономически оправдан в условиях мелкосерийного производства. Конструкция, назначение детали метод ее получения и точность позволяет исключить обработку наружных поверхностей, кроме базовых плоскостей.

Базовый технологический процесс имеет структуру, представленную в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Технологический процесс механической обработки корпуса

Опер ация 1 005	Наименование операции 2 Фрезерная ИОТ № 6-06, 90-06 Фрезеровать прибыли согласно	Оборудование, приспособления, режущий и измерительный инструмент 3 Станок 6620; Болты, планки, подкладки
010	эскизу Слесарная ИОТ № 410-06, 90-06 Снять заусенцы	Фрезерная головка
015	Разметочная ИОТ № 337-06, 90-06 Разметить корпус согласно эскизам. Кернить разметку	Плита разметочная
020	Фрезерная ИОТ № 6-06, 90-06 Фрезеровать плоскость в размер 190±1 мм Фрезеровать 2 лыски выдерживая размеры согласно эскизам	Станок 6620; Болты, планки, подкладки Фрезерная головка, концевая фреза
025	Слесарная ИОТ № 410-05, 90-06 Снять заусенцы	
030	Фрезерная ИОТ № 6-06, 90-06 Фрезеровать плоскость в размеры, согласно эскизу	Станок 6620; Болты, планки, подкладки Фрезерная головка
035	Слесарная ИОТ № 410-06, 90-06 Снять заусенцы	
040	Фрезерная ИОТ № 6-06, 90-06 Фрезеровать торец в размеры, согласно эскизу	Станок 6620; Болты, планки, подкладки Фрезерная головка

045	Слесарная ИОТ № 410-06, 90-06			
	Снять заусенцы			
	Іродолжение таблицы 1.5			
1	2	3		
	Разметочная ИОТ № 337-06, 90-06			
050	Разметить корпус согласно	Плита разметочная		
	эскизам. Кернить разметку			
	Фрезерная ИОТ № 6-06, 90-06	Станок 65А60;		
055	Фрезеровать пазы по разметке в	Болты, планки, подкладки		
	размеры согласно эскизам	Концевая фреза 32х110		
060	Слесарная ИОТ № 410-06, 90-06			
	Снять заусенцы			
	Расточная ИОТ № 14-08, 90-06			
	Центровать 4 отв. согласно эскизу			
	Сверлить 4 отв. Ø22 мм согласно			
	эскизам	Станок 2А622Ф2;		
	Рассверлить 4 отв. Ø50 мм	Болты, планки, подкладки		
065	согласно эскизам	Сверло центровочное, сверло Ø22		
	Расточить последовательно отв.	мм, сверло Ø50 мм, расточная		
	$\emptyset 63^{+1} \text{ MM}, \emptyset 70^{+1} \text{ MM}, \emptyset 113^{+1} \text{ MM},$	оправка		
	R72±0,5 мм выдерживая размеры	-		
	согласно эскизам			
	Расточить последовательно отв. $\emptyset65^{+1}$ мм, $\emptyset73^{+1}$ мм, $R47\pm0.5$ мм			
	Расточная ИОТ № 14-08, 90-06			
070	Фрезеровать торец в размеры			
070	согласно эскизу			
	Слесарная ИОТ № 410-06, 90-06			
075	Снять заусенцы			
	Расточная ИОТ № 14-08, 90-06			
	Центровать отв. согласно эскизам			
	Сверлить отв. Ø20 мм согласно			
	эскизу			
	Фрезеровать паз выдерживая	G 24/22 ± 2		
	размеры согласно эскизам	Станок 2А622Ф2;		
000	Разметить паз в размер 40 мм	Болты, планки, подкладки		
080	Фрезеровать паз в размер 40 мм	Сверло центровочное, сверло Ø20		
	согласно эскизам	мм, фреза концевая, фреза		
	Фрезеровать в пазу R20 мм,	угловая		
	выдерживая размер 80^{+1} мм			
	согласно эскизам			
	Фрезеровать фаску под углом 45°,			
	выдерживая размер 15±1 мм			
085	Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05			
000	Снять заусенцы			
090	Фрезерно-расточная ИОТ № 149-	Станок UNIONKCU150;		

	07, 90-06	Болты, планки, подкладки		
	Обработать корпус по программе	Фреза Ø160 мм, фреза Ø63 мм, фреза Ø32 мм, фреза Ø60х90°,		
I	Гродолжение таблицы 1.5	thesa 252 mm, thesa 2000/50,		
1	2	3		
		сверло центровочное, сверло Ø26 мм, сверло Ø10,2 мм, зенковка Ø31,5х90°, сверло Ø31 мм, сверло Ø18,5 мм		
095	Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05 Снять заусенцы			
100	Разметочная ИОТ № 337-06, 90-06 Разметить корпус согласно эскизам. Кернить разметку	Плита разметочная		
	Фрезерная ИОТ № 6-06, 90-06	Станок 65А60;		
105	Фрезеровать пазы по разметке в размеры согласно эскизам	Болты, планки, подкладки Концевая фреза 40х120		
110	Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05 Снять заусенцы			
115	Фрезерно-расточная ИОТ № 149- 07, 90-06 Обработать корпус по программе	Станок UNIONKCU150; Болты, планки, подкладки Фреза Ø63 мм, фреза Ø50 мм, фреза шабрящая, сверло центровочное, сверло Ø14 мм, зенковка Ø31,5x90°.		
120	Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05 Снять заусенцы			
125	Фрезерно-расточная ИОТ № 149- 07, 90-06 Обработать корпус по программе	Станок UNIONKCU150; Болты, планки, подкладки Фреза Ø160 мм, фреза Ø50 мм, фреза Ø63х240, фреза шабрящая, фреза Ø32 мм сверло центровочное, сверло Ø18,5 мм, зенковка Ø31,5х90°, резец.		
130	Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05 Снять заусенцы			
135	Фрезерно-сверлильная ИОТ № 14- 08, 90-06 Фрезеровать карман в размеры согласно эскизам Центровать 2 отв. согласно эскизам Сверлить 2 отв. Ø22 мм согласно эскизу Рассверлить 2 отв. Ø30 согласно эскизу Подобрать дно в 2 отв Ø30 мм согласно эскизу	Станок 2А622Ф2; Болты, планки, подкладки Фрезерная концевая, сверло центровочное, сверло Ø22 мм, сверло Ø30 мм, сверло плоскозаточенное Ø30 мм		

140	Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05	
140	Снять заусенцы	

Продолжение таблицы 1.5

Фрезерно-расточная ИОТ № 149- 07, 90-06 Обработать корпус по программе 150 Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05 Снять заусенцы Фрезерно-сверлильная ИОТ № 14- 08, 90-06 Центровать отв. согласно эскизам Центровать 2 отв. согласно эскизам Сверлить 2 отв. согласно эскизам Сверлить 2 отв. согласно эскизам Сверлить отв. отласно эскизам Сверлить отв. отласно эскизам Сверлить отв. отласно эскизам Сверлить отв. под резьбу Снять фаску 1,6х45° Центровать отв. согласно эскизам Сверлить отв. отласно эскизам Развернуть отв. под резьбу Снять фаску 1,6х45° Центровать отв. согласно эскизам Сверлить отв. отрясоно эскизам Развернуть отв. под резьбу Снять фаску 1,6х45° Сверлить отв. 022 мм согласно эскизам Развернуть отв. 022 мм согласно эскизу Зенковать выточку согласно эскизам Сверлить отв. 031 мм согласно эскизам Сверлить отв. 031 мм согласно эскизу Зенковать выточку согласно эскизу Станок 2А622Ф2; Болты, планки, подкладки Сверло ф17,5 мм, развёртка, зенковка Сверлить отв. 031 мм согласно эскизам Сверлить отв. 031 мм согласно эскизам Сверло Ф22 мм, сверло Ф31 мм, зенковка Ф63		гродолжение гаолицы 1.5 Г	2
145 Фрезерно-расточная ИОТ № 149- 07, 90-06 Болты, планки, подкладки Фреза Ø40 мм, фреза Ø25 мм, сверло центровочное, сверло Ø10,2 мм 150 Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05 Снять заусенцы Фрезерно-сверлилыная ИОТ № 14- 08, 90-06 Центровать 0 тв. согласно эскизам Сверлить 2 отв. согласно эскизам Сверлить 2 отв. согласно эскизам Сверлить две фаски 1,6х45° Центровать отв. согласно эскизам Сверлить отв. 017,5 мм Цековать выточку согласно эскизам Станок 2А622Ф2; Болты, планки, подкладки Сверло центровочное, сверло Ø17,5 мм, цековка Ø36 мм, развёртка, зенковка 155 Центровать отв. согласно эскизам Сверлить отв. под резьбу Снять фаску 1,6х45° Центровать отв. согласно эскизам Сверлить отв. 017,5 мм Цековать выточку согласно эскизам Станок 2А622Ф2; Болты, планки, подкладки Сверло центровочное, сверло Ø17,5 мм, цековка Ø36 мм, развёртка, зенковка 160 Сверлить отв. отрасно эскизу Рассверлить отв. 022 мм согласно эскизу Рассверлить отв. 031 мм согласно эскизу Зенковать выточку согласно эскизу Станок 2М55; Болты, планки, подкладки Сверло Ø22 мм, сверло Ø31 мм, зенковка Ø63 165 Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05 Снять заусенцы, нарезать резьбу Станок 2М55;	1	2	3
150 Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05 Снять заусенцы Фрезерно-сверлильная ИОТ № 14- 08, 90-06 Пентровать 2 отв. согласно эскизам Центровать 2 отв. согласно эскизам Сверлить 2 отв. 2 отв. согласно эскизам Сверлить отв. согласно эскизам Снять две фаски 1,6х45° Станок 2А622Ф2; Болты, планки, подкладки 155 Центровать отв. согласно эскизам Сверлить отв. 6/17,5 мм Цековать выточку согласно эскизам Сверлить планки, подкладки 155 Развернуть отв. под резьбу Снять фаску 1,6х45° Сверлить отв. согласно эскизам Сверлить отв. под резьбу Снять фаску 1,6х45° Станок 2М55; Болты, планки, подкладки 160 Сверлить отв. Ø31 мм согласно эскизу Зенковать выточку согласно эскизу Станок 2М55; Болты, планки, подкладки 165 Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05 Снять заусенцы, нарезать резьбу	145	07, 90-06	Болты, планки, подкладки Фреза Ø40 мм, фреза Ø25 мм, сверло центровочное, сверло
155 Ов. 90-06 Центровать отв. согласно эскизам Сверлить 2 отв. 017,5 мм согласно эскизам Пековать две выточки согласно эскизам Развернуть два отверстия Снять две фаски 1,6х45° Центровать отв. согласно эскизам Сверлить отв. 017,5 мм Пековать выточку согласно эскизам Развернуть отв. под резьбу Снять фаску 1,6х45° Центровать отв. согласно эскизам Сверлить отв. 017,5 мм Пековать выточку согласно эскизам Развернуть отв. под резьбу Снять фаску 1,6х45° Центровать отв. согласно эскизам Сверлить отв. 017,5 мм Пековать выточку согласно эскизам Развернуть отв. под резьбу Снять фаску 1,6х45° Сверлить отв. 017,5 мм Пековать выточку согласно эскизам Развернуть отв. под резьбу Снять фаску 1,6х45° Сверлить отв. 021 мм согласно эскизу Зенковать выточку согласно эскизу Зенковать выточку согласно эскизу 165 Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05 Снять заусенцы, нарезать резьбу	150	-	Ø10,2 MW
160 Сверлить отв. Ø22 мм согласно Станок 2М55; Рассверлить отв. Ø31 мм согласно Болты, планки, подкладки Сверло Ø22 мм, сверло Ø31 мм, Сверло Ø22 мм, сверло Ø31 мм, 3енковать выточку согласно эскизу зенковка Ø63 Слесарная ИОТ № 410-05, 90-05 Снять заусенцы, нарезать резьбу	155	Фрезерно-сверлильная ИОТ № 14- 08, 90-06 Центровать отв. согласно эскизам Центровать 2 отв. Ф17,5 мм согласно эскизам Цековать две выточки согласно эскизам Развернуть два отверстия Снять две фаски 1,6х45° Центровать отв. согласно эскизам Сверлить отв. Ø17,5 мм Цековать выточку согласно эскизам Развернуть отв. под резьбу Снять фаску 1,6х45° Центровать отв. согласно эскизам Сверлить отв. Ф17,5 мм Цековать выточку согласно эскизам Сверлить отв. Ø17,5 мм Цековать выточку согласно эскизам Сверлить отв. Ø17,5 мм Цековать выточку согласно эскизам Развернуть отв. под резьбу	Болты, планки, подкладки Сверло центровочное, сверло Ø17,5 мм, цековка Ø36 мм,
Снять заусенцы, нарезать резьбу	160	Сверлильная ИОТ № 5-06, 90-06 Сверлить отв. Ø22 мм согласно эскизу Рассверлить отв. Ø31 мм согласно эскизу	Болты, планки, подкладки Сверло Ø22 мм, сверло Ø31 мм,
170 Контрольная	165	-	
	170	Контрольная	

В базовом технологическом процессе для обработки применяются как универсальные станки, так и станки с ЧПУ, универсальные приспособления. Широко применяется стандартный режущий инструмент: фрезы, сверла, а также и

специальный режущий инструмент. В качестве мерительного инструмента используются стандартный инструмент.

По ходу технологического процесса механической обработки, деталь базируется на черновые базы — необработанные плоскости. Далее обрабатываются базовые плоскости. Способ базирования при обработке точных поверхностей - на плоскости.

На основании анализа базового технологического процесса можно сделать следующий вывод:

- не применяется принцип концентрации операций и переходов, корпус обрабатывается на большом количестве операций с большим количеством переустановок;
- имеет место большая длительность и трудоемкость изготовления, т.к. при обработке применяются универсальные станки, используется низкопроизводительнрый режущий инструмент, большое количество стандартного мерительного инструмента, используется разметка.

При разработке курсовой работы необходимо использовать, по возможности, более современные станки, либо станки с ЧПУ, что позволит повысить точность и качество поверхности.

Возможно применение более прогрессивных конструкций режущих инструментов и инструментальных материалов.

- 1.1.4 Отработка конструкции на технологичность
- 1.1.4.1 Качественная оценка технологичности

Чертеж содержит все необходимые виды детали, а также разрезы и выносные элементы. Размеры на чертеже полностью определяют геометрическую форму и пространственное положение обрабатываемых поверхностей. Технические требования на чертеже полностью обоснованы. Точность размеров форм, шероховатость, взаимное расположение поверхностей достижимы в условиях реального производства и достигаются некоторым количеством последовательных операций с использованием стандартного и специального режущего инструментов и высокопроизводительного оборудования.

К положительным показателям технологичности можно отнести следующие признаки:

- рассматриваемая деталь относится к классу корпусных деталей. В качестве заготовки принята отливка в песчано-глинистые формы. Материал детали позволяет применять высокопроизводительные методы обработки;
 - конструкция детали позволяет вести обработку плоскостей на проход;
 - наружные поверхности детали имеют открытую форму;
- имеется возможность обработки наружных поверхностей и отверстий на станках с ЧПУ без переустановок;
- в конструкции детали присутствуют наклонные поверхности, но обработка их не требуется;
- точность размеров и формы, шероховатости, взаимного расположения поверхностей (соосность) соответствуют функциональному назначению детали;
- жесткость детали позволяет применить высокопроизводительные режимы резания.

К отрицательным показателям технологичности можно отнести следующие признаки:

- отсутствуют явные удобные базы для механической обработки;
- к некоторым обрабатываемым отверстиям отсутствует свободный доступ инструмента;
- деталь имеет отверстия, расположенные не под прямым углом к плоскости входа инструмента;
 - корпус имеет глухие отверстия;
 - некоторую трудоёмкость имеет выполнение паза;
 - конструкция корпуса предусматривает обработку с сопрягаемой деталью.

Проведя качественный анализ технологичности детали, можно сделать вывод, что деталь является технологичной.

1.1.4.2 Количественная оценка технологичности

Для оценки технологичности детали по количественным показателям необходимо составить таблицу 1.6.

Таблица 1.6 – Поверхности детали

Наименование поверхности	Количество поверхностей, Q ₃	Количество унифицирован-ных элементов, Q _{у.э}	Квалитет точности	Параметр шероховатост и, мкм
Ø70H14	2	2	14	12,5
Ø80H7	2	2	7	2,5
Ø75H7	2	2	7	2,5
Ø80H14	2	2	14	12,5
Ø90F8	2	2	8	1.6
Ø120H12	2	2	12	12,5
Ø80H12	2	2	12	12,5
Ø26H14	6	6	14	12,5
M16-7H	24	24	7	3,2
M12-7H	2	2	7	3,2
Ø40H14	6	6	14	12,5
M20-7H	2	2	7	3,2
M8-7H	8	8	7	3,2
Ø63 ⁺¹	1	-	14	12,5
Ø31	1	-	13	12,5

Коэффициент унификации конструктивных элементов детали:

$$K_{y} = \frac{Q_{y.9}}{Q_{9}},\tag{1.2}$$

где $Q_{y,9}$ – количество унифицированных элементов;

 Q_9 – количество поверхностей.

Полученный результат должен быть больше 0,6.

$$K_y = \frac{62}{64} = 0.97.$$

По этому показателю деталь технологична, так как Ку больше 0,6. Коэффициент использования материала [3]:

$$K_{\text{M.M}} = \frac{m}{m_2},\tag{1.3}$$

где m_{π} – масса детали, кг;

m₃ – масса заготовки, кг.

Полученный результат должен быть больше 0,7.

$$K_{\text{и.м.}} = \frac{67,35}{94} = 0,7.$$

По этому показателю деталь технологична, так как $K_{\mu\nu}$ больше 0,7.

Коэффициент точности обработки:

$$K_{T,H} = 1 - \left(\frac{1}{A_{cp}}\right), \tag{1.4}$$

где A_{cp} – средний квалитет точности.

Полученный результат должен быть больше 0,8.
$$A_{cp} = \frac{\left(n_1 + 2n_2 + 3n_3 + ... + 19n_{19}\right)}{\underset{\sum ni}{19}},$$
 (1.5)

где ni – число поверхностей детали точностью соответственно по 1...19-му квалитетам.

$$A_{cp} = \frac{17 \cdot 14 + 13 \cdot 1 + 4 \cdot 12 + 2 \cdot 8 + 40 \cdot 7}{64} = 9,29.$$

$$K_{T.H} = 1 - \left(\frac{1}{9,29}\right) = 0,89.$$

Так как $K_{T,Y}$ больше 0,8, то деталь по этому показателю является технологичной.

Коэффициент шероховатости поверхности:

$$K_{III} = \frac{1}{S_{cp}}, \tag{1.6}$$

где \mathbb{F}_{cp} – средняя шероховатость поверхности по Ra, мкм.

Полученный результат должен быть больше 0,32.

$$\mathbf{E} = \frac{\left(0,01n_1 + 0,02n_2 + \dots + 80n_{14}\right)}{14},\tag{1.7}$$

где ${\bf n}_1;{\bf n}_2;...;{\bf n}_{14}$ — количество поверхностей, имеющих шероховатость, соответствующую данному числовому значению параметра Ra.

$$B_{cp} = \frac{22 \cdot 12,5 + 2 \cdot 6,3 + 36 \cdot 3,2 + 4 \cdot 2,5 + 2 \cdot 1,6}{64} = 6,5 \text{ MKM}.$$

$$K_{III} = \frac{1}{6.5} = 0.15.$$

Поскольку $K_{_{\rm III}}$ меньше 0,32, по этому показателю деталь нетехнологична.

Проведя количественный анализ технологичности детали, можно сделать вывод, что деталь является технологичной.

1.1.5 Выбор заготовки и метода её изготовления

При выборе заготовки для заданной детали назначаем метод её получения, определяем конфигурацию, размеры, допуски, припуски на обработку.

проектировании заготовки учитываем, она оказывает непосредственное влияние на возможность рационального построения технологического обработки, способствует процесса снижению удельной металлоёмкости изделий и снижению себестоимости.

Оптимальным вариантом для детали является метод получения заготовки — отливка, т. к. деталь крупногабаритная и сложной формы. Различают литьё в песчано-глинистые формы с ручной и машинной формовкой, литьё в кокиль, литьё по выплавляемым моделям, центробежное литьё и др.

При выборе вида заготовки и методов её изготовления рассмотрим два альтернативных варианта. В первом случае заготовка получается литьём в песчаноглинистые формы с машинной формовкой, во втором случае литьём в песчаноглинистые формы с ручной формовкой. Данные варианты выбора методов получения заготовки основан на методе получения заготовки на базовом предприятии.

Используя рекомендации [2] и ГОСТ Р 53464-2009 проектируем заготовку. Литье в песчано-глинистые формы с машинной формовкой.

Материал – Сталь 12ДХН1МФЛ ГОСТ 977-88.

Класс размерной точности – 10.

Степень коробления элементов отливок – 7.

Степень точности поверхности – 16.

Шероховатость $(R_a, Mкм.) - 63.$

Класс точности отливки по массе – 10.

Ряд припусков – 9.

Масса детали -67,35 кг.

Результаты проектирования в таблице 1.7, причём, размеры заготовки округлены с учётом припуска в большую сторону с точностью 0,5 мм.

Таблица 1.7 – Размеры заготовки

Размер детали,	Припуск на	Размер заготовки,	Допуск на размер заготовки, мм
мм	сторону, мм	мм	
1	2	3	4

276-0,2	5,5	287	±4,0
173±0,5	5,2	178,2	±3,6
14-0,5	3,3	17,3	±1,8
14 _{-0,5} 160 ^{+0,2}	5,2	154,8	±3,6
118+0,5	4,9	108,2	±3,2
5 _{-0,5}	2,8	7,8	±1,4
Продолжение	таблицы 1.7		
1	2	3	4
114+0,5	4,9	109,1	±3,2

Точность необрабатываемых стенок и ребер 10, по ГОСТ Р 53464-2009.

Неуказанные литейные радиусы внутренних углов от10 до 15мм, наружных не более 5мм.

Формовочный уклон по ГОСТ 3212-80 тип I.

Масса заготовки равна 92 кг.

Определяем коэффициент использования металла:

$$K_{\text{MM}} = \frac{67,35}{92} = 0,73.$$

Литье в песчано-глинистые формы с ручной формовкой.

Материал – Сталь 12ДХН1МФЛ ГОСТ 977-88.

Класс размерной точности – 12.

Степень коробления элементов отливок – 7.

Степень точности поверхности – 18.

Шероховатость (R_a, мкм.) – 100.

Класс точности отливки по массе – 12.

Ряд припусков – 11.

Масса детали -67,35 кг.

Результаты проектирования в таблице 1.8, причём, размеры заготовки округлены с учётом припуска в большую сторону, с точностью 0,5 мм.

Таблица 1.8 – Размеры заготовки

т иолици т.о	T domeph sai o robitii		
Размер детали, мм	Припуск на сторону, мм	Размер заготовки, мм	Допуск на размер заготовки, мм
276-0,2	10,5	297	±8,0
173±0,5	9,8	182,8	±7
14-0,5	6,3	20,3	±3,6
$160^{+0.2}$	9,8	150,2	±7
118+0,5	8,3	101,4	±6,4
5 _{-0,5}	5,3	10,3	±2,8
114+0,5	8,3	105,7	±6,4

Точность необрабатываемых стенок и ребер 11, по ГОСТ Р 53464-2009.

Неуказанные литейные радиусы внутренних углов от 10 до 15мм, наружных не более 5мм.

Формовочный уклон по ГОСТ 3212-80 тип I.

Масса заготовки равна 99 кг.

Определяем коэффициент использования металла:

$$K_{\text{MM}} = \frac{67,35}{99} = 0,68.$$

Выбор варианта производства заготовок

Выбор варианта производства заготовок производим по технологической себестоимости заготовок:

$$\mathbf{S}_{T} = \frac{\mathbf{G}_{\mathbf{\Pi}}}{\mathbf{K}_{\mathbf{MM}}} \cdot \left[\mathbf{C}_{\mathbf{3}\mathbf{a}\Gamma} + \mathbf{C}_{\mathbf{c}} \cdot \left(\mathbf{1} - \mathbf{K}_{\mathbf{MM}} \right) \right],$$

(1.8)

где $G_{_{\Pi}}$ – масса детали, кг;

 $K_{_{\mathbf{UM}}}$ – коэффициент использования материала;

 $C_{3a\Gamma}^{}$ – удельная стоимость материала заготовки, руб/кг;

 $C_{\rm c}$ — средняя по машиностроению стоимость срезания одного килограмма стружки при механической обработке, руб/кг.

По данным бюро ценообразования удельная стоимость материала заготовки для отливки из стали Сталь 12ДХН1МФЛ составляет:

$$C_{30\Gamma} = 31,84$$
 руб/кг.

В ценах 1991 г средняя по машиностроению стоимость срезания одного килограмма стружки при механической обработке составляет 0,495 руб/кг, принимая коэффициент инфляции равным 12, получаем:

$$C_c = 5,445$$
 руб/кг.

При литье в песчано-глинистые формы с машинной формовкой:

$$S_{T1} = \frac{67,35}{0,73} \cdot [31,84+5,445 \cdot (1-0,73)] = 3073,20 \text{ py6}.$$

Литье в песчано-глинистые формы с ручной формовкой.

$$S_{T2} = \frac{67,35}{0.68} \cdot [31,84+5,445 \cdot (1-0,68)] = 3326,14 \text{ py6}.$$

Экономический эффект:

$$\exists = (S_{T2} - S_{T1}) \cdot N,$$

$$\exists = (3326, 14 - 3073, 20) \cdot 5350 = 1353229 \text{ py6.}$$
(1.9)

Себестоимость литья в песчано-глинистые формы с машинной формовкой ниже, коэффициент использования материала выше. Учитывая эти факторы, в качестве заготовки выбираем литьё в песчано-глинистые формы с машинной формовкой.

1.1.6 Составление технологического маршрута обработки

Структура процесса механической обработки корпуса представлена в таблице 9.

Таблица 1.9 – Технологический маршрут механической обработки детали

Таолица 1.9 – Технологический маршрут механической обработки детали			
№	Наименование и содержание	Наименование	
опера	операции	оборудования	
ции	*		
1	2	3	
	Радиально-сверлильная	Радиально-	
	Установ А	сверлильный	
	1. Сверлить отверстие диаметром $17,4^{+0,3}$ мм,	станок 2А55	
	глубиной 48тах мм.		
005	2. Цековать отверстие в размеры 2±1 мм, диаметром		
	52^{+1} MM.		
	3. Зенковать фаску 2х45°.		
	4. Нарезать резьбу М20-7Н.		
	Установ Б		
	Повторить переходы 1-4.		
010	Слесарная	Участок	
010	Удалить заусенцы, притупить острые кромки	слесарный	
	Вертикально-фрезерная с ЧПУ		
	1. Фрезеровать поверхность на проход в размер	Вертикально-	
015	282±1 mm.	фрезерный	
013	2. Центровать 2 отверстия.	станок с ЧПУ	
	3. Сверлить 2 отверстия Ø13H12 мм.	6Р13РФ3	
	4. Зенкеровать 2 отверстия Ø13,75Н10 мм	01 131 \$3	
	5. Развернуть 2 отверстия Ø13,9H9 мм.		
020	Слесарная	Участок	
020	Удалить заусенцы, притупить острые кромки	слесарный	
025	Сверлильно-фрезерно-расточная с ЧПУ	Сверлильно-	
	Позиция І	фрезерно-	
	1. Фрезеровать поверхность в размеры 173±0,5 мм,	расточной	
	$80^{+0.5}$ MM, $200^{+0.5}$ MM.	станок с ЧПУ	
	2. Фрезеровать поверхность в размер 14 _{-0,5} мм.	500HS	
	3. Фрезеровать поверхность в размеры 15-0,5 мм,		
	$R40^{+1}$ MM.		
	4. Фрезеровать паз в размеры 36Н9 мм, 100Н14 мм.		
	5. Центровать 2 отверстия.		
	6. Сверлить 2 отверстия диаметром $10,2^{+0,3}$ мм.		
	7. Нарезать резьбу М12-7Н.		

8	8. Сверлить отверстие диаметром 31+0,4 мм на
I	проход.
j	9. Сверлить 4 отверстия диаметром 26Н14 мм.
	10. Сверлить 2 отверстия Ø25H12 мм.
	11. Зенкеровать 2 отверстия Ø25,7H10 мм
	12. Развернуть 2 отверстия Ø26H9 мм.
	Позиция II Повернуть стол станка на 97°
	13. Центровать отверстие.
	14. Сверлить отверстие диаметром 17,5 ^{+0,3} мм.

Пт	одолжение таблицы 1.9	
1	2	3
	15. Фрезеровать поверхность в размеры 5±1 мм,	
	диаметром 36^{+1} мм.	
	16. Развернуть отверстие выдерживая размеры	
	17,5 ^{+0,28} mm, 1°47°24".	
	Позиция III Повернуть стол станка на 83°	
	17. Центровать 2 отверстия.	
	18. Сверлить 2 отверстия диаметром 17,5 ^{+0,3} мм.	
	19. Фрезеровать 2 поверхности в размеры 5±1 мм.	
	20. Развернуть 2 отверстия выдерживая размеры	
	17,5 ^{+0,28} MM, 1°47'24".	
	21. Фрезеровать 6 поверхностей в размеры Ø40H14	
	мм, 30h14 мм.	
	22. Фрезеровать паз в размеры 80^{+1} мм, $R20^{+0.5}$ мм,	
	$30^{+1} \text{ MM}.$	
	23. Фрезеровать фаску 45°.	
	Позиция IV Повернуть стол станка на 83°	
	Повторить переходы позиции II	
030	Слесарная	
030	Удалить заусенцы, притупить острые кромки	
	Сверлильно-фрезерно-расточная с ЧПУ	Сверлильно-
	Позиция I	фрезерно-
	1. Фрезеровать поверхность в размер 278±0,1 мм.	расточной
	2. Фрезеровать 2 поверхности в размер $16^{+0.5}$ мм.	станок с ЧПУ
	3. Фрезеровать 2 поверхности в размер 30+0,5 мм.	500HS
	4. Фрезеровать поверхность в размер $60^{+0.5}$ мм.	
	5. Фрезеровать поверхность в размер $80^{+0.5}$ мм.	
	6. Фрезеровать 2 поверхности в размеры 5-0,5 мм,	
035	$48^{+0.5}$ MM, $114^{+0.5}$ MM, $10_{-0.5}$ MM, $118^{+0.5}$ MM.	
	7. Центровать 3 отверстия.	
	8. Сверлить 2 отверстия диаметром 10,2 ^{+0,3} мм.	
	9. Нарезать резьбу M12-7H.	
	10. Сверлить отверстие диаметром 17,5 ^{+0,28} мм.	
	11. Развернуть отверстие выдерживая размеры	
	17,5 ^{+0,28} MM, 1°47'24".	
	Позиция II Повернуть стол станка на 180°	
	12. Фрезеровать поверхность в размер 276-0,2 мм.	

	13. Сверлить 4 отверстия диаметром 22Н14 мм	
	14. Расточить 4 отверстия диаметром 50Н12 мм	
	15. Расточить 2 отверстия диаметром 70Н11 мм.	
	16. Расфрезеровать две поверхности радиусом 75 ^{+0,5}	
	мм, R50 ^{+0,5} мм.	
	17. Расфрезеровать две поверхности диаметром	
	120 ^{+0,5} мм.	
	18. Расфрезеровать две поверхности диаметром	
	$80^{+0.5}$ MM.	
Пр	оодолжение таблицы 1.9	
1	2	3
	19. Центровать 20 отверстий.	
	20. Сверлить 20 отверстий диаметром 13.9 ^{+0,3} мм.	

Пр	одолжение таблицы 1.9	
1	2	3
	19. Центровать 20 отверстий.	
	20. Сверлить 20 отверстий диаметром 13,9 ^{+0,3} мм.	
	21. Фрезеровать резьбу в 22 отверстиях М16-7Н.	
040	Слесарная	Участок
040	Удалить заусенцы, притупить острые кромки	слесарный
	Радиально-сверлильная	Радиально-
045	1. Зенкеровать отверстие диаметром 63 ⁺¹ мм,	сверлильный
043	глубиной 25^{+1} мм.	станок 2А55
	2. Сверлить отверстие диаметром 20^{+1} мм.	
050	Слесарная	Участок
030	Удалить заусенцы, притупить острые кромки	слесарный
	Радиально-сверлильная	Радиально-
055	Сверлить два отверстия диаметром 30 ⁺¹ мм,	сверлильный
	глубиной 5^{+1} мм.	станок 2А55
060	Слесарная	Участок
000	Удалить заусенцы, притупить острые кромки	слесарный
	Сборочная	
	1. Установить крышку ФЮРАА21087.010.	
	2. Скрепить корпус ФЮРА.А21087.001 и крышку	
	ФЮРА.А21087.010 технологическими болтами	
	(винтами) M16, момент затяжки M=210±10 Нм.	
065	3. Установить три штифта.	
	4. Испытать на прочность и герметичность	
	давлением 6 МПа полость Ш, рабочей жидкостью.	
	Время выдержки 3 мин.	
	5. Детали маркировать одним порядковым номером	
	и применять совместно.	
	Сверлильно-фрезерно-расточная с ЧПУ	Сверлильно-
070	Позиция І	фрезерно-
	1. Сверлить 3 отверстия диаметром 24Н11 мм.	расточной
	2. Зенкеровать 3 отверстия диаметром 24,7Н9 мм.	станок с ЧПУ
	3. Зенковать 3 фаски.	500HS
	4. Развернуть 3 отверстия предварительно	
	диаметром 24,85Н8 мм	
	4. Развернуть 3 отверстия диаметром 25Н7 мм.	
	5. Расфрезеровать две поверхности диаметром	

161 ^{+0,5} мм.	
6. Расточить 2 отверстия предварительно диаметром	
79,8Н9 мм.	
7. Расточить 2 отверстия предварительно диаметром	
89,8Н9 мм.	
8. Развернуть 2 ступенчатых отверстия диаметром	
80Н7мм, диаметром 90Н7мм, диаметром 98Н9 мм.	
9. Центровать 16 отверстий.	
10. Сверлить 16 отверстий диаметром 8,5 ^{+0,3} мм.	

Продолжение таблицы 1.9

11p	одолжение таблицы 1.9	
1	2	3
	11. Нарезать резьбу М10-7Н	
	Позиция II Повернуть стол станка на 180°	
	12. Расточить 2 отверстия предварительно	
	диаметром 74,8Н9 мм.	
	13. Расточить 2 отверстия предварительно	
	диаметром 71,8Н9 мм.	
	14. Расточить 2 отверстия диаметром $80^{+0.74}$ мм.	
	15. Расточить 2 отверстия диаметром 89,8Н9 мм.	
	16. Развернуть 2 ступенчатых отверстий диаметром	
	75H7мм, диаметром 72H7мм, диаметром 90 ^{+0,1} +0,05	
	MM.	
	17. Центровать 8 отверстий.	
	18. Сверлить 8 отверстий диаметром 8,5 ^{+0,3} мм.	
	19. Нарезать резьбу М10-7Н.	
075	Слесарная	Участок
073	Удалить заусенцы, притупить острые кромки	слесарный
	Радиально-сверлильная	Радиально-
	Установ А	сверлильный
	Нарезать коническую резьбу К1/2''.	станок 2А55
080	Установ Б	
	Нарезать коническую резьбу К1/2".	
	Установ В	
	Нарезать коническую резьбу К1/2".	
085	Слесарная	Участок
	Удалить заусенцы, притупить острые кромки	слесарный
090	Контрольная	

1.1.7 Выбор технологических баз

005 Радиально-сверлильная

Базирование заготовки осуществляется по плоскости. Закрепление заготовки осуществляется прихватами.

Погрешность базирования на размеры 55 мм и 2 мм равна 1 мм, что не превышает допуск на выполняемые размеры. На размер 35 мм равна 0, т.к. технологическая и измерительная базы совпадают, на размеры 48 мм и 28 мм равна

0, т.к. отверстия выполняется за один установ. На диаметральные размеры равна 0, т.к. выполняются осевым инструментом.

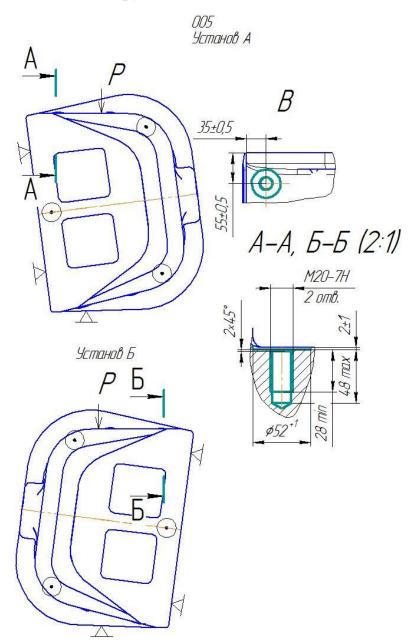


Рисунок 1.1 Схема установки для 005 операции

015 Вертикально-фрезерная с ЧПУ

Базирование заготовки осуществляется по плоскостям, заготовка устанавливается на опоры, подводится призматический зажим.

Погрешность базирования на размеры 109 и 46 равна 0, т.к. технологическая и измерительная базы совпадают, на размер 184 и на размер глубины отверстий равна 0, т.к. отверстия выполняется за один установ. На диаметральные размеры равна 0, т.к. выполняются осевым инструментом.

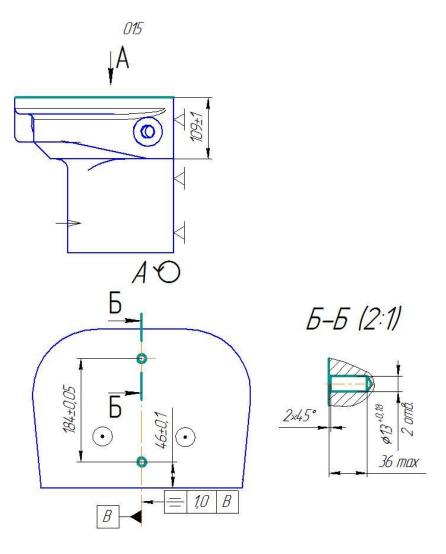


Рисунок 1.2 Схема установки для 015 операции

025 Сверлильно-фрезерно-расточная

Базирование заготовки осуществляется по плоскости и двум отверстиям, заготовка устанавливается на пластины и два пальца. Это схема базирования лишает заготовку шести степеней свободы. Закрепление заготовки осуществляется прихватами.

Допуски и посадки при установке заготовки двумя цилиндрическими отверстиями с параллельными осями на цилиндрический и срезанный палец. Максимальное боковое смещения вдоль линии центров пальцев равно половине максимального зазора $S_{\text{max/ц}}$ между цилиндрическим пальцем и соответствующим отверстием в заготовке.

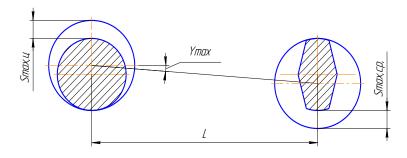


Рисунок 1.3 Схема установки на два пальца

Технологическое отверстие в заготовке выполняем диаметр 13,9Н9, верхнее отклонение плюс 0,043.

Цилиндрический и срезанный палец выполняют в размер диаметр 13,9f7; верхнее отклонение минус 0,016, нижнее отклонение минус 0,034.

Максимальное боковое смещение заготовки по нормали к линии центров пальцев равно большему из двух значений 0,5Smax.ц или 0,5Smax.cp.

В нашем случае максимальное боковое смещение заготовки к линии центров пальцев будет равно максимальному боковому смешению вдоль линии центров пальцев и равно 0,0385 мм.

Максимальное угловое смещение находим по формуле:

$$Y_{\text{max}} = \arctan \cdot \left(0.5 \cdot \frac{S_{\text{max } 11} + S_{\text{max } 11}}{L}\right),$$

$$Y_{\text{max}} = \arctan \cdot \left(0.5 \cdot \frac{0.0385 + 0.0385}{184}\right) = 0.0002^{0} \approx 0.01.$$
(1.10)

Погрешность базирования на все размеры равна 0, т.к. выполняются осевым инструментом, за один установ, технологическая и измерительная базы совпадают.

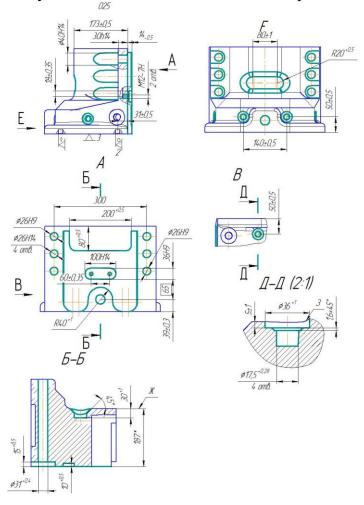


Рисунок 1.4 Схема установки для 025 операции

035 Сверлильно-фрезерно-расточная

Базирование заготовки осуществляется по плоскости и двум отверстиям, заготовка устанавливается на пластины и два пальца. Это схема базирования

лишает заготовку шести степеней свободы. Закрепление заготовки осуществляется прихватами.

Технологическое отверстие в заготовке выполняем диаметр 26H9, верхнее отклонение плюс 0,052.

Цилиндрический и срезанный палец выполняют в размер диаметр 26f7; верхнее отклонение минус 0,02, нижнее отклонение минус 0,041.

$$S_{\text{max II}} = \frac{(0.052 + 0.041)}{2} = 0.0465 \text{ MM}.$$

Максимальное боковое смещение заготовки по нормали к линии центров пальцев равно большему из двух значений 0,5Smax.ц или 0,5Smax.cp.

В нашем случае максимальное боковое смещение заготовки к линии центров пальцев будет равно максимальному боковому смешению вдоль линии центров пальцев и равно 0,0465 мм.

Максимальное угловое смещение находим по формуле 1.10:

$$Y_{\text{max}} = \operatorname{arctg} \left(0.5 \cdot \frac{0.0465 + 0.0465}{320} \right) = 0.0001^{0} \approx 0.006.$$

Погрешность базирования на все размеры равна 0, т.к. выполняются осевым инструментом, за один установ, технологическая и измерительная базы совпадают.

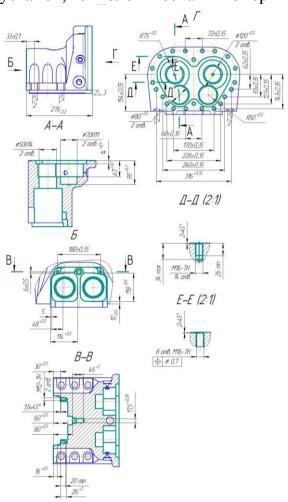


Рисунок 1.5 Схема установки для 035 операции

045 Радиально-сверлильная

Базирование заготовки осуществляется по плоскости. Закрепление заготовки осуществляется прихватами.

Погрешность базирования на размер 25 мм равна 1 мм, что не превышает допуск на выполняемый размер. На остальные, т.к. выполняются осевым инструментом, за один установ, технологическая и измерительная базы совпадают.

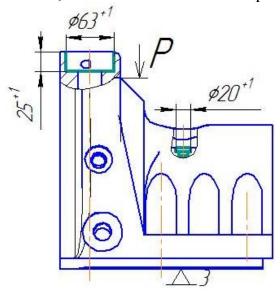


Рисунок 1.6 Схема установки для 045 операции

055 Радиально-сверлильная

Базирование заготовки осуществляется по плоскости. Закрепление заготовки осуществляется прихватами.

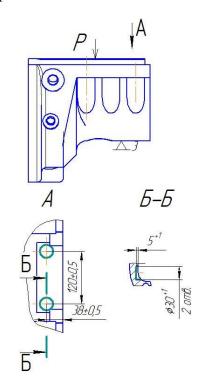


Рисунок 1.7 Схема установки для 055 операции

070 Сверлильно-фрезерно-расточная

Базирование заготовки осуществляется по плоскости и двум отверстиям, заготовка устанавливается на пластины и два пальца. Это схема базирования

лишает заготовку шести степеней свободы. Закрепление заготовки осуществляется прихватами.

Погрешность базирования на все размеры равна 0, т.к. выполняются осевым инструментом, за один установ, технологическая и измерительная базы совпадают.

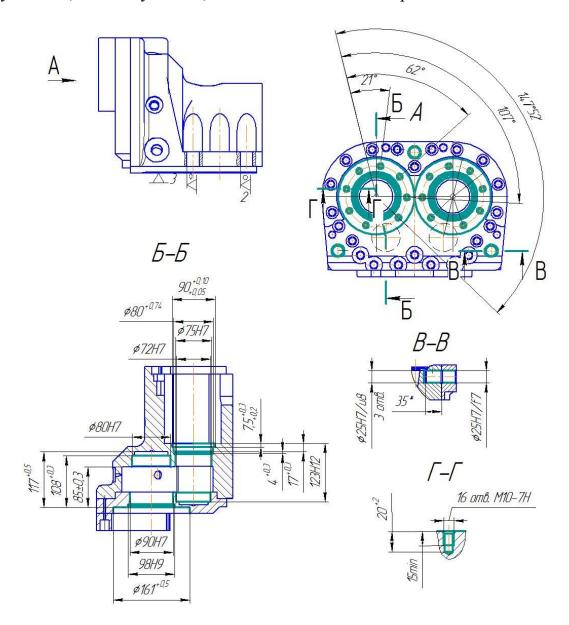


Рисунок 1.8 Схема установки для 070 операции

080 Радиально-сверлильная

Базирование заготовки осуществляется по плоскости. Закрепление заготовки осуществляется прихватами. Погрешность базирования равна 0, т.к. выполняется осевым инструментом.

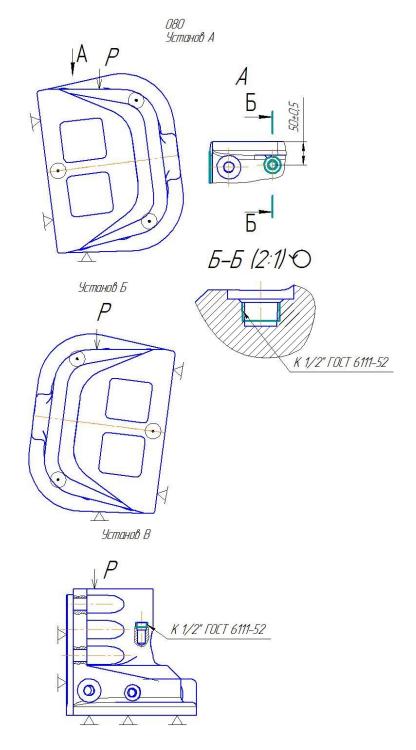


Рисунок 1.9 Схема установки для 080 операции

- 1.1.8 Выбор средств технологического оснащения
- 1.1.8.1 Выбор оборудования

Выбор станков для проектируемого технологического процесса производится после того, как каждая операция предварительно разработана, исходя из следующих данных: метод обработки поверхности или сочетание поверхностей, точность и шероховатость поверхностей, припуск на обработку; режущий инструмент, такт выпуска и тип производства.

Для операций 005, 045, 055, 080 выбираем радиально-сверлильный станок 2A55. Предназначен для сверления, зенкования, зенкерования, развёртывания отверстий, для подрезания торцов изделий и нарезания резьбы метчиками.

Технические характеристики станка представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Технические характеристики станка 2А55

Параметр	Значение
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм	50
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм	25
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм	1050
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм	4701500
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм	680
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм	350
Угол поворота рукава вокруг колонны, град	360
Рамер поверхности плиты (ширина длина), мм	968x2430
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин	301900
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об	0,052,2
Электродвигатель привода главного движения, кВт	4,5
Габариты станка (длина ширина высота), мм	2625x968x3265
Масса станка, кг	4100

Для операции 015 выбираем вертикально-фрезерный станок с ЧПУ 6Р13РФ3. Предназначен для многоинструментальной, многопереходной обработки корпусных деталей из конструкционных материалов от лёгких сплавов до высокопрочных сталей

Технические характеристики станка представлены в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Технические характеристики станка 6Р13РФ3

Параметр	Значение	
Размер рабочей поверхности стола, мм	1600x400	
Продольное перемещение стола, мм	1000	
Поперечное перемещение стола, мм	400	
Вертикально перемещение стола, мм	430	
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг	630	
Частота вращения шпинделя, об/мин	40-2000	
Наибольшее перемещение ползуна, мм	260	
Расстояние от торца шпинделя до рабочей	30500	
поверхности стола, мм		
Мощность двигателя привода главного движения,	75	
кВт	7,5	
Габаритные размеры	3200x3070x1750	
Масса станка, кг	4300	

Для операций 025, 035, 070 выбираем сверлильно-фрезерно-расточный станок с ЧПУ 500НЅ. Предназначен для комплексной обработки деталей из различных конструкционных материалов. Имеет возможность токарной обработки. Выполняет операции наружнего и внутреннего точения, сверления, зенкерования, развёртывания, получистового и чистового растачивания отверстий, нарезания резьбы метчиками и фрезами, фрезерования

Технические характеристики станка представлены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Технические характеристики станка 500HS

Taomiqu 1.12 Tomin Tookiro Aupuktopiiotiikii Otali	
Параметр	Значение
Размер рабочей поверхности стола, мм	630x630
Количество резьбовых отверстий на установочной	45
поверхности стола	43
Диаметр крепёжных отверстий. мм	M16
Наибольшее расстояние от оси шпинделя до стола,	750
MM	730
Наибольшие перемещения подвижных узлов, мм	
продольное перемещение стола (X)	620
вертикальное перемещение шпиндельной бабки (Ү)	750
поперечное перемещение колонны (Z)	500
Диапазон рабочих подач, мм/мин	115000
Точность позиционирования по осям	$\pm 0,005$
Частота вращения шпинделя, об/мин	0-12000
Количество инструмента устанавливаемого в	20
магазине, шт	20
Ёмкость инструментального магазина, шт	40
Время смены инструмента, с	8
Мощность главного привода, кВт	22,5
Габаритные размеры	2680x3530x3200
Масса станка, кг	9500

На рисунке 1.10 изображён сверлильно-фрезерно-расточный станок с ЧПУ 500HS

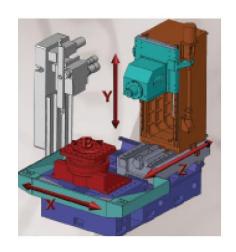


Рисунок 1.10 Схема сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ 500HS

1.1.8.1 Выбор технологической оснастки

Выбор оснастки и инструментов для проектируемого технологического процесса также производится после того, как каждая операция предварительно разработана, исходя из следующих данных: метода обработки поверхности или сочетания поверхностей, точности и шероховатости поверхностей, типа производства.

Приспособления и инструменты представлены в таблице 1.13

Номер	ица 1.13 – Средства технологического оснащения Оснастка	Количество
операции		
1	2	3
005	Приспособление специальное ФЮРА.А21087.004	1
	Кондуктор	1
	Сверло R411.5-17534D17.50 (Sandvik Coromant)	1
	Цековка 2350-0833 ГОСТ 26258-87	1
	Метчик E326M20 (Sandvik Coromant)	1
	Штангенциркуль ШЦ-І-400-0,1 ГОСТ 166-80	1
	Пробка М 20 ПР ГОСТ 24997-81	1
	Пробка М 20 НЕ ГОСТ 24997-81	1
	Шаблон для измерения фасок специальный	1
	ФЮРА.А21087.021	1
	Очки 0 ГОСТ 12.4.013-85	1
010	Пневматическая шлифовальная машинка STS 630	1
	Круг 80х20х6 15А 5-П А2 С2Г А ГОСТ 22775-77	1
	Напильник 2820-0026 ГОСТ 1465-80	1
	Очки ЗП ГОСТ 12.4.013-85	1
	Приспособление специальное ФЮРА.А21087.003	1
	Фреза 490-200Q60-14M (Sandvik Coromant)	1
015	Пластина 490R-14041 2M-PM	16
	Сверло центровочное диаметром 15 мм	1
	Сверло 860.1-1300-040A1-PM (Sandvik	1
	Coromant)	
	Зенкер 2323-0515 ГОСТ 12489-71	1
	Развертка 2363-3398 ГОСТ 1672-80	1
	Штангенциркуль ШЦ-І-300-0,1 ГОСТ 166-80	1
	Калибр-пробка специальная ФЮРА.А21087.005	1
	Шаблон для измерения фасок специальный	1
	Очки 0 ГОСТ 12.4.013-85	1
020	Пневматическая шлифовальная машинка STS 630	1
	Круг 80х20х6 15А 5-П А2 С2Г А ГОСТ 22775-77	1
	Напильник 2820-0026 ГОСТ 1465-80	1
	Очки ЗП ГОСТ 12.4.013-85	1
025	Приспособление специальное ФЮРА.А21087.006	1
	Фреза 490-200Q60-14M (Sandvik Coromant)	1
	Пластина 490R-14041 2M-PM	24

1	2	3
	Фреза 490-080C8-08M (Sandvik Coromant)	1
	Фреза 316-25SM550-25010P (Sandvik Coromant)	1
	Сверло центровочное диамтером 13 мм	1
	Сверло 860.1-1020-037A1-PM (Sandvik	1
	Coromant)	
	Метчик E326M12 (Sandvik Coromant)	1
	Сверло 880-D3100C6-04 (Sandvik Coromant)	1
	Пластина 880-06 04 06Н-С-LМ	1
	Пластина 880-06 04 W08H-P-LM	1
	Фреза R390-040C5-54M (Sandvik Coromant)	1
	Пластина R390-11 T3 08M-PL	18
	Фреза 316-25SM550-25010P (Sandvik Coromant)	1
	Сверло R411.5-17532D17.50 (Sandvik Coromant)	1
	Развёртка 2373-0172 ГОСТ 10081-84	11
	Фреза специальная ФЮРА.А21087.007	1
	Сверло 880-D2600L32-02 (Sandvik Coromant)	1
	Пластина 880-05 03 05Н-С-LМ	2
	Пластина 880-05 03 W08H-P-LM	2
	Сверло 880-D2500L25-02 (Sandvik Coromant)	1
	Зенкер 2320-2595 ГОСТ 12489-71	1
	Развёртка 2363-3475 ГОСТ 1672-80	1
	Штангенциркуль ШЦ-І-200-0,1 ГОСТ 166-80	1
	Шаблон для измерения фасок специальный ФЮРА.A21087.008	1
	Шаблон специальный ФЮРА.А21087.009	1
	Калибр 8154-0221-5 ГОСТ 24121-80	1
	Пробка М 12 ПР ГОСТ 24997-81	1
	Пробка М 12 НЕ ГОСТ 24997-81	1
	Калибр-пробка 8133-0941 ГОСТ 14810-69	1
	Калибр-пробка 8133-0939 ГОСТ 14810-69	11
	Калибр 8154-0227-5 ГОСТ 24121-80	1
	Калибр-пробка 8133-0936 ГОСТ 14810-69	1
	Калибр перпендикулярности специальный	2
	ФЮРА.А21087.010	
	Очки 0 ГОСТ 12.4.013-85	1
030	Пневматическая шлифовальная машинка STS 630	1
0.50	Круг 80х20х6 15А 5-П А2 С2Г А ГОСТ 22775-77	1
	Напильник 2820-0026 ГОСТ 1465-80	1

	0 mm 0111 0 01 12015 00	-
Пр	одолжение таблицы 1.13	
1	2	3
	Приспособление специальное ФЮРА.А21087.011	1
	Фреза 490-200Q60-14M (Sandvik Coromant)	1
	Пластина 490R-14041 2M-PM	24
	Фреза 490-025С3-08М (Sandvik Coromant)	1
	Пластина 490R-08Т308М-PL	3
	Фреза R390-050C5-36M (Sandvik Coromant)	1
	ПластинаR390-11 Т3 08M-PM	16
035	Сверло центровочное диаметром 15 мм	1
	Сверло 860.1-1020-037A1-PM (Sandvik	1
	Coromant)	_
	Метчик E326M12 (Sandvik Coromant)	1
	Сверло 880-D2200L25-02 (Sandvik Coromant)	1
	Пластина 880-04 03 05Н-С-LM	1
	Пластина 880-04 03 W07H-P-LM	1
		1
	Сверло 880-D5000L40-02 (Sandvik Coromant)	1
	Пластина 880-08 05 08Н-С-LМ	1
	Пластина 880-08 05 W10H-P-LM	
	Расточная оправка R825C-AF23STUP1103A, 825C-048A, C5-R825C-AAF047A (Sandvik Coromant)	1
	Расточная оправка R825C-AF23STUP1103A, 825C-	1
	048A, C6-R825C-AAH067A (Sandvik Coromant)	1
	Расточная оправка R825C-AF23STUP1103A, 825C-	1
	048A, C5-R825C-AAG053A (Sandvik Coromant)	
	Пластина ТСМТ 06 Т1 08-РF	3
	Фреза 490-032C3-08M (Sandvik Coromant)	1
	Пластина490R-08Т308М-РМ Сверло центровочное	4
	диаметр 20 мм	1
	Сверло R411.5-14034D14.00 (Sandvik Coromant)	$\frac{1}{1}$
	Mетчик E326M16 (Sandvik Coromant)	1
	Штангенциркуль ШЦ-I-300-0,1 ГОСТ 166-80 Шаблон для измерения фасок специальный	1
	ФЮРА.А21087.012	1
	Пробка М 12 ПР ГОСТ 24997-81	1
	Пробка М 12 НЕ ГОСТ 24997-81	1
	Калибр-пробка 8136-0009 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0109 ГОСТ 14816-69	1
	Калибр-пробка 8136-0021 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0121 ГОСТ 14816-69	1
	Калибр-пробка 8136-0011 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0111 ГОСТ 14816-69	1

Очки ЗП ГОСТ 12.4.013-85

	Калибр-пробка 8136-0013 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0113 ГОСТ 14816-69	1
Пп	одолжение таблицы 1.13	1
11p		2
1	2	3
	Калибр-пробка 8133-0962 ГОСТ 14810-69	1
	Пробка М 16 ПР ГОСТ 24997-81	1
	Пробка М 16 НЕ ГОСТ 24997-81	1
	Очки 0 ГОСТ 12.4.013-85	1
040	Пневматическая шлифовальная машинка STS 630	1
	Круг 80х20х6 15А 5-П А2 С2Г А ГОСТ 22775-77	1
	Напильник 2820-0026 ГОСТ 1465-80	1
	Очки ЗП ГОСТ 12.4.013-85	1
045	Приспособление специальное ФЮРА.А21087.013	1
	Кондуктор специальный ФЮРА.А21087.029	1
	Зенкер 2320-2169 ГОСТ 21584-76	1
	Пластина 880-09 06 08Н-С-LМ	1
	Пластина 880-09 06 W10H-P-LM	1
	Сверло 2301-3627 ГОСТ 10903-77	1
	Штангенциркуль ШЦ-І-125-0,1 ГОСТ 166-80	1
	Калибр-пробка 8136-0006 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0106 ГОСТ 14816-69	1
	Очки 0 ГОСТ 12.4.013-85	1
050	Пневматическая шлифовальная машинка STS 630	1
	Круг 80х20х6 15А 5-П А2 С2Г А ГОСТ 22775-77	1
	Напильник 2820-0026 ГОСТ 1465-80	1
	Очки ЗП ГОСТ 12.4.013-85	1
055	Приспособление специальное ФЮРА.А21087.014	1
	Кондуктор специальный ФЮРА.А21087.033	1
	Сверло специальное ФЮРА.А21087.034	1
	Штангенциркуль ШЦ-І-125-0,1 ГОСТ 166-80	1
	Калибр-пробка 8133-0944 ГОСТ 14810-69	1
	Очки 0 ГОСТ 12.4.013-85	1
060	Пневматическая шлифовальная машинка STS 630	1
	Круг 80х20х6 15А 5-П А2 С2Г А ГОСТ 22775-77	1
	Напильник 2820-0026 ГОСТ 1465-80	1
	Очки ЗП ГОСТ 12.4.013-85	1
070	Приспособление специальное ФЮРА.А21087.015	1
	Сверло 880-D2400L25-02 (Sandvik Coromant)	1
	Пластина 880-05 03 05Н-С-LМ	1
	Пластина 880-05 03 W08H-P-LM	1
	Зенкер 2323-0543 ГОСТ 12489-71	1
	Развёртка 2363-3472 ГОСТ 1672-80	1
	Зенковка 2353-0131 ГОСТ 14953-80	1
	Расточная оправка R825C-AF23STUP1103A, 825C-	1
	048A, C6-R825C-AAI067A (Sandvik Coromant)	
		1

Расточная оправка R825C-AF23STUP1103A, 825C- 048A, C6-R825C-AAH067A (Sandvik Coromant)	1
Расточная оправка R825C-AF23STUP1103A, 825C-	
048A, C5-R825C-AAG053A (Sandvik Coromant)	

1	2	3
	Пластина ТСМТ 06 Т1 08-РF	3
	Сверло центровочное диаметром 15 мм	1
	Сверло 860.1-0850-031A1-PM (Sandvik	1
	Coromant)	
	Метчик E326M10 (Sandvik Coromant)	1
	Развёртка специальная ФЮРА.А21087.016	1
	Развёртка специальная ФЮРА.А21087.017	1
	Калибр-пробка 8133-0939 ГОСТ 14810-69	1
	Шаблон для измерения фасок специальный	1
	ФЮРА.А21087.018	
	Калибр-пробка 8136-0012 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0112 ГОСТ 14816-69	1
	Калибр-пробка 8136-0016 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0116 ГОСТ 14816-69	1
	Калибр-пробка 8136-0013 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0113 ГОСТ 14816-69	1
	Калибр-пробка 8136-0017 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0117 ГОСТ 14816-69	1
	Калибр-пробка 8136-0020 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0120 ГОСТ 14816-69	1
	Пробка М 10 ПР ГОСТ 24997-81	1
	Пробка М 10 НЕ ГОСТ 24997-81	1
	Калибр-пробка специальный ФЮРА.А21087.019	1
	Калибр-пробка 8136-0009 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0109 ГОСТ 14816-69	1
	Калибр-пробка 8136-0011 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0111 ГОСТ 14816-69	1
	Калибр-пробка 8136-0010 ГОСТ 14815-69	1
	Калибр-пробка 8136-0110 ГОСТ 14816-69	1
	Калибр-соосности специальный ФЮРА.А21087.020	5
	Калибр перпендикулярности специальный	1
	ФЮРА.А21087.022	
	ФЮРА.А21087.021	1
	Очки 0 ГОСТ 12.4.013-85	1
075	Пневматическая шлифовальная машинка STS 630	1
	Круг 80х20х6 15А 5-П А2 С2Г А ГОСТ 22775-77	1
	Напильник 2820-0026 ГОСТ 1465-80	1
	Очки ЗП ГОСТ 12.4.013-85	1
080	Приспособление специальное ФЮРА.А21087.039	1
	Метчик 2680-0008 ГОСТ 6227-80	1

	Калибр 4-W 19,2 ГОСТ 24998-81	1
	Очки 0 ГОСТ 12.4.013-85	1
085	Пневматическая шлифовальная машинка STS 630	1
	Круг 80х20х6 15А 5-П А2 С2Г А ГОСТ 22775-77	1
	Напильник 2820-0026 ГОСТ 1465-80	1

1	2	3
	Очки ЗП ГОСТ 12.4.013-85	1

1.1.9 Расчёт припусков на механическую обработку

Расчёт припусков на механическую обработку производится после выбора оптимальных для данных условий технологического маршрута и выбора метода получения заготовки.

Расчёт для одного размера проводится расчётно-аналитическим методом. Расчётной величиной является минимальный припуск на обработку, достаточный для устранения на выполняемом переходе погрешностей обработки и дефектов поверхностного слоя, полученных на предшествующем переходе.

Минимальный припуск при обработке наружных и внутренних поверхностей (двусторонний припуск):

$$2Z_{i \min} = 2 \cdot \left[\left(R_z + h \right)_{i-1} + \sqrt{\Delta^2 \sum_{i-1} + \epsilon_i^2} \right], \tag{1.11}$$

где R₇ – высота неровностей профиля на предшествующем переходе;

h – глубина дефектного поверхностного слоя;

 $\Delta^2_{\sum_{i=1}^{2}}$ — суммарные отклонения от расположения поверхностей на предшествующем переходе;

 ϵ_i – погрешность установки заготовки.

В таблице 1.14 приведен расчёт припусков на обработку отверстия диаметром 80H7 мм.

Таблица 1.14 – Расчёт припусков на обработку отверстия диаметром 80H7 мм

Технологический переход обработки		ементь пуска			х Z _{min} , мкм.	максимальный.	МКМ.	Предельные размеры, мм.		Предельные значения припусков, мкм.	
поверхности	R z	h	Δ_{Σ}	ε	Мин. припуск	Расчётный _м размер, мм.	Допуск Тd, 1	mim	max	Zmax	Zmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сверление IT14	50	240	200	0	0	8	0,74	76,82	77,56	0	0

Растачивание предварительно е IT11	32	50	10	0	2x980	79,518	0,19	79,33	79,52	2510	1960
------------------------------------	----	----	----	---	-------	--------	------	-------	-------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Растачивание предварительное IT9	16	20	0	0	2×184	79,886	0,074	79,812	79,886	482	998
Растачивание окончательное IT7	10	5	0	0	2×72	80,03	0,03	80	80,03	188	144

Общие припуски $Z_{Omin} = 3180$ мкм, $Z_{Omax} = 2470$ мкм.

Проверка расчёта припусков:

$$Z_{\text{omax}} - Z_{\text{omin}} = Td_{3a\Gamma} - Td_{\text{der}}, \qquad (1.12)$$

где Z_{omin}, Z_{omax} - минимальный и максимальный общие припуски;

 Td_{3ar} , Td_{ner} — допуски заготовки и детали.

$$Z_{omax} - Z_{omin} = 3180 - 2470 = 710 \text{ MKM};$$

$$Td_{3a\Gamma} - Td_{IIET} = 0.74 - 0.03 = 0.71 \text{ MKM}.$$

Расчёт припусков выполнен верно.

В таблице 1.15 приведен расчёт припусков на обработку поверхности размером $276_{-0.2}$ мм.

Таблица 1.15 – Расчёт припусков на обработку поверхности размером 276_{-0.2} мм

Технологический переход обработки	Элементы припуска, мкм.		ж Zmin, МКМ.	максимальный	IKM.	Предельные размеры, мм.		Предельные значения припусков, мкм.			
поверхности	Rz	h	Δ_{Σ}	ε	Мин. припуск Z _{min} , мкм.	Расчётный размер, мм.	Допуск Та, мкм.	min	max	Zmax	$Z_{ m min}$
Заготовка ±4	80	240	200	0	0	278,28	8	278	286	0	0
Фрезерование предварительное IT12	40	50	10	0	2x1040	276,2	0,52	276,20	276,72	1800	9280
Фрезерование окончательное IT10	20	20	0	0	2×200	275,8	0,2	275,8	276	400	720

Общие припуски $Z_{Omin} = 2200$ мкм , $Z_{Omax} = 10000$ мкм.

Проверка расчёта припусков:

$$Z_{omax} - Z_{omin} = 10000 - 2200 = 7800 \text{ MKM};$$

$$Td_{3a\Gamma} - Td_{ДеT} = 8 - 0.2 = 7.8 \text{ мкм.}$$

Расчёт припусков выполнен верно.

1.1.10 Расчет режимов резания

Расчёт режимов резания ведём при помощи онлайн программы Sandvik Coromant [6].

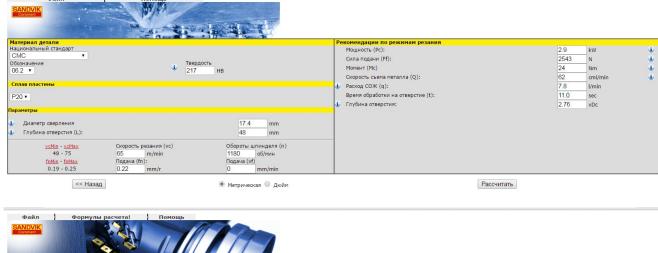




Рисунок 1.11 Расчёт режимов резания

Зенкеровать 2 отверстия диаметр 13,75Н10 мм.

Глубина резания равна 0,375 мм.

Подача равна 0,6 мм/об.

Скорость резания:

$$V = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot t^x \cdot S^y} \cdot K_v, \tag{1.13}$$

где Т – период стойкости материала пластины;

 $C_{_{V}}$, x, y,m, u, q – коэффициент и показатели степени;

 $K_{_{V}}$ – общий поправочный коэффициент.

$$K_{v} = K_{MV} \cdot K_{UV} \cdot K_{lv}, \qquad (1.14)$$

где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого

материала;

 K_{lv} – коэффициент, учитывающий глубину обработки;

 $K_{_{
m UV}}$ – коэффициент, учитывающий материал инструмента.

$$K_{MV} = K_{\Gamma} \cdot \left(\frac{750}{\sigma_{B}}\right)^{n_{V}}, \tag{1.15}$$

где $K_{\scriptscriptstyle \Gamma}$ – коэффициент, характеризующий, группу стали по обрабатываемости.

$$K_{MV} = 1 \cdot \left(\frac{750}{981}\right)^{0.9} = 0,7853.$$

$$K_{v} = 0.783 \cdot 1 \cdot 1 = 0.783.$$

$$V = \frac{18 \cdot 13,75^{0.6}}{30^{0.25} \cdot 0,375^{0.2} \cdot 0,6^{0.3}} \cdot 0,783 = 41,3 \text{ м/мин.}$$

Число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot 41{,}3}{3{,}14 \cdot 13{,}75} = 956 \text{ об/мин.}$$

По паспорту выбираем 800 об/мин.

Скорость резания:

$$V = \frac{3,14 \cdot 13,75 \cdot 800}{1000} = 34,54 \text{ м/мин.}$$

Сила резания:

$$P_{o} = 10 \cdot C_{p} \cdot t^{X} \cdot S^{y} \cdot K_{p}, \tag{1.16}$$

Крутящий момент:

$$\mathbf{M}_{\mathbf{K}\mathbf{p}} = 10 \cdot \mathbf{C}_{\mathbf{M}} \cdot \mathbf{D}^{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{t}^{\mathbf{X}} \cdot \mathbf{S}^{\mathbf{y}} \cdot \mathbf{K}_{\mathbf{p}}, \tag{1.17}$$

где $C_{_{\mathbf{M}}}$, q, x, y — коэффициент и показатели степени;

$$K_p = K_{Mp}$$
.

где K_{mp} — поправочный коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала.

$$K_{Mp} = \left(\frac{\sigma_{_{B}}}{750}\right)^{n}, \tag{1.18}$$

$$K_{\text{Mp}} = \left(\frac{981}{750}\right)^{0.75} = 1,22.$$

$$P_0 = 10.67 \cdot 0.375^{1.2} \cdot 0.6^{0.65} \cdot 1.22 = 181.2 \text{ H}.$$

$$M_{KD} = 10.0,09.13,75^{1}.0,375^{0,9}.0,6^{0,8}.1,22 = 4,2 \text{ H}.$$

Мощность резания определяем по формуле:

$$N_{pe3} = \frac{M_{\kappa p} \cdot n}{9750},$$
(1.19)

$$N_{\text{pe3}} = \frac{4,2 \cdot 800}{9750} = 0,34 \text{ kBt}.$$

Основное время:

$$T_o = \frac{L \cdot i}{n \cdot S},$$
 (1.20)
где $L = 1 + 1_1 + 1_2 = 34 + 3 = 37$ мм.
 $T_o = \frac{37 \cdot 2}{800 \cdot 0.6} = 0,15$ мин.

Расчёт режимов резания на остальные переходы представлены в таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Расчёт режимов резания

	лцат. 10 — гасчет режимов резания
№ операции	Наименование и содержание операции
1	2
	Сверлить отверстие диаметром 17,4 ^{+0,3} мм, глубиной 48max мм.
	Глубина резания t=8,7 мм
	Подача S_o =0,22 мм/об
	Скорость резания V=65 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1180 об/мин
	Сила резания Р=2543 Н
	Крутящий момент $M_{\text{кр}}$ =24 Н·м
	Мощность резания N=2,9 кВт
	Основное время T ₀ =0,18 мин
	Цековать отверстие в размеры 2±1 мм, диаметром 52 ⁺¹ мм.
	Глубина резания t=17,3 мм
	Подача S_o =0,7 мм/об
	Скорость резания V=19,3 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=118 об/мин
005	Сила резания Р=1839,8 Н
	Крутящий момент $M_{\text{кр}}$ =28,96 $H \cdot M$
	Мощность резания N=0,37 кВт
	Основное время T ₀ =0,04 мин
	Зенковать фаску 2х45°.
	Глубина резания t=1 мм
	Подача S _o =1 мм/об
	Скорость резания V=11 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=70 об/мин
	Сила резания Р=1438 Н
	Мощность резания N=0,23 кВт
	Основное время T ₀ =0,04 мин
	Нарезать резьбу М20-7Н
	Подача S _o =2,5 мм/об
	Скорость резания V=4,7 м/мин

	должение таолицы 1.16
1	2
	Число оборотов шпинделя n=75 об/мин
	Крутящий момент Мкр=7 H·м
	Мощность резания N=1,9 кВт
	Основное время То=0,08 мин
	Фрезеровать поверхность на проход в размер 282±1 мм.
	Глубина резания t=5 мм
	Ширина фрезерования В=190 мм
	Подача S_M =420 мм/мин
	Скорость резания V=125,6 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=200 об/мин
	Сила резания P_z =13206 H
	-
	Крутящий момент $M_{\text{кp}}=55 \text{ H} \cdot \text{м}$
	Мощность резания N=7 кВт
	Основное время T _o =1,87 мин
	Центровать 2 отверстия.
	Глубина резания t=1,5 мм
	Подача S _o =0,1 мм/об
	Скорость резания V=19 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=300 об/мин
	Сила резания P _z =249 H
	Крутящий момент $M_{\text{кp}}=0,4~\mathrm{H\cdot m}$
	Мощность резания N=0,1 кВт
	Основное время T ₀ =0,04 мин
015	Сверлить 2 отверстия Ø13H12 мм.
	Глубина резания t=6,5 мм
	Подача S _o =0,2 мм/об
	Скорость резания V=65 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1600 об/мин
	Сила резания Р=1764 Н
	Крутящий момент М _{кр} =12 Н·м
	Мощность резания N=2 кВт
	Основное время $T_0=0,21$ мин
	Основное время 1 ₀ -0,21 мин
	201110 pg. 2 omponerus (A12 751110 pg.
	Зенкеровать 2 отверстия Ø13,75H10 мм
	Глубина резания t=0,375 мм
	Подача S_0 =0,6 мм/об
	Скорость резания V=34,54 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=800 об/мин
	Сила резания Р=181,2 Н
	Крутящий момент М _{кр} =4,2 Н·м
	Мощность резания N=0,34 кВт
	Основное время T _o =0,15 мин
	Развернуть 2 отверстия Ø13,9H9 мм.

	одолжение таолицы 1.16
1	2
	Глубина резания t=0,075мм
	Подача $S_o = 0.7$ мм/об
	Скорость резания V=4,4 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=100 об/мин
	Крутящий момент М _{кр} =1,98 Н·м
	Мощность резания N=0,03 кВт
	Основное время T_0 =0,46 мин
	Фрезеровать поверхность в размеры 173 ± 0.5 мм, $80^{+0.5}$ мм, $200^{+0.5}$
	MM.
	Глубина резания t=3,3 мм
	Ширина фрезерования B=60 мм
	Подача S_{M} =474,6 мм/мин
	Скорость резания V=145 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=226 об/мин
	Сила резания P _z =8505,2 H
	Крутящий момент $M_{\kappa p}$ =276 $H \cdot M$
	Мощность резания N=6,5 кВт
	Основное время T _o =1,25 мин
	Фрезеровать поверхность в размер 14-0,5 мм.
	Глубина резания t=3,5 мм
	Ширина фрезерования В=130 мм
	Подача S_M =727,2 мм/мин
	Скорость резания V=160 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=606 об/мин
	Сила резания P_z =5083 H
025	Крутящий момент M_{kp} =58 $H \cdot M$
	Мощность резания N=3,7 кВт
	Основное время T _o =1,56 мин
	Филополого — полого — полого — 15 — п. D.40+1 — г.
	_
	Сила резания P _z =5083 H
	Крутящий момент $M_{\kappa p}$ =58 $H \cdot M$
	Мощность резания N=3,7 кВт
	Основное время Т _о =0,13 мин
	Фрезеровать паз в размеры 36Н9 мм, 100Н14 мм.
	Основное время T _o =0,13 мин

<u></u>	одолжение таолицы 1.16
1	2
	Скорость резания V=215 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1617 об/мин
	Сила резания P_z =116 H
	Крутящий момент М _{кр} =29 Н·м
	Мощность резания N=4,9 кВт
	Основное время То=0,83 мин
	Центровать 2 отверстия.
	Глубина резания t=1 мм
	Подача $S_0=0,1$ мм/об
	Скорость резания V=19 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=300 об/мин
	Сила резания P_z =249 H
	Крутящий момент М _{кр} =0,44 Н·м
	Мощность резания N=0,09 кВт
	Основное время T _o =0,06 мин
	Company 2 and an array array 10 2+03 array
	Сверлить 2 отверстия диаметром $10,2^{+0,3}$ мм.
	Глубина резания t=5,1 мм
	Подача $S_0=0,2$ мм/об
	Скорость резания V=70 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=2184 об/мин
	Сила резания Р=1384 Н
	Крутящий момент $M_{\kappa p}$ =7,5 $H \cdot M$
	Мощность резания N=1,7 кВт
	Основное время T ₀ =0,04 мин
	Нарезать резьбу М12-7Н.
	Скорость резания V=6 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=159 об/мин
	Крутящий момент Мкр=7 Н·м
	Мощность резания N=1,9 кВт
	Основное время То=0,11 мин
	Сверлить отверстие диаметром 31 ^{+0,4} мм на проход.
	Глубина резания t=5,1 мм
	Подача S_o =0,08 мм/об
	Скорость резания V=100 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1027 об/мин
	Сила резания Р=1850 Н
	Крутящий момент М _{кр} =29 Н·м
	Мощность резания N=3,1 кВт
	Основное время T_0 =3,25 мин
	Series Spenier 10 5,20 min
	Сверлить 4 отверстия диаметром 26Н14 мм.
	Глубина резания t=13 мм
	1 JIYOMII QOSAIIMA U 13 MIM

_	одолжение таолицы 1.10
1	2
	Подача S_o =0,08 мм/об
	Скорость резания V=105 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1285 об/мин
	Сила резания Р=1551 Н
	Крутящий момент $M_{\kappa p}$ =20 $H \cdot M$
	Мощность резания N=2,7 кВт
	Основное время $T_0=1,17$ мин
	Celioblice Bpewix 10 1,17 Mini
	Сверлить 2 отверстия Ø25H12 мм.
	Глубина резания t=12,5 мм
	Подача S_o =0,08 мм/об
	Скорость резания V=105 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1337 об/мин
	Сила резания Р=1492 Н
	Крутящий момент M_{KD} =19 H·м
	Мощность резания N=2,6 кВт
	Основное время T_0 =0,56 мин
	Зенкеровать 2 отверстия Ø25,7H10 мм
	Глубина резания t=0,35 мм
	Подача $S_0 = 0.6$ мм/об
	Скорость резания V=58,9 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=730 об/мин
	Сила резания Р=180,6 Н
	Крутящий момент $M_{\kappa p}$ =3,9 $H \cdot M$
	Мощность резания N=0,29 кВт
	Основное время T _o =0,16 мин
	Развернуть 2 отверстия Ø26H9 мм.
	Глубина резания t=0,15мм
	Подача $S_o = 0.7$ мм/об
	Скорость резания V=4,4 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=100 об/мин
	Крутящий момент M_{KP} =1,98 H·м
	Мощность резания N=0,03 кВт
	Основное время T_0 =0,46 мин
	Cerrobitoe bpewix 10 0,40 with
	Центровать отверстие.
	Глубина резания t=1 мм
	Подача $S_o = 0,1$ мм/об
	Скорость резания V=19 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=300 об/мин
	Сила резания P _z =249 H
	Крутящий момент $M_{\text{кр}}$ =0,44 $H \cdot M$
	Мощность резания N=0,09 кВт
	<u>*</u>
	Основное время T ₀ =0,06 мин

	одолжение таолицы 1.16
1	2
	Сверлить отверстие диаметром 17,5 ^{+0,3} мм.
	Глубина резания t=8,75 мм
	Подача S _o =0,22 мм/об
	Скорость резания V=70 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1273 об/мин
	Сила резания Р=2558 Н
	Крутящий момент M _{кр} =24 H·м
	Мощность резания N=3,2 кВт
	Основное время Т ₀ =0,05 мин
	Celiabliae Breight 10 0,03 min
	Фрезеровать поверхность в размеры 5±1 мм, диаметром 36 ⁺¹ мм.
	Глубина резания t=3 мм
	Ширина фрезерования В=16 мм
	Подача $S_M = 808,5$ мм/мин
	Скорость резания V=215 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1617 об/мин
	Сила резания $P_z=116 \text{ H}$
	Крутящий момент М _{кр} =29 Н·м
	Мощность резания N=4,9 кВт
	Основное время T _o =0,33 мин
	D
	Развернуть отверстие выдерживая размеры 17,5 ^{+0,28} мм, 1°47'24".
	Глубина резания t=0,1мм
	Подача S _o =0,7 мм/об
	Скорость резания V=7,5 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=119 об/мин
	Крутящий момент $M_{\kappa p}$ =1,98 H·м
	Мощность резания N=0,03 кВт
	Основное время T _o =0,04 мин
	Центровать 2 отверстия.
	Глубина резания t=1 мм
	Подача S _o =0,1 мм/об
	Скорость резания V=19 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=300 об/мин
	Сила резания P_z =249 H
	Крутящий момент $M_{\text{кp}}=0,44~\text{H}\cdot\text{м}$
	Мощность резания N=0,09 кВт
	Основное время T _o =0,12 мин
	Сверлить 2 отверстия диаметром 17,5 ^{+0,3} мм.
	Глубина резания t=8,75 мм
	Подача S_0 =0,22 мм/об
	Скорость резания V=70 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1273 об/мин

	ОДОЛЖЕНИЕ ТАОЛИЦЫ 1.10
1	2
	Сила резания Р=2558 Н
	Крутящий момент $M_{\kappa p}$ =24 H·м
	Мощность резания N=3,2 кВт
	Основное время T _o =0,1 мин
	o chieblico bponzi 10 o,1 min
	Фрезеровать 2 поверхности в размеры 5±1 мм, диаметром 36 ⁺¹ мм.
	Глубина резания t=3 мм
	Ширина фрезерования B=16 мм
	Подача S_{M} =808,5 мм/мин
	Скорость резания V=215 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1617 об/мин
	Сила резания P _z =116 H
	Крутящий момент М _{кр} =29 Н·м
	Мощность резания N=4,9 кВт
	*
	Основное время T _o =0,66 мин
	17.510.28 10.4732.433
	Развернуть 2 отверстия выдерживая размеры 17,5 ^{+0,28} мм, 1°47'24".
	Глубина резания t=0,1мм
	Подача S_o =0,7 мм/об
	Скорость резания V=7,5 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=119 об/мин
	Крутящий момент М _{кр} =1,98 Н·м
	Мощность резания N=0,03 кВт
	Основное время T_0 =0,08 мин
	Основное время 1 ₀ -0,00 мин
	Фрезеровать 6 поверхностей в размеры Ø40H14 мм, 30h14 мм.
	Глубина резания t=2 мм
	Ширина фрезерования B=80 мм
	Подача $S_{M}=135,4$ мм/мин
	Скорость резания V=180 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1354 об/мин
	Сила резания P _z =3447 H
	Крутящий момент $M_{\kappa p}$ =7,5 $H \cdot M$
	Мощность резания N=1,1 кВт
	Основное время То=0,98 мин
	Selfobile bpendi 10 0,50 mm
	Фрезеровать паз в размеры 80^{+1} мм, $R20^{+0.5}$ мм, 30^{+1} мм.
	Глубина резания t=3 мм
	Ширина фрезерования B=40 мм
	Подача $S_0 = 808,5$ мм/мин
	Вертикальная подача S _м =17,8 мм/мин
	Скорость резания V=215 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1617 об/мин
	Сила резания P _z =116 H
	Крутящий момент М _{кр} =29 Н·м
L	1 1 J

11]	родолжение таолицы 1.16
1	2
	Мощность резания N=4,9 кВт
	Основное время T _o =1,45 мин
	Фрезеровать фаску 45°.
	Глубина резания t=3 мм
	Ширина фрезерования В=21 мм
	Подача $S_{M}=808,5$ мм/мин
	Скорость резания V=215 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1617 об/мин
	Фрезеровать поверхность в размер 278±1 мм.
	Глубина резания t=4 мм
	Ширина фрезерования В=40 мм
	Подача S_{M} =441 мм/мин
	Скорость резания V=135 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=210 об/мин
	Сила резания P_z =116 H
	Крутящий момент М _{кр} =29 Н·м
	Мощность резания N=4,9 кВт
	Основное время Т ₀ =0,72 мин
	Сила резания P _z =8184,8 H
	Крутящий момент $M_{\kappa p} = 385 \ H \cdot M$
	Мощность резания N=8,5 кВт
	Основное время Т ₀ =0,83 мин
	Фрезеровать 2 поверхности в размер 16 ^{+0,5} мм.
	Глубина резания t=4 мм
025	Ширина фрезерования В=4 мм
035	Подача S_{M} =871 мм/мин
	Скорость резания V=180 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1934 об/мин
	Сила резания P _z =40,6 H
	Крутящий момент M _{кр} =13 H·м
	Мощность резания N=2,6 кВт
	Основное время T _o =0,42 мин
	Фрезеровать 2 поверхности в размер 30 ^{+0,5} мм.
	Глубина резания t=4 мм
	Ширина фрезерования В=25 мм
	Подача S_{M} =871 мм/мин
	Скорость резания V=180 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1934 об/мин
	Сила резания P _z =35,124 H
	Крутящий момент $M_{\kappa p}$ =11 H·м
	Мощность резания N=2,3 кВт
	Основное время Т ₀ =0,1 мин
<u> </u>	<u>l</u> <u>r</u> <u>v</u> ,

1	2
1	
	Фрезеровать поверхность в размер $60^{+0.5}$ мм.
	Ширина фрезерования B=25 мм
	Глубина резания t=4 мм
	Подача $S_{M}=871$ мм/мин
	Скорость резания V=170 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1020 об/мин
	Сила резания P_z =35,5 H
	Крутящий момент М _{кр} =21 Н·м
	Мощность резания N=6,5 кВт
	Основное время T _o =0,12 мин
	One concentration of the content of
	Фрезеровать поверхность в размер $80^{+0.5}$ мм.
	Глубина резания t=4 мм
	Ширина фрезерования B=30 мм
	Подача $S_{M}=612$ мм/мин
	Скорость резания V=170 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1020 об/мин
	Сила резания P_z =33,6 H
	Крутящий момент М _{кр} =26 H·м
	Мощность резания N=2,6 кВт
	Основное время T _o =0,03 мин
	Фрезеровать 2 поверхности в размеры $5_{-0.5}$ мм, $48^{+0.5}$ мм, $114^{+0.5}$ мм, $10_{-0.5}$ мм, $118^{+0.5}$ мм.
	Глубина резания t=3,8 мм
	Ширина фрезерования В=70 мм
	Подача $S_M = 808,5$ мм/мин
	Скорость резания V=215 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1617 об/мин
	Сила резания P_z =116 H
	Крутящий момент М _{кр} =29 Н·м
	Мощность резания N=4,9 кВт
	Основное время Т ₀ =1,72 мин
	(1,7 = MM)
	Центровать 3 отверстия.
	Глубина резания t=1 мм
	Подача $S_o = 0,1$ мм/об
	Скорость резания V=19 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=300 об/мин
	Сила резания P_z =249 H
	Крутящий момент $M_{\text{кp}}$ =0,44 $H \cdot M$
	Мощность резания N=0,09 кВт
	Основное время T ₀ =0,18 мин
	C 2 10.2±0.3
	Сверлить 2 отверстия диаметром $10,2^{+0,3}$ мм.

_	одолжение таолицы 1.10
1	2
	Глубина резания t=5,1 мм
	Подача $S_o = 0.2$ мм/об
	Скорость резания V=70 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=2184 об/мин
	Сила резания Р=1384 Н
	•
	Крутящий момент $M_{\text{кp}}$ =7,5 $H \cdot M$
	Мощность резания N=1,7 кВт
	Основное время T ₀ =0,04 мин
	Нарезать резьбу М12-7Н.
	Скорость резания V=6 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=159 об/мин
	Крутящий момент Мкр=7 Н м
	Мощность резания N=1,9 кВт
	Основное время То=0,11 мин
	Основное времи 10-0,11 мин
	Сверлить отверстие диаметром 17,5 ^{+0,28} мм.
	Глубина резания t=8,75 мм
	Подача S_0 =0,22 мм/об
	Скорость резания V=70 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1273 об/мин
	Сила резания Р=2558 Н
	Крутящий момент $M_{\kappa p}$ =24 $H \cdot M$
	Мощность резания N=3,2 кВт
	Основное время T ₀ =0,05 мин
	Развернуть отверстие выдерживая размеры 17,5 ^{+0,28} мм, 1°47'24".
	Глубина резания t=0,1мм
	Подача $S_o = 0.7$ мм/об
	Скорость резания V=7,5 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=119 об/мин
	Крутящий момент $M_{\text{кр}}$ =1,98 $H \cdot M$
	Мощность резания N=0,03 кВт
	Основное время T _o =0,04 мин
	Фрезеровать поверхность в размер 276-0,2 мм.
	Глубина резания t=2 мм
	Ширина фрезерования В=190 мм
	Подача $S_{M}=205$ мм/мин
	Скорость резания V=145 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=228 об/мин
	Сила резания P _z =5057,3 Н
	Крутящий момент М _{кр} =126 Н·м
	Мощность резания N=3 кВт
	Основное время T ₀ =1,15 мин

	одолжение таблицы 1.16
1	2
	Сверлить 4 отверстия диаметром 22Н14 мм.
	Глубина резания t=11 мм
	Подача S_0 =0,06 мм/об
	Скорость резания V=110 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1592 об/мин
	Сила резания Р=1049 Н
	Крутящий момент М _{кр} =12 H⋅м
	Мощность резания N=1,9 кВт
	Основное время T ₀ =4,2 мин
	Расточить 4 отверстия диаметром 50Н12 мм.
	Глубина резания t=5 мм
	Подача $S_0 = 0.5$ мм/об
	Скорость резания V=25 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=159 об/мин
	Сила резания P_z =1569 H
	Мощность резания N=3,8 кВт
	Основное время T ₀ =3,52 мин
	Расточить 2 отверстия диаметром 70Н11 мм.
	Глубина резания t=5 мм
	Подача $S_o = 0.5$ мм/об
	Скорость резания V=25 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=133 об/мин
	Сила резания P _z =1569 H
	Мощность резания N=3,8 кВт
	Основное время T ₀ =1,36 мин
	Расфрезеровать две поверхности радиусом 75 ^{+0,5} мм, R50 ^{+0,5} мм.
	Глубина резания t=5 мм
	Ширина фрезерования В=14 мм
	Подача S_M =547,2 мм/мин
	Скорость резания V=215 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=456 об/мин
	Сила резания P_z =116 H
	Крутящий момент М _{кр} =29 Н·м
	Мощность резания N=3,8 кВт
	Основное время T _o =0,8 мин
	Расфрезеровать две поверхности диаметром 120 ^{+0,5} мм.
	Глубина резания t=5 мм
	Ширина фрезерования В=50 мм
	Подача S_M =685,2 мм/мин
	Скорость резания $V=215$ м/мин
	Число оборотов шпинделя n=571 об/мин
	тисло оооротов шпинделя п-3/1 оо/мин

1	2
1	
	Сила резания P_z =116 H
	Крутящий момент М _{кр} =29 Н·м
	Мощность резания N=4,9 кВт
	Основное время T _o =1,84 мин
	Расфрезеровать две поверхности диаметром $80^{+0.5}$ мм.
	Глубина резания t=5 мм
	Ширина фрезерования В=50 мм
	Подача S_M =1027,2 мм/мин
	Скорость резания V=215 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=856 об/мин
	Сила резания $P_z=116 \text{ H}$
	Крутящий момент $M_{\text{кp}}=29 \text{ H} \cdot \text{м}$
	Мощность резания N=3,8 кВт
	Основное время T _o =1,22 мин
	Центровать 20 отверстий.
	Глубина резания t=1 мм
	Подача S_0 =0,1 мм/об
	Скорость резания V=19 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=300 об/мин
	Сила резания P_z =249 Н
	Крутящий момент М _{кр} =0,44 Н·мМощность резания N=0,09 кВт
	Основное время T_0 =1,2 мин
	Centobitoe bpewix 10 1,2 Mini
	Сверлить 20 отверстий диаметром 13,9+0,3 мм.
	Глубина резания t=6,95 мм
	Подача S_0 =0,2 мм/об
	Скорость резания V=70 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=1603 об/мин
	Сила резания P_z =1886 H
	Крутящий момент М _{кр} =14 Н·м
	Мощность резания N=2,3 кВт
	Основное время T_0 =2,12 мин
	Фрезеровать резьбу в 22 отверстиях М16-7Н.
	Подача $S_M = 1381 \text{ мм/мин}$
	Скорость резания V=148 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=3923 об/мин
	Сила резания Р=785,7 Н
	Мощность резания N=1,9 кВт
	Основное время То=1,32 мин
	Зенкеровать отверстие диаметром 63 ⁺¹ мм, глубиной 25 ⁺¹ мм.
045	Глубина резания t=16 мм
	Подача S_0 =0,6 мм/об
<u> </u>	1 77

_	одолжение таолицы 1.16					
1	2					
	Скорость резания V=58,9 м/мин					
	Число оборотов шпинделя n=300 об/мин					
	Сила резания Р=1578 Н					
	Крутящий момент $M_{\kappa p}$ =36 $H \cdot M$					
	Мощность резания N=3,6 кВт					
	Основное время T ₀ =0,26 мин					
	Сверлить отверстие диаметром 20 ⁺¹ мм.					
	Глубина резания t=10 мм					
	Подача S _o =0,38 мм/об					
	Скорость резания V=18,84 м/мин					
	Число оборотов шпинделя n=300 об/мин					
	Сила резания Р=6908 Н					
	Крутящий момент М _{кр} =63 Н·м					
	Мощность резания N=1,9 кВт					
	Основное время T _o =0,12 мин					
	Сверлить два отверстия диаметром 30^{+1} мм, глубиной 5^{+1} мм.					
	Глубина резания t=15 мм					
	Подача S _o =0,08 мм/об					
	Скорость резания V=28,3 м/мин					
055	Число оборотов шпинделя n=300 об/мин					
	Сила резания Р=1790 Н					
	Крутящий момент М _{кр} =27 Н·м					
	Мощность резания N=2,7 кВт					
	Основное время Т _о =0,14 мин					
	Сверлить 3 отверстия диаметром 24Н11 мм.					
	Глубина резания t=12 мм					
	Подача S _o =0,08 мм/об					
	Скорость резания V=105 м/мин					
	Число оборотов шпинделя n=1393 об/мин					
	Сила резания Р=1432 Н					
	Крутящий момент М _{кр} =17 Н·м					
	Мощность резания N=2,5 кВт					
	Основное время Т _о =1,83 мин					
070						
	Зенкеровать 3 отверстия диаметром 24,7Н9 мм.					
	Глубина резания t=0,35 мм					
	Подача S_0 =0,6 мм/об					
	Скорость резания V=58,9 м/мин					
	Число оборотов шпинделя n=730 об/мин					
	Сила резания Р=180,6 Н					
	Крутящий момент M _{кр} =3,9 H·м					
	Мощность резания N=0,29 кВт					
	Основное время T_0 =0,24 мин					
	Госповное времи 10-0,2 т мин					

_	одолжение таблицы 1.16
1	2
	Зенковать 3 фаски.
	Глубина резания t=1 мм
	Подача $S_o=1$ мм/об
	Скорость резания V=3,8 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=60 об/мин
	Сила резания Р=1438 Н
	Мощность резания N=0,23 кВт
	Основное время То=0,04 мин
	Развернуть 3 отверстия предварительно диаметром 24,85Н8 мм
	Глубина резания t=0,075мм
	Подача S_0 =0,7 мм/об
	Скорость резания V=4,4 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=100 об/мин
	Крутящий момент М _{кр} =1,98 Н⋅м
	Мощность резания N=0,03 кВт
	Основное время T _o =0,69 мин
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	Развернуть 3 отверстия диаметром 25Н7 мм.
	Глубина резания t=0,075мм
	Подача S_o =0,7 мм/об
	Скорость резания V=4,4 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=100 об/мин
	Крутящий момент М _{кр} =1,98 Н·м
	Мощность резания N=0,03 кВт
	Основное время T ₀ =0,69 мин
	Расфрезеровать две поверхности диаметром 161 ^{+0,5} мм.
	Глубина резания t=5 мм
	Ширина фрезерования В=6,5 мм
	Подача $S_M = 510$ мм/мин
	Скорость резания V=215 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=425 об/мин
	Сила резания P_z =116 H
	Крутящий момент $M_{\text{кp}}$ =29 $H \cdot M$
	Мощность резания N=4,3 кВт
	Основное время Т ₀ =0,42 мин
	Основное время 1 ₀ -0,42 мин
	Расточить 2 отверстия предварительно диаметром 79,8Н9 мм.
	Глубина резания t=2,45 мм
	Подача S_o =0,25 мм/об
	Скорость резания V=75 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=299 об/мин
	Сила резания P _z =2596 H Мощность резания N=1,3 кВт
	Основное время T ₀ =0,84 мин

	одолжение таолицы 1.10			
1	2			
	Расточить 2 отверстия предварительно диаметром 89,8Н9 мм.			
	Глубина резания t=2,45 мм			
	Подача S _o =0,25 мм/об			
	Скорость резания V=75 м/мин			
	Число оборотов шпинделя n=266 об/мин			
	Сила резания P_z =2371 H			
	_			
	Мощность резания N=1,3 кВт			
	Основное время T _o =1,08 мин			
	D			
	Развернуть 2 ступенчатых отверстия диаметром 80Н7 мм,			
	диаметром 90Н7 мм, диаметром 98Н9 мм.			
	Глубина резания t=0,1мм			
	Подача S_o =0,7 мм/об			
	Скорость резания V=4,4 м/мин			
	Число оборотов шпинделя n=100 об/мин			
	Крутящий момент М _{кр} =1,98 Н·м			
	Мощность резания N=0,03 кВт			
	Основное время Т ₀ =0,69 мин			
	Центровать 16 отверстий.			
	Глубина резания t=1 мм			
	Подача S_0 =0,1 мм/об			
	Скорость резания V=19 м/мин			
	Число оборотов шпинделя n=300 об/мин			
	Сила резания P_z =249 H			
	_			
	Крутящий момент М _{кр} =0,44 Н⋅м			
	Мощность резания N=0,09 кВт			
	Основное время T ₀ =0,96 мин			
	Changury 16 ampanaryy gyayarana 9 5+0.3			
	Сверлить 16 отверстий диаметром 8,5 ^{+0,3} мм.			
	Глубина резания t=4,25 мм			
	Подача $S_0=0,15$ мм/об			
	Скорость резания V=70 м/мин			
	Число оборотов шпинделя n=2621 об/мин			
	Сила резания P_z =922 H			
	Крутящий момент М _{кр} =4,2 Н·м			
	Мощность резания N=1,1 кВт			
	Основное время T _o =0,81 мин			
	Нарезать резьбу М10-7Н			
	Скорость резания V=6 м/мин			
	Число оборотов шпинделя n=96 об/мин			
	Крутящий момент Мкр=7 Н·м			
	Мощность резания N=1,9 кВт			
	Основное время То=1,58 мин			
	Concentration 1,00 min			
I				

	одолжение таолицы 1.16
1	2
	Расточить 2 отверстия предварительно диаметром 74,8Н9 мм.
	Глубина резания t=2,5 мм
	Подача S _o =0,25 мм/об
	Скорость резания V=75 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=319 об/мин
	Сила резания P_z =2181 H
	Мощность резания N=1,4 кВт
	Основное время T _o =1,04 мин
	Расточить 2 отверстия предварительно диаметром 71,8Н9 мм.
	Глубина резания t=2,5 мм
	Подача $S_0 = 0.25$ мм/об
	Скорость резания V=75 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=333 об/мин
	Сила резания P_z =1996 H
	Мощность резания N=1,4 кВт
	Основное время T_0 =0,66 мин
	Concentration of the state of t
	Расточить 2 отверстия диаметром 80 ^{+0,74} мм.
	Глубина резания t=2,5 мм
	Подача S_0 =0,5 мм/об
	Скорость резания V=75 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=299 об/мин
	Сила резания P_z =2052 H
	Мощность резания N=2,2 кВт
	Основное время T_0 =0,11 мин
	Cenobiloe bpews 10 0,11 mm
	Расточить 2 отверстия диаметром 89,8Н9 мм
	Глубина резания t=2,5 мм
	Подача S _o =0,25 мм/об
	Скорость резания V=75 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=266 об/мин
	Сила резания P_z =2153 H
	Мощность резания N=1,4 кВт
	Основное время То=0,29 мин
	Развернуть 2 ступенчатых отверстия диаметром 75Н7 мм,
	диаметром 72H7 мм, диаметром 90 ^{+0,1} _{+0,05} мм.
	Глубина резания t=0,1мм
	Подача S_0 =0,7 мм/об
	Скорость резания V=4,4 м/мин
	Число оборотов шпинделя n=100 об/мин
	Крутящий момент $M_{\text{кp}}$ =1,98 $H \cdot M$
	Мощность резания N=0,03 кВт
	Основное время T_0 =0,81 мин
	осповное время 1 ₀ -0,01 мин

1	2					
	Центровать 8 отверстий.					
	Глубина резания t=1 мм					
	Подача $S_0 = 0,1$ мм/об					
	Скорость резания V=19 м/мин					
	Число оборотов шпинделя n=300 об/мин					
	Сила резания P_z =249 H					
	Крутящий момент $M_{\text{кр}}$ =0,44 $H \cdot M$					
	Мощность резания N=0,09 кВт					
	Основное время T ₀ =0,48 мин					
	Сверлить 8 отверстий диаметром 8,5 ^{+0,3} мм.					
	Глубина резания t=4,25 мм					
	Подача S_o =0,15 мм/об					
	Скорость резания V=70 м/мин					
	Число оборотов шпинделя n=2621 об/мин					
	Сила резания P_z =922 H					
	Крутящий момент М _{кр} =4,2 Н·м					
	Мощность резания N=1,1 кВт					
	Основное время T _o =0,41 мин					
	Нарезать резьбу М10-7Н					
	Скорость резания V=6 м/мин					
	Число оборотов шпинделя n=96 об/мин					
	Крутящий момент Мкр=7 H·м					
	Мощность резания N=1,9 кВт					
	Основное время То=0,79 мин					
	Нарезать коническую резьбу К1/2".					
	Скорость резания V=6 м/мин					
080	Число оборотов шпинделя n=150 об/мин					
	Крутящий момент Мкр=7 H·м					
	Мощность резания N=1,9 кВт					
	Основное время То=0,11 мин					

1.2 Разработка конструкции

1.2.1 Обоснование и описание конструкции

Приспособление ФЮРА.А21087.004СБ используется на 015 операции. Базирование детали в приспособлении производится по плоскостям. Три точки несёт опорная базирующая плоскость, две точки — ось детали. Для закрепления приспособления на станке в основании корпуса имеются пазы.

Приспособление состоит из жёсткого сварного корпуса позиции 1, подвижной призмы с пневмоприводом позиций 4, служащей для закрепления и ориентации детали.

Базирование заготовки осуществляется путём установки на три опоры позиции 17 и при помощи призмы позиции 4. Зажим заготовки осуществляется

призмой позиций 4, двигающейся по направляющим позиции 5. Для транспортировки приспособления предусмотрены отверстия в плитах корпуса позиции 1.

Ориентирование приспособление на столе станка происходит при помощи направляющих шпонок позиции 27, которые устанавливаются в паз стола станка и обкатного пальца позиции 11.

1.2.2 Расчет приспособления на точность

При расчёте приспособления на точность необходимо определить погрешность установки заготовки в приспособлении, которая определяется как:

$$\varepsilon_{y} = \sqrt{\varepsilon_{6}^{2} + \varepsilon_{3.0}^{2} + \varepsilon_{3.H} + \varepsilon_{H} + \varepsilon_{y.c} + \varepsilon_{c}},$$
(1.21)

где ϵ_{6} – погрешность базирования, мм;

 $\epsilon_{3.0}^{}$ – основная погрешность закрепления, мм;

 $\epsilon_{3.\text{И}}^{-}$ систематические составляющие погрешности закрепления, мм;

 $\epsilon_{_{
m I\! I}}$ — погрешность положения, связанная с износом установочных элементов, мм;

 $\epsilon_{
m y.c}$ — погрешность положения, связанная с погрешностью изготовления и сборки опор приспособления, мм;

 $\epsilon_{\rm c}$ — погрешность положения, связанная с погрешностью установки и фиксации приспособления на станке, мм.

Погрешность базирования равна 0.

Определяем погрешности закрепления.

В соответствии с [12] для призм:

$$\varepsilon_{3.M} = 6,25 \text{ MKM}.$$

В результате расчётов получены значения:

$$\varepsilon_3^{\rm I} = 2,2$$
 MKM.

$$\varepsilon_3^{II} = 2 \text{ MKM}.$$

$$\varepsilon_3^{\text{III}} = 6.25 \text{ MKM}.$$

$$\varepsilon_{3,0} = \sqrt{2,2^2 + 2^2 + 5,9^2 + 6,25} = 11,85 \text{ MKM}.$$

Находим погрешности положения, вызванные износом опорных элементов [12].

Находим нормальный износ опоры:

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{C}_{\mathbf{\phi}}},\tag{1.22}$$

где N – количество установок до замены опоры;

 $C_{\bigoplus}^{}$ – износостойкость опоры.

Принимаем износ опоры равным количеству деталей, обрабатываемых в год:

$$N = 5350$$
 шт.
$$u = \frac{5350}{4,29} = 11,7$$
 мкм.

 $\varepsilon_{\text{\tiny M}} = 11,7 \text{ MKM}.$

Остальные погрешности принимаем равными нулю, так как они компенсируются наладкой станка.

$$\varepsilon_{y} = \sqrt{0^2 + 11.85^2 + 6.25 + 11.7 + 0 + 0} = 29.8 \text{ MKM}.$$

Приспособление удовлетворяет требованиям точности, т. к. погрешность установки не превышает допуска на выполняемые размеры.

1.2.3 Расчёт силы зажима изделия

Для определения силы зажима из расчетов режимов резания выбираем наибольшую силу резания на данной операции:

Р=13206 Н – при фрезеровании

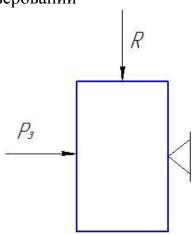


Рисунок 1.12 Схема сил

В данном случае сила зажима перпендикулярна силе резания, сила зажима определяется по формуле [12]:

$$P_{3} = \frac{K \cdot R \cdot J_{2}}{J_{1} + J_{2}}, \tag{1.23}$$

где $J_1 u J_2$ – жесткости зажимных механизмов и опор соответственно (в

проектных расчетах можно принять $\frac{J_2}{J_1 + J_2} = 0.6 \div 0.7 [12];$

R – сила резания (в нашем случае R=13206 H);

К – коэффициент запаса, учитывающий нестабильность силовых воздействий на заготовку, который рассчитывается по формуле:

$$K = K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6, \tag{1.24}$$

где $K_0 = 1,5 -$ коэффициент гарантированного запаса;

 $K_1 = 1,2 - коэффициент неровностей;$

 $K_2 = 1,3$ — характеризует увеличение сил резания из-за затупления инструмента;

 $K_3 = 1 - x$ арактеризует увеличение сил резания при прерывистом резании;

 $K_{\Lambda} = 1 - \text{т. к. зажим механический;}$

 $K_5 = 1,0 - коэффициент, характеризующий эргономику приспособления;$

 $K_6 = 1,0 - \text{т.к.}$ заготовка установлена на опоры.

 $K = 1, 2 \cdot 1, 3 \cdot 1 \cdot 1, 0 \cdot 1, 0 = 2,34.$

Сила, необходимая для зажима:

 $P_3 = 13206 \cdot 2,34 \cdot 0,65 = 20086,3 \text{ H}.$

Исходя из требуемой силой зажима, выбираем ближайший больший типоразмер пневмоцилиндра. Согласно [2], при диаметре цилиндра 150 мм, усилие на штоке равно 25000 H, следовательно, зажим удовлетворяет требованиям.

1.3 Организационное проектирование

1.3.1 Нормирование технологического процесса

Одной из составляющих частей разработанного технологического процесса, является определения нормы времени на выполнение заданных работ.

Расчет норм времени ведется по укрупненным типовым нормативам, установленных на основе изучения затрат рабочего времени.

Расчет ведется по следующим формулам:

$$T_{OII} = T_O + T_B,$$
 (1.25)

где $T_{\text{оп}}$ – оперативное время на операцию, мин;

Т о - общее основное время на операцию, мин;

 $T_{_{\rm R}}$ – вспомогательное время на операцию, мин.

$$T_{B} = T_{ycT} + T_{onep} + T_{u3M},$$
 (1.26)

где T_{vcr} – время на установку и снятия детали, мин;

т опер – время, связанное с операцией, мин;

 $T_{_{\rm ИЗМ}}$ – время на измерения, мин.

Штучное время на операцию:

$$T_{\text{IIIT}} = \left(T_{\text{II}a} + T_{\text{B}} + K_{\text{tB}}\right) \cdot \left(1 + \frac{A_{\text{oбc}} + A_{\text{отд}}}{100}\right),$$
 (1.27)

где $T_{\text{па}}$ – время цикла автоматической работы станка по программе, мин;

К_{tв} – поправочный коэффициент вспомогательного времени;

 $A_{oбc}$ – время на обслуживания рабочего места, %;

 A_{OTJ} – время на отдых и личные надобности, %.

$$T_{\text{II}a} = T_0 + T_{\text{MB}}, \qquad (1.28)$$

где T_0 – основное время на обработку одной детали, мин;

T_{мв} – машинно-вспомогательное время по программе (на подвод детали или инструмента от исходных точек в зоны обработки и отвод; установку

инструмента на размер, смену инструмента, изменения и направления подачи, время технологических пауз), мин.

Штучно-калькуляционное время:

$$T_{\text{IIIT}-K} = T_{\text{IIIT}} + \frac{T_{\Pi-3}}{\Pi},$$
 (1.29)

где $T_{\Pi-3}$ — норма подготовительно-заключительного времени, мин.

Результаты нормирования представлены в таблице 1.17.

Таблица 1.17 – Результаты нормирования

Ta	олица 1.17 – Результаты нормирования	Источник	Врама
№ п/п	Наименование операции и содержание работы	ИСТОЧНИК	Время,
1	2	3	мин 4
1		3	4
	Радиально-сверлильная		0.22
	1. Основное время		0,32
	2.Вспомогательное время:	[7]	
	Время, связанное операцией	[7]	0.05
	- время на установку и снятие детали	Карта 17	0,95
	- время, связанное с переходом	Карта 31	0,1
	- время на измерения	Карта 87	0,62
005	Коэффициент вспомогательного времени		1,0
005	Суммарное вспомогательное время		1,67
	3.Время на обслуживания рабочего места, %		3
	4.Время на отдых и личные надобности, %	10 22	_
	5.Подготовительно-заключительное время на	Карта 32	37
	партию, на наладку станка, инструмента и		
	приспособления, на другие дополнительные		1.54
	приемы.		1,74
	Штучное время		2,02
	Штучно-калькуляционное время		
	Горизонтально-фрезерная с ЧПУ		
	1. Основное время		2,58
	- машинно-вспомогательное время		1,17
	2.Вспомогательное время:		
	Время, связанное операцией	[8]	
	- время на установку и снятие детали	Карта 17	0,95
	- время, связанное с переходом	Карта 14	0,84
015	- время на измерения	Карта 87	0,36
013	Коэффициент вспомогательного времени		1,0
	Суммарное вспомогательное время		2,15
	3.Время на обслуживания рабочего места		0,03
	4.Время на отдых и личные надобности		0,03
	5.Подготовительно-заключительное время на	Карта 26	37
	партию, на наладку станка, инструмента и		
	приспособления и др.		
	Штучное время		6,08

1	2	3	4
	Штучно-калькуляционное время		6,36
	Сверлильно-фрезерно-расточная с ЧПУ		
	1. Основное время		15,66
	- машинно-вспомогательное время		4,33
	2.Вспомогательное время:		,
	Время, связанное операцией	[8]	
	- время на установку и снятие детали	Карта 17	1,2
	- время, связанное с переходом	Карта 14	0,84
025	- время на измерения	Карта 87	1,58
025	Коэффициент вспомогательного времени	1	1,0
	Суммарное вспомогательное время		3,62
	3. Время на обслуживания рабочего места		0,03
	4.Время на отдых и личные надобности		0,03
	5. Подготовительно-заключительное время на партию	Карта 26	43
	дополнительные приемы.	1	
	Штучное время		23,68
	<u>Штучно-калькуляционное время</u>		24,01
	Сверлильно-фрезерно-расточная с ЧПУ		,
	1. Основное время		22,37
	- машинно-вспомогательное время		3,41
	2.Вспомогательное время:		·
	Время, связанное операцией	[8]	
	- время на установку и снятие детали	Карта 17	1,2
	- время, связанное с переходом	Карта 14	0,84
	- время на измерения	Карта 87	1,25
035	Коэффициент вспомогательного времени	1	1,0
	Суммарное вспомогательное время		3,29
	3. Время на обслуживания рабочего места		0,03
	4.Время на отдых и личные надобности		0,03
	<u>5.Подготовительно-заключительное время</u> на	Карта 26	43
	партию, на наладку станка, инструмента и	1	
	приспособления и др.		
	Штучное время		30,92
	Штучно-калькуляционное время		31,25
	Радиально-сверлильная		
	1. Основное время		0,38
045	2.Вспомогательное время:	[7]	
	Время, связанное операцией	Карта 17	0,95
	- время на установку и снятие детали	Карта 31	0,12
	- время, связанное с переходом	Карта 87	0,14
	- время на измерения		1,0
	Коэффициент вспомогательного времени		1,21
	Суммарное вспомогательное время		3
	3. Время на обслуживания рабочего места, %		3
	4.Время на отдых и личные надобности, %		
		_	_

1	2	3	4
	<u>5.Подготовительно-заключительное время</u> на		37
	партию, на наладку станка, инструмента и		
	приспособления, на другие дополнительные приемы.		
	Штучное время		1,46
	Штучно-калькуляционное время	Карта 32	1,74
	Радиально-сверлильная		
	1. Основное время		0,14
	2.Вспомогательное время:		
	Время, связанное операцией	[7]	
	- время на установку и снятие детали	Карта 17	0,95
		Карта 31	0,12
	- время, связанное с переходом	Карта 87	0,14
	- время на измерения Коэффициент вспомогательного времени		1,0
055			1,21
	Суммарное вспомогательное время 3. Время на обслуживания рабочего места, %		3
	4.Время на отдых и личные надобности, %		3
	<u> </u>	Карта 32	37
	5.Подготовительно-заключительное время на		
	партию, на наладку станка, инструмента и		
	приспособления, на другие дополнительные приемы. Штучное время		
	1		1,16
	Штучно-калькуляционное время		1,44
	Сверлильно-фрезерно-расточная с ЧПУ		
	1. Основное время		13,77
	- машинно-вспомогательное время		3,2
	2.Вспомогательное время:		
	Время, связанное операцией	[8]	
	- время на установку и снятие детали	Карта 17	1,2
	- время, связанное с переходом	Карта 14	0,84
	- время на измерения	Карта 87	1,31
070	Коэффициент вспомогательного времени		1,0
	Суммарное вспомогательное время		3,35
	3. Время на обслуживания рабочего места		0,03
	4.Время на отдых и личные надобности		0,03
	<u>5.Подготовительно-заключительное время</u> на	Карта 26	43
	партию, на наладку станка, инструмента и		
	приспособления и др.		
	Штучное время		20,56
	Штучно-калькуляционное время		20,89
	Радиально-сверлильная		
	1. Основное время		0,11
080	2.Вспомогательное время:		
080	Время, связанное операцией	[7]	
	- время на установку и снятие детали	Карта 17	0,95
	- время, связанное с переходом	Карта 31	0,15

1	2	3	4
	- время на измерения	Карта 87	0,14
	Коэффициент вспомогательного времени		1,0
	Суммарное вспомогательное время		1,24
	3. Время на обслуживания рабочего места, %		3
	4.Время на отдых и личные надобности, %		3
			37
	партию, на наладку станка, инструмента и		
	приспособления, на другие дополнительные приемы.		
	Штучное время		1,12
	Штучно-калькуляционное время		1,4

1.3.2 Расчет потребляемого количества оборудования и коэффициентов его загрузки

Расчет производился по методическим указаниям [2].

Расчетное количество металлорежущих станков на каждой операции для обработки годовой программы вычисляется по формуле:

$$C_{p} = \frac{T_{\text{IIIT} - \kappa} \cdot N}{60 \cdot F_{\chi}}, \tag{1.30}$$

Расчетное количество металлорежущих станков для операций 005, 045, 055, 080:

$$C_p = \frac{(2{,}02+1{,}74+1{,}44+1{,}4)\cdot 5350}{60\cdot 2030} = 0{,}29um$$
 Расчетное количество металлорежущих станков для 015 операции:

$$C_p = \frac{6,36 \cdot 5350}{60 \cdot 2030} = 0,28um$$

Расчетное количество металлорежущих станков для операций 025, 035, 070:

$$C_p = \frac{(24,01+31,25+20,89)\cdot 5350}{60\cdot 2030} = 3,34um$$

Коэффициент загрузки для каждой операции вычисляется по формуле:

$$K_3 = \frac{C_p}{C_{np}}, \tag{1.31}$$

где $C_{\text{пр}}$ – принятое количество оборудования, шт.

Сводная ведомость расчета оборудования представлена в таблице 1.18.

Наименование и	Техническая	Количество, шт.		K_{3}
модель оборудования	характеристика	расчетное	принятое	K_3
2A55	Стол 968х2430 мм	0,1	1	0,1
6Р13Ф3	Стол 1600х400 мм	0,28	1	0,28
500HS	Стол 630х630 мм	1,05	1	1,05
500HS	Стол 630х630 мм	1,4	2	0,7
2A55	Стол 968х2430 мм	0,08	1	0,08
2A55	Стол 968х2430 мм	0,06	1	0,06
500HS	Стол 630х630 мм	0,92	1	0,92
2A55	Стол 968х2430 мм	0,06	1	0,06
Итого 0,4			$K_{_{3.cp}}$	

График загрузки оборудования представлен на рисунке 1.13.

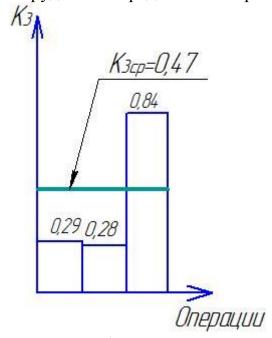


Рисунок 1.13 График загрузки оборудования

1.3.3 Расчет состава работающих

Расчет производился по методическим указаниям [2].

Количество производственных рабочих рассчитывается на основе общей трудоёмкости изготовления изделия по формуле:

$$P = \frac{N \cdot \sum T_{\text{IIIT} - \kappa i}}{60 \cdot F_{\text{Jp}} \cdot K_{\text{M}}}, \qquad (1.32)$$

где $F_{\text{др}}$ – действительный годовой фонд времени рабочих в часах;

 ${\rm K_{_{M}}}-{\rm коэффициент}$ многостаночного обслуживания, для мелкосерийного производства.

$$P = \frac{5350 \cdot 89,11}{60 \cdot 1974 \cdot 1.1} = 3,7 \approx 4.$$

Число вспомогательных рабочих составляет от 18 до 25% от количества производственных рабочих, инженерно - технических работников от 11 до 13%,

служащих от 4 до 5%, младшего обслуживающего персонала от 2 до 3% от общего количества производственных и вспомогательных рабочих.

Сводная ведомость численности персонала представлена в таблице 1.19.

Таблица 1.19 – Ведомость численность персонала

Наименование профессий	Количество работающих
Производственные рабочие	4
Вспомогательные рабочие	1
Инженерно – технические работники	1
Служащие	1
Младший обслуживающий персонал	1
Итого работающих	8

2 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

Студент гр. 10А21		<u>С.Е Иванов</u>
	(Подпись)	
	(Дата)	
Руководитель		Д.Н. Нестерук
Ст. преподаватель	(Подпись)	
	(Дата)	
Нормоконтроль,		А.А. Ласуков
к.т.н., доцент. кафедры ТМС	(Подпись)	
	(Лата)	

2.1 Расчёт объёма капитальных вложений

Цель данного раздела ВКР – обосновать технологическое решение, предложенное на основе расчёта себестоимости продукции при заданном объёме производства и капитальных вложений в предлагаемый инженерный проект.

Задачи, стоящие при выполнении экономической части, заключаются в следующем:

- выбор предмета экономической оценки;
- выбор критерия экономической оценки;
- расчёт объёма капитальных вложений;
- расчёт себестоимости продукции при заданном объёме производства;
- выводы и рекомендации по полученным результатам.

2.1.1 Стоимость технологического оборудования

Стоимость технологического оборудования [5] представляет собой сумму произведения количества оборудования и его цены по всем операциям технологического процесса:

$$K_{TO} = \sum_{i=1}^{m} Q_i \cdot \coprod_i, \tag{2.1}$$

где т – количество операций технологического процесса;

 ${\bf Q}_{\bf i}$ – принятое количество единиц оборудования, занятого выполнением операций;

 \mathbf{u}_{i} — балансовая стоимость единицы оборудования, занятого выполнением операций.

Стоимость технологического оборудования приведена в таблице 2.1.

 $N_{\underline{0}}$ \mathbf{Q}_{i} , Ці, руб. Ктоі, руб. опера Модель станка ШТ. ЦИИ Радиально-сверлильный станок 1 800000 005 800000 2A55 Вертикально-фрезерный станок с 015 2000000 1 2000000 ЧПУ 6Р13РФ3 Сверлильно-фрезерно-расточной 025 30000000 1 30000000 станок с ЧПУ 500HS Сверлильно-фрезерно-расточной 035 30000000 1 30000000 станок с ЧПУ 500HS Радиально-сверлильный станок 045 800000 800000 1 2A55 Радиально-сверлильный станок 055 800000 800000 1 2A55

Таблица 2.1 – Стоимость технологического оборудования

Продолжение таблицы 2.1

№ опера ции	Модель станка	Ц _{і,} руб.	Q,, ШТ.	К _{тоі} , руб.
070	Сверлильно-фрезерно-расточной станок с ЧПУ 500HS	30000000	1	30000000
080	Радиально-сверлильный станок 2A55	800000	1	800000
Итого	:			95200000

2.1.2 Стоимость вспомогательного оборудования

К вспомогательному оборудованию отнесем машины и оборудование (генераторы, двигатели, прессы, вычислительная техника, лабораторное оборудование, транспортные средства и т.д.), неучтенное в стоимости основного технологического оборудования п.1.1, но принимающее непосредственное участие в технологическом процессе.

Стоимость вспомогательного оборудования определяется приближенно 30% от стоимости технологического оборудования:

$$K_{BO} = K_{TO} \cdot 0.3,$$
 (2.2)
 $K_{BO} = 95200000 \cdot 0.3 = 28560000 \text{ py6}.$

2.1.3 Стоимость инструментов, приспособлений и инвентаря

Стоимость инструментов и инвентаря по предприятию устанавливается приближенно в размере от 10 до 15% от стоимости технологического оборудования.

В данном случае учитывается стоимость:

- инструментов всех видов (режущие, мерительные) и прикрепляемые к машинам приспособления для обработки изделия (зажимы, тиски и т.д.);
- производственного инвентаря для обеспечения производственных процессов (рабочие столы, верстаки, инвентарь для хранения жестких и сыпучих тел, охраны труда и т.д.);
- хозяйственного инвентаря (шкафы, столы, инвентарь конторского назначения и т.д.).

$$K_{\text{ии}} = K_{\text{TO}} \cdot 0.15, \tag{2.3}$$

где K_{uu} — стоимость инструментов, приспособлений и инвентаря, руб. $K_{uu} = 95200000 \cdot 0,15 = 9520000 \, \text{руб}.$

2.1.4 Стоимость эксплуатируемых помещений

Стоимость эксплуатационных помещений рассчитывается по формуле:

$$C_{\Pi}^{/} = \coprod_{\Pi\Pi} + \coprod_{\Pi\Pi}, \tag{2.4}$$

где Ц_{пп} – балансовая стоимость производственных (основных) помещений, руб;

Ц – балансовая стоимость вспомогательных помещений, руб.

Данные о балансовой стоимости производственных (основных) и вспомогательных помещений взяты в экономическом отделе предприятия ООО «Юргинский машиностроительный завод».

$$C_{\Pi}^{/} = 450000 + 100000 = 550000 \text{ py} 6.$$

2.1.5 Стоимость оборотных средств в производственных запасах, сырье и материалах

Данные средства рассчитываются по формуле:

$$K_{\Pi 3M} = \frac{H_{M} \cdot N \cdot \coprod_{M}}{360} \cdot T_{OGM}, \qquad (2.5)$$

где H_м – норма расхода материала, кг/ед;

 $_{\text{M}}^{}$ – цена материала, руб./кг;

 $T_{
m oбm}$ — продолжительность оборота запаса материалов (квартал, полугодие, определенный период) в днях.

$$K_{\text{II3M}} = \frac{92 \cdot 5350 \cdot 31,84}{360} \cdot 30 = 1305970,67 \text{ py}6.$$

2.1.6 Оборотные средства в незавершенном производстве

Стоимость незавершенного производства $(K_{\rm H3\Pi})$ определяется из следующего выражения:

$$K_{H3II} = \frac{N \cdot T_{II} \cdot C^{/} \cdot k_{r}}{360},$$
 (2.6)

где T_{μ} – длительность производственного цикла, дни;

 $\mathbf{k}_{\mathbf{r}}$ – коэффициент готовности.

Себестоимость единицы готовой продукции на стадии предварительных расчетов определяется по формуле:

$$C^{\prime} = \frac{H_{M} \cdot \coprod_{M}}{k_{M}}, \qquad (2.7)$$

где $k_{\rm M}$ – коэффициент, учитывающий удельный вес стоимости основных материалов в себестоимости изделия, (равный от 0,8 до 0,85).

$$C^{/} = \frac{92 \cdot 31,84}{0.8} = 3661,6 \text{ py} \delta.$$

Коэффициент готовности:

$$k_r = (k_M + 1) \cdot 0.5,$$
 (2.8)
 $k_r = (0.8 + 1) \cdot 0.5 = 0.9.$

$$K_{H3\Pi} = \frac{5350 \cdot 0,28 \cdot 3661,6 \cdot 0,9}{360} = 13712,69 \text{ py6}.$$

2.1.7 Оборотные средства в запасах готовой продукции

Стоимость запаса готовой продукции определяется по формуле:

$$K_{\Gamma\Pi} = \frac{C' \cdot N}{360} \cdot T_{\Gamma\Pi}, \tag{2.9}$$

где $T_{\Gamma\Gamma}$ – продолжительность оборота готовой продукции на складе в днях.

$$K_{\Gamma\Pi} = \frac{3661,6 \cdot 5350}{360} \cdot 30 = 1632463,33 \text{ py}6.$$

2.1.8 Оборотные средства в дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность определяется по формуле:

$$K_{J3} = \frac{B_{p\pi}}{360} \cdot T_{J3},$$
 (2.10)

где $B_{p\pi}$ – выручка от реализации продукции на стадии предварительных расчетов, руб;

 $T_{\underline{\mathsf{J}}3}$ – продолжительность дебиторской задолженности, дней.

Выручка от реализации продукции на данном этапе расчета устанавливается приближенным путем:

$$B_{p\pi} = C^{\prime} \cdot N \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right), \tag{2.11}$$

где р – рентабельность продукции.

$$B_{p\pi} = 3661, 6.5350 \cdot \left(1 + \frac{20}{100}\right) = 23507472 \text{ py} \delta.$$

$$K_{\text{д3}} = \frac{23507472}{360} \cdot 10 = 652985,33 \text{ руб.}$$

2.1.9 Денежные оборотные средства

Для нормального функционирования предприятия необходимо иметь денежные средства на текущие расходы. Сумма денежных средств приближенно принимается 10% от суммы материальных оборотных средств:

$$C_{\text{oбc}} = K_{\text{II3M}} \cdot 0,10,$$
 (2.12)
 $C_{\text{oбc}} = 489009,33 \cdot 0,1 = 130597,07 \text{ py 6}.$

- 2.2 Определение сметы затрат на производство и реализацию продукции
- 2.2.1 Основные материалы за вычетом реализуемых отходов

Затраты на основные материалы рассчитываются по формуле:

$$C_{M} = N \cdot \left(\coprod_{M} \cdot H_{M} \cdot K_{T3p} - \coprod_{O} \cdot H_{O} \right), \tag{2.13}$$

где К_{тэр} – коэффициент транспортно-заготовительных расходов;

ц - цена возвратных отходов;

Н_о – норма возвратных отходов.

Норма возвратных отходов определяется:

$$H_0 = m_3 - m_0,$$
 (2.14)

где m_3 – масса заготовки, кг;

т – масса изделия, кг.

$$H_{\Omega} = 92 - 67.35 = 24.65 \text{ кг}.$$

$$C_{M} = 5350 \cdot (31,84 \cdot 92 \cdot 1 - 24,654 \cdot 31,84) = 11471987,02 \text{ py } 6.$$

2.2.2 Расчет заработной платы производственных работников

Заработная плата рассчитывается по формуле:

$$C_{30} = \sum_{i=1}^{m} \frac{t_{\text{IIIT}i} \cdot C_{\text{vac}j}}{60} \cdot k_{\text{n}} \cdot k_{\text{p}} \cdot N, \qquad (2.15)$$

где т – количество операций технологического процесса;

 $t_{
m mri}$ – норма времени на выполнение і-ой операции, мин/ед;

 $C_{\text{час}j}$ – часовая ставка j-го разряда, руб./час;

 $k_n^{}$ – коэффициент, учитывающий премии и доплаты;

 k_{p} – районный коэффициент.

Таблица 2.2 – Расчёт фонда заработной платы

Профессия рабочего	t _{шті} ,	Разряд	Количест во	С _{часі} , руб.	<i>С</i> _{зоі} , руб.
Сверловщик	1,74	3	1	25,48	7708,78
Оператор станков с ЧПУ	6,08	4	1	31,09	32867,10
Оператор станков с ЧПУ	23,68	4	1	31,09	128008,72
Оператор станков с ЧПУ	30,92	4	1	31,09	167146,52
Сверловщик	1,46	3	1	25,48	6468,29
Сверловщик	1,16	3	1	25,48	5139,19
Оператор станков с ЧПУ	20,56	4	1	31,09	111142,71
Сверловщик	1,12	3	1	25,48	4961,98
Итого					463443,29

2.2.3 Отчисления на социальные нужды по заработной плате основных производственных рабочих

Отчисление на социальные нужды:

$$C_{\text{oco}} = C_{30} \cdot (\alpha_1 + \alpha_2),$$
 (2.16)

где α_1 — обязательные социальные отчисления, (α_1 = 0,3 руб./год);

 α_2 — социально страхование по профессиональным заболеваниям и несчастным случаям, (α_2 = 0,3 ÷ 17 руб./год).

$$C_{OCO} = 463443,29 \cdot (0,3+0,31) = 282700,41 \text{ py} 6.$$

2.2.4 Расчет амортизации основных фондов

2.2.4.1 Расчет амортизации оборудования

Годовая норма амортизации рассчитывается по формуле:

$$a_{H\dot{I}} = \frac{1}{T_o} \cdot 100\%,$$
 (2.17)

где T_{0} – срок службы оборудования.

$$a_{H\dot{I}} = \frac{1}{12} \cdot 100 = 8\%$$
.

Сумма амортизации определяется по формуле:

$$A_{q} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\coprod_{i \to hi} A_{Hi}}{F_{\mathcal{I}} \cdot K_{Bpi}}, \qquad (2.18)$$

где $A_{_{\mathbf{q}}}$ – сумма амортизации, руб;

 $K_{\rm врі}$ — коэффициент загрузки і-го оборудования по времени.

Расчёт амортизационных отчислений оборудования представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Расчёт амортизационных отчислений оборудования

№ операции	K _{Bpi} ,%	Ці, руб.	а _{ні} , %	А, руб.
005	10	800000	8	324,21
015	28	2000000	8	289,48
025	105	30000000	8	1157,91
035	70	30000000	8	1736,86
045	8	800000	8	540,36
055	6	800000	8	405,27
070	92	30000000	8	1321,53
080	6	800000	8	405,27
Амортизационн	ые отчисления д	ля всех станков		16069,82

2.2.4.2 Расчет амортизационных отчислений зданий

Расчет амортизации эксплуатируемых площадей производится аналогично линейным методом. Срок службы зданий и сооружений от 30 до 50лет.

В таблице 2.4 приведены результаты расчёта амортизационных отчислений зданий.

Таблица 2.4 – Расчёт амортизационных отчислений зданий

	1		
Помещение	Ці, руб.	а _{ні} , %	Ачі, руб.

Производственное	450000	2	9000
Вспомогательное	100000	2	2000
Амортизационные отчисления для всех зданий			11000

2.2.5 Отчисления в ремонтный фонд

Отчисления в ремонтный фонд рассчитываются по формуле:

$$C_{qp} = \sum_{i=1}^{n} \frac{100 \cdot (\omega_{Mi} \cdot R_{Mi} + \omega_{3i} \cdot R_{3i})}{T_{pII} \cdot \beta_{M} \cdot \beta_{TII} \cdot \beta_{p} \cdot \beta_{T}} + t_{p.\ni II} \cdot C_{p.\ni II},$$

$$(2.19)$$

где R_{mi} и R_{gi} – группы ремонтопригодности механической и электрической части i - го оборудования соответственно;

 $\omega_{
m Mi}$ и $\omega_{
m 3i}$ — затраты на все виды планово-предупредительного ремонта за ремонтный цикл, приходящиеся на единицу і- ой ремонтной техники;

Т – длительность ремонтного цикла основной части оборудования;

 $\beta_{\rm M}$, $\beta_{\rm TH}$, $\beta_{\rm p}$, $\beta_{\rm T}$ — коэффициенты, влияющие на длительность ремонта соответственно обрабатываемого материала, типа производства, значений параметров оборудования, массы станка;

t_{р.эл} – трудоёмкость ремонта электронной части станков, Н/ч;

 $C_{p, \ni \pi}$ $C_{P, \ni \pi}$ – стоимость ремонта.

В таблице 2.5 приведены результаты расчета затрат на ремонт оборудования по технологическому процессу.

Таблица 2.5 – Затраты на ремонт оборудования по технологическому процессу

процессу						
№ операции	$t_{P.3\pi}$,	R _{Mi} , руб.	R _{Эі} , руб.	ω _{мі} , н.ч.	ωэі, н.ч.	С _{ч.Рі} , руб/час
005	80	11	12	33,2	41,8	10255,24
015	85	12	14	34,7	50,8	12864,05
025	90	14	15	35,3	52,1	14399,52
035	90	14	15	35,3	52,1	14399,52
045	80	11	12	33,2	41,8	10255,24
055	80	11	12	33,2	41,8	10255,24
070	90	14	15	35,3	52,1	14399,52
080	80	11	12	33,2	41,8	10255,24
Суммарные затраты на ремонт всех станков						97083,57

2.2.6 Затраты на вспомогательные материалы на содержание оборудования

2.2.6.1 Затраты на СОЖ

Затраты на СОЖ определяются по формуле:

$$C_{\text{cow}} = n \cdot N \cdot g_{\text{ox}} \cdot u_{\text{ox}}, \tag{2.20}$$

где g _{ох} - средний расход охлаждающей жидкости для одного станка;

 $\mu_{\rm ox}$ =15 руб/кг (по данным ООО «Юргинский машзавод») — средняя стоимость охлаждающей жидкости.

$$C_{COK} = 3.5350 \cdot 0.03 \cdot 15 = 7222.5 \text{ py 6}.$$

2.2.6.2 Затраты на сжатый воздух

Затраты на сжатый воздух рассчитываются по формуле:

$$C_{\text{BO3},I} = ((N \cdot g_{\text{BO3},I} \cdot \Phi_{\text{BO3},I})/60) \cdot \sum t_{\text{oi}}, \qquad (2.21)$$

где $g_{возд}$ – расход сжатого воздуха;

 $\coprod_{\text{возл}}$ – стоимость сжатого воздуха.

$$C_{BO3J} = ((0.7 \cdot 0.18 \cdot 5350)/60) \cdot 55,33 = 621,63 \text{ py } 6.$$

2.2.7 Затраты на силовую электроэнергию

Расчёт затрат на электроэнергию:

$$C_{q_3} = \sum_{i=1}^{m} N_{y_i} \cdot F_{\mathcal{A}} \cdot K_{Bp} \cdot K_{O\mathcal{A}} \cdot \frac{K_{\omega}}{\eta} \cdot II_{3}, \qquad (2.22)$$

где N_{yi} – установленная мощность электродвигателей оборудования, занятого выполнением i- ой операции, кВт;

 $K_{
m Bp}$ — средний коэффициент загрузки электродвигателя по мощности и времени;

К_{од} – средний коэффициент одновременной работы всех электродвигателей;

 K_{oo} — коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети завода;

 η – КПД оборудования;

 \coprod_{3} — средняя разность стоимости электроэнергии \coprod_{3} = 4,41 руб.

Таблица 2.6 – Затраты на электроэнергию технологического процесса

№ операции	N_{yi} , к B т	С _{ЧЭі} , руб
1	2	3
005	4,5	2134,08
015	7,5	3556,8
025	22,5	10670,4
035	22,5	10670,4

Продолжение таблицы 2.6

1	2	3
045	4,5	2134,08

055	4,5	2134,08
070	22,5	10670,4
080	4,5	2134,08
Затраты на электроэне	44104,32	

2.2.8 Затраты на инструменты, приспособления и инвентарь

Стоимость инструментов и инвентаря (K_{uu} =200000 руб.) по предприятию установлена приближенно, поэтому они учитываются как плановые и включаются в себестоимость произведенной продукции. На предприятиях затраты такого плана рассчитываются по факту приобретения и учитываются в себестоимости с учетом срока износа.

2.2.9 Расчет заработной платы вспомогательных рабочих

Заработная плата вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле:

$$C_{3Bp} = \sum_{i=1}^{k} C_{3Mj} \cdot Y_{gpj} \cdot 12 \cdot k_{nj} \cdot k_{pj}, \qquad (2.23)$$

где к – количество вспомогательных рабочих;

Ч по соответствующей профессии;

С _____ – месячная тарифная ставка рабочего соответствующего разряда;

 ${\bf k}_{{\bf n}{\bf j}}$ — коэффициент, учитывающий премии и доплат для вспомогательных рабочих;

k_{pi} - районный коэффициент.

$$C_{3MI} = 450 \cdot 1 \cdot 12 \cdot 1, 2 \cdot 1, 3 = 8424 \text{ py} 6.$$

$$C_{3Mj} = 450 \cdot 1 \cdot 12 \cdot 1, 2 \cdot 1, 3 = 8424 \text{ py 6}.$$

$$C_{3Mj} = 500 \cdot 1 \cdot 12 \cdot 1, 2 \cdot 1, 3 = 9360 \text{ py} 6.$$

$$C_{3Mj} = 600 \cdot 1 \cdot 12 \cdot 1, 2 \cdot 1, 3 = 11232 \text{ py} 6.$$

$$C_{3Mj} = 750 \cdot 1 \cdot 12 \cdot 1, 2 \cdot 1, 3 = 13104 \text{ py 6}.$$

$$\sum C_{3Mj} = 42120 \text{ py6}.$$

Отчисления на социальные цели вспомогательных рабочих:

$$C_{\text{OBp}} = C_{_{3Mj}} \cdot 0,3,$$
 (2.24)
 $C_{\text{OBp}} = 42120 \cdot 0,3 = 12747,2 \text{ руб/год.}$

2.2.10 Заработная плата административно-управленческого персонала

$$C_{3ayn} = \sum_{j=1}^{k} C_{3yMj} \cdot Y_{aynj} \cdot 12 \cdot k_{pj} \cdot k_{\Pi \pi J i}, \qquad (2.25)$$

где Ч — численность работников административно-управленческого персонала должности, чел;

С — месячная оклад работника административно-управленческого персонала, руб;

 $k_{\rm ngi}$ — коэффициент, учитывающий премии и доплаты административноуправленческого персонала.

$$C_{3ay\pi} = 1500 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 1,25 \cdot 1,3 = 58500 \text{ py}6.$$

Отчисления на социальные цели административно-управленческого персонала рассчитывается по формуле 2.24:

$$C_{\text{O3ay}\Pi} = 58500 \cdot 0,26 = 18135 \text{ py}6.$$

2.2.11 Прочие расходы

В прочие затраты входят разнообразные и многочисленные расходы: налоги и сборы, отчисления в специальные фонды, платежи по обязательному страхованию имущества и за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, командировочные и представительские расходы, оплата работ по сертификации продукции, спец одежда рабочих, вознаграждения за изобретательства и рационализацию, и др.

Прочие расходы рассчитываются как плановые условно:

$$C_{\text{проч}} = \Pi 3 \cdot N \cdot 0.7, \tag{2.26}$$

где $\Pi 3$ — прямые затраты единицы продукции, руб. С = 7515,041·5350·0,7 = 28143828,55 руб.

2.3 Экономическое обоснование технологического проекта

Себестоимость изготовления данной детали по базовому технологическому процессу составляет ориентировочно 15187,56 руб., а себестоимость изготовления данной детали по разработанному технологическому процессу составляет сумму прямых и косвенных затрат на одну деталь 9343,8 руб.

Все затраты по элементам приведены в таблице 2.7

Таблица 2.7 – Смета затрат по экономическим элементам

Затраты		-		Сумма, руб./ед	Сумма, руб./год
	1			2	3
Прямые затр	раты:			7515,04	40205471,31
основные	материалы	за	вычетом	2144,29	11471987,02
реализуемых отходов			2177,27	114/1/07,02	

Продолжение таблицы 2.7

	_	
	7	2
	/,	1
-	_	J

заработная плата производственных рабочих	86,62	463443,29
отчисления на социальные нужды по зарплате производственных рабочих	5284,12	28270041
Косвенные затраты:	5355,40	28651432,59
амортизация оборудования предприятия	3,00	16069,82
арендная плата или амортизация эксплуатируемых помещений	2,05	11000
отчисления в ремонтный фонд	18,14	97083,57
вспомогательные материалы на содержание оборудования	1,46	7844,13
затраты на силовую электроэнергию	8,24	44104,32
инструмент, приспособления, инвентарь	37,38	200000
заработная плата вспомогательных рабочих	7,87	42120
отчисление на социальные цели вспомогательных рабочих	2,38	12747,2
заработная плата административно- управленческого персонала	10,93	58500
отчисление на социальные цели административно-управленческого персонала	3,38	18135
прочие расходы	5260,52	28143828,55
Итого	12870,45	68856903,9

3 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Студент гр. 10А21		С.Е ИВанов
	(Подпись)	
	(Дата)	
Руководитель д.т.н., профессор	(Подпись)	А.В. Портола
	(Дата)	
Нормоконтроль,	·	А.А. Ласуков
к.т.н., доцент кафедры ТМС	(Подпись)	
	(Дата)	

3.1 Характеристика объекта исследования

Реальные производственные условия характеризуются, как правило, наличием некоторых опасных и вредных факторов.

В ходе технологического процесса обрабатывается деталь корпус.

Материалом детали является сталь 12ДХН1МФЛ ГОСТ 977-88, масса детали 67,35 кг. На предприятиях в соответствии с ГОСТ12.3.020-80 перемещение грузов массой более 10 кг в технологическом процессе должно производиться с помощью грузоподъемных средств.

Деталь изготавливается на радиально-сверлильном станке, вертикальнофрезерном станке с ЧПУ и сверлильно-фрезерно-расточном станке с ЧПУ. Данные операции характеризуются большим выделением следующих компонентов:

- стружки, поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по удалению стружки из рабочей зоны станков;
- тепла, поэтому возникает необходимость применения СОТС смазывающе охлаждающих технологических средств.

3.2 Выявление и анализ вредных и опасных производственных факторов

В процессе обработки корпуса на рабочего действуют следующие вредные и опасные производственные факторы, влияющие на здоровье и самочувствие человека:

- недостаточное освещение может ухудшить зрение человека, а также косвенно влияет на безопасность труда и качество продукции;
- электрический ток поражение электрическим током может привести к серьёзным травмам и смерти человека;
- движущиеся органы станков могут нанести травму рабочему, поэтому на станках предусмотрены ограждения с концевыми выключателями, которые не позволяют начать обработку при убранном ограждении. Не допускается работать на станках в расстёгнутой одежде. Рабочие, имеющие длинные волосы должны убирать их под головной убор. Кроме того, т. к. обработка ведётся на станках с ЧПУ, существует вероятность получения травмы при смене инструмента, т. к. смена инструмента производится с большой скоростью и может быть для рабочего неожиданной;
- шум ослабляет внимание человека, увеличивает расход энергии, замедляет скорость психических реакций, в результате повышается вероятность несчастных случаев;
 - вибрация может привести к развитию виброболезни;
- стружка может привести к травме в виде порезов, особенно опасна сливная стружка;
 - СОТС может привести к развитию кожных заболеваний.

3.3 Обеспечение требуемого освещения на рабочем месте

Нормальные условия работы в производственных помещениях могут быть обеспечены лишь при достаточном освещении рабочих зон, проходов, проездов.

Расчёт требуемого освещения производился по учебно – методическому пособию [15].

Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требованиям СНиП 23–05–95. Величина коэффициента естественного освещения (КЕО) для различных помещений лежит в пределах от 0,1 до 12%.

$$KEO = \frac{E}{E_o} \cdot 100\%, \tag{3.1}$$

где Е -освещённость на рабочем месте, лк;

Е освещённость на улице (при среднем состоянии облачности), лк.

На участке предусмотрено искусственное освещение при помощи светильников типа "Универсаль" с лампами накаливания, в прозрачной колбе.

Рассчитываем требуемое количество светильников.

Высота подвеса светильника над рабочей поверхностью вычисляется по формуле:

$$h = h_2 - h_1,$$
 (3.2)

где h₂ -высота подвеса светильников над полом;

 h_1 –высота рабочей поверхности.

h = 3 - 1 = 2.

Расстояние между светильниками вычисляется по формуле:

$$L = \lambda \cdot h, \tag{3.3}$$

где λ —наивыгоднейшее расположение светильников.

 $L=1,8\cdot 2=3,6.$

Исходя из размеров участка, выбираем число светильников равное двадцати.

Для определения коэффициента использования светового потока определим индекс помещения:

$$i = \frac{S}{h \cdot (A+B)},\tag{3.4}$$

где s – площадь участка;

А -дина участка;

В – ширина участка.

$$i = \frac{360}{2 \cdot (20 + 18)} = 4,7.$$

Световой поток лампы вычисляется по формуле:

$$F_{\pi} = \frac{E \cdot K_{3} \cdot S \cdot z}{N \cdot \eta}, \tag{3.5}$$

где Е – заданная минимальная освещенность;

К -коэффициент запаса;

z -коэффициент минимальной освещенности;

N - количество светильников;

η-коэффициент использования светового потока.

$$F_{_{\rm J\!I}} = \frac{200 \cdot 1,5 \cdot 360 \cdot 1,375}{20 \cdot 0,4} = 18562,5 \; {\rm JIm}.$$

Таким образом участок должен освещаться 21 светильником «Универсаль» 700Вт построенных в три ряда по семь светильников.

3.4 Обеспечение оптимальных параметров микроклимата рабочего места. Вентиляция и кондиционирование

Микроклимат на рабочем месте в производственных помещениях определяется температурой воздуха, относительной влажностью, скоростью движения воздуха, барометрическим давлением.

Работа вентиляционной системы создаёт на постоянных рабочих местах метеорологические условия и чистоту воздушной среды, соответствующие действующим санитарным нормам СанПиН 2.2.4.548096.

Применяется приточно-вытяжная вентиляция, т. к. при технологическом процессе обработки идёт малое выделение вредных веществ. У ворот цеха предусмотрена воздушная тепловая завеса, которая образуется при помощи специальной установки путём создания струй воздуха.

По периметру располагают воздуховод, имеющий приточный вентилятор. В нижней части воздуховода имеется щель, под которой на полу располагается решетка канала вытяжки. Струя приточного воздуха, выходя из щели со скоростью не более 25м/с, пронизывает всё воздушное пространство до решетки, где захватывается потоком воздуха вытяжного канала.

Воздушная тепловая завеса используется в холодное время года (ниже минус 15°C) и препятствует проникновению холодного воздуха

Микроклимат производственного помещения обработки материалов резанием соответствует СанПиН 2.2.4.548096 и ГОСТ 12.1.005-88.

Основные параметры микроклимата представлены в таблице 3.1.

тиолици 5.1 Основные параметры микроклимата				
Поромотры	Величина параметра			
Параметры	оптимальная	Допустимая		
Температура воздуха, С°	1618	1319		
Относительная влажность воздуха, %	4060	Не более 75		
Скорость движения воздуха, м/с	Не более 0,3	Не более 0,5		

Таблица 3.1 – Основные параметры микроклимата

Вывод: параметры микроклимата участка механической обработки не превышают или близки к основным допустимым параметрам микроклимата. Следовательно, со стороны микроклимата производственного помещения, на участников технологического процесса, вредное воздействие не оказывается.

3.5 Разработка методов защиты от вредных и опасных факторов

При работе станков создаётся опасность поражения человека электрическим током. Для защиты от данного вредного фактора все станки должны быть заземлены. Все электрошкафы снабжены концевыми выключателями для исключения случайного попадания человека в зону действия электрического тока.

Защитное заземление является простым, эффективным и широко распространённым способом защиты человека от поражения электрическим током. Обеспечивается это снижением напряжения оборудования, оказавшегося под напряжением и землёй до безопасной величины.

Расчёт требуемого защитного заземления производился по учебно – методическому пособию [15].

На участке применяются искусственные заземлители — вертикальные стальные трубы длинной 2,5 метра и диаметром 40 мм.

Сопротивление одиночного заземлителя вертикально установленного в землю, вычисляется по формуле:

$$R_{3} = \frac{\rho_{3}}{2 \cdot \pi \cdot l_{m}} \cdot \ln(\frac{4 \cdot h_{m}}{d}), \tag{3.6}$$

где d – диаметр трубы – заземлителя;

 $\boldsymbol{\rho}_{_{\mathfrak{I}}}$ –удельное сопротивление грунта;

1_т –длина трубы;

 ${\rm h}_{\rm m}$ —глубина погружения трубы в землю, равная расстоянию от поверхности земли до середины трубы.

$$R_3 = \frac{10^4}{2 \cdot 3.14 \cdot 250} \cdot \ln(\frac{4 \cdot 205}{4}) = 34 \text{ Om.}$$

Вычисляем требуемое число заземлителей формуле:

$$\Pi = \frac{R_3}{R \cdot \eta},\tag{3.7}$$

где η – коэффициент использования группового заземлителя.

$$\Pi = \frac{34}{5 \cdot 0.8} = 8,5 \text{ IIIT.}$$

Принимаем количество заземлителей.

Длину соединительной полосы вычисляем по формуле:

$$l_n = 1.05 \cdot a \cdot (\Pi - 1),$$
 (3.8)

где а - расстояние между заземлителями.

$$l_n = 1.05 \cdot 5 \cdot (9 - 1) = 42 \text{ M}.$$

Сопротивление соединительной полосы вычисляем по формуле:

$$R_{n} = \frac{\rho_{3}}{2 \cdot \pi \cdot l_{n}} \cdot \ln(\frac{4 \cdot l_{n}^{2}}{h_{n} \cdot b}), \tag{3.9}$$

где ь – ширина полосы;

 1_{n} – длина полосы;

 h_n^- – глубина погружения трубы в землю.

$$R_n = \frac{10^4}{2 \cdot 3.14 \cdot 4200} \cdot \ln(\frac{4 \cdot 4200^2}{80 \cdot 1.2}) = 4.8 \text{ Om.}$$

Результирующее сопротивление по всей системе с учётом соединительной полосы и коэффициентов использования определяется по формуле:

$$R_{c} = \frac{R_{3} \cdot R_{n}}{R_{3} \cdot \eta_{n} + R_{n} + \eta_{3} \cdot \Pi},$$

$$R_{c} = \frac{34 \cdot 4.8}{34 \cdot 0.7 + 4.8 + 0.8 \cdot 9} = 4.6 \text{ Om}.$$
(3.10)

Результирующее сопротивление получилось меньше 10 Ом. Движущиеся органы станков могут нанести травму работающему, поэтому на станках предусмотрены ограждения с концевыми выключателями, которые не позволяют начать обработку при убранном ограждении. Не допускается работать на станках в расстёгнутой одежде. Рабочие, имеющие длинные волосы должны убирать их под головной убор.

Экран устанавливается непосредственно вокруг металлорежущего оборудования и позволяет значительно снизить общий уровень шума на участке.

Для уменьшения уровня вибрации применяют виброизоляцию. Между источником и объектом помещаются упругие элементы — амортизаторы. По паспортным данным уровень вибрации на оборудовании, применяемом в проектируемом технологическом процессе не превышает 87 дБ, что не превышает предельно допустимого уровня.

Станки снабжены пылестружкоотсасывающими системами. При помощи мощной насосной станции отсасывается пыль и стружка из зоны резания и транспортируется по трубопроводу в циклон. Циклон устанавливается на подставке. Вентиляция осуществляется по вытяжному трубопроводу.

При высоких скоростях резания стружка имеет высокую температуру от 600 до 700°С, что может нанести ожоги.

Режимы резания выбраны с таким расчётом, чтобы сечение стружки делало её хрупкой и облегчало измельчение.

СОТС выбрана учитывая разрешение министерства здравоохранения РФ в соответствии с Γ OCT 12.3.025–80.

В борьбе с производственным шумом применяются методы: уменьшение шума (совершенствование технологических операций и применяемого оборудования); ослабление на пути следования шума (проводится акустическая обработка помещений, основанная на явлении поглощения звука волокнисто-пористыми материалами). В качестве средств индивидуальной защиты от шума используется наушники типа ВЦНИИОТ-2, позволяющих на разных частотах шума снижать его уровень от 7 до 38 дБ.

Предельно допустимый уровень шума на рабочих местах установлен СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 илиГОСТ 12.1.003-83 составляет 85 дБ.

3.6 Психологические особенности поведения человека при его участии в производстве работ на данном рабочем месте

Правильное расположение и компоновка рабочего места, обеспечение удобной позы и свободы трудовых движений, использование оборудования отвечающего требованиям эргономии и инженерной психологии обеспечивают наиболее эффективный трудовой процесс, уменьшают утомляемость и предотвращают опасность получения травм и возникновения профессиональных заболеваний. Неправильное положение тела на рабочем месте приводит к

возникновению статической усталости, снижению качества и скорости работы, а также снижению реакции на опасность.

Таким образом, для обеспечения эффективной и безопасной трудовой деятельности работника нужно учитывать все выше перечисленные факторы. Их несоблюдение ведёт к психической нестабильности, а именно, раздражительности, нервозности и утомляемости работника, что негативно сказывается на здоровье работающего и на производстве.

Для рабочих, участвующих в технологическом процессе обработки резанием, должны быть обеспечены рабочие места, не стесняющие их действий во время выполнения работы. На рабочих местах должна быть предусмотрена площадь, на которой размещаются стеллажи, тара, столы и другие устройства для размещения оснастки материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовых деталей и отходов производства. На каждом рабочем месте около станка на полу должны быть деревянные решётки на всю длину рабочей зоны, а по ширине не менее 0,6 м от выступающих частей станка. При разработке технологических процессов необходимо предусматривать рациональную организацию рабочих мест. Удобное расположение инструмента и приспособлений в тумбочках и на стеллажах, заготовок в специализированной таре, применение планшетов для чертежей позволяет снизить утомление и производственный травматизм рабочего.

3.7 Разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

С целью защиты работников и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, предприятие создаёт и содержит в постоянной готовности необходимые защитные сооружения и организации гражданской обороны в соответствии с федеральными законами РФ от 21.12.94 №66 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера», от 12.02.98 №28 «О гражданской обороне» и постановлением правительства РФ №620 от 10.06.99 «О гражданских организациях гражданской обороны».

Производственные помещения, в которых осуществляется обработка резанием, должны соответствовать требованиям СНиП II–2–80, СНиП II–89–80, санитарных норм проектирования промышленных предприятий СНиП II–92–76. Участок должен быть оборудован средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009–83.

На каждом участке должны быть оборудованы места для курения. На рабочих местах курить строго запрещается.

Проблема защиты окружающей среды одна из важнейших задач современности. Выбросы промышленных предприятий, энергетических систем и транспорта в атмосферу, водоёмы достигают больших размеров.

Данное производство, т. е. разработанный технологический процесс обработки, не является вредным, нет значительных выбросов вредных веществ, пыли в атмосферу. Выбросы соответствуют допустимым по ГОСТ 17.2.302–78, поэтому их очистка не предусмотрена.

3.9 Заключение

В данном разделе были рассмотрены опасные и вредные факторы возникающие в процессе изготовления изделия по разработанному технологическому процессу, влияющие на здоровье, самочувствие работающего и безопасность труда. Были разработаны мероприятия по защите от них, а именно:

- от поражения электрическим током, произведён расчёт и конструирование контурного заземляющего устройства;
- для обеспечения допускаемых параметров микроклимата разработана вытяжная вентиляция и тепловая завеса;
- для снижения общей вибрации станки установлены на виброизолирующих опорах типа АКСС;
- для улучшения освещённости рабочих мест, произведён расчёт и установка светильников «Универсаль»;
- от механических повреждений стружкой, станки оборудованы стружкопылеприёмниками с вытяжной вентиляцией.

Большинство опасных и вредных факторов удалось устранить или значительно снизить их негативное влияние, однако влияние некоторых вредных факторов не удалось предотвратить, неоптимальные параметры микроклимата, т. к. отсутствует система кондиционирования воздуха, поэтому в летний период возможно возникновение отклонений параметров микроклимата (температуры и относительной влажности) на рабочем месте.

В целом же можно сказать, что условия труда на рассматриваемом участке являются достаточно комфортными и безопасными, что способствует снижению показателей травматизма, а так же благоприятствует повышению производительности труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был разработан технологический процесс изготовления корпуса ФЮРА.А21087.001.

Отличительной особенностью данного технологического процесса является замена оборудования, сокращение наименования оборудования и увеличение производительности. Соблюдение принципа смены и постоянства баз при разработке операции дало возможность увеличить точность обработки. Спроектированное сверлильно-фрезерное приспособление для вертикальнофрезерной операции позволило сократить время на установку и выверку детали, а так же увеличить жёсткость технологической системы при обработке. Способ получения заготовки выбрано литьё в песчано-глинистые формы с машинной формовкой для заданной программы выпуска и данного типа производства.

Предложенный технологический процесс белее выгоден с точки зрения организации производства. Сокращение количества применяемого оборудования сокращает производственные площади. Это позволит применять для изготовления детали производственный участок небольшой площади, что в целом значительно снижает дополнительные расходы.

В разделе «Социальная ответственность» произведен анализ вредных и опасных факторов, возникающих при изготовлении детали по разработанному технологическому процессу. Разработаны мероприятия по охране труда рабочего персонала и защите окружающей среды от выявленных вредных факторов, возникающих при изготовлении детали.

Путем расчетов в разделе «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективности и ресурсосбережения» была определена себестоимость детали при заданной программе выпуска и в условиях спроектированного технологического процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Справочник по конструкционным материалам: Б. Н. Арзамасов, Т. В. Соловьева. С. А. Герасимов и др.; Под ред. Б. Н. Арзамасова, Т. В. Соловьевой. М.: Изд-во МГКУ им. Н. Э. Баумана, 2005. 640 с.
- 2 Методические указания к содержанию ВКР для бакалавров, обучающихся по направлению 150700 «Машиностроение» / сост.: С. И. Петрушин; Юргинский технологический институт. Юрга: ООО Типография «Медиасфера», 2014. 53 с.
- 3 Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебное пособие для машиностроительных специальностей ВУЗов. Минск: Высшая школа, 1983. 256 с.
- 4 Паспорт горизонтально расточного станка TOSWDR 150 Q. 15с.
- 5 Справочник технолога машиностроителя. Т.2 / Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мешерякова. М.: Машиностроение, 1985. 496 с.
- 6 http://coroguide.sandvik.coromant.com/Cutting Data Module/CDM Main Menu. asp.
- 7 Смазочно охлаждающие технологические средства для обработки металлов резанием: Справочник / Под ред. С.Г. Энтелиса, Э. М. Берлинера. М.: Машиностроение, 1986. 352 с.
- 8 Косилова А. Г., Мещеряков Р. К. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Справочник технолога. М.: Машиностроение, 1976. 288 с.
- 9 Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках Часть І. Токарные карусельные, токарно-револьверные, алмазно расточные, сверлильные, строгальные, долбежные и фрезерные станки. Изд. 2-е. М.:Машиностроение, 1947. 406 с.
- 10 Станочные приспособления: Справочник. В 2-х т. / Под общ ред. Б. Н. Вардашкина. М.: Машиностроение, 1984. Т.1 592 с.
- 11 Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно заключительное для технического нормирования станочных работ. Серийное производство. М.: Машиностроение, 1974. 422 с.
- 12 Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ. Часть 1. М.: Машиностроение, 1990. 209 с.
- 13 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение часть ВКР часть ВКР: методические указания по выполнению экономической части выпускной квалифицированной работы для студентов специальности 120100 «Технология машиностроения» и направления подготовки 15.03.01"Машиностроение"— Юрга: ЮТИ ТПУ, 2014. 21 с.
- 14 Гришагин В.М., Фарберов В.Я. Сборник задач по безопасности жизнедеятельности. Учебно-методическое пособие. Юрга: Изд. Филиал ТПУ, 2002. 96с.