Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт электронного образования Специальность 151001 «Технология машиностроения» Кафедра Технология автоматизированного машиностроительного производства

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ/РАБОТА

Тема работы

Совершенствование технологии изготовления станины двигателя

ДТ-172

УДК 62-216.5.002:621.313.3

Студент

Группа	ФИО	Подпись	Дата
3-4301	Венцова В.М.		

Руководитель

Должность	ФИО	Ученая	Подпись	Дата
		степень, звание		
Доцент	Козлов В.Н.	Доцент, кандидат		
		технических наук		

КОНСУЛЬТАНТЫ:

По разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»

Должность	ФИО	Ученая	Подпись	Дата
		степень,		
		звание		
Доцент	Петухов О.Н.	Доцент, кандидат		
		экономических		
		наук		

По разделу «Социальная ответственность»

Должность	ФИО	Ученая	Подпись	Дата
		степень, звание		
Доцент	Гуляев М.В.	Доцент		

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:

Зав.кафедрой	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Арляпов А.Ю.	Доцент, кандидат технических наук		

Томск - 2016

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Институт электронного образования Специальность 151001 «Технология машиностроения» Кафедра Технология автоматизированного машиностроительного производства

УТВЕРЖДАЮ:	
Зав. кафедрой	А.Ю. Арляпов
(Дата, подпись)	(ФИО)

ЗАДАНИЕ на выполнение выпускной квалификационной работы

В	форме:	
---	--------	--

Дипломного проекта

Студенту:

Группа	ФИО
3-4301	Венцова Валентина Михайловна

Тема работы:

Совершенствование технологии изготовления станины двигателя ДТ-172		
Утверждена приказом директора (дата, номер)	18.02.2016 №947/c	

Срок сдачи студентом выполненной работы:	06.06.2016
--	------------

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Исходные данные к работе	Чертеж детали, техническое задание
Перечень подлежащих	Совершенствование технологического
исследованию, проектированию	процесса изготовления детали, расчет
и разработке вопросов	припусков на обработку, размерный анализ
	технологического процесса, выбор
	оборудования, расчет режимов резания и
	мощности оборудования.
Перечень графического	Чертеж детали, маршрутная карта,
материала	операционная карта, чертеж
	приспособления, размерная схема.
Консультанты по разделам выпус	скной квалификационной работы
Раздел	Консультант
Технологическая часть	Козлов В.Н.
Финансовый менеджмент,	Петухов О.Н.
ресурсоэффективность и	
ресурсосбережение	
Социальная ответственность	Гуляев М.В.

Дата выдачи задания на выполнение выпускной	15.02.2016
квалификационной работы по линейному графику	

Задание выдал руководитель:

Должность	ФИО	Ученая	Подпись	Дата
		степень,		
		звание		
Доцент	Козлов В.Н.	к.т.н		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Дата	Подпись
3-4301	Венцова В.М.		

Оглавление

Введение	
1. Анализ технологичности конструкции детали	7
2. Определение типа производства	9
3. Маршрутный технологический процесс изготовления детали	
«Станина»	.13
4. Расчет припусков на обработку	.24
4.1. Расчет припусков при обработке наружной поверхности	
диаметром 172h11	24
4.2. Расчет припусков при обработке внутренней поверхности	
диаметром 146Н9	2
4.3. Расчет припусков при обработке станины по длине	2
5. Расчет технологических размеров.	.29
5.1. Расчет технологических размеров при обработке диаметра	
172 <i>h</i> 11	29
5.2. Расчет технологических размеров при обработке отверстия	
диаметром 146Н9	29
5.3. Расчет технологических размеров при обработке станины по	
длине 239h11	31
6. Размерный анализ технологического процесса	.32
7. Расчет режимов резания	44
8. Выбор средств технологического оснащения	6
9. Расчет основного времени	64
10. Конструкторский раздел	67
10.1. Разработка схемы для расчета и определения сил	
закрепления	.68
10.2. Выбор и расчет привода зажимного устройства	
10.3. Оформление чертежа общего вида, описание конструкции и	
принципа работы	.71

Список использованных источников

Приложение

Введение

Машиностроение является ведущей отраслью экономики. За последнее В время промышленности широко применяться стало различное высокопроизводительное оборудование и станки с ЧПУ, ЭВМ и др. Развитие машиностроения определяется как разработкой принципиально конструкций машин, так и улучшение технологий их изготовления. Часто именно технологичность конструкции определяет, будет ли она широко использоваться. Экономичность производства напрямую зависит от качества технологических процессов, разрабатываемых на нём.

Применение прогрессивного оборудования и инструмента способно привести к значительному снижению себестоимости продукции и трудоёмкости её производства.

Автоматизация производства на всех его этапах позволяет существенно сократить время подготовки производства, уменьшить и упорядочить документооборот, оперативно вносить изменения в действующие технологические процессы. Сейчас уже высокотехнологичные производства не могут оставаться на конкурентоспособном уровне без комплексных систем автоматизации.

Темой моей работы является совершенствование технологического процесса изготовления станины. В основном это направленно на использование современного оборудования, которое способно производить обработку более качественно и за меньший промежуток времени. Использование такого оборудование обеспечивает более высокую производительность и качество продукции.

1. Анализ технологичности конструкции детали

Целью анализа является выявление недостатков по сведениям, которые содержатся в чертежах и технических требованиях, а так же возможное улучшение технологичности рассматриваемой конструкции.

Выбранная деталь является корпусной частью для двигателя модели ДТ-172.

Станина сваривается из двух предварительно обработанных деталей: корпуса и фланца. Заготовками для них служат трубы соответствующих диаметров.

ГОСТ 14.201-91 устанавливает ряд показателей технологичности конструкции изделий. К ним относятся:

- деталь должна быть правильной геометрической формы, обеспечивающей возможность ее полной обработки от одной базы;
- необходимо избегать разнообразия размеров отверстий и резьбы;
- конструкция детали должна предусматривать небольшое количество обрабатываемых поверхностей, сопрягаемых с другими деталями;
- допуски на размеры точных деталей не должны усложнять технологию производства.

Анализируя данную деталь с точки зрения технологичности ее изготовления можно отметить ряд положительных факторов:

- 1. Большая часть размеров и точности обработки поверхностей обеспечиваются возможностями станков;
- 2. Конструкция детали позволяет обеспечивать свободный подвод и отвод режущего инструмента;
- 3. Материал хорошо поддается механической обработке;

Техническое задание

Усовершенствовать технологический процесс изготовления детали типа «Станина». Чертеж детали представлен на рисунке 1. Годовая программа выпуска: 2000 шт.

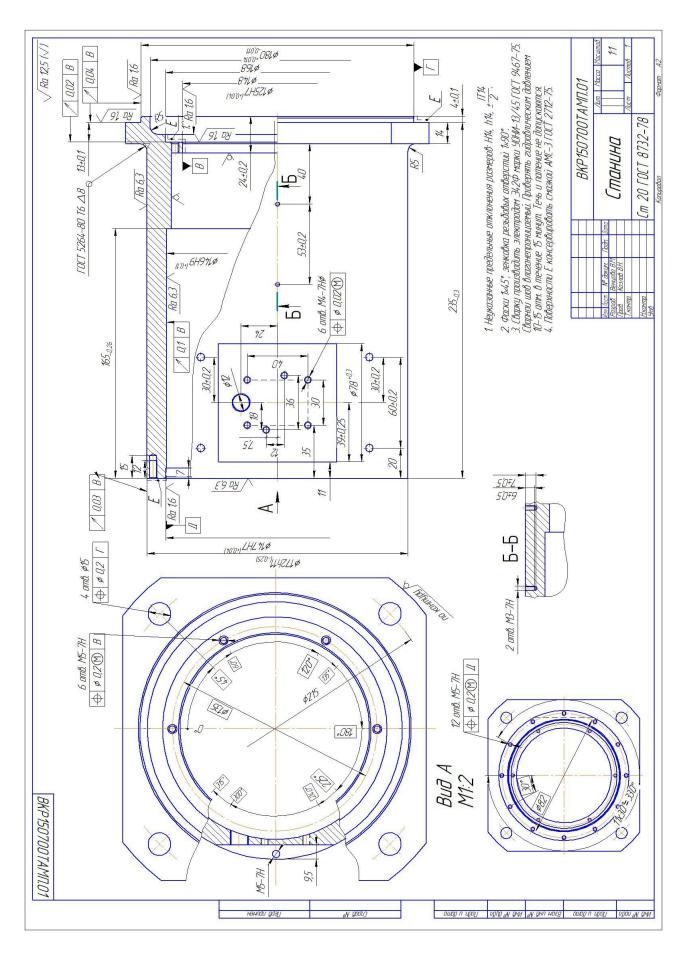


Рис. 1 Чертеж станины

2. Определение типа производства

Тип производства определяем по коэффициенту закрепления операций, который находим по формуле:

$$K_{3.0} = \frac{t_{\rm B}}{T_{\rm cp}}$$
, (1)

где $t_{\rm B}$ – такт выпуска детали, мин.;

 T_{cp} — среднее штучно — калькуляционное время на выполнение операций технологического процесса, мин.

Такт выпуска детали определяем по формуле[1, стр. 22]:

$$t_{\rm\scriptscriptstyle B} = \frac{60F_{\rm\scriptscriptstyle A}}{N_{\rm\scriptscriptstyle \Gamma}},\qquad(2)$$

где $F_{\text{Д}}$ – годовой фонд времени работы оборудования, мин.;

 $N_{\rm r}$ – годовая программа выпуска деталей.

Годовой фонд времени работы оборудования определяем по табл. 2.1 [1,стр.22] при двухсменном режиме работы: $F_r = 4029$ ч.

Тогда

$$t_{\scriptscriptstyle
m B} = rac{F_{
m A}}{N_{\scriptscriptstyle
m E}} = rac{4029 \cdot 60}{2000} \, = 120,\!87$$
 мин.

Среднее штучно – калькуляционное время на выполнение операций технологического процесса

$$T_{\rm cp} = \frac{\sum_{i=1}^{n} T_{\text{III.K.}i}}{n}$$
, (3)

где $T_{\text{ш.к. i}}$ – штучно-калькуляционное время i-ой основной операции, мин.; n – количество основных операций.

В качестве основных операций выберем 6 операций (n=6).

Штучно-калькуляционное время i-ой основной операции определяем по рекомендациям приложения 1[1, стр147]:

$$T_{\text{\tiny III,K i}} = \varphi_{\text{\tiny K,i}} \cdot T_{\text{\tiny oi}}$$
 (4)

где $\varphi_{\kappa,i}$ – коэффициент і- ой основной операции, зависящий от вида станка и типа предполагаемого производства;

 $T_{o.i}$ – основное технологическое время i- ой операции, мин.

Для токарной операции с ЧПУ (операция 015) $\phi_{\kappa,1}$ =2,14

Основное технологическое время определяем по рекомендациям приложения 1 [1, стр. 146].

Основное технологическое время для операции определяется как сумма основных переходов

$$T_{0.1} = (0.037(D^2 - d^2) + 0.1dl + (0.2dl)2 + (0.18dl)2) \times 10^{-3}$$

где D – наибольший диаметр обрабатываемого торца, мм;

d – наименьший диаметр обрабатываемого торца, мм;

1 – длина обрабатываемой поверхности, мм.

Значения вышеперечисленных переменных определяем приближенно, по чертежу детали.

$$T_{0.1} = (0.037(173^2 - 146^2) + 0.1 \times 172 \times 221 + 0.2 \times 145 \times 164.5$$
 $+ (0.2 \times 146 \times 6.5) + (0.18 \times 146 \times 165) + 0.18 \times 147 \times 7) \times 10^{-3}$ $= 13.58$ мин

$$T_{\text{III.K.1}} = \varphi_{\text{к.1}} \times T_{0.1} = 2,14 \times 13,58 = 29$$
 мин.

Основное технологическое время для второй токарной операции (020), также определяем для наиболее продолжительных по времени переходов:

$$T_{0.2} = (0.037(D^2 - d^2) + 0.1dl + 0.2dl + 0.2dl + 0.2dl + 0.17dl + 0.18dl + 0.18dl) \times 10^{-3}$$

$$T_{
m o.2} = (0,037(181^2-167^2)+0,1 imes181 imes4+0,2 imes168 imes12+0,2 imes147 imes5$$
 $+0,2 imes124 imes7+0,17 imes180 imes4+0,18 imes148 imes5+0,18 imes125$ $imes7) imes10^{-3}=1,39$ мин $T_{
m III.K.2}=arphi_{
m K.2} imes T_{
m o.2}=2,14 imes1,39=2,97$ мин.

Коэффициент для фрезерной операции $\phi_{\kappa,1}$ =1,84

Основное время для фрезерной операции (030):

$$T_{0.3} = (0.52 \times d \times l \times 12 + 0.4 \times d \times l \times 12) \times 10^{-3}$$

$$T_{0.3}=(0.52\times4.3\times15\times12+0.4\times5\times12\times12)\times10^{-3}=0.69$$
 мин $T_{\text{ш-к-3}}=\varphi_{\text{к-3}}\times T_{0.3}=1.84\times0.69=1.27$ мин

Основное время для фрезерной операции (035):

$$T_{0.4}=(0.52 imes d imes l imes 4+0.52 imes d imes l imes 6+0.4 imes d imes l imes 6) imes 10^{-3}$$
 $T_{0.4}=(0.52 imes 15 imes 14 imes 4+0.52 imes 4.3 imes 7 imes 6+0.4 imes 5 imes 7 imes 6) imes 10^{-3}$ $=0.615$ мин $T_{\text{ULK}4}=arphi_{\text{K4}} imes T_{0.4}=1.84 imes 0.615=1.13$ мин

Основное время для фрезерной операции (045):

$$T_{0.5} = (6 \times l \times 3 + 0.52 \times d \times l \times 2 + 0.52 \times d \times l + 0.52 \times d \times l \times 6 + 0.4 \times d \times l \times 6 + 0.4 \times d \times l \times 2) \times 10^{-3}$$

$$T_{0.5} = (6 \times 78 \times 3 + 0.52 \times 2 \times 7 \times 2 + 0.52 \times 12 \times 4 + 0.52 \times 3.15 \times 4 \times 6 + 0.4 \times 4 \times 4 \times 6 + 0.4 \times 3 \times 6 \times 2) \times 10^{-3} = 1.54 \text{ мин}$$

$$T_{\text{III.K.5}} = \varphi_{\text{K.5}} \times T_{0.5} = 1.84 \times 1.54 = 2.83 \text{ мин}$$

Коэффициент для вертикально-сверлильной операции $\phi_{\kappa,1}$ =1,72

Основное время для вертикально-сверлильной операции (055):

$$T_{0.6}=(0.52 imes d imes l imes 4+0.4 imes d imes l imes 4) imes 10^{-3}$$
 $T_{0.6}=(0.52 imes 3.3 imes 8.5 imes 4+0.4 imes 4 imes 7.5 imes 4) imes 10^{-3}=0.1$ мин $T_{\text{ULK}\,6}=arphi_{\text{K}\,6} imes T_{0.6}=1.72 imes 0.1=0.17$ мин

Определяем среднее штучно – калькуляционное время на выполнение операций технологического процесса:

$$T_{\rm cp} = rac{\sum_{i=1}^n T_{
m III.K.i}}{n} = rac{T_{
m III.K.1} + T_{
m III.K.2} + T_{
m III.K.3} + T_{
m III.K.4} + T_{
m III.K.5} + T_{
m III.K.6}}{6} = rac{29 + 2,97 + 1,27 + 1,13 + 2,83 + 0,17}{6} = 6,22 \
m Mин.$$

Определяем тип производства:

$$K_{3.0} = \frac{t_{\rm B}}{T_{\rm cp}} = \frac{120,87}{6,22} = 19,4$$

Так как $K_{3.0} = 10 < 19,4 < 20$, то тип производства среднесерийный.

3. Маршрутный технологический процесс изготовления детали «Станина»

Ознакомившись и проанализировав технологический процесс предприятия, который представлен ниже в виде таблицы 3.1, можно внести некоторые изменения для улучшения техпроцесса.

В качестве заготовки используется сваренный корпус из двух предварительно обработанных деталей.


Таблица 3.1 Технологический процесс изготовления станины на предприятии


$N_{\underline{0}}$	Название операции и	Операционный эскиз
ОП.	содержание	
010	Токарная 1. Установить и снять заготовку 2. Подрезать торец 1 3. Точить поверхность диаметром 2 на длину 3 4. Точить поверхность сварки радиусом R5	
015	Токарная 1. Установить и снять заготовку 2. Точить предварительно диаметр 1 на глубину 2 мм 3. Точить предварительно диаметр 3 на глубину 4 мм	

020	Токарная 1. Подрезать торец 1 2. Точить предварительно диаметр 2 на глубину 3. 3. Точить диаметр 4, выдерживая размер 5 и 6. 4. Точить диаметр 7, выдерживая размер 8. 5. Расточить предварительно диаметр 9	
025	Токарная 1. Точить окончательно диаметр 1 на глубину 2 2. Точить диаметр 3, выдерживая размер 4 3. Расточить окончательно диаметр 5. 4. Снять фаску 1×45° с диаметров 1 и 5.	\(\sqrt{0.00} \) \(\
030	Токарная 1. Точить окончательно диаметр 1 на глубину 2. 2. Точить окончательно диаметр 3 на глубину 4. 3. Снять фаску 1×45°	Ro 16 / Su 5° Su 10 3
035	Контрольная 1. Контроль размеров по эскизам	

040 Фрезерная с ЧПУ


- 1. Установить и снять заготовку
- 2. Центровать 12 отверстий
- 3. Сверлить 12 отверстий диаметром 1
- 4. Зенковать отверстия фаской 1×90°
- 5. Нарезать резьбу М5-7Н

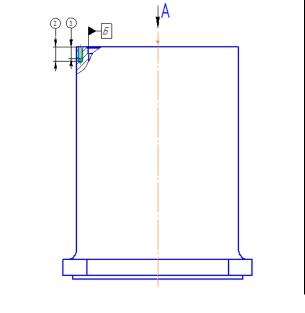


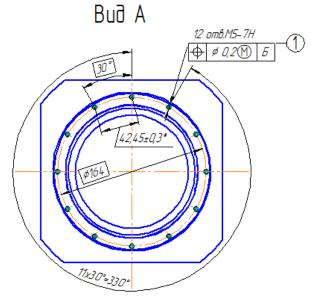

045 Фрезерная с ЧПУ

- 1. Установить и снять заготовку
- 2. Центровать отверстия (1) и (2)
- 3. Сверлить 4 отверстия (1) диаметром 1 и 6 отверстий (2) диаметром 2
- 4. Зенковать отверстия (1) фаской 1×45°
- 5. Зенковать отверстия (2) фаской 1×90°
- 6. Нарезать резьбу M5-7H в 6 отверстиях (2)

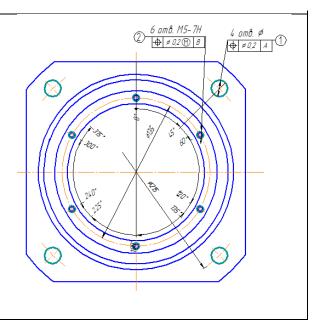

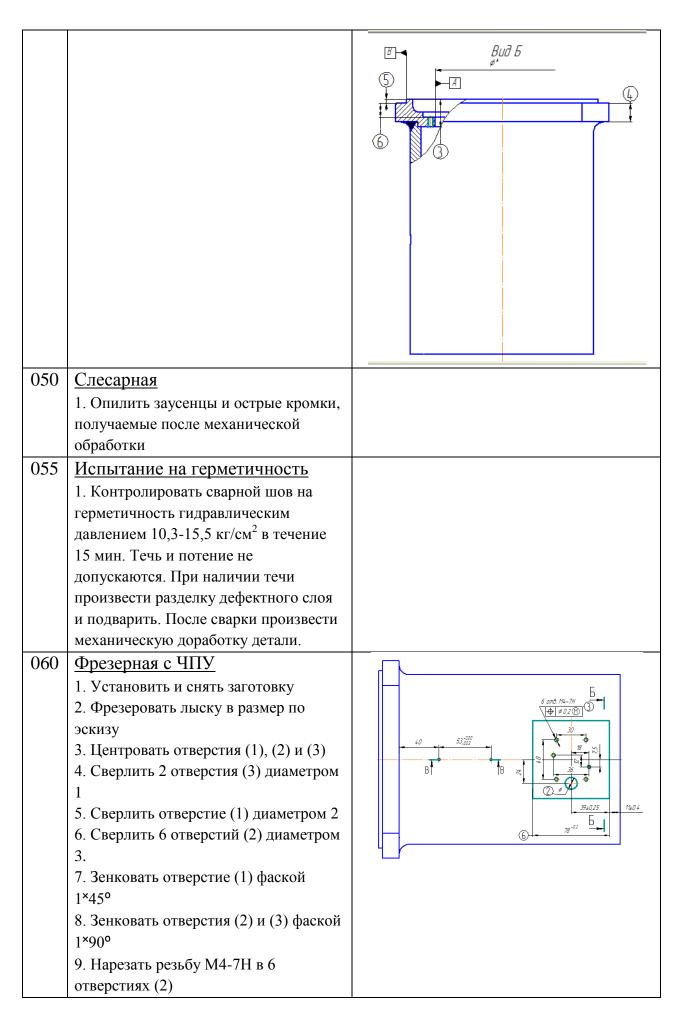

065	10. Нарезать резьбу М3-7Н в 2 отверстиях (3) Слесарная	Б-Б В-В 1 - 2 am2
	1. Опилить заусенцы и острые кромки, получаемые после механической обработки	
070	Сверлильная 1. Установить и снять заготовку 2. Сверлить 4 отверстия диаметром 1 по кондуктору	N-N 1 4 ama 2 35 ± 10 4 4 5 ± 10 4 5
075	Резьбонарезная 1. Установить и снять заготовку 2. Нарезать резьбу М4-7Н в 4 отверстиях диаметром 1 (см. эскиз в операции № 70)	
080	Контрольная 1. Контроль размеров по эскизам	

Испытание на герметичность рациональнее проводить перед обработкой, поскольку это сразу позволит улучшить шов при необходимости и на обработанные поверхности это никак не повлияет. Токарные операции 010, 015 и 030 можно объединить в одну операцию с использованием станка с ЧПУ


и произвести обработку за один установ. Токарные операции 020 и 025 будем обрабатывать так же на токарном станке с ЧПУ за один установ. Сверление 4 отверстий по кондуктору и нарезание в этих отверстиях можно так же объединить в одну операцию и проводить ее на вертикально-сверлильном станке. По завершении производим контроль размеров, промываем деталь и консервируем.


После проведенных изменений составляем новый технологический маршрут изготовления станины, который представлен в таблице 3.2.

Маршрут технологии изготовления станины представлен в виде табл. 3.2


Таблица 3.2.


No	Название операции и	Операционный эскиз
ОΠ.	содержание	
010	Испытание на герметичность 1. контролировать сварной шов на герметичность гидравлическим давлением 10,3-15,5 кг/см² в течение 15 мин. Течь и потение не допускаются. При наличии течи произвести разделку дефектного слоя и подварить. После сварки произвести механическую обработку детали. Токарная с ЧПУ 1. Установить и снять заготовку. 2. Подрезать торец, выдерживая размер 1.	√Ra 6.3 ©
	3. Обточить поверхность 2 d15.2, выдерживая размер 3 и 4.	3 A53 A151

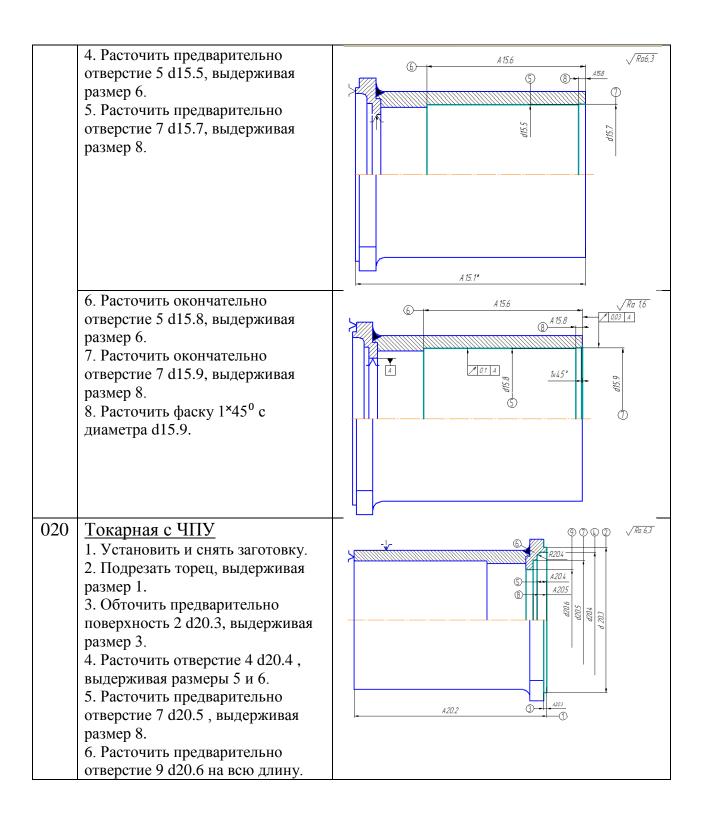

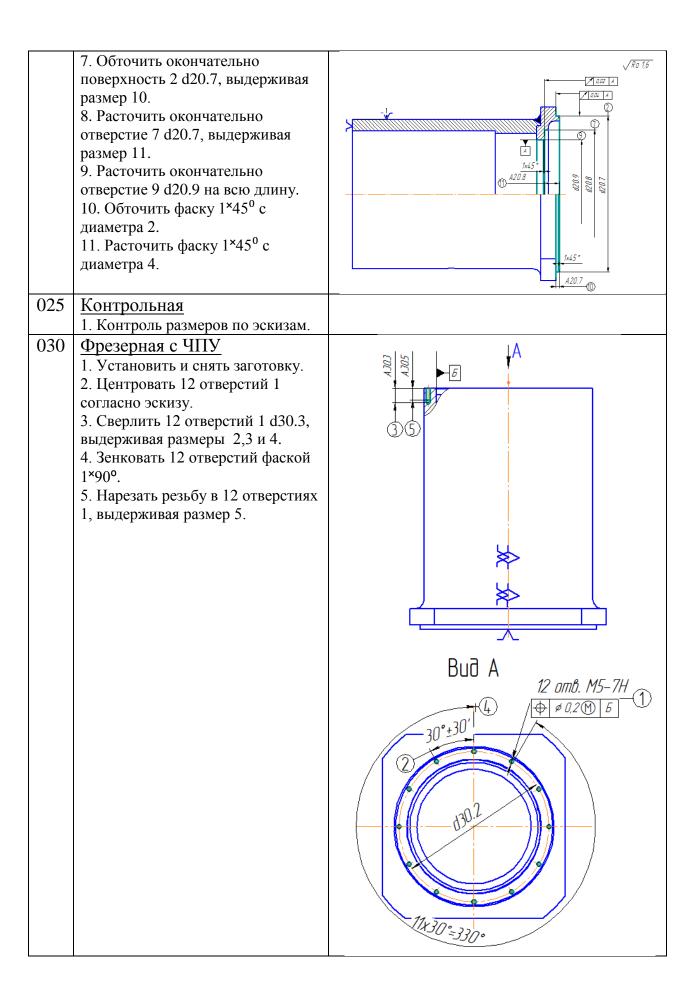

035 Фрезерная с ЧПУ 1. Установить и снять заготовку. ① 4 om8 d353 ⊕ ≠ 02 B **♦** Ø 0.2 M A 2. Центровать отверстия 1 и 2 согласно эскизу. 3. Сверлить 4 сквозных отверстия 1 d35.3, выдерживая размеры 3, 4 и 5. 4. Сверлить 6 отверстий 2 d35.4, выдерживая размеры 6,7 и 8. 5. Зенковать отверстия 1 фаской 1×45°. 6. Зенковать отверстия 2 фаской 7. Нарезать резьбу М5-7Н в отверстиях 2. Вид А 040 Слесарная 1. Опилить заусенцы и острые кромки, получаемые после механической обработки. 045 Фрезерная с ЧПУ √Ra 12,5 1. Установить и снять заготовку. 2. Фрезеровать лыску 1 в размер согласно эскизу. 3. Центровать 9 отверстий 4, 5, 6. 4. Сверлить 2 отверстия 6 d45.4, выдерживая размеры 7, 8 и 9. Сверлить 1 отверстие 4 d45.5, выдерживая размеры 10 и 11. 6. Сверлить 6 отверстий 5 d45.6, 145.2 выдерживая размеры 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. 7. Зенковать 1 отверстие 4 фаской 1×45°. 8. Зенковать 6 отверстий 5 фаской 1×90°. 9. Зенковать 2 отверстия 6 фаской

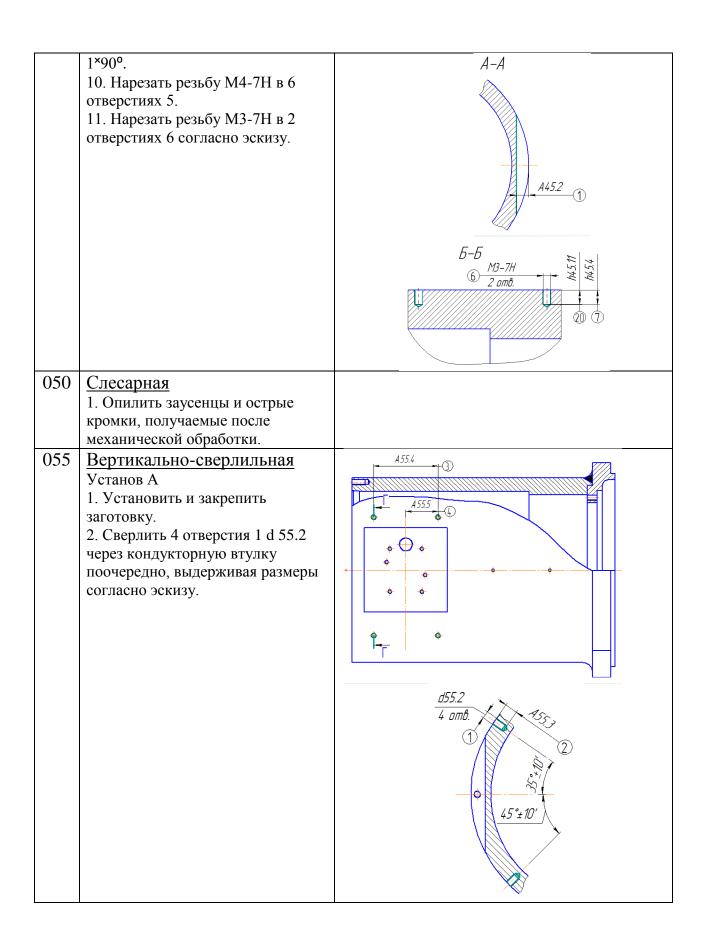

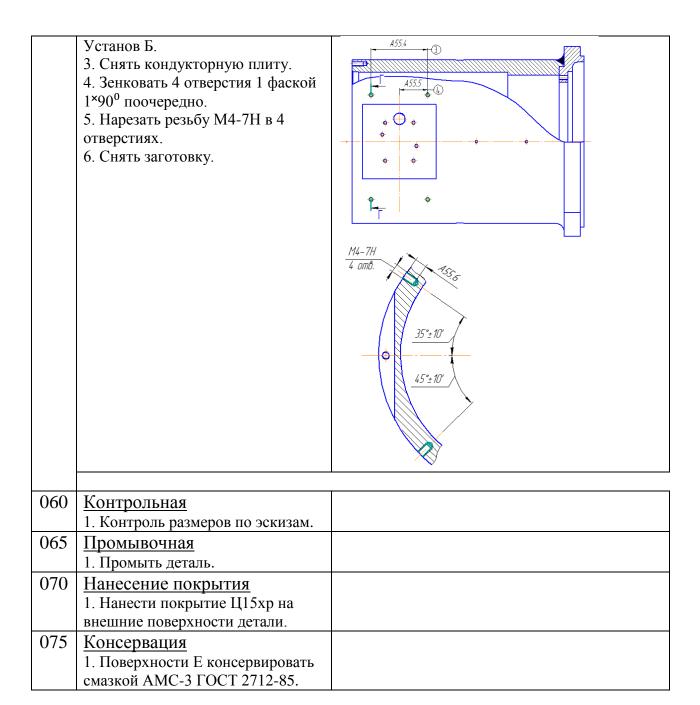

4. Расчет припусков на обработку

Расчет и определение припусков связано с назначением размеров заготовки

Расчет припусков проводится с целью обеспечения требуемой точности и качества поверхности. Припуски назначаются из значений минимально допустимых припусков на обработку.

Заготовка станины сварена из двух предварительно обработанных деталей: корпуса и фланца. Табличные значения R_z и Т для заготовки будем принимать для предварительно обработанной детали. При сварке этих деталей, используя кондуктор, могло произойти смещение деталей относительно оси, поэтому погрешность расположения заготовки возьмем равной 250 мкм.

Расчет припусков будем производить путем составления таблиц, в которых будут отражены маршруты обработки поверхности и значения элементов припуска.

4.1. Расчет припусков при обработке наружной поверхности Ø172h11

Для удобства расчет припусков производим в виде таблицы 4.1, в которую записываем технологический маршрут обработки поверхности и все значения элементов припуска. Данные таблицы используем для построения графической схемы, а так же для быстрой проверки правильности произведенных расчетов.

Расчет минимальных значений припуска на обработку наружных или внутренних поверхностей тел вращения производится по следующей формуле:

$$2z_{\min i} = 2 \cdot \left(R_{z,i-1} + T_{i-1} + \sqrt{(\rho_{i-1}^2 + \varepsilon_i^2)} \right)$$
 (4.1)

где: $2z_{min\ i}$ — минимальный припуск на диаметр для рассматриваемой обработки, мкм;

 $R_{z\,i\text{-}I}$ – шероховатость поверхности после предыдущей обработки, мкм;

 T_{i-1} - толщина дефектного слоя после предыдущей обработки, мкм;

 $ho_{i\text{-}1}$ — погрешность заготовки из-за коробления после предыдущей обработки, мкм;

 ε_i — погрешность установки и закрепления перед рассматриваемой обработкой (во время рассматриваемой обработки).

Значения R_z и T определяем по таблице 1 [2, Приложение 2].

Суммарное значение пространственного отклонения для детали типа тела вращения принимаем равным 250 мкм.

Значение пространственного отклонения заготовки ρ_3 =250 мкм

Величину остаточного пространственного отклонения после чернового обтачивания принимаем равной 90.

Так как заготовка устанавливается в патрон, определим погрешность установки по формуле:

$$\varepsilon_i = \sqrt{(\varepsilon_0^2 + \varepsilon_3^2)} \quad (4.2)$$

где ε_{6} - погрешность базирования;

 ε_3 – погрешность закрепления.

Погрешность базирования стремится к нулю, так как при установке технологическая база совпадает с конструкторской.

Погрешность закрепления определяем по таблице 1 [2, Приложение 4]

$$\varepsilon_i = 140_{\mathrm{MKM}}$$

Далее можно определить значение минимального припуска на обработку по формуле (4.1)

Черновое обтачивание (11 квалитет):

$$2z_{\min,i} = 2 \cdot \left(80 + 100 + \sqrt{(250^2 + 140^2)}\right) = 932$$
mkm

Таблица 4.1

Расчет припусков на обработку и предельных размеров по технологическим переходам

Технологические	Элементы припуска,	Расчетный	Рассчитанн	Допуск	Предельный
переходы обработки	MKM	припуск	ый размер	Т, мкм	размер, мм

поверхности					2z _{min} , мкм	d _p , мм				
	R_Z	T	ρ	Е				d_{min}	d_{max}	
	Поверхность Ø172h11(_{-0,25})									
Заготовка (h14)	80	100	250			Ø 174h14	1000	172,93 2	173,93 2	
Обтачивание черновое (h11)	50	50	90	140	2×466=932	Ø172h11	250	171,75	172	

4.2 Расчет припусков при обработке внутренней поверхности диаметром 146Н9

Расчет припусков производим в виде таблицы 4.2, в которую записываем технологический маршрут обработки поверхности и все значения элементов припуска.

Расчет минимальных значений припуска на обработку внутренних поверхностей тел вращения производится по формуле (4.1).

Значения R_z и T для определяем по Приложению 2 [2].

Находим величину остаточного пространственного отклонения после чернового и чистового растачивания через коэффициент остаточного коробления:

$$ho_1 = k_y imes
ho_3 = 0.06 imes 250 = 15$$
 мкм; $ho_2 = k_y imes
ho_3 = 0.04 imes 250 = 10$ мкм

Заготовка устанавливается в патрон, определим погрешность установки по формуле (5.2). Погрешность базирования стремится к нулю, так как при установке технологическая база совпадает с конструкторской.

$$\varepsilon_i = \sqrt{(\varepsilon_0^2 + \varepsilon_3^2)} = 140$$

Далее можно определить значение минимального припуска на обработку.

Черновое растачивание (11 квалитет):

$$2z_{\min,i} = 2 \cdot \left(80 + 100 + \sqrt{(250^2 + 140^2)}\right) = 932 \text{MKM}$$

Чистовое растачивание (9 квалитет):

$$2z_{\min,i} = 2 \cdot \left(50 + 50 + \sqrt{(15^2 + 0)}\right) = 230 \text{MKM}$$

Таблица 4.2

Расчет припусков на обработку и предельных размеров по технологическим переходам

Технологические переходы обработки		Элементы припуска, мкм			Расчетный припуск	Рассчитанн ый размер	_	Предельный размер, мм		
поверхности	1 • •				$2z_{min}$, мкм	d_p , MM	Ź	1	,	
	R_Z T ρ ε			ε				d_{\min}	d_{max}	
Поверхность Ø146H9(+0,1)										
Заготовка (Н14)	80	100	250			Ø 143,5H14	1000	143,56	144,56	
								8	8	
Растачивание	50	50	15	140	2×466=932	Ø 145,5H11	250	145,52	145,77	
черновое (Н11)										
Растачивание	20	30	10	0	2×115=230	Ø 146H9	100	146	146,1	
чистовое (Н9)										

4.3. Расчет припусков при обработке станины по длине

Расчет припусков производим в виде таблицы 4.3.1, в которую записываем технологический маршрут обработки и все значения элементов припуска.

Расчет минимальных значений припусков для поверхностей не тел вращения производим по формуле:

$$z_{min\;i} = Rz_{i\text{-}1} + T_{i\text{-}1} + \rho_{i\text{-}1} + \epsilon_i\text{, }(4.3)$$

Значения R_z и T определяем по Приложению 2 [2].

$$ho=250$$
 мкм.
$$ho_1=k_y imes p_{i-1}=0.06 imes 250=15$$
 мкм
$$ho_{\min i}=80+100+250+140=570$$
 мкм

Таблица 4.3.1

Расчет припусков на обработку и предельных размеров по технологическим переходам

Технологические	Элементы			ІТЫ	Расчетный	Рассчитанн	Допуск	Предел	ьный	
переходы обработки	припуска, мкм			M	припуск	ый размер	Т, мкм	размер	, MM	
поверхности					Z _{min} , MKM	l _p , мм				
	R_Z T ρ ε					l_{\min}	l_{max}			
Поверхность 239h11(_{-0.29})										
Заготовка (h14)	80	100	250			241,7h12	1150	240,57	241,72	
Обтачивание правого	50	50	15	140	570	240h12	460	239,57	240,03	

торца (h12)									
Обтачивание левого	50	50	15	140	570	239h11	290	238,71	239
торца (h11)									

Аналогичным образом можно рассчитать припуски в осевом направлении и свести их в таблицу 4.3.2

Таблица 4.3.2

Расчет пр	ипусков на	обработку	7
	2		_

Технологические			Расчетный						
переходы обработки		припуска, мкм			припуск				
поверхности	R_Z	T	ρ	ε	Z _{min} , MM				
Поверхность 7 _{(-0,36})									
Заготовка	80	100	250						
Предварительное	50	50	15	140	0,57				
растачивание									
Окончательное	15	20		0	0,115				
растачивание									
Поверхность 165 _{(-0,26})									
Заготовка	80	100	250						
Предварительное	50	50	15	140	0,57				
растачивание									
Окончательное	15	20		0	0,115				
растачивание									
Π	Поверхность 12 (_0,43)								
Заготовка	80	100	250						
Предварительное	50	50	15	140	0,57				
растачивание									
I	Поверхность 17±0,1								
Заготовка	80	100	250						
Предварительное	50	50	15	140	0,57				
растачивание									
Окончательное	15	20	1	0	0,115				
растачивание									
Поверхность 221 _{-0,25}									
Заготовка	80	100	250						
Черновое точение	50	50	15	140	0,57				

5. Расчет технологических размеров

Расчет диаметральных технологических размеров выполняем из условия обеспечения минимальных припусков на обработку. Расчет определяем из размерного анализа технологического процесса обработки. Составляем размерные схемы для соответствующих диаметров.

5.1 Расчет технологических размеров при обработке диаметра 172h11 Вычерчиваем размерную цепь при обработке наружной поверхности диаметром172h11 ($_{-0,25}$) (рис. 5.1).

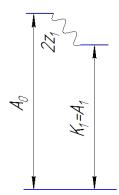


Рис. 5.1 Размерная цепь для расчета технологических размеров при обработке наружной поверхности Ø172h11.

Технологический размер A_1 должен быть равен конструкторскому K_1 , т.е. A_1 = K_1 =172h11($_{-0,25}$) мм, принятый технологический размер после черновой обработки выдерживается непосредственно.

5.2 Расчет технологических размеров при обработке отверстия диаметром 146h9

Вычерчиваем размерную цепь, соответствующую обработке отверстия.

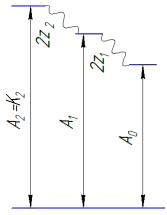


Рис. 5.2 Размерная цепь для расчета технологических размеров при обработке отверстия Ø146H9.

Находим технологический размер A_1 :

$$2Z_{2min} = A_{2min} - A_{1max}$$

$$A_{1\text{max}} = A_{2\text{min}} - 2Z_{2\text{min}} = 146 - 0.23 = 145.77 \text{ MM}$$

$$A_{1min} = A_{1max} - TA_1 = 145,77 - 0,25 = 145,52 \text{ MM}$$

 A_{1pacy} =145,52 $^{+0,25}$ мм – после чернового растачивания.

Округляем номинальный размер с точностью до десятых долей миллиметра:

 A_1 =145,5H11 $^{(+0,25)}$ — принятый технологический размер, получаемый после чернового растачивания.

Пересчитываем величины наименьшего и наибольшего припуска:

$$2Z_{2min} = A_{2min} - A_{1max} = 146 - 145,52 = 0,48 \text{ MM}$$

$$2Z_{2max}\!\!=\!\!A_{2max}\!\!-\!A_{1min}\!\!=\!\!146,\!1\!-\!145,\!52\!\!=\!\!0,\!58~\text{mm}$$

Находим технологический размер A_0 (диаметр отверстия в заготовке), используя размерную цепь.

$$2Z_{1min}\!\!=\!\!A_{1min}\!\!-\!\!A_{0max}$$

$$A_{0\text{max}} = A_{1\text{min}} - 2Z_{1\text{min}} = 145, 5-0, 932 = 144, 568 \text{ MM}$$

$$A_{0min} = A_{0max} - TA_0 = 144,568 - 1 = 143,568$$
 MM

$$A_{0\text{pacy}} = 143,568^{+1}\text{MM}$$

Принимаем диаметр отверстия в заготовке $A_0=143,5H14^{(+1)}$ мм.

Пересчитываем величины припусков:

$$2Z_{1min}$$
= A_{1min} - A_{0max} = $145,52$ - $144,568$ = $0,952$ мм

$$2Z_{1max} = A_{1max} - A_{0min} = 145,77 - 143,568 = 2,202 \text{ MM}$$

5.3. Расчет технологических размеров при обработке станины по длине 239h11. Вычерчиваем размерную цепь, получающуюся при обработке по длине (рис.6.3).

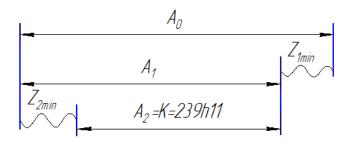


Рис. 5.3. Размерная цепь для расчета технологических размеров по длине 239h11.

Находим технологический размер A_1 , используя размерную цепь:

$$Z_{2min} = A_{1min} - A_{2max}$$

$$A_{1min} = A_{2max} + Z_{2min} = 239 + 0,57 = 239,57 \text{ MM}$$

$$A_{1\text{max}} = A_{1\text{min}} + TA_1 = 239,57 + 0,46 = 240,03 \text{ MM}$$

 $A_{1\text{расч.}}$ =240,03_{-0,46} мм – после подрезки правого торца.

Принимаем A_1 =240, $1_{-0,46}$ мм — принятый технологический размер, получаемый после подрезки правого торца станины.

Находим технологический размер A_0 (длину заготовки) используя размерную цепь:

$$Z_{1min} = A_{0min} - A_{1max}$$

$$A_{0min} = A_{1max} + Z_{1min} = 240,03 + 0,57 = 240,6 \text{ MM}$$

$$A_{0\text{max}} = A_{0\text{min}} + TA_0 = 240,6 + 1,15 = 241,75 \text{ MM}$$

Принимаем A_0 =241,8h11 $_{(-1,15)}$ мм — длина заготовки.

Пересчитываем величины наименьшего и наибольшего припуска при точении правого и левого торца:

$$Z_{1min} = A_{0min} - A_{1max} = 240,6-240,03 = 0,57 \text{ MM}$$

$$Z_{1max} = A_{0max} - A_{1min} = 241,75 - 239,57 = 2,18 \text{ MM}$$

6. Размерный анализ технологического процесса

Размерный анализ позволяет оценить качество технологического процесса, определить, будут ли обеспечиваться конструкторские размеры, непосредственное не выдерживаемые при обработке, так же найти предельные значения припусков на обработку. Исходными данными являются чертеж детали, чертеж заготовки и технологический процесс изготовления детали.

Для расчета строится размерная схема технологического процесса изготовления станины в продольном направлении (рис. 7.1.) и граф технологических размерных цепей (рис. 7.2), который облегчает их выявление.

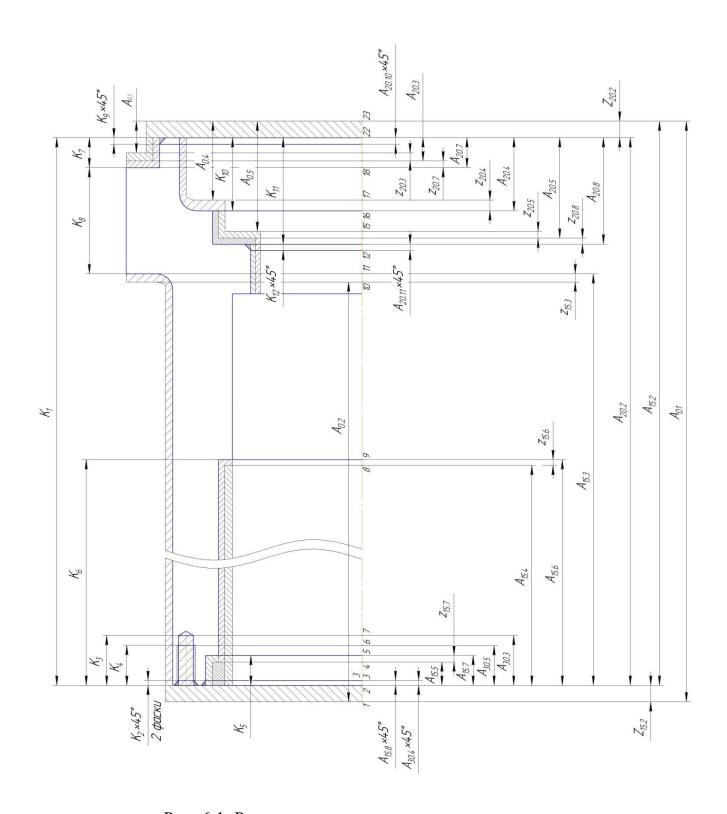


Рис. 6.1. Размерная схема технологического процесса.

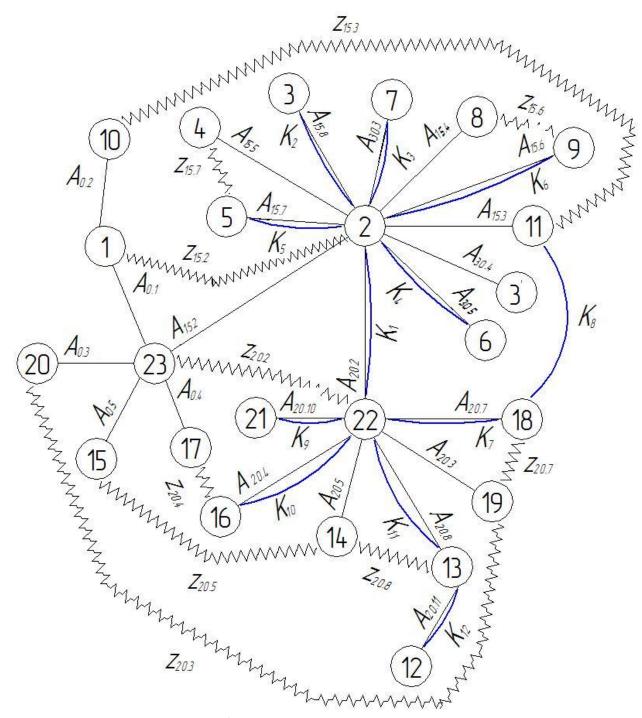


Рис. 6.2 Граф технологических размерных цепей.

При размерном анализе техпроцессов в большинстве случаев используется расчет методом «максимум-минимум». Основные расчетные уравнения этого метода следующие: уравнение номинальных размеров (звеньев) —

$$A_{\Delta} = \sum_{i=1}^{m} A_i^{\rightarrow} - \sum_{i=n}^{n} A_i^{\leftarrow}$$
, (6.1)

где A_{Δ} - номинальный размер замыкающего звена размерной цепи A;

А_і – номинальный размер і-го составляющего звена размерной цепи А;

т – число увеличивающих звеньев;

n – число уменьшающих звеньев размерной цепи.

Составляющими звеньями обычно являются технологические размеры, которые указаны в технологической документации (размеры исходной заготовки, все размеры, получаемые при механической обработке). Технологические размеры могут совпадать с размерами, указанными на чертеже, т.е. с конструкторскими размерами. Тогда конструкторские размеры будут выдерживаться непосредственно, и в расчете технологических размеров нет необходимости.

В нашей размерной схеме выдерживаются следующие конструкторские размеры:

$$K_1 = A_{20.2} = 239_{-0.25} \text{ MM}$$

$$K_2 = A_{15.8} = A_{30.4} = 1 \pm 0,1 \times 45^{\circ}$$
 mm

$$K_3 = A_{30.3} = 15 \pm 0.075 \text{ MM}$$

$$K_4 = A_{30.5} = 12 \pm 0.05 \text{ MM}$$

$$K_5 = A_{15.7} = 7 \pm 0.085 \text{ MM}$$

$$K_6 = A_{15.6} = 165 \pm 0,125$$
 мм

$$K_7 = A_{20.7} = 4 \pm 0,085 \text{ MM}$$

$$K_9 = A_{20.10} = 1 \pm 0, 1 \times 45^{\circ}$$

$$K_{10} = A_{20.4} = 12 \pm 0,125 \text{ MM}$$

$$K_{11} = A_{20.8} = 17 \pm 0,085 \text{ mm}$$

$$K_{12}=A_{20.11}=1\pm0,1\times45^{\circ}$$
 MM

Размер К₈ не выдерживается непосредственно, поэтому необходимо выявить размерную цепь, в которую входит рассматриваемый конструкторский размер и технологические размеры, необходимые для его выполнения. В этом случае замыкающими звеньями являются конструкторские размеры, но могут быть и припуски на обработку. Поскольку для конструкторского размера заданы номинальный размер и отклонения, то такие замыкающие размеры называются исходными, т.е. исходя из них требуется рассчитать номинальные

размеры и отклонения технологических размеров. Последовательно рассматриваем размерные цепи с одним неизвестным технологическим размером и рассчитываем номинальный размер и отклонения этого звена. Если неизвестных размеров несколько, то рассчитываем допуски на неизвестные размеры, а затем задаем номинальные размеры и отклонения на все неизвестные технологические размеры кроме одного, относительно которого и будет делаться решение.

Построим размерную цепь для определения размера $A_{15,3}$ рис. 6.3.

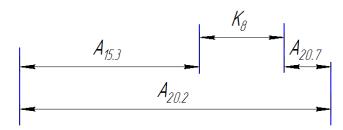


Рис. 6.3 Размерная цепь для расчета технологического размера $A_{15.3}$

Находим размер $A_{15.3}$:

Расчет начнем с проверки условия:

 $TK_i \ge \Sigma TA_i$

Для размера K_8 : $TK_8 \ge TA_{20.7} + TA_{20.2} + TA_{15.3}$

$$TA_{15.3} = TK_8 - (TA_{20.2} + TA_{20.7})$$

 $TA_{15.3}=0,43-(0,25+0,17)=-0,01$ мкм

Условие не выполняется, тогда уменьшаем допуск $TA_{20.7}$ до 11 квалитета. Получаем:

 $TA_{15.3}=0,43-(0,25+0,075)=0,105$ MKM

$$\begin{split} \mathsf{K}_8^\mathsf{c} &= \mathsf{A}_{20.2}^\mathsf{c} - \mathsf{A}_{15.3}^\mathsf{c} - \mathsf{A}_{20.7}^\mathsf{c} \\ \mathsf{K}_8^\mathsf{c} &= \mathsf{K}_8 + \frac{\mathsf{BOK}_8 + \mathsf{HOK}_8}{2} = 14 + \frac{\mathsf{0,215} - \mathsf{0,215}}{2} = 14 \text{ mm} \\ \mathsf{A}_{20.2}^\mathsf{c} &= \mathsf{A}_{20.2} + \frac{\mathsf{BOA}_{20.2} + \mathsf{HOA}_{20.2}}{2} = 239 + \frac{\mathsf{0} - \mathsf{0,25}}{2} = 238,875 \text{ mm} \\ \mathsf{A}_{20.7}^\mathsf{c} &= \mathsf{A}_{20.7} + \frac{\mathsf{BOA}_{20.7} + \mathsf{HOA}_{20.7}}{2} = 4 + \frac{\mathsf{0,0375} - \mathsf{0,0375}}{2} = 4 \text{ mm} \\ \mathsf{A}_{15.3}^\mathsf{c} &= \mathsf{A}_{20.2}^\mathsf{c} - \mathsf{A}_{20.7}^\mathsf{c} - \mathsf{K}_8^\mathsf{c} = 238,875 - 4 - 14 = 220,875 \text{ mm} \end{split}$$

 $A_{15.3}$ =220,875±0,05 мм. После округления получим $A_{15.3}$ =220,8±0,05 мм

Находим размер $A_{15.5}$:

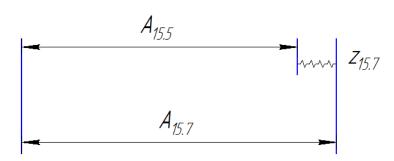


Рис. 6.4 Размерная цепь для определения размера $A_{15.5}$

$$z_{15.7}^c = A_{15.7}^c - A_{15.5}^c$$

$$z_{15.7}^c = z_{15.7min} + \frac{TA_{15.7} + TA_{15.5}}{2} = 0,145 + \frac{0,17 + 0,25}{2} = 0,355 \text{ mm}$$

$$A_{15.7}^c = A_{15.7} + \frac{BOA_{15.7} - HOA_{15.7}}{2} = 7 + \frac{0,085 - 0,085}{2} = 7 \text{ mm}$$

$$A_{15.5}^c = A_{15.7}^c - z_{15.7}^c = 7 - 0,355 = 6,645 \text{ mm}$$

Таким образом, получаем $A_{15.5}$ =6,6±0,125 мм.

Находим размер $A_{15.2}$:

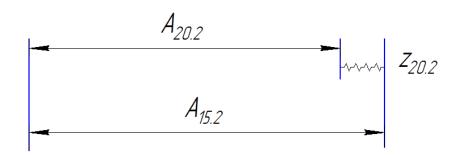


Рис. 6.5 Размерная цепь для определения размера А_{15.2}

$$z_{20.2}^c = \mathrm{A}_{15.2}^c - \mathrm{A}_{20.2}^c$$

$$z_{20.2}^c = z_{20.2min} + \frac{TA_{15.2} + TA_{20.2}}{2} = 0,57 + \frac{0,25 + 0,25}{2} = 0,82 \ \mathrm{MM}$$

$$\mathrm{A}_{20.2}^c = \mathrm{A}_{20.2} + \frac{\mathrm{BOA}_{20.2} - \mathrm{HOA}_{20.2}}{2} = 239 + \frac{0 - 0,25}{2} = 238,875 \ \mathrm{MM}$$

$$\mathrm{A}_{15.2}^c = \mathrm{A}_{20.2}^c + z_{20.2}^c = 238,875 + 0,82 = 239,695 \ \mathrm{MM}$$

Таким образом получаем $A_{15.2}$ =239,695±0,125 мм. После округления получим $A_{15.2}$ =239,7_{-0.25}мм.

Находим размер $A_{15.4}$:

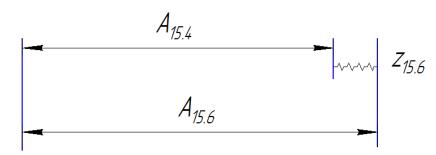


Рис. 6.6 Размерная схема для определения размера А_{15.4}

$$z_{15.6}^c = \mathrm{A}_{15.6}^\mathrm{c} - \mathrm{A}_{15.4}^\mathrm{c}$$

$$z_{15.6}^c = z_{15.6min} + \frac{TA_{15.6} + TA_{15.4}}{2} = 0,115 + \frac{0,25 + 0,17}{2} = 0,325 \ \mathrm{mm}$$

$$\mathrm{A}_{15.6}^\mathrm{c} = \mathrm{A}_{15.6} + \frac{\mathrm{BOA}_{15.6} - \mathrm{HOA}_{15.6}}{2} = 165 + \frac{0,125 - 0,125}{2} = 165 \ \mathrm{mm}$$

$$\mathrm{A}_{15.4}^\mathrm{c} = \mathrm{A}_{15.6}^\mathrm{c} - z_{15.6}^\mathrm{c} = 165 - 0,325 = 164,675 \ \mathrm{mm}$$

Таким образом получаем $A_{15.4}$ =164,675±0,085 мм. После округления получим $A_{15.4}$ =164,7±0,085 мм.

Находим размер $A_{20.5}$ из следующей размерной схемы:

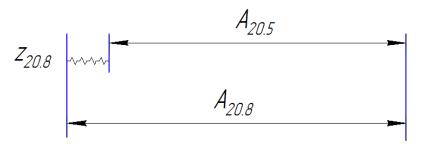


Рис. 6.7 Размерная схема для определения технологического размера $A_{20.5}$

$$z_{20.8}^c = A_{20.8}^c - A_{20.5}^c$$

$$z_{20.8}^c = z_{20.8min} + \frac{TA_{20.8} + TA_{20.5}}{2} = 0,115 + \frac{0,17 + 0,25}{2} = 0,325 \text{ мм}$$

$$A_{20.8}^c = A_{20.8} + \frac{BOA_{20.8} - HOA_{20.8}}{2} = 17 + \frac{0,085 - 0,085}{2} = 17 \text{ мм}$$

$$A_{20.5}^c = A_{20.8}^c - z_{20.8}^c = 17 - 0,325 = 16,675 \text{ мм}$$

Таким образом получаем $A_{20.5}$ =16,675±0,125 мм. После округления получим $A_{20.5}$ =16,6±0,125 мм.

Находим размер А_{20.3}:

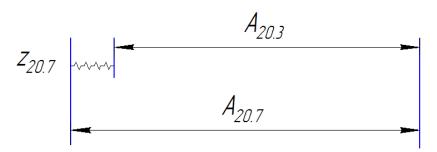


Рис. 6.8 Размерная схема для определения размера $A_{20.3}$

$$z_{20.7}^{c} = A_{20.7}^{c} - A_{20.3}^{c}$$

$$z_{20.7}^{c} = z_{20.7min} + \frac{TA_{20.7} + TA_{20.3}}{2} = 0,115 + \frac{0,075 + 0,25}{2} = 0,277 \text{ mm}$$

$$A_{20.7}^{c} = A_{20.7} + \frac{BOA_{20.7} - HOA_{20.7}}{2} = 4 + \frac{0,0525 - 0,0525}{2} = 4 \text{ mm}$$

$$A_{20.3}^{c} = A_{20.7}^{c} - z_{20.7}^{c} = 4 - 0,277 = 3,723 \text{ mm}$$

Таким образом, получаем $A_{20.3}$ =3,723±0,125 мм. После округления получим $A_{20.3}$ =3,7±0,125 мм.

Найдем размер $A_{0,1}$:

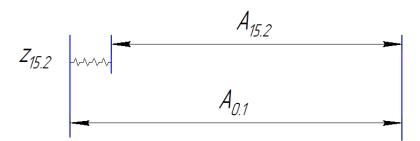


Рис. 6.9 Размерная схема для определения $A_{0.1}$

$$z_{15.2}^{c} = A_{0.1}^{c} - A_{15.2}^{c}$$

$$z_{15.2}^c = z_{15.2min} + \frac{TA_{15.2} + TA_{0.1}}{2} = 0.57 + \frac{0.25 + 0.4}{2} = 0.895 \text{ mm}$$

Значение размера $A_{15.2}$ определили ранее.

$$A_{15.2}^{c} = A_{15.2} + \frac{BOA_{15.2} - HOA_{15.2}}{2} = 239,7 + \frac{0 - 0,25}{2} = 239,575 \text{ mm}$$

$$A_{0.1}^{c} = A_{15.2}^{c} + z_{15.2}^{c} = 239,575 + 0,895 = 240,47 \text{ MM}$$

Таким образом, получаем $A_{0.1}$ =240,37±0,2 мм. После округления получим $A_{0.1}$ =240,5_{-0,4} мм.

Находим размер $A_{0.2}$:

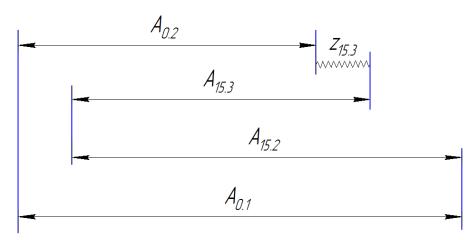


Рис. 6.10 Размерная схема для определения размера $A_{0.2}$

$$\begin{split} z_{15.3}^c &= A_{15.3}^c + A_{0.1}^c - A_{15.2}^c - A_{0.2}^c \\ z_{15.3}^c &= z_{15.3min} + \frac{TA_{15.2} + TA_{0.1} + TA_{15.3} + TA_{0.2}}{2} \\ &= 0,57 + \frac{0,25 + 0,4 + 0,25 + 0,3}{2} = 1,17 \text{ mm} \\ A_{0.1}^c &= 240,3 \text{ mm} \\ A_{15.2}^c &= 239,575 \text{ mm} \\ A_{15.3}^c &= 220,9 \text{ mm} \\ A_{0.2}^c &= A_{15.3}^c + A_{0.1}^c - A_{15.2}^c - z_{15.3}^c = 220,9 + 240,3 - 239,575 - 1,17 \end{split}$$

Таким образом, получаем $A_{0.2}$ =220,655±0,15 мм. После округления получим $A_{0.2}$ =220,6±0,125 мм.

Найдем размер А_{0.3}:

= 220,655 MM

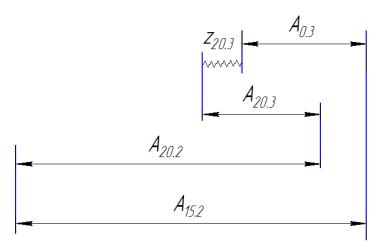


Рис. 6.11 Размерная схема для определения размера $A_{0.3}$

$$\begin{split} z_{20.3}^c &= A_{20.3}^c + A_{15.2}^c - A_{20.2}^c - A_{0.3}^c \\ z_{20.3}^c &= z_{20.3min} + \frac{TA_{15.2} + TA_{0.3} + TA_{20.3} + TA_{20.2}}{2} \\ &= 0,57 + \frac{0,25 + 0,3 + 0,25 + 0,25}{2} = 1,095 \text{ mm} \\ A_{15.2}^c &= 239,575 \text{ mm} \\ A_{20.3}^c &= 3,7 \text{ mm} \\ A_{20.2}^c &= 238,875 \text{ mm} \\ A_{0.3}^c &= A_{20.3}^c + A_{15.2}^c - A_{20.2}^c - z_{20.3}^c = 3,7 + 239,575 - 238,875 - 1,095 \\ &= 3,305 \text{ mm} \end{split}$$

Таким образом получаем $A_{0.3}$ =3,305±0,15 мм. После округления получим $A_{0.3}$ =3,3±0,15 мм.

Найдем размер $A_{0.4}$:

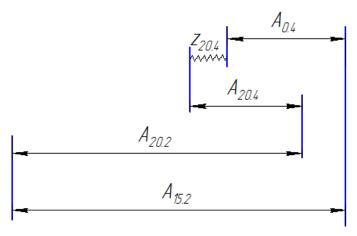


Рис. 6.12 Размерная схема для определения размера $A_{0.4}$ $z_{20.4}^c = A_{20.4}^c + A_{15.2}^c - A_{20.2}^c - A_{0.4}^c$

$$\begin{split} z_{20.4}^c &= z_{20.4min} + \frac{TA_{15.2} + TA_{0.4} + TA_{20.4} + TA_{20.2}}{2} \\ &= 0,\!57 + \frac{0,\!25 + 0,\!3 + 0,\!25 + 0,\!25}{2} = 1,\!095 \text{ mm} \\ A_{15.2}^c &= 239,\!575 \text{ mm} \\ A_{20.4}^c &= 12 \text{ mm} \\ A_{20.2}^c &= 238,\!875 \text{ mm} \\ A_{0.4}^c &= A_{20.4}^c + A_{15.2}^c - A_{20.2}^c - z_{20.4}^c = 12 + 239,\!575 - 238,\!875 - 1,\!095 \\ &= 11,\!605 \text{ mm} \end{split}$$

Таким образом получаем $A_{0.4}$ =11,605±0,125 мм. После округления получим $A_{0.4}$ =11,6±0,125 мм.

Находим размер А_{0.5}:

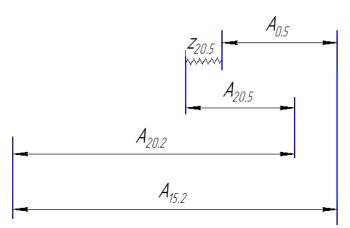


Рис. 6.13 Размерная схема для определения размера $A_{0.5}$ $z_{20.5}^c = A_{20.5}^c + A_{15.2}^c - A_{20.2}^c - A_{0.5}^c$ $z_{20.5}^c = z_{20.5min} + \frac{TA_{15.2} + TA_{0.5} + TA_{20.5} + TA_{20.2}}{2}$ $= 0,57 + \frac{0,25 + 0,3 + 0,25 + 0,25}{2} = 1,095 \text{ мм}$ $A_{15.2}^c = 239,575 \text{ мм}$ $A_{20.5}^c = 17 \text{ мм}$ $A_{20.5}^c = 238,875 \text{ мм}$ $A_{20.4}^c = A_{20.4}^c + A_{15.2}^c - A_{20.2}^c - z_{20.4}^c = 17 + 239,575 - 238,875 - 1,095$ = 16,605 мм

Таким образом получаем $A_{0.5}$ =16,605±0,125 мм. После округления получим $A_{0.5}$ =16,6±0,125 мм.

7. Расчет режимов резания

7.1. Токарная операция с ЧПУ: обтачивание поверхности Ø172*h*11 (черновая) Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [3, стр. 116] – T15K6.

Подбираем резец проходной прямой с пластиной из твердого сплава 2100-0211 Т15К6 ГОСТ18878-73.

- 1. Глубина резания, t при черновом точении, принимается равной припуску на обработку, $Z^C = t = 0.778$ мм.
- 2. Подача при черновом точении принимается максимальной, для чернового наружного точения определяем по таблице 11 [3, стр.266.]. s=1,3 мм/об.
- 3. Скорость резания при наружном продольном точении рассчитывают по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \times t^x \times s^y} \times K_v, \quad (7.1)$$

Период стойкости инструмента принимаем равный T=30 мин. Значения коэффициента C_v и показателей степени x, y и m определяем по таблице 17 [3, стр 269.]:

Коэффициент $K_v = K_{mv} K_{nv} K_{nv}$

где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ – коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm UV}$ – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

Коэффициенты определяем по таблицам 1-6 [3, стр261].

$$K_{MV} = K_{\Gamma} \left(\frac{750}{\sigma_{\rm B}}\right)^{n_{\nu}} \quad (7.2)$$

Значение коэффициента K_r и показатель степени n_v для материала инструмента из твердого сплава при обработке заготовки из стали 20 берем из таблицы 2 [4, c.262]:

$$K_{MV} = 1 \left(\frac{750}{420}\right)^1 = 1,79$$

$$K_{nv}=0.9; K_{uv}=1$$

$$K_v = 1.79 \times 0.9 \times 1 = 1.611$$

Все составляющие известны, теперь можем определить скорость резания:

$$v = \frac{340}{30^{0.2} \times 0.778^{0.15} \times 1.3^{0.45}} \times 1.611 = 256 \text{ м/мин}$$

4. Рассчитываем число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \times V}{\pi \times d} = \frac{1000 \times 256}{3.14 \times 172} = 474 \frac{\text{of}}{\text{MUH}}$$

В техническом паспорте станка смотрим ближайшее значение оборотов шпинделя и принимаем его.

$$n_{ct} = 500$$
 об/мин.

5. Рассчитываем действительную скорость резания при оборотах шпинделя станка:

$$V = \frac{\pi \times d \times n_{\text{ct}}}{1000} = \frac{3,14 \times 172 \times 500}{1000} = 274,7 \text{ м/мин}$$

6. Рассчитываем силы резания. При наружном продольном точении эти составляющие определяют по формуле:

$$P_{z,y,x} = 10 \times C_p \times t^x \times s^y \times v^n \times K_p \quad (7.3)$$

где C_P – коэффициент, зависящий от обрабатываемого и режущего материала; K_P – поправочный коэффициент.

$$K_P = K_{Mp} \times K_{\varphi p} \times K_{\gamma p} \times K_{\lambda p} \times K_{Rp}$$
, (7.4)

где K_{Mp} - коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала (прочности) на силу резания.

 $K_{\varphi p}$ - коэффициент, учитывающий влияние главного угла в плане φ на силу резания;

 $K_{\gamma p}$ - коэффициент, учитывающий влияние главного переднего угла в главной секущей плоскости γ на силу резания;

 $K_{\lambda p}$ - коэффициент, учитывающий влияние угла наклона главной режущей кромки λ на силу резания;

 K_{Rp} - коэффициент, учитывающий влияние радиуса при вершине резца R на силу резания;

Мы определим только главную составляющую силы резания P_z .

Коэффициенты определим по таблице 22 [3, стр. 273]:

$$C_p = 300$$
; $x = 1.0$; $y = 0.75$; $n = -0.15$

Поправочный коэффициент определяем, используя таблицы 9 и 23 [3стр.264]:

$$K_{\rm mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{420}{750}\right)^{0.75} = 0.647.$$

 $K_{\phi P}$ =1 ; $K_{\gamma P}$ =1 ; $K_{\lambda P}$ =1 ; K_{rP} =0,93 .

 $K_P = 0.6$

$$P_z = 10 \times 300 \times 0.778^1 \times 1.3^{0.75} \times 274,7^{-0.15} \times 0.6 = 734 H H$$

7. Рассчитаем мощность по формуле:

$$N = \frac{P_z \times v}{1020 \times 60} = \frac{734 \times 274,7}{1020 \times 60} = 3,29 \text{ kBT}$$

8. Мощность привода главного движения:

$$N_{\rm np} = \frac{N}{\eta} = \frac{3,29}{0,8} = 4,11 \text{ кВт.}$$

Поскольку значение к.п.д. привода нам неизвестно, то принимаем $\eta = 0.8$.

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \le N_{\rm cr} \cdot \eta;$$

 $4.11 \le 8.8$

где $N_{c\scriptscriptstyle T}$ – мощность электродвигателя главного привода станка.

7.2 Токарная операция с ЧПУ: растачивание поверхности Ø146*h*9 (черновая) Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [3, с. 116] – T15K6.

Подбираем резец расточной 2140-0009 Т15К6 ГОСТ18882-73, с углом в плане ϕ =60° ГОСТ 18882-73.

- 1. Глубина резания при черновом точении принимается равной припуску на обработку, Z^{C} =t=0,785 мм.
- 2. Подача при черновом растачивании принимается максимальной, для чернового растачивания определяем по таблице 12 [3, стр.267.]. s=0,5 мм/об.

3. Скорость резания при растачивании рассчитывают по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \times t^x \times s^y} \times K_v,$$

Период стойкости инструмента принимаем равный T=30 мин. Значения коэффициента C_v и показателей степени x, y и m определяем по таблице 17 [3, стр 269.]:

$$C_v = 350$$
, $x = 0.15$; $y = 0.35$; $m = 0.20$

Коэффициент $K_v = K_{MV} K_{\Pi V} K_{\Pi V}$

где К_{МV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ – коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm UV}$ – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

Коэффициенты определяем по таблицам 1-6 [3, стр261].

$$K_{MV} = K_{\Gamma} \left(\frac{750}{\sigma_{\rm B}} \right)^{n_{\nu}}$$

Значение коэффициента K_r и показатель степени n_v для материала инструмента из твердого сплава при обработке заготовки из стали 20 берем из таблицы 2 [4, c.262]:

$$K_{MV} = 1 \left(\frac{750}{420}\right)^1 = 1,79$$

 $K_{nv}=0.9; K_{uv}=1$

$$K_v = 1,79 \times 0,9 \times 1 = 1,611$$

Все составляющие известны, теперь можем определить скорость резания:

$$v = \frac{350}{30^{0.2} \times 0.785^{0.15} \times 0.5^{0.3}} \times 1,611 = 365 \text{ м/мин}$$

4. Рассчитываем число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \times V}{\pi \times d} = \frac{1000 \times 365}{3,14 \times 146} = 796 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

В техническом паспорте станка смотрим ближайшее значение оборотов шпинделя и принимаем его.

$$n_{ct} = 800 \text{ об/мин.}$$

5. Рассчитываем действительную скорость резания при оборотах шпинделя станка:

$$V = \frac{\pi \times d \times n_{\text{ct}}}{1000} = \frac{3,14 \times 146 \times 800}{1000} = 366,7 \text{ м/мин}$$

6. Рассчитываем силы резания. При растачивании эти составляющие определяют по формуле:

$$P_{z,y,x} = 10 \times C_p \times t^x \times s^y \times v^n \times K_p$$

где C_P – коэффициент, зависящий от обрабатываемого и режущего материала; K_P – поправочный коэффициент.

$$K_P = K_{Mp} \times K_{\varphi p} \times K_{\gamma p} \times K_{\lambda p} \times K_{Rp} , \qquad (6.4)$$

где K_{Mp} - коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала (прочности) на силу резания.

 $K_{\varphi p}$ - коэффициент, учитывающий влияние главного угла в плане φ на силу резания;

 $K_{\gamma p}$ - коэффициент, учитывающий влияние главного переднего угла в главной секущей плоскости γ на силу резания;

 $K_{\lambda p}$ - коэффициент, учитывающий влияние угла наклона главной режущей кромки λ на силу резания;

 K_{Rp} - коэффициент, учитывающий влияние радиуса при вершине резца R на силу резания;

Мы определим только главную составляющую силы резания Р_г.

Коэффициенты определим по таблице 22 [3, стр. 273]:

$$C_p = 300; x = 1.0; y = 0.75; n = -0.15$$

Поправочный коэффициент определяем, используя таблицы 9 и 23 [3стр.264]:

$$K_{\rm mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{420}{750}\right)^{0.75} = 0.647.$$

 $K_{\sigma P} = 0.94$; $K_{\gamma P} = 1$; $K_{\lambda P} = 1$; $K_{rP} = 0.93$.

$$K_p = 0.647 \times 0.94 \times 1 \times 1 \times 0.93 = 0.566$$

$$P_z = 10 \times 300 \times 0.785^1 \times 0.5^{0.75} \times 366,7^{-0.15} \times 0.566 = 327~H~H$$

7. Рассчитаем мощность по формуле:

$$N = \frac{P_z \times v}{1020 \times 60} = \frac{327 \times 366,7}{1020 \times 60} = 1,96 \text{ kBT}$$

8. Мощность привода главного движения:

$$N_{\rm np} = \frac{N}{\eta} = \frac{1,96}{0,8} = 2,45 \text{ кВт.}$$

Поскольку значение к.п.д. привода нам неизвестно, то принимаем $\eta = 0.8$. Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \le N_{\rm cr} \cdot \eta;$$

2.45 < 8.8

где N_{cr} – мощность электродвигателя главного привода станка.

7.3 Токарная операция с ЧПУ: растачивание поверхности Ø146*h*9 (чистовая) Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [3, c. 116] – T15K6.

Подбираем резец расточной 2140-0009 Т15К6 ГОСТ18882-73, с углом в плане ϕ =60° ГОСТ 18882-73.

- 1. Глубина резания при чистовом точении припуск срезается за 2 раза и более, t=0.132 мм.
- 2. Подача при чистовом растачивании принимается в зависимости от шероховатости обработанной поверхности и радиуса при вершине резца по таблице 1 [3, стр.267.]. s=0,42мм/об.
- 3. Скорость резания при растачивании рассчитывают по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \times t^x \times s^y} \times K_v,$$

Период стойкости инструмента принимаем равный T=30 мин. Значения коэффициента C_v и показателей степени x, y и m определяем по таблице 17 [3, стр 269.]:

$$C_v=350$$
, $x=0,15$; $y=0,35$; $m=0,20$

Коэффициент $K_v = K_{mv} K_{nv} K_{nv}$

где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ – коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

Киу – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

Коэффициенты определяем по таблицам 1-6 [3, стр261].

$$K_{MV} = K_{\Gamma} \left(\frac{750}{\sigma_{\rm B}} \right)^{n_{\nu}}$$

Значение коэффициента K_r и показатель степени n_v для материала инструмента из твердого сплава при обработке заготовки из стали 20 берем из таблицы 2 [4, c.262]:

$$K_{MV} = 1 \left(\frac{750}{420}\right)^1 = 1,79$$

 $K_{uv}=0.9; K_{uv}=1$

$$K_v = 1,79 \times 0,9 \times 1 = 1,611$$

Все составляющие известны, теперь можем определить скорость резания:

$$v = \frac{350}{30^{0.2} \times 0.132^{0.15} \times 0.42^{0.3}} \times 1,611 = 502 \text{ м/мин}$$

4. Рассчитываем число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \times V}{\pi \times d} = \frac{1000 \times 502}{3,14 \times 146} = 1095 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

В техническом паспорте станка смотрим ближайшее значение оборотов шпинделя и принимаем его.

$$n_{ct} = 1100$$
 об/мин.

5. Рассчитываем действительную скорость резания при оборотах шпинделя станка:

$$V = \frac{\pi \times d \times n_{\text{ct}}}{1000} = \frac{3,14 \times 146 \times 1100}{1000} = 504,3 \text{ м/мин}$$

6. Рассчитываем силы резания. При растачивании эти составляющие определяют по формуле:

$$P_{z,y,x} = 10 \times C_p \times t^x \times s^y \times v^n \times K_p$$

где C_P – коэффициент, зависящий от обрабатываемого и режущего материала; K_P – поправочный коэффициент.

$$K_P = K_{Mp} \times K_{\varphi p} \times K_{\gamma p} \times K_{\lambda p} \times K_{Rp}, \qquad (6.4)$$

где K_{Mp} - коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала (прочности) на силу резания.

 $K_{\varphi p}$ - коэффициент, учитывающий влияние главного угла в плане φ на силу резания;

 $K_{\gamma p}$ - коэффициент, учитывающий влияние главного переднего угла в главной секущей плоскости γ на силу резания;

 $K_{\lambda p}$ - коэффициент, учитывающий влияние угла наклона главной режущей кромки λ на силу резания;

 K_{Rp} - коэффициент, учитывающий влияние радиуса при вершине резца R на силу резания;

Мы определим только главную составляющую силы резания Р_z.

Коэффициенты определим по таблице 22 [3, стр. 273]:

$$C_p = 300; x = 1,0; y = 0,75; n = -0,15$$

Поправочный коэффициент определяем, используя таблицы 9 и 23 [3стр.264]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{420}{750}\right)^{0.75} = 0.647.$$

 $K_{\phi P} = 0.94$; $K_{\gamma P} = 1$; $K_{\lambda P} = 1$; $K_{rP} = 0.93$.

$$K_p = 0.647 \times 0.94 \times 1 \times 1 \times 0.93 = 0.566$$

$$P_z = 10 \times 300 \times 0.132^1 \times 0.42^{0.75} \times 504.3^{-0.15} \times 0.566 = 46 H$$

7. Рассчитаем мощность по формуле:

$$N = \frac{P_z \times v}{1020 \times 60} = \frac{46 \times 504{,}3}{1020 \times 60} = 0{,}4 \text{ kBT}$$

8. Мощность привода главного движения:

$$N_{\rm np} = \frac{N}{\eta} = \frac{0.4}{0.8} = 0.5 \text{ kBt.}$$

Поскольку значение к.п.д. привода нам неизвестно, то принимаем $\eta = 0.8$.

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \le N_{\rm cr} \cdot \eta;$$

 $0.5 \le 8.8$

где N_{cr} – мощность электродвигателя главного привода станка.

7.4. Токарная операция с ЧПУ: подрезка торца заготовки (черновая)

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [3, стр. 116] – T15K6.

Подбираем резец подрезной отогнутый с пластиной из твердого сплава 2112-0005 T15K6 ГОСТ18880-73.

- 1. Глубина резания, t при черновом точении, принимается равной припуску на обработку, $Z^C = t = 1,375$ мм.
- 2. Подача при черновом точении принимается максимальной, для чернового точения определяем по таблице 11 [3, стр.266.]. s=1,3 мм/об.
- 3. Скорость резания при поперечном точении рассчитывают по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \times t^x \times s^y} \times K_v,$$

Период стойкости инструмента принимаем равный T=30 мин. Значения коэффициента C_v и показателей степени x, y и m определяем по таблице 17 [3, стр 269.]:

Коэффициент $K_v = K_{mv} K_{nv} K_{nv}$

где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ – коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm UV}$ – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

Коэффициенты определяем по таблицам 1-6 [3, стр261].

$$K_{MV} = K_{\Gamma} \left(\frac{750}{\sigma_{\rm B}} \right)^{n_{\nu}}$$

Значение коэффициента K_r и показатель степени n_v для материала инструмента из твердого сплава при обработке заготовки из стали 20 берем из таблицы 2 [4, c.262]:

$$K_{MV} = 1 \left(\frac{750}{420}\right)^1 = 1,79$$

 $K_{nv}=0.9; K_{uv}=1$

$$K_v = 1,79 \times 0,9 \times 1 = 1,611$$

Все составляющие известны, теперь можем определить скорость резания:

$$v = \frac{340}{30^{0.2} \times 1,375^{0.15} \times 1,3^{0.45}} \times 1,611 = 235 \text{ м/мин}$$

4. Рассчитываем число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \times V}{\pi \times d} = \frac{1000 \times 235}{3.14 \times 172} = 435 \frac{\text{of}}{\text{MUH}}$$

В техническом паспорте станка смотрим ближайшее значение оборотов шпинделя и принимаем его.

$$n_{ct} = 500$$
 об/мин.

5. Рассчитываем действительную скорость резания при оборотах шпинделя станка:

$$V = \frac{\pi \times d \times n_{\text{ct}}}{1000} = \frac{3,14 \times 172 \times 500}{1000} = 274,7 \text{ м/мин}$$

6. Рассчитываем силы резания. При наружном продольном точении эти составляющие определяют по формуле:

$$P_{z,y,x} = 10 \times C_p \times t^x \times s^y \times v^n \times K_p$$

где C_P – коэффициент, зависящий от обрабатываемого и режущего материала; K_P – поправочный коэффициент.

$$K_P = K_{Mp} \times K_{\varphi p} \times K_{\gamma p} \times K_{\lambda p} \times K_{Rp}, \qquad (6.4)$$

где K_{Mp} - коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала (прочности) на силу резания.

 $K_{\varphi p}$ - коэффициент, учитывающий влияние главного угла в плане φ на силу резания;

 $K_{\gamma p}$ - коэффициент, учитывающий влияние главного переднего угла в главной секущей плоскости γ на силу резания;

 $K_{\lambda p}$ - коэффициент, учитывающий влияние угла наклона главной режущей кромки λ на силу резания;

 K_{Rp} - коэффициент, учитывающий влияние радиуса при вершине резца R на силу резания;

Мы определим только главную составляющую силы резания Р_z.

Коэффициенты определим по таблице 22 [3, стр. 273]:

$$C_p = 300$$
; $x = 1.0$; $y = 0.75$; $n = -0.15$

Поправочный коэффициент определяем, используя таблицы 9 и 23 [3стр.264]:

$$K_{\rm mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{420}{750}\right)^{0.75} = 0.647.$$

 $K_{\phi P} = 1$; $K_{\gamma P} = 1$; $K_{\lambda P} = 1$; $K_{rP} = 0.93$.

 $K_P = 0.6$

$$P_z = 10 \times 300 \times 1{,}375 \times 1{,}3^{0,75} \times 274{,}7^{-0,15} \times 0{,}6 = 1297 H$$

7. Рассчитаем мощность по формуле:

$$N = \frac{P_z \times v}{1020 \times 60} = \frac{1297 \times 274,7}{1020 \times 60} = 5,82 \text{ kBT}$$

8. Мощность привода главного движения:

$$N_{\rm np} = \frac{N}{\eta} = \frac{5,82}{0,8} = 7,275 \text{ кВт.}$$

Поскольку значение к.п.д. привода нам неизвестно, то принимаем $\eta = 0.8$.

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm cr} \cdot \eta;$$

$$7,28 \le 8,8$$

где $N_{c\scriptscriptstyle T}$ – мощность электродвигателя главного привода станка.

Скорость резания при подрезке второго торца будет равной v=282,6 м/мин.

Следовательно, сила резания P_z =1292 H

N=6 кВт

 $N_{np} = 7.5 \text{ kBT}$

$$7,5 \le 8,8$$

Условие выполняется.

7.5 Фрезерная операция с ЧПУ: сверление отверстий Ø15 мм Инструмент: Сверло P6M5 Ø15 2300-0753 ГОСТ 4010-77.

1. Глубина резания при сверлении определяется t=0,5D=7,5 мм.

2. Подача при сверлении без ограничивающих факторов выбираем максимальной по таблице 25 [3, стр.277]. s=0,2

Приведенные подачи применяют при сверлении отверстий глубиной 1≤3D 14≤45

Условие выполняется, подачу принимаем равной s=0,2.

3. Скорость резания при сверлении определяем по формуле:

$$v = \frac{C_v \times D^q}{T^m \times s^y} \times K_v$$

Значения коэффициентов C_v и показателей степени для сверления определяем по таблице 28 [3, стр.278]:

$$C_v=7; q=0,4; y=0,7; m=0,2.$$

Значение периода стойкости определяем по таблице 30 [3, стр. 279]: T=45 мин.

Общий поправочный коэффициент определяем по формуле:

$$K_{v} = K_{Mv} \times K_{Hv} \times K_{lv}, \quad (7.6)$$

Значения коэффициентов определяем по таблицам 1, 6,31 [3, стр. 261]:

$$K_{MV} = 1 \left(\frac{750}{420}\right)^1 = 1,79$$

 $K_{uv}=1; K_{lv}=1$

$$K_v = 1,79 \times 1 \times 1 = 1,79$$

Определяем скорость резания:

$$v = \frac{7 \times 15^{0,4}}{45^{0,2} \times 0.2^{0,7}} \times 1,79 = 53 \text{ м/мин}$$

4. Число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \times v}{\pi \times D}$$

$$n = \frac{1000 \times 53}{3,14 \times 15} = 1125 \text{ об/мин}$$

Корректируем число оборотов шпинделя для станка

$$n_{ct}$$
=1100 об/мин.

5. Фактическая скорость резания:

$$v = \frac{\pi \times D \times n}{1000} = \frac{3,14 \times 15 \times 1100}{1000} = 51,8 \text{ м/мин}$$

6. Крутящий момент при сверлении рассчитывают по следующей формуле:

$$M_{KP} = 10C_M D^q s^y K_p$$
, (7.7)

Значения коэффициента C_M и показателей степеней определяем по таблице 32 [3, стр281]:

 $C_M=0.0345$; q=2; y=0.8

Коэффициент, учитывающий условия обработки определяется выражением:

$$K_p = K_{Mp}$$
, (7.8)

Значения К_{мр} приведены в таблице 9 [3,стр264]

$$K_{\rm mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{420}{750}\right)^{0.75} = 0.647.$$
 $M_{\rm Kp} = 10 \times 0.0345 \times 15^2 \times 0.2^{0.8} \times 0.647 = 13.859 \; {\rm H\cdot M}$

7. Определяем осевую силу при сверлении по формуле:

$$P_o = 10 \times C_p \times D^q \times s^y \times K_p \quad (7.9)$$

Значение коэффициента C_p и показателей степени определяем по таблице 32 [3, стр. 281]:

$$C_p=68; q=1; y=0,7$$

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp}$$

$$K_{\rm mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{420}{750}\right)^{0.75} = 0.647.$$

$$P_0 = 10 \times 68 \times 15^1 \times 0.2^{0.7} \times 0.647 = 2138 \, H$$

8. Мощность резания определяем по формуле:

$$N_e = \frac{M_{\rm \kappa p} \times n}{9750}, (7.10)$$

где частота вращения определяется по следующей формуле:

$$n = \frac{1000 \times v}{\pi \times D} = \frac{1000 \times 51,8}{3,14 \times 15} = 1099$$
 об/мин

$$N_e = \frac{13,859 \times 1099}{9750} = 1,56 \text{ kBT}$$

7.6 Вертикально-сверлильная операция: сверление отверстий Ø3,3 мм Инструмент: Сверло P6M5 Ø3,3 2300-7525 ГОСТ 10902-77.

- 1. Глубина резания при сверлении определяется t=0,5D=1,65 мм.
- 2. Подача при сверлении без ограничивающих факторов выбираем максимальной по таблице 25 [3, стр.277]. s=0,06 мм/об

Приведенные подачи применяют при сверлении отверстий глубиной 1≤3D 8,5≤9,9

Условие выполняется, подачу принимаем равной s=0,06 мм/об.

3. Скорость резания при сверлении определяем по формуле:

$$v = \frac{C_v \times D^q}{T^m \times s^y} \times K_v$$

Значения коэффициентов C_v и показателей степени для сверления определяем по таблице 28 [3, стр.278]:

$$C_v=7; q=0,4; y=0,7; m=0,2.$$

Значение периода стойкости определяем по таблице 30 [3, стр. 279]: Т=45 мин.

Общий поправочный коэффициент определяем по формуле:

$$K_{\nu} = K_{\mu\nu} \times K_{\mu\nu} \times K_{l\nu}$$

Значения коэффициентов определяем по таблицам 1, 6,31 [3, стр. 261]:

$$K_{MV} = 1 \left(\frac{750}{420}\right)^1 = 1,79$$

 $K_{uv}=1; K_{lv}=1$

$$K_v = 1,79 \times 1 \times 1 = 1,79$$

Определяем скорость резания:

$$v = \frac{7 \times 3,3^{0,4}}{45^{0,2} \times 0.06^{0,7}} \times 1,79 = 67 \text{ м/мин}$$

4. Число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \times v}{\pi \times D}$$
 $n = \frac{1000 \times 67}{3,14 \times 3,3} = 6466 \text{ об/мин}$

Корректируем число оборотов шпинделя для станка $n_{\rm cr} = 2800$ об/мин.

5. Фактическая скорость резания:

$$v = \frac{\pi \times D \times n}{1000} = \frac{3,14 \times 3,3 \times 2800}{1000} = 29 \text{ м/мин}$$

6. Крутящий момент при сверлении рассчитывают по следующей формуле:

$$M_{Kp} = 10C_{M}D^{q}s^{y}K_{p}$$

Значения коэффициента C_M и показателей степеней определяем по таблице 32 [3, стр281]:

$$C_M=0.0345$$
; $q=2$; $y=0.8$

Коэффициент, учитывающий условия обработки определяется выражением:

$$K_p = K_{mp}$$

Значения K_{mp} приведены в таблице 9 [3,стр264]

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{420}{750}\right)^{0.75} = 0.647.$$
 $M_{\rm Kp} = 10 \times 0.0345 \times 3.3^2 \times 0.06^{0.8} \times 0.647 = 0.256 \, \, {\rm H\cdot M}$

7. Определяем осевую силу при сверлении по формуле:

$$P_o = 10 \times C_p \times D^q \times s^y \times K_p$$

Значение коэффициента C_p и показателей степени определяем по таблице 32 [3, стр. 281]:

$$C_p=68; q=1; y=0,7$$

$$K_{\rm p} = K_{\rm Mp}$$

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{420}{750}\right)^{0.75} = 0.647.$$

$$P_o = 10 \times 68 \times 3.3^1 \times 0.06^{0.7} \times 0.647 = 203 \, H$$

8. Мощность резания определяем по формуле:

$$N_e = rac{M_{
m \kappa p} imes n}{9750}$$
 $N_e = rac{0.256 imes 2800}{9750} = 0.07
m \kappa BT$

7.7 Вертикально-сверлильная операция: нарезание резьбы М4

При нарезании резьбы различают продольную подачу s, равную шагу резьбы P, и поперечную, определяющую глубину резания t, равную высоте резьбового профиля. Шаг резьбы $P \le 2,5$ мм, следовательно поперечная подача имеет радиальное направление s_p .

- 1. Подача s=1,5 мм/об
- 2. Скорость резания при нарезании метрической резьбы метчиками определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v \times D^q}{T^m \times s^y} \times K_v$$

Значения коэффициента C_v , показателей степени и периода стойкости определяем по таблице 49 [3, стр. 296]:

$$C_v=53$$
; $y=0.5$; $q=1.2$; $m=0.9$; $T=90$.

Общий поправочный коэффициент:

$$K_{v} = K_{\text{M}v} \times K_{\text{M}v} \times K_{\text{T}v}$$

Коэффициенты определяют по таблице 50 [3, стр.298]:

$$K_{MV}=0,7; K_{MV}=1; K_{TV}=1$$

$$K_{v}=0.7\times1\times1=0.7$$
 $v=rac{53\times4^{1.2}}{90^{0.9}\times1.5^{0.5}}\times0.7=2.8$ м/мин

3. Крутящий момент при нарезании резьбы метчиками определяем по следующей формуле:

$$M_{\rm \kappa p} = 10 \times C_{\rm M} \times D^q \times P^{y} K_{\rm p}$$

Р- шаг резьбы;

Коэффициент $C_{\scriptscriptstyle M}$ и показатели степени определяем по таблице 51 [3,стр.298]:

$$C_{M}=0,0041; y=1,5; q=1,7.$$

Поправочный коэффициент $K_p = K_{mp}$ определяем по таблице 50 [3,стр.298]: $K_{mp} = 1,3$

$$M_{\rm kp} = 10 \times 0.0041 \times 4^{1.7} \times 1.5^{1.5} \times 1.3 = 1.034 \; {\rm H} \cdot {\rm M}$$

4. Мощность при нарезании резьбы метчиками:

$$N=rac{M imes n}{975}$$
 $n=rac{1000 imes v}{\pi imes D}=rac{1000 imes 2,8}{3,14 imes 4}=223\, ext{об/мин}$ $N=rac{1,034 imes 223}{975}=0,2\, ext{кВт}$

8. Выбор средств технологического оснащения.

Токарный станок с ЧПУ Mazak Nexus 100

Основные данные:

Параметры заготовки	Максимально устанавливаемый диаметр	550 мм
	Максимально обрабатываемый диаметр	280 мм
	Максимально обрабатываемая длина	310 мм
Шпиндель	Размер патрона	6 дюймов
	Максимальная частота вращения	6000 об/мин
	Максимальная мощность	11 кВт
Револьверная головка	Количество инструмента	12
Перемещение по осям	Ось Х	190 мм
	Ось Z	330 мм
Размеры (д*ш)		1790*1630мм

Фрезерный станок с ЧПУ XD-30

Основные данные:

Размер стола, мм	320x700
Максимальный вес заготовки, кг	150
Перемещение по X/Y/Z, мм	450/350/380
Расстояние от шпинделя до колонны, мм	430
Расстояние от шпинделя до стола, мм	140-520
Подача по Х/Ү/Z, мм/мин	1-10000
Быстрые перемещения по Х/Ү/Z, мм/мин	30/30/30
Мощность, кВт	5,5
Максимальная скорость, об/мин	6000
Конус шпинделя	№40 7:24
Точность позиционирования по Х/Ү/Z, мм	0,016/0,016/0,016
Точность возврата в координату Х/Ү/Z, мм	0,006/0,006/0,006
Максимальный диаметр сверления, мм	18
Максимальный растачиваемый диаметр, мм	80
Максимальный момент на шпинделе, Н*м	33
Габариты станка, мм	2450x1590x2200
Масса станка, кг	2000

Вертикально-сверлильный станок 2Н118

Основные характеристики:

Наибольший условный диаметр сверления в стали	18
Рабочая поверхность стола	320×360
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей	650
поверхности стола	
Вылет шпинделя	200
Наибольший ход шпинделя	150
Наибольшее вертикальное перемещение:	
сверлильной головки	300 мм
стола	350 мм
Конус Морзе отверстия шпинделя	2
Число скоростей шпинделя	9
Частота вращения шпинделя	180 – 2800
	об/мин
Число подач шпинделя	-
Подача шпинделя	ручная
Мощность электродвигателя привода главного движения	1,5 кВт
Габаритные размеры:	
длина	870
ширина	590
Высота	2080
Macca	450 кг

9. Расчет основного времени

Основное время определяется по следующей формуле:

$$t_o = \frac{L \times i}{s \times n'},$$

где L – расчётная длина обработки, мм;

і - число рабочих ходов;

n – частота вращения шпинделя, об/мин;

s- подача, мм/об (мм/мин).

Расчётная длина обработки определяется по следующей формуле:

$$L = l + l_{e} + l_{cx} + l_{n\partial},$$

где l – размер детали на данном переходе, мм;

 $l_{\scriptscriptstyle g}$ - величина врезания инструмента, мм;

 l_{cx} — величина схода инструмента, мм;

 $l_{n\partial}$ – величина подвода инструмента, мм.

Принимаем $l_{cx} = l_{n\partial} = 1$ мм.

Величина врезания инструмента:

$$l_{ep} = t / tg \varphi$$

где t – глубина резания, мм;

 φ - угол в плане.

Тогда окончательная формула для определения основного времени:

$$t_o = \frac{(l + t/tg\varphi + l_{cx} + l_{nA}) \times i}{s \times n},$$

Токарная операция с ЧПУ

Переход 1- подрезка торца:

$$t_o = \frac{(87 + \frac{1,375}{tg10^0} + 1 + 1) \times 1}{1,3 \times 500} = 0,14 \, \mathrm{Mин}$$

Переход 2 - обтачивание поверхности

$$t_o = \frac{(221 + {0.795} / t_g 45^0 + 1 + 1) \times 1}{1.3 \times 500} = 0.344 \, \text{мин}$$

Переход 3 – предварительное растачивание отверстия

$$(164,7+{0,785}/{tg60^0}+1+1) imes 1$$
 $t_o={0.5 imes 800}=0,423$ мин

Переход 4 – предварительное растачивание отверстия

$$(6,6 + \frac{0.785}{tg60^0} + 1 + 1) \times 1$$
 $t_o = \frac{0.5 \times 800}{0.5 \times 800} = 0.028 \,\mathrm{M}$ ин

Переход 5 – окончательное растачивание отверстия

$$(165 + {0,132 \over tg60^0} + 1 + 1) \times 2$$
 $t_o = {0,42 \times 1100} = 0,725 \, \mathrm{Muh}$

Переход 7 – окончательное растачивание отверстия

$$t_o = rac{(7+{0.785}\Big/{tg60^0}+1+1) imes 2}{0.42 imes 1100} = 0.041$$
 мин

Переход 8 – растачивание фаски

$$t_o = rac{(1+rac{0.5}{tg60^0}+1+1) imes 1}{0.33 imes 1100} = 0.013$$
 мин

Вертикально-сверлильная операция

Переход 1 – сверление отверстий

$$t_o = rac{(8.5 + {}^{1.65}/_{tg120} + 1 + 1) imes 1}{0.06 imes 2800} = 0.076 \,\mathrm{мин}$$

4 отверстия:

$$t_o = 0.076 \times 4 = 0.304$$
 мин

Переход 2 – нарезание резьбы

$$t_o = rac{(7.5 + {}^{0.35}\!/_{tg10} + 1 + 1) imes 1}{1.5 imes 223} = 0.03$$
 мин

По остальным операциям основное время можно определить аналогичным образом.

10. Конструкторский раздел

Для обработки отверстий изготовляется многообразная оснастка: скальчатые и другие типы кондукторов, поворотные столы и стойки, многошпиндельные и револьверные головки, всевозможный вспомогательный инструмент и т.п. Для сверления отверстий наиболее широко применяются скальчатые кондукторы консольного и портального типов, с ручным или пневматическим зажимом. В конструкцию любого скальчатого кондуктора входят постоянные и сменные узлы. Постоянная часть кондуктора состоит из корпуса, двух или трех расположенных в нем скалок, несущих кондукторную плиту, механизма для перемещения скалок и зажима обрабатываемых деталей.

Сменные наладки проектируются в соответствии с конфигурацией обрабатываемых деталей и состоят из установочно-зажимных узлов и сменной кондукторной плиты с комплектом кондукторных втулок.

Для сверления отверстий диаметром 4,3 мм на операции 030 можно использовать скальчатый кондуктор. Произведем расчет сил закрепления и разработаем приспособление для сверления отверстий.

10.1. Разработка схемы для расчета и определения сил закрепления На рисунке 10.1 представлена схема для расчета сил.

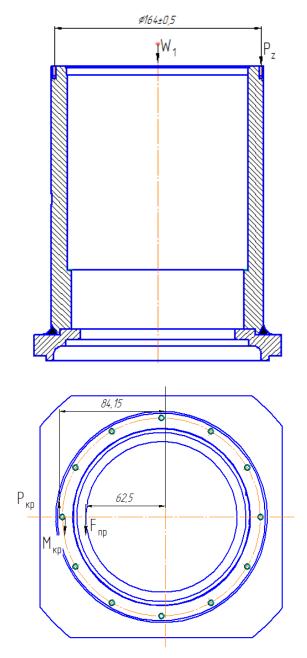


Рис. 10.1. Расчетная схема

Определяем силы резания.

При сверлении используем спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком $\phi 4,3 \text{ P6M5}$ ГОСТ 10902-77.

Глубина резания t=2,15 мм

Подачу определяем по таблице 25 [3,стр. 277]: s=0,09 мм/об

Скорость резания подбираем по таблице 7 [4, стр. 664]: v=22 м/мин

Расчетное число оборотов определим по следующей формуле:

$$n = \frac{1000 \times v}{\pi \times d} = \frac{1000 \times 22}{3.14 \times 4.3} = 1629$$
 об/мин

Определяем крутящий момент по формуле:

$$M_{\kappa p} = 10 \times C_M \times D^q \times S^y \times K_p$$

Значения коэффициента и показателей степени определяем по таблице 32 [3, стр.281]:

 $C_M = 0.0345$; q = 2; y = 0.8

$$K_p = K_{mp}$$

$$K_{MP} = (\frac{^{420}}{^{750}})^{0.75} = 0.647$$

$$M_{KP} = 10 \times 0.0345 \times 4.3^2 \times 0.06^{0.8} \times 0.647 = 0.435 \text{ H} \cdot M$$

Определяем осевую силу по формуле:

$$P_0 = 10 \times C_p \times D^q \times S^y \times K_p$$

Значения коэффициентов и показателей степени определяем по таблице 32 [3 стр. 281]:

$$C_p = 68; q = 1; y = 0.7$$

$$P_0 = 10 \times 68 \times 4.3^1 \times 0.06^{0.7} \times 0.647 = 264 \text{ H}$$

К детали приложена осевая нагрузка и крутящий момент. Крутящий момент стремится повернуть заготовку вокруг оси. Расчет ведем по крутящему моменту. В соответствии с расчетной схемой составим уравнения:

$$\sum M_0 = P_{\kappa p} \times 84,15 - F_{mp} \times 62,5 = 0$$

$$P_{\kappa p} = \frac{M_{\kappa p}}{d/2} = \frac{0,435}{0.00215} = 202 H$$

$$F_{mp} = N \times \mu$$

где µ=0,3- коэффициент трения сталь/сталь

Подставляем в первое уравнение

$$202 \times 84,15 - N \times 0,3 \times 62,5 = 0$$

$$N = \frac{202 \times 84,15}{0.3 \times 62.5} = 907 H$$

Определяем требуемую силу прижима

$$W = N \times k$$

Где k=2- коэффициент запаса

$$W = 907 \times 2 = 1814 H$$

10.2. Выбор и расчет привода зажимного устройства

В качестве привода зажимного устройства применяем пневмоцилиндр одностороннего действия.

Пневматические приводы предназначены для обеспечения необходимых усилий и скоростей рабочих органов, экономичности, надежности и долговечности, безопасности и быстродействия при использовании сжатого воздуха с заданными параметрами и при заданных условиях эксплуатации.

Расчет сводится к определению диаметра цилиндра при заданном усилии на штоке и давлении воздуха.

Определяем усилия на штоке пневмоцилиндра [5, с. 143]:

Принимаем предварительно диаметр поршня 100 мм.

Для поршневых пневмоцилиндров воспользуемся литературой [6, с.254]:

$$W = 0.785 \times (D^2 - d^2) \times p \times \eta$$

где W – усилие на штоке;

D и d- диаметры поршня и штока соответственно, (мм);

Р – давление сжатого воздуха, (МПа);

 η - коэффициент полезного действия цилиндра, $(\eta=0.85...0.9)\,.$

Усилие зажима на штоке

$$W = 0.785 \times (100^2 - 30^2) \times 0.6 \times 0.85 = 3643 H$$

Выбираем диаметр поршня равный 100 мм.

Усилие на штоке превышает потребное усилие зажима, условие выполняется.

 $W_{pacy} > W_{norpe6}$.

10.3. Оформление чертежа общего вида, описание конструкции и принципа

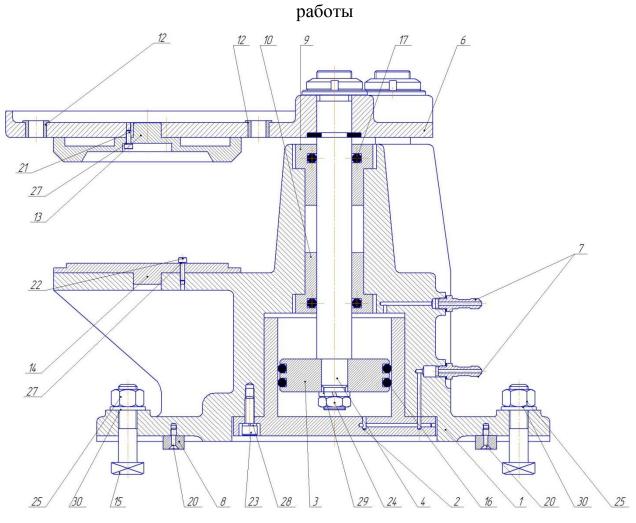


Рис. 10.3 Чертеж общего вида приспособления

- 1. Корпус
- 2. Цилиндр
- 3. Поршень
- 4. Шток
- 5. Скалки
- 6. Плита
- 7. Штуцеры
- 8. Шпонка
- 9. Втулка
- 10. Втулка
- 11. Втулка
- 12. Втулка
- 13. Упор
- 14. Опора
- 15. Болт
- 16. Уплотнение
- 17. Уплотнение

- 18. Уплотнение
- 19. Уплотнение
- 20. Винт
- 21. Винт
- 22. Винт
- 23. Винт
- 24. Гайка
- 25. Гайка
- 26. Гайка
- 27. Шайба
- 28-31. Шайбы

Принцип работы приспособления:

Воздух давлением поступает через верхний штуцер 7 (рис 3) в цилиндр 2, вызывая перемещение штока 4, который, в свою очередь, действует на плиту 6, а последняя перемещаясь вместе со скалками 5 прижимает заготовку пальцем 13 к поверхности корпуса 1 . Возврат в начальное положение осуществляется подачей сжатого воздуха через нижний штуцер 7. В плите 6 запрессованы кондукторные втулки для обеспечения точности просверливаемых отверстий.

Заключение

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы был усовершенствован технологический процесс изготовления детали. Произведен расчет припусков на обработку. Проведен размерный анализ технологического процесса и расчет технологических размеров. Рассчитаны Подобрано соответствующее оборудование, режимы резания. спроектировано приспособление с пневмоприводом для сверления отверстий. Данный технологический процесс может использоваться в производстве, с возможной корректировкой технологического процесса для каждого предприятия отдельно.

Список использованных источников

- 1. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Учебное пособие / Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. 5-е издание, стереотипное М. 2007. 256 с.
- 2. Скворцов В.Ф. Основы размерного анализа технологических процессов изготовления деталей: Учебное пособие. Томск: Изд. ТПУ, 2006. 100 с.
- 3. Косилова А.Г. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 /Под ред. Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К.— 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Машиностроение, 1985. 496 с.
- 4. Панов А.А. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / Панов А.А., Аникин В.В., Бойм Н.Г., Безъязычный В.Ф. и др. 2-е изд.. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2004. 784с.
- 5. Худобин Л.В. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие для машиностроительных специальностей вузов. /Худобин Л.В., Гурьянихин В.Ф., Берзин В.Р. М.: Машиностроение, 1989. 288с.
- 6. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. / Редактор Гутнер Н.Г. 4-е изд. исправ. и доп. Л.: Машиностроение, 1975. 656с.
- 7. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительное для технического нормирования станочных работ. Серийное производство. М.: Машиностроение, 1974. 422 с.