



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

Школа Инженерная школа новых производственных технологий

Направление подготовки 15.03.01 Машиностроение

ООП/ОПОП Оборудование и высокоэффективные технологии в автоматизированном машиностроительном производстве

Отделение школы (НОЦ) отделение машиностроения

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Тема работы
Технологическая подготовка производства детали «Корпус» на станках с ЧПУ

УДК 621.81-2-043.61

Обучающийся

Группа	ФИО	Подпись	Дата
4А91	Казак Алексей Константинович		

Руководитель ВКР

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент ОМШ	Бибик Владислав Леонидович	к.т.н., доцент		

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:

По разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент ОСГН ШБИП	Кашук Ирина Вадимовна	к.т.н., доцент		

По разделу «Социальная ответственность»

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Старший преподаватель	Черемискина Мария Сергеевна	-		

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:

Руководитель ООП/ОПОП, должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Ефременков Е.А.	к.т.н.		

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП/ОПОП
Оборудование и высокоэффективные технологии в автоматизированном
машиностроительном производстве

Код компетенции	Наименование компетенции
Универсальные компетенции	
УК(У)-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК(У)-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК(У)-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК(У)-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке(-ах)
УК(У)-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах
УК(У)-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК(У)-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК(У)-8	Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
УК(У)-9	Способен проявлять предприимчивость в профессиональной деятельности, в т.ч. в рамках разработки коммерчески перспективного продукта на основе научно-технической идеи
Общепрофессиональные компетенции	
ОПК(У)-1	Умеет использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ОПК(У)-2	Осознает сущности и значения информации в развитии современного общества
ОПК(У)-3	Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
ОПК(У)-4	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ДОПК(У)-1	Способен разрабатывать и оформлять конструкторскую документацию в соответствии со стандартами и с учетом технических и эксплуатационных характеристик деталей и узлов изделий
Профессиональные компетенции	
ПК(У)-1	Способен обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

ПК(У)-2	Способен разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием современных инструментальных средств
ПК(У)-3	Способен обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование
ПК(У)-4	Способен участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции
ПК(У)-5	Умеет проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования
ПК(У)-6	Умеет проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ
ПК(У)-7	Умеет выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения
ПК(У)-8	Умеет применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий
ПК(У)-9	Способен к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции
ПК(У)-10	Умеет учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании
ПК(У)-11	Умеет использовать стандартные средства автоматизации при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
ПК(У)-12	Способен оформлять законченные конструкторские документы в соответствии со стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
ПК(У)-16	Способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки
ПК(У)-17	Умеет обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

Школа Инженерная школа новых производственных технологий
Направление подготовки (ООП/ОПОП) 15.03.01 Машиностроение
Отделение школы (НОЦ) отделение машиностроения

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ООП/ОПОП
_____ Ефременков Е.А.
(Подпись) (Дата) (ФИО)

ЗАДАНИЕ на выполнение выпускной квалификационной работы

Обучающийся:

Группа	ФИО
4A91	Казак Алексей Константинович

Тема работы:

Технологическая подготовка производства детали «Корпус» на станках с ЧПУ	
Утверждена приказом директора (дата, номер)	03.02.2023 №34-98/с

Срок сдачи обучающимся выполненной работы:	05.06.2023
--	------------

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Исходные данные к работе <i>(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка; режим работы (непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые требования к функционированию (эксплуатации) объекта или изделия в плане безопасности эксплуатации, влияния на окружающую среду, энергозатратам; экономический анализ и т. д.)</i>	1. Чертеж детали «Корпус»; 2. Тип производства – мелкосерийное.
Перечень разделов пояснительной записки подлежащих исследованию, проектированию и разработке <i>(аналитический обзор литературных источников с целью выяснения достижений мировой науки техники в рассматриваемой области; постановка задачи исследования, проектирования, конструирования; содержание процедуры исследования, проектирования, конструирования; обсуждение результатов выполненной работы; наименование дополнительных разделов, подлежащих разработке; заключение по работе)</i>	1. Разработка технологического процесса; 2. Разработка специального приспособления; 3. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение; 4. Социальная ответственность.
Перечень графического материала <i>(с точным указанием обязательных чертежей)</i>	1. Чертеж детали 2. Чертеж специального приспособления 3. Карты наладки 4. Комплект документов

Дата выдачи задания на выполнение выпускной квалификационной работы по линейному графику	30.11.2022
---	------------

Задание выдал руководитель

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент ОМ	Бибик Владислав Леонидович	к.т.н.		

Задание принял к исполнению обучающийся:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
4А91	Казак Алексей Константинович		

Реферат

Выпускная квалификационная работа содержит 97 листов, 6 рисунков, 32 таблиц.

Ключевые слова: технологический процесс, корпус, станок, делительная головка, инструмент, токарная, фрезерная, сверлильная, режимы резания.

Объектом исследования является деталь типа «Корпус».

Цель работы является технологическая подготовка производства детали типа «Корпус» на станках с числовым программным управлением.

В процессе работы над данной выпускной квалификационной работой были проведены следующие этапы разработки: анализ технологичности детали, определен способ получения заготовок, изучены эксплуатационные свойства, спроектирован технологический процесс, был произведен выбор и расчет режимов резания, был проведен выбор технологического оснащения, был проведен размерный анализ, а также была представлена конструкция модернизированного приспособления.

При выполнении раздела финансовый менеджмент была проведена оценка коммерческого потенциала, перспективности проводимого исследования, проведен SWOT – анализ и планирование исследования. Доказана эффективность реализации проекта.

В ходе выполнения раздела социальной ответственности были рассмотрены возможные опасные и вредные факторы, которые могут оказывать негативное влияние на рабочего. Также были приведены правовые и организационные нормы обеспечения безопасности.

Перечень стандартов, используемых при выполнении пояснительной записки и чертежей.

1. ГОСТ 1050-2013Metalлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей.
2. ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
3. ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
4. ГОСТ 9769-79 Пилы дисковые с твердосплавными пластинами
5. ГОСТ 427- 75 Линейки измерительные металлические
6. ГОСТ 17166-71 Инструмент вспомогательный к металлорежущим станкам
7. ГОСТ 26539-85 Патроны цанговые с конусом 7:24 для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком
8. ГОСТ 886-77 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком
9. ГОСТ 18877-73 Резцы токарные проходные отогнутые с пластинами из твердого сплава
10. ГОСТ 18883-73 Резцы токарные расточные с пластинами из твердого сплава
11. ГОСТ 18885-73 Резцы токарные резьбовые с пластинами из твердого сплава
12. ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности
13. ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические измерения
14. ГОСТ 3266-81 Метчики машинные и ручные
15. ГОСТ 18880-73 Резцы токарные подрезные отогнутые с пластинами из твердого сплава
16. ГОСТ 18884-73 Резцы токарные отрезные с пластинами из твердого сплава
17. ГОСТ 15935-88 Патроны сверлильные трехкулачковые без ключа
18. ГОСТ 9304-69 Фрезы торцовые насадные
19. ГОСТ 32831—2014 Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком
20. ГОСТ 21544-76 Фрезы цельные твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком
21. ГОСТ Р 52781-2007 Круги шлифовальные

22. ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная
23. ГОСТ 782-59 Смазки
24. ГОСТ 26228-90 Системы производственные гибкие. Термины и определения, номенклатура показателей.
25. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022);
26. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».
27. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
28. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
29. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя.
30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
31. СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
32. ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.
33. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
34. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
35. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов.

Оглавление

Введение	11
1. Технологическая подготовка производства	12
1.1 Анализ технологичности конструкции детали	12
1.2 Обеспечение эксплуатационных свойств детали	14
1.3 Способы получения заготовок	15
1.4 Проектирование технологического маршрута	16
1.5 Расчет припусков на обработку	28
1.6 Уточнение технологических баз и схемы закрепление заготовки	34
1.7 Уточнение содержания переходов	35
1.8 Выбор средств технологического оснащения	37
1.9 Выбор и расчет режимов резания	42
1.10 Нормирование технологических переходов	54
1.11 Размерный анализ технологического процесса	58
1.12 Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ	61
1.13 Техничко–экономические показатели технологического показателя	62
1.14 Проектирование приспособления	64
1.15 Проектирование гибкого производственного модуля	70
Заключение	72
2. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение	74
Введение	74
2.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения научных исследований с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения	74
2.1.1 Анализ конкурентных технических решений	74
2.1.2 SWOT-анализ	76
2.2 Планирование проекта по разработке технологического процесса	80
2.2.1 Структура работ в рамках проекта	80
2.2.2 Определение трудоемкости выполнения работ и разработка графика проведения	81
2.3 Бюджет проектного исследования	85
2.3.1 Расчет материальных затрат	85
2.3.2 Расчет амортизации специального оборудования	85
2.3.3 Основная заработная плата исполнителей темы	87
2.3.4 Отчисления во внебюджетные фонды	88
2.3.5 Накладные расходы	89
2.4 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования	90
Заключение	92

Введение	96
3.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности.....	96
3.2 Производственная безопасность	98
3.3 Анализ опасных и вредных производственных факторов	99
3.4 Экологическая безопасность	104
3.5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях	105
Заключение.....	107
Заключение.....	108
Литература	109
Приложение.....	110

Введение

В каждой стране мира, ведущей отраслью развития промышленности является машиностроение. Машиностроение решает задачи по изготовлению машин, оборудования, приборов и др.

Машиностроение позволяет странам улучшать условия труда, упрощать работу людей, занимающихся производством. Развитие данной отрасли дает гражданам возможность пользоваться новейшими технологиями, а благодаря упрощения производства, которое снижает себестоимость продукции, позволяет пользоваться ими почти каждому человеку

На основе развития машиностроения осуществляется комплексная механизация и автоматизация производственных процессов в промышленности, строительстве, а также сельском хозяйстве.

Главной задачей машиностроения является упрощение технологических процессов, а также сокращение времени изготовления деталей, независимо от сложности их конфигурации.

Таким образом, машиностроение – это очень обширная отрасль, которая дает человеку множество возможностей для создания, практически, всего, что он хочет, чтобы улучшить производство, упростить свою жизнь и обрести новый досуг, развлечение или хобби.

1. Технологическая подготовка производства

1.1 Анализ технологичности конструкции детали

Технологичность конструкции определяет, насколько сложна конфигурация детали и насколько тяжело будет ее изготовить. Выделяют положительные и отрицательные стороны изделия, а предлагают варианты упрощения технологии ее производства. Так же определяют затраты материальные и трудовые на изготовление детали.

Для изготовления детали «Корпус» используется сталь 45. Сталь 45 – углеродистая конструкционная нелегированная специальная качественная сталь. Основные элементы – углерод и железо. Легирующие добавки отсутствуют. Сталь 45 не является устойчивой к коррозии или средам с повышенной кислотностью, эксплуатация в условиях повышенной влажности затруднена, требуется защитное покрытие.

Таблица 1.1 – Химический состав стали

Химический состав, %						
C	Si	Mn	Ni	Cr	Cu	Fe
0,42-0,5	0,17-0,37	0,5-0,8	до 0,25			≈97

Отрицательными сторонами детали «Корпус» можно назвать:

- 6 отверстий $\varnothing 3^{+0,03}$ мм, которые изготавливаются за счёт электрохимической обработки, внутри сквозного отверстия $\varnothing 15^{+0,018}$ мм, данное отверстие тоже нетехнологичного так как имеет точный квалитет и малую шероховатость ($Ra1,25$);
- элемент с размерами $\varnothing 24_{-0,52}$ мм, $19 \pm 0,26$ мм и $12,5_{-0,43}$ мм, так как они сложны в изготовлении и легко забраковать размер $\varnothing 50_{-0,74}$ мм;
- основание корпуса, так как имеет малую шероховатость ($Ra1,25$);
- наличие резьбы в большом количестве отверстий.

Положительными сторонами является:

- отсутствие резких перепадов диаметров;

- допускается центровые отверстия, что позволяет вести обработку в центрах;
- отсутствует большое количество проточек;
- в конструкции детали отсутствуют плоскости, расположенные под тупым или острым углом, а также отсутствуют отверстия, расположенные не под прямым углом к плоскости входа и выхода;
- недорогой материал.

Подводя итог данного анализа, можно сказать, что в целом деталь технологична.

1.2 Обеспечение эксплуатационных свойств детали

Эксплуатационные свойства детали определяют ее технические возможности при ее эксплуатации. Они в значительной мере определяются качеством их рабочих поверхностей, формируемым при изготовлении. Поэтому задача технологического обеспечения качества поверхностного слоя деталей является одной из важнейших при решении проблемы повышения надёжности и ресурса машин.

Эти свойства зависят от ряда факторов: материал детали; нанесение покрытий; термическое воздействие; геометрические размеры детали; форма детали: квадратная, цилиндрическая, и т.д.

В настоящее время долговечность и надежность деталей можно определить, проведя анализ в CAE-системах. Для детали «Корпус» проведем статический анализ в SOLIDWORKS 2020, с помощью функции SolidWorks Simulation.

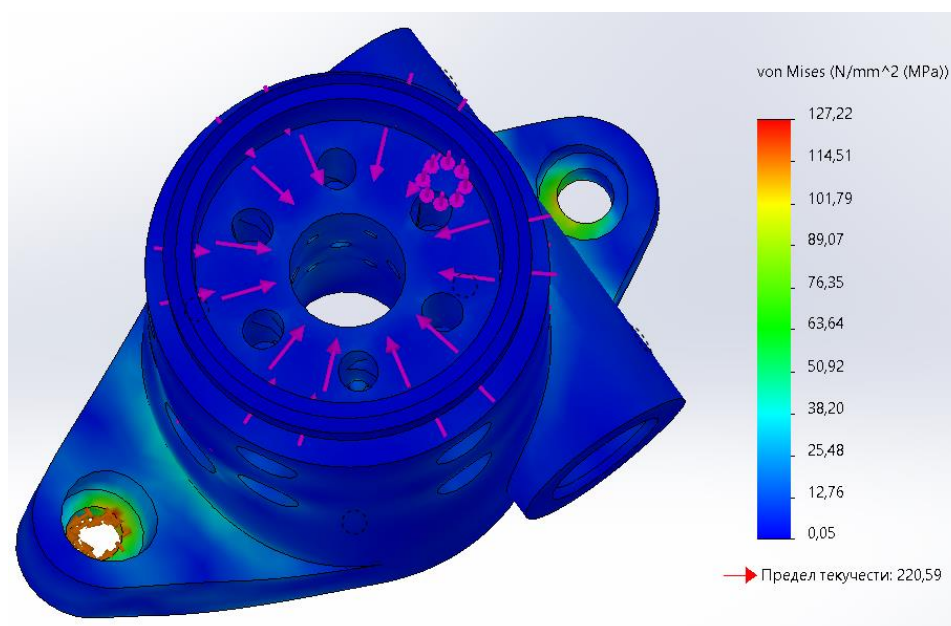


Рисунок 1.1 – Результат статического анализа

Согласно результату анализа, максимальные напряжения деталь испытывает в отверстиях под крепление (127,22 МПа) и так же в местах соприкосновения поверхностей, а остальные напряжения незначительны.

Так как выбрана сталь 45 с пределом текучести 570 МПа, деталь выдержит эти напряжения и работает в зоне упругой деформации.

1.3 Способы получения заготовок

Заготовкой в машиностроении называют сырье, которое путем изменения формы, геометрии, свойств и др. становится готовым изделием. Основные виды заготовок разделяют по методам, благодаря которым они были получены: заготовки из проката; получаемые порошковой металлургией; заготовки из отливок; заготовки из поковок; заготовки, полученные штампованием.

Выбор заготовки зависит от требуемого материала, конструктивных форм и размеров детали, требуемого качества, себестоимости изготовления заготовок и др.

Рассмотрим заготовки квадратного сечения, полученную ковкой, и круглого сечения, полученную горячим прокатом. Коэффициент использованного материала определяется отношением массы готовой детали к массе исходной заготовки.

Массы заготовок и детали определим в программе SOLIDWORKS 2020.

$$K = \frac{m_d}{m_z};$$

Масса заготовки, полученной волочением: $m_z = 5,28$ кг.

Масса заготовки, полученной горячим прокатом: $m_z = 4,15$ кг.

Масса готовой детали $m_d = 0,79$ кг.

$$K_v = \frac{0,79}{5,28} = 0,15;$$

$$K_{гп} = \frac{0,79}{4,15} = 0,19.$$

Исходя из расчетов можно сделать вывод, что использование заготовки горячего проката будет более выгодным для производства детали. Так как прокат дешевле, чем волочение, для получения тел вращения проще использовать прутки, то по всем параметрам будет выбран горячекатаный прут.



1.4 Проектирование технологического маршрута

Проектирование технологического маршрута включает в себя последовательные технологические операции, в ходе которых происходит обработка выбранной заготовки, соблюдая требуемые условия и размеры. От того, как составлен маршрут зависят экономические, временные и трудовые затраты.


Таблица 1.2 – Технологический маршрут изготовления детали «Корпус»

005	Заготовительная
010	Токарная с ЧПУ
015	Фрезерная с ЧПУ
020	Слесарная
025	Токарная с ЧПУ
030	Фрезерная с ЧПУ
035	Слесарная
040	Фрезерная с ЧПУ
045	Фрезерная с ЧПУ
050	Сверлильная с ЧПУ
055	Сверлильная с ЧПУ
060	Слесарная
065	Фрезерная с ЧПУ
070	Электрохимическая
075	Внутришлифовальная
080	Плоскошлифовальная
085	Контрольная
090	Промывочная
095	Консервация



Таблица 1.3 – Технологический процесс изготовления детали «Корпус»
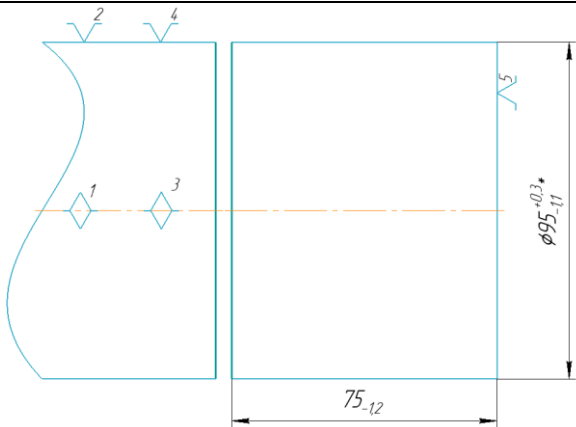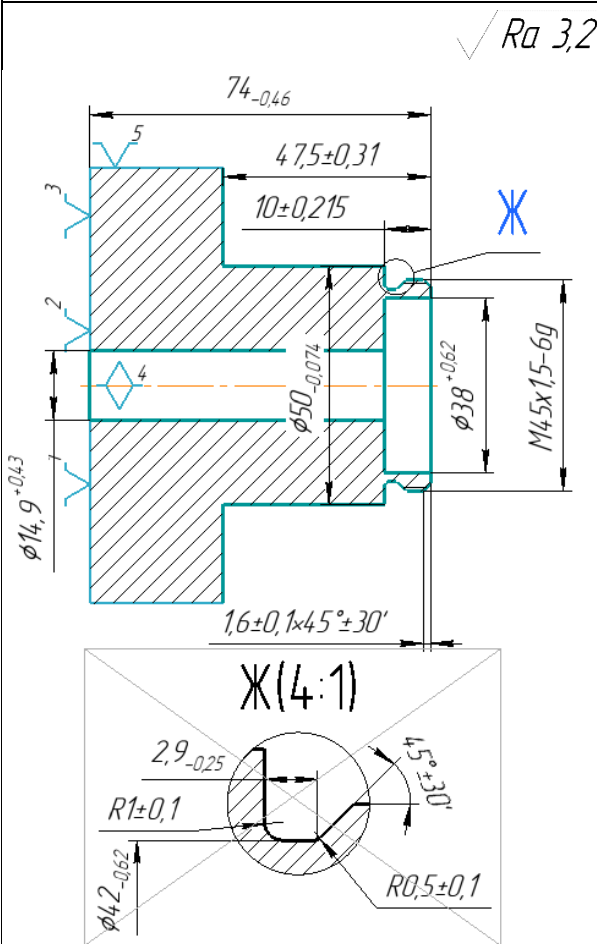
<u>005 Заготовительная</u>	
 <i>*Размеры для справок</i>	А. Установить заготовку в тиски. База: наружный диаметр и торец. 1. Отрезать пруток горячекатаный диаметром $\varnothing 95^{+0,3}_{-1,1}$ мм и длиной $75_{-1,2}$ мм.
<u>010 Токарная с ЧПУ</u>	
	А. Установить заготовку в трехкулачковый патрон. База: наружный диаметр и торец. 1. Подрезать торец, выдерживая размер $74_{-0,46}$ мм. 2. Точить наружный диаметр, выдерживая размер $\varnothing 46_{-0,62}$ мм на длину $10 \pm 0,21$ мм, $\varnothing 50_{-0,74}$ мм, $47,5_{-0,62}$ мм. 3. Центровать отверстие, выдерживая размеры $\varnothing 6,3^{+0,3}$ мм, $60^{\circ} \pm 30'$. 4. Сверлить сквозное отверстие, выдерживая размер $\varnothing 14^{+0,18}$ мм. 5. Расточить отверстие, выдерживая размер $\varnothing 14,9^{+0,43}$.

Продолжение таблицы 1.3

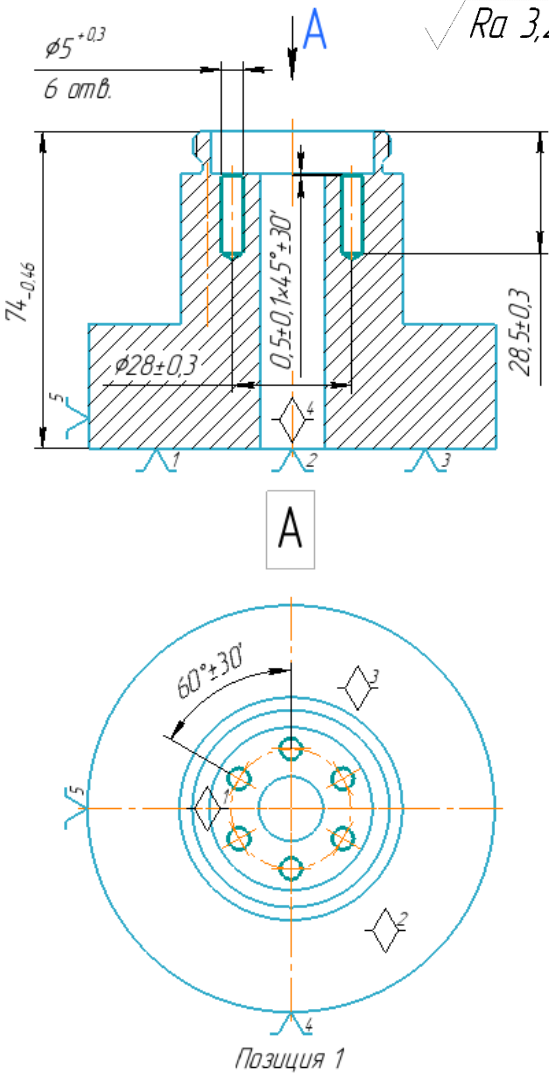	6. Расточить внутренний диаметр $\varnothing 38^{+0,62}$ мм на глубину $10 \pm 0,21$ мм. 7. Точить канавку, согласно эскизу. 8. Точить фаску, выдерживая размер $1,6 \pm 0,1 \times 45^\circ \pm 30'$ мм. Нарезать резьбу $M45 \times 1,5 - 6g$.
<u>015 Фрезерная с ЧПУ</u>	
	А. Установить заготовку в трехкулачковом патроне. База: наружный диаметр и торец. Позиция 1. 1. Центровать 6 отверстий, выдерживая размеры $\varnothing 1^{+0,25}$ мм, $60^\circ \pm 30'$, $\varnothing 28 \pm 0,3$ мм. 2. Сверлить 6 отверстий, выдерживая размеры $\varnothing 5^{+0,3}$ мм, $28,5 \pm 0,3$ мм и $60^\circ \pm 30'$. 3. Снять 6 фасок, выдерживая размер $0,5 \pm 0,1 \times 45^\circ \pm 30'$.

Продолжение таблицы 1.3

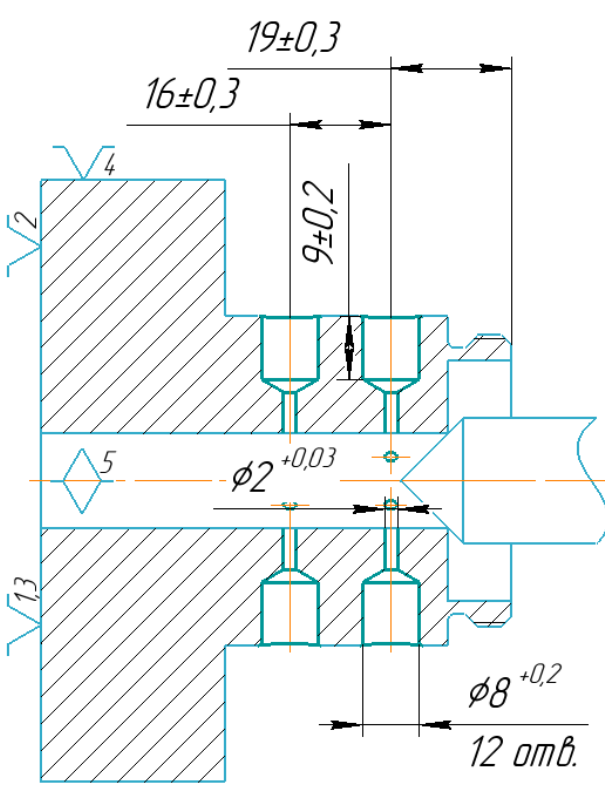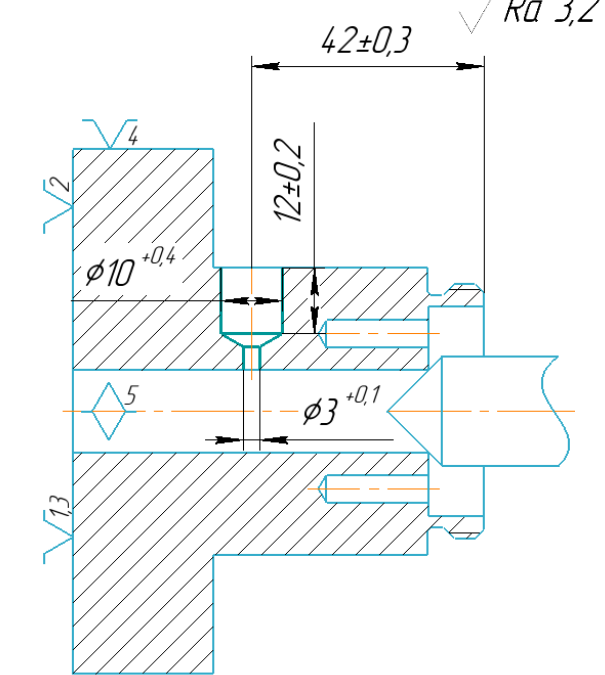 Позиция 2	Позиция 2. 1. Центровать 12 отверстий $\varnothing 1^{+0,25}$ мм, выдерживая размеры $60^\circ \pm 30'$. 2. Сверлить 12 сквозных отверстий $\varnothing 2^{+0,03}$ мм, выдерживая размеры $19 \pm 0,3$ мм, $16 \pm 0,3$ мм, $60^\circ \pm 30'$. 3. Сверлить 12 отверстий $\varnothing 8^{+0,2}$ мм, выдерживая размеры $9 \pm 0,2$ мм, $19 \pm 0,3$ мм, $16 \pm 0,3$ мм, $60^\circ \pm 30'$.
 Позиция 3	Позиция 3. 4. Повернуть заготовку по часовой стрелке на $30^\circ \pm 30'$. 5. Центровать отверстие $\varnothing 1^{+0,25}$ мм, выдерживая размер $42 \pm 0,3$ мм. 6. Сверлить сквозное отверстие $\varnothing 3^{+0,1}$ мм. 7. Сверлить отверстие $\varnothing 10^{+0,4}$ мм, выдерживая размер $12 \pm 0,2$ мм.


Продолжения таблицы 1.3

020 Слесарная


А. Установить заготовку в тиски.

База: наружный диаметр, отверстие и торец.

1. Нарезать резьбу $M10 \times 1 - 6g$ в 12-ти отверстиях, выдерживая размер $6 \pm 0,2$ мм в позиции 1.
2. Нарезать резьбу $M12 \times 1 - 6g$, выдерживая размер $7 \pm 0,2$ мм в позиции 2.

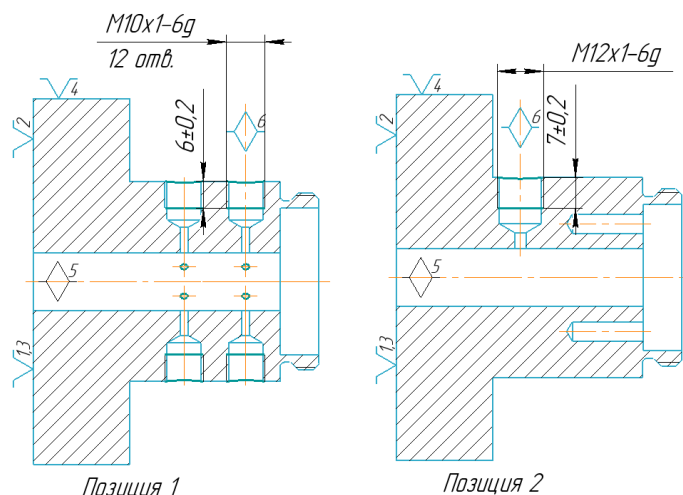


025 Токарная с ЧПУ

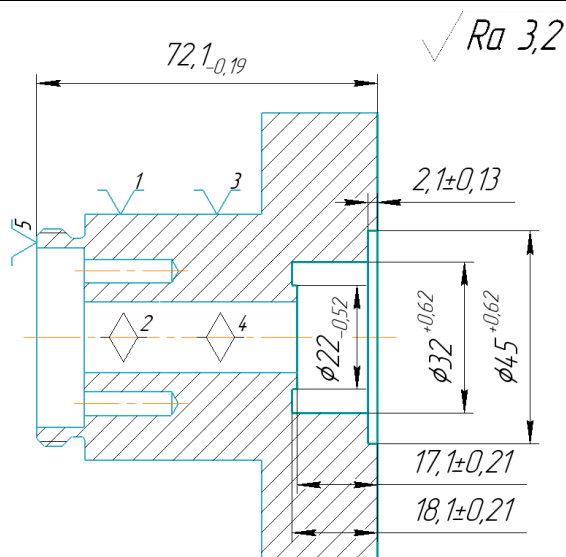


А. Установить заготовку в трехкулачковом патроне.


База: наружный диаметр и торец.

1. Подрезать торец, выдерживая размер $72,1_{-0,19}$ мм.
2. Расточить внутреннее отверстие $\varnothing 45^{+0,62}$ мм, выдерживая размер $2,1 \pm 0,13$ мм.
3. Расточить отверстие $\varnothing 32^{+0,62}$ мм, выдерживая размер $17 \pm 0,21$ мм.
4. Точить проточку, выдерживая размеры $\varnothing 32^{+0,62}$ мм, $\varnothing 22_{-0,52}$ мм, $17 \pm 0,21$ мм, $18 \pm 0,21$ мм.
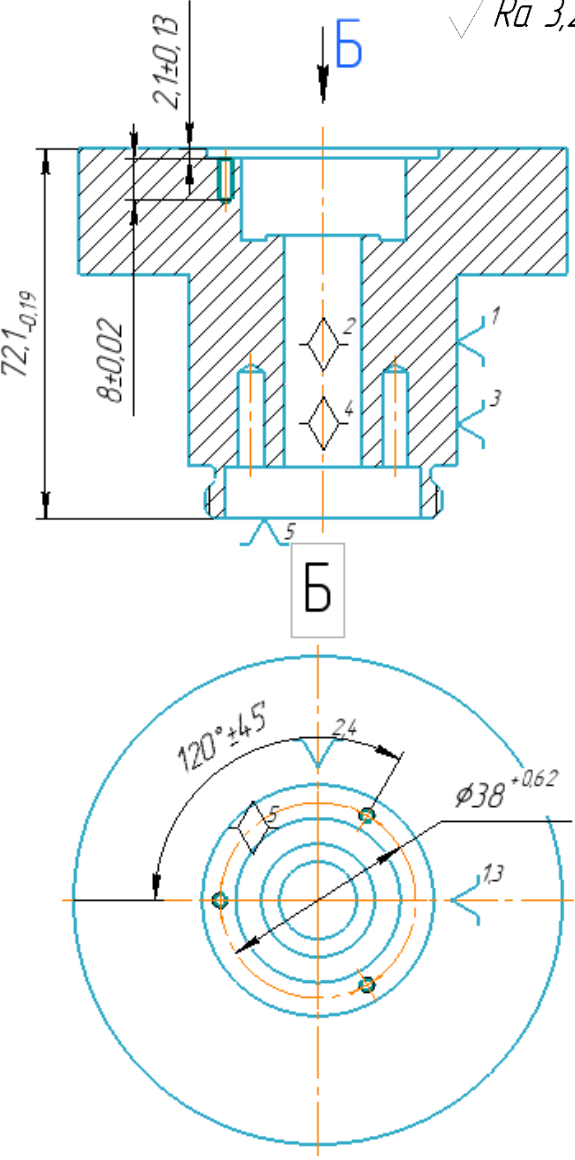
<u>030 Фрезерная с ЧПУ</u>	
	А. Установить заготовку в трехкулачковом патроне. База: наружный диаметр и торец. 1. Центровать 3 отверстия $\varnothing 1,6^{+0,25}$ мм, выдерживая размеры $\varnothing 38^{+0,62}$ мм и $120^\circ \pm 45'$. 2. Сверлить 3 отверстия $\varnothing 2,5^{+0,25}$ мм, выдерживая размер $8 \pm 0,02$ мм.
<u>035 Слесарная</u>	
1. Нарезать резьбу $M3 - 6g$ в 3-х отверстиях, выдерживая размер $6 \pm 0,18$ мм.	

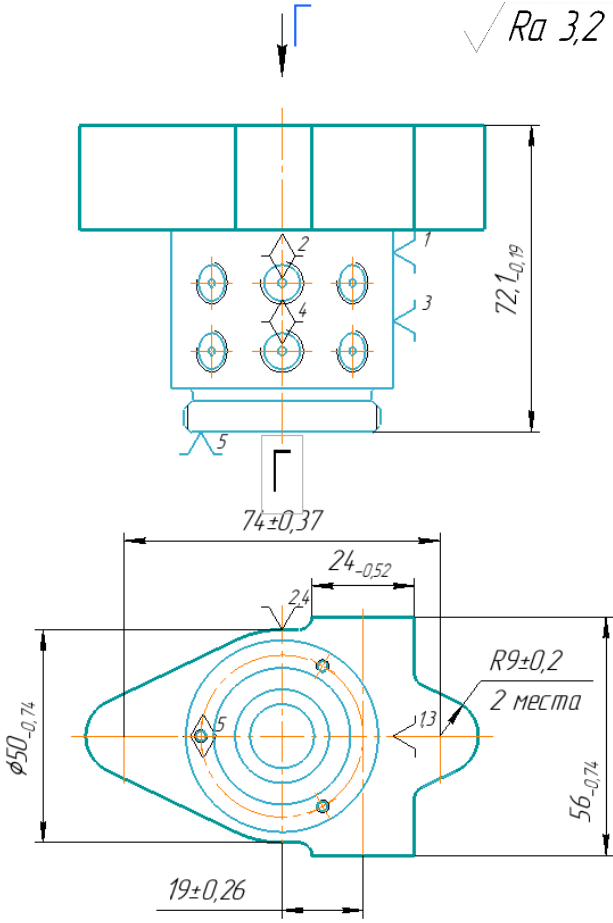040 Фрезерная с ЧПУ	
	А. Установить заготовку в трехкулачковом патроне. База: наружный диаметр и торец. 1. Фрезеровать поверхность, выдерживая размеры $93 \pm 0,5$ мм и $52 \pm 0,5$ мм. 2. Фрезеровать поверхность, выдерживая размеры $\phi 50_{-0,74}$ мм, $72,1_{-0,19}$ мм, $74 \pm 0,37$ мм, $19 \pm 0,26$ мм, $24_{-0,52}$ мм, $56_{-0,74}$ мм и 2 скругления $R9 \pm 0,2$ мм.

045 Фрезерная с ЧПУ

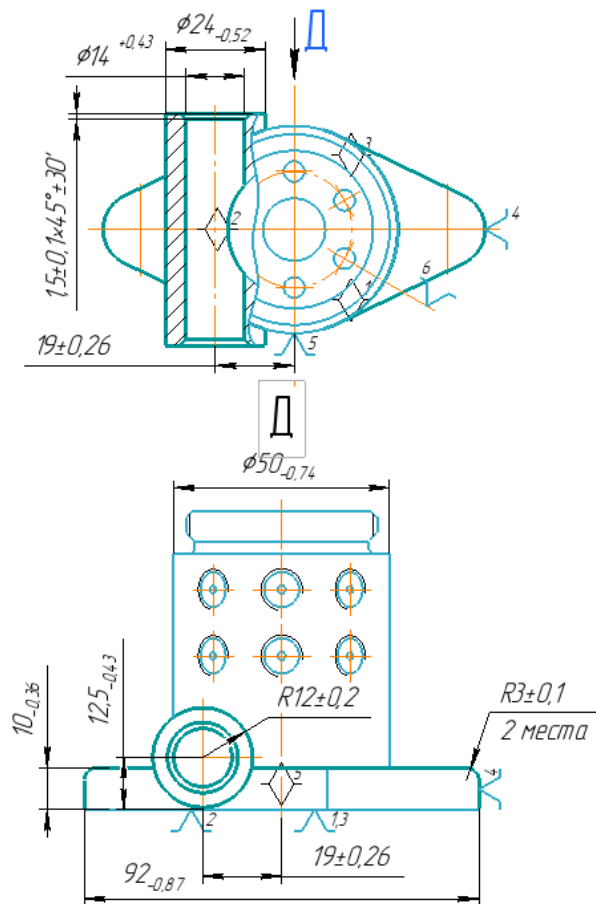✓ $Ra\ 3,2$ 

А. Установить заготовку в специальном приспособлении.

База: Нижний торец, наружная поверхность и отверстие.

1. Фрезеровать уступ, выдерживая размеры $\varnothing 50_{-0,74}$ мм, $R12 \pm 0,2$ мм, 2 скругления $R3 \pm 0,1$ мм, $10_{-0,36}$ мм, $12,5_{-0,43}$ мм и $19 \pm 0,26$ мм.

2. Фрезеровать внешнюю поверхность, выдерживая размеры $\varnothing 24_{-0,52}$ мм, $\varnothing 50_{-0,74}$ мм, $12,5_{-0,43}$ мм, $19 \pm 0,26$ мм.

3. Центровать отверстие $\varnothing 6^{+0,3}$ мм, выдерживая размеры $6 \pm 0,15$ мм, $8 \pm 0,18$ мм, $60^\circ \pm 30'$, $12,5_{-0,43}$ мм и $19 \pm 0,26$ мм.

4. Сверлить сквозное отверстие $\varnothing 13^{+0,43}$ мм.



5. Рассверлить отверстие $\varnothing 14^{+0,18}$.



6. Снять фаску, выдерживая размер $1,5 \pm 0,1 \times 45^\circ \pm 30'$.

Продолжение таблицы 1.3



	Б. Переустановить заготовку в специальном приспособлении. База: Нижний торец, наружная поверхность и отверстие. 1. Фрезеровать уступ, выдерживая размеры $\varnothing 50_{-0,74}$ мм, $R12 \pm 0,2$ мм, 2 скругления $R3 \pm 0,1$ мм, $10_{-0,36}$ мм, $12,5_{-0,43}$ мм и $19 \pm 0,26$ мм. 2. Фрезеровать внешнюю поверхность, выдерживая размеры $\varnothing 24_{-0,52}$ мм, $\varnothing 50_{-0,74}$ мм, $12,5_{-0,43}$ мм, $19 \pm 0,26$ мм. 3. Снять фаску, выдерживая размер $1,5 \pm 0,1 \times 45^\circ \pm 30'$.
--	---

Продолжение таблицы 1.3
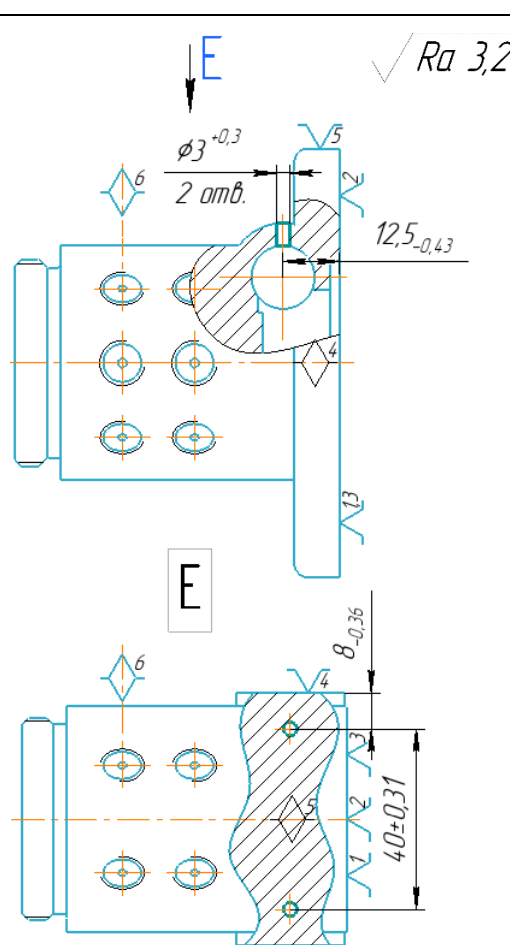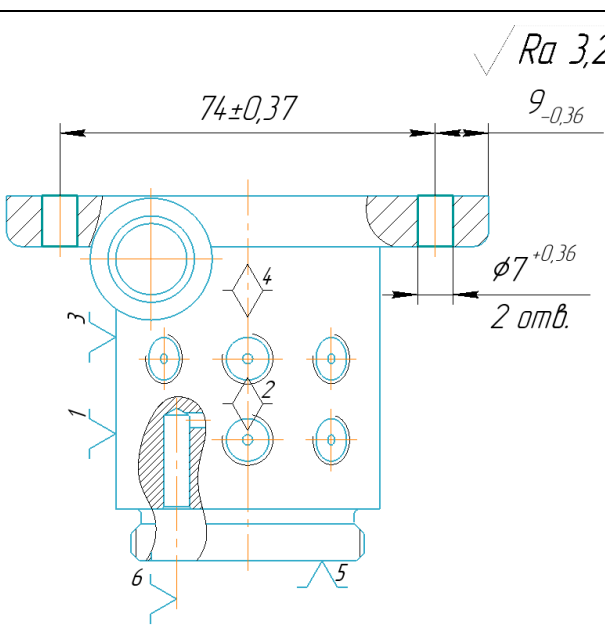
<u>050 Сверлильная с ЧПУ</u>	
	А. Установить заготовку в специальном приспособлении. База: наружная поверхность и торец. 1. Центровать 2 отверстия $\phi 1,7^{+0,25}$ мм, выдерживая размеры $0,48 \pm 0,13$ мм, $0,8 \pm 0,13$ мм, $12,5_{-0,43}$ мм, $8_{-0,36}$ мм и $40 \pm 0,31$ мм. 2. Сверлить 2 сквозных отверстия $\phi 3^{+0,3}$ мм, выдерживая размер $12,5_{-0,43}$ мм, $8_{-0,36}$ мм и $40 \pm 0,31$ мм.
<u>055 Сверлильная с ЧПУ</u>	
	А. Установить заготовку в специальном приспособлении. База: наружная поверхность и торец. 1. Центровать 2 отверстия $\phi 6^{+0,36}$ мм, выдерживая размеры $3,07 \pm 0,15$ мм, $3,9 \pm 0,15$ мм, $9_{-0,36}$ мм и $74 \pm 0,37$ мм. 2. Сверлить 2 сквозных отверстия $\phi 7^{+0,36}$ мм.
<u>060 Слесарная</u>	
1. Нарезать резьбу М4 – 6г.	
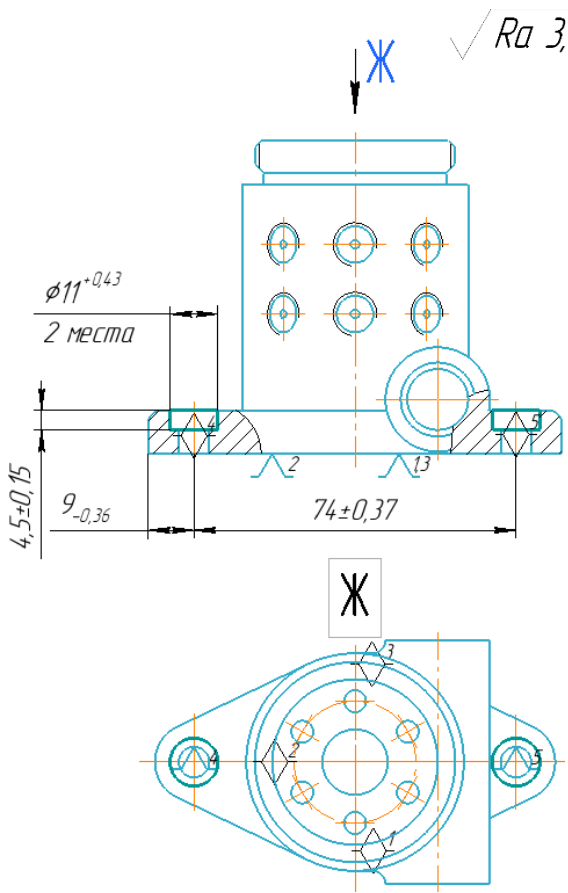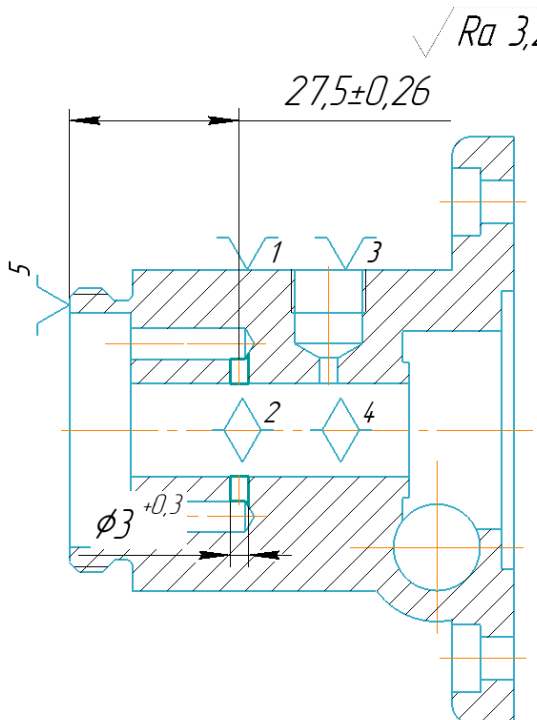
<u>065 Фрезерная с ЧПУ</u>	
	А. Установить заготовку в специальном приспособлении. База: наружная поверхность и торец. 1. Зенковать отверстие, выдерживая размеры $\varnothing 11^{+0,43}$ мм, $4,5 \pm 0,15$ мм, $9_{-0,36}$ мм и $74 \pm 0,37$ мм.
<u>070 Электрохимическая</u>	
	А. Установить заготовку в трехкулачковый патрон делительной головки. База: наружный диаметр и торец 1. Получить 6 сквозных отверстий, выдерживая размеры $\varnothing 3^{+0,3}$ мм, $27,5 \pm 0,26$ мм и $60^\circ \pm 30'$.

Продолжение таблицы 1.3
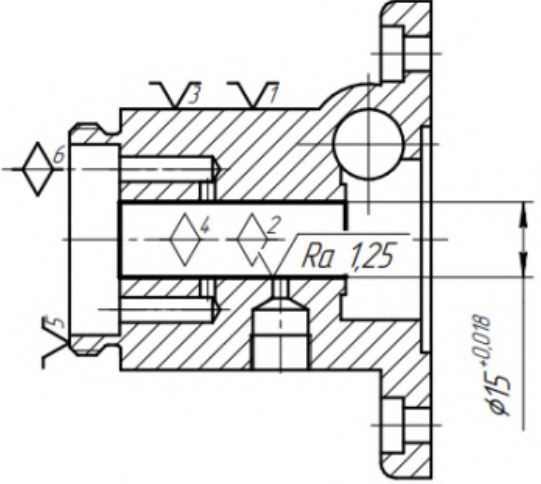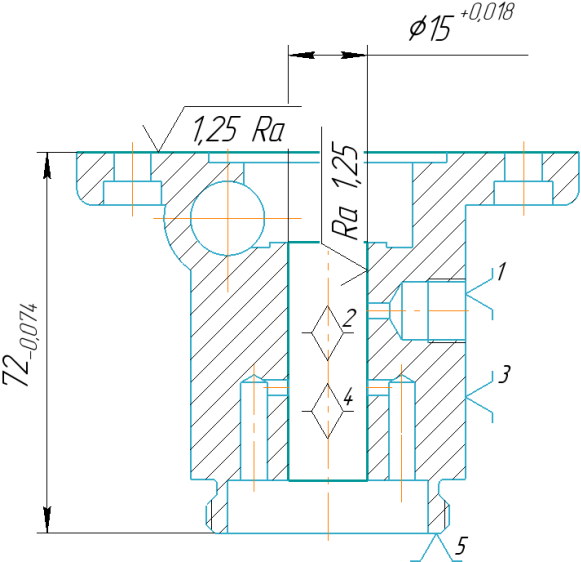
<u>075 Внутршлифовальная</u>	
	А. Установить заготовку в трехкулачковом патроне. База: наружная поверхность, торец и отверстие. 1. Шлифовать внутреннюю поверхность согласно чертежу.
<u>080 Плоскошлифовальная</u>	
	А. Установить заготовку в трехкулачковом патроне. База: наружная поверхность, торец и отверстие. 1. Шлифовать поверхность согласно чертежу.
<u>085 Контрольная</u>	
1. Проверить наличие фасок, отсутствие заусенцев, шероховатости поверхностей. 2. Провести контроль размеров.	
<u>090 Промывочная</u>	
1. Промыть по ТТП 01279-00001.	
<u>095 Консервация</u>	
1. Консервировать по ТТП 60270-00001, вариант 1.	

1.5 Расчет припусков на обработку

При проектировании технологических процессов механической обработки заготовок необходимо установить оптимальные припуски, которые обеспечили бы заданную точность и качество обрабатываемых поверхностей.

Припуском на обработку называется толщина слоя материала, удаляемого с поверхности заготовки для достижения заданных свойств обрабатываемой поверхности.

Минимальные припуски на обработку z_{min} определяются двумя методами: нормативным и расчетно-аналитическим.

При нормативном методе значения z_{min} находят непосредственно по таблицам, которые составлены путем обобщения и систематизации производственных данных.

При расчетно-аналитическом методе, z_{min} находят путем суммирования отдельных составляющих, что позволяет наиболее точно учесть конкретные условия обработки.

Для выполнения расчетно-аналитического метода расчета минимальных припусков необходимо определить все элементы припуска:

p - пространственное отклонение обрабатываемой поверхности;

R_z - шероховатость поверхности на выполняемом переходе обработки данной поверхности;

T – толщина дефектного поверхностного слоя;

ε – погрешность установки.

Таблица 1.4 – Расчет припусков и технологических размеров по технологическим переходам на обработку поверхности

Технологически е переходы обработки поверхности	Составляющие минимального припуска на обработку, мкм				Расчетн ый минимал ьный припуск $2z_{min}$, мкм	Принят ый технол огичес кий исполн ительн ый размер $d_{пр}$, мм	Доп уск T_d , мкм	Предельный размер, мм	
	R_z	$T_{\text{деф}}$	p	ε				d_{min}	d_{max}
Внутренняя поверхность (отверстие) $\varnothing 15^{+0,018}$ мм									
Заготовка без отверстия	---	---	---	---					
Сверление центровочного отверстия при закреплении заготовки в трёхкулачковом патроне	150	100	100	100	Не требуется расчет 2_{zmin} , так как при сверлении это напуск				
Сверление отверстия (H12) без переустановки после сверления центровочного отверстия	80	80	250	0		$\varnothing 14H12$	180	$\varnothing 13,88$	$\varnothing 14,06$
Расточка получистовая (H9) без переустановки после сверления	10	40	45	0	$2 \cdot (80 + 80 + 250 + 0) = 820$	$\varnothing 14,88$ $H9$	43	$\varnothing 14,707$	$\varnothing 14,75$
Шлифование внутреннее (H7) при закреплении заготовки в трехкулачковом патроне	$1,25$	20	30	30	$2 \cdot (10 + 40 + 45 + 30) = 250$	$\varnothing 15H7$	18	$\varnothing 15$	$\varnothing 15,018$

Продолжение таблицы 1.4

Обработка правого и левого торца для получения длины детали 72 _{-0,074} мм									
Отрезка заготовки (h15) от длинного прутка	120	120	250	200		75h15	1200	74,74	75,94
Обточка (h13) правого торца заготовки	100	100	50	250	120 + 120 + 250 + 250 = 740	74h13	460	72,67	73,13
Обточка (h11) левого торца заготовки	100	100	50	60	120 + 120 + 250 + 60 = 550	72,12 h11	190	72,28	72,47
Шлифование (h9) торца при закреплении заготовки в трехкулачковом патроне	1,25	20	40	30	100 + 100 + 50 + 30 = 280	72h9	74	71,926	72
Внутренняя поверхность (отверстие) Ø14 ^{+0,18} мм									
Заготовка без отверстия	---	---	---	---					
Сверление центровочного отверстия при закреплении заготовки в тисках	150	100	100	50	Не требуется расчет 2_{zmin} , так как при сверлении это напуск				
Сверление отверстия (H14) без переустановки после сверления центровочного отверстия	80	80	250	0		Ø13H14	430	12,75	13,18
Расточка чистовая (H12) без переустановки после сверления	25	30	45	0	2 · (80 + 80 + 250 + 0) = 820	Ø14H12	180	14	14,18

Рассчитаем минимальное значение припусков на данные операции.

1. Рассчитаем припуск на размер $\varnothing 15^{+0,018}$ мм.

Определим предельные размеры после внутреннего шлифования (H7), предварительно определив допуск:

$$T_d = IT7 = 18 \text{ мкм};$$

$$d_{\max i} = d_{\text{пр}} + T_d = 15 + 0,018 = 15,018 \text{ мм};$$

$$d_{\min i} = d_{\text{пр}} = 15 \text{ мм}.$$

Определим предельные размеры после полустачевой расточки (H9), предварительно определив допуск и расчетный минимальный припуск:

$$T_d = IT9 = 43 \text{ мкм};$$

$$2 \cdot z_{\min i} = 2 \cdot (R_z + T_{\text{деф}} + p + \varepsilon) = 250$$

$$d_{\max i-1} = d_{\min i} - 2 \cdot z_{\min i} = 15 - 0,25 = 14,75 \text{ мм};$$

$$d_{\min i-1} = d_{\max i-1} - T_d = 14,75 - 0,043 = 14,707 \text{ мм}.$$

$$d_{i-1 \text{ прин.}} = d_{i-1} = 14,88H9$$

Определим предельные размеры после сверления (H12), предварительно определив допуск и расчетный минимальный припуск:

$$T_d = IT12 = 180 \text{ мкм};$$

$$2 \cdot z_{\min i-1} = 2 \cdot (R_z + T_{\text{деф}} + p + \varepsilon) = 820$$

$$d_{\max i-2} = d_{\min i-1} - 2 \cdot z_{\min i-1} = 14,88 - 0,82 = 14,06 \text{ мм};$$

$$d_{\min i-2} = d_{\max i-2} - T_d = 14,06 - 0,18 = 13,88 \text{ мм}.$$

$$d_{i-1 \text{ прин.}} = d_{i-1} = 14H12$$

2. Рассчитаем припуск на размер $72_{-0,074}$ мм.

Определим предельные размеры после шлифования (h9), предварительно определив допуск:

$$T_d = IT9 = 74 \text{ мкм};$$

$$d_{\max i} = l_{\max i} = 72 \text{ мм};$$

$$d_{\min i} = l_{\max i} - T_d = 72 - 0,074 = 71,926 \text{ мм}.$$

Определим предельные размеры после обточки левого торца (h11), предварительно определив допуск и расчетный минимальный припуск:

$$T_d = IT11 = 190 \text{ мкм};$$

$$z_{\min i} = R_z + T_{\text{деф}} + p + \varepsilon = 280 \text{ мкм};$$

$$d_{\min i-1} = d_{\max i-1} + z_{\min i} = 72 + 0,28 = 72,28 \text{ мм};$$

$$d_{\max i-1} = d_{\min i} + T_d = 72,28 + 0,19 = 72,47 \text{ мм};$$

$$d_{i-1} \text{ прин.} = d_{i-1} = 72,12h11.$$

Определим предельные размеры после обточки правого торца (h13), предварительно определив допуск и расчетный минимальный припуск:

$$T_d = IT13 = 460 \text{ мкм};$$

$$z_{\min i} = R_z + T_{\text{деф}} + p + \varepsilon = 550 \text{ мкм};$$

$$d_{\min i-1} = d_{\max i-1} + z_{\min i} = 72,12 + 0,55 = 72,67 \text{ мм};$$

$$d_{\max i-1} = d_{\min i} + T_d = 72,67 + 0,46 = 73,13 \text{ мм};$$

$$d_{i-1} \text{ прин.} = d_{i-1} = 74h13.$$

Определим предельные размеры после отрезки заготовки (h15), предварительно определив допуск и расчетный минимальный припуск:

$$T_d = IT15 = 1200 \text{ мкм};$$

$$z_{\min i} = R_z + T_{\text{деф}} + p + \varepsilon = 740 \text{ мкм};$$

$$d_{\min i-1} = d_{\max i-1} + z_{\min i} = 74 + 0,74 = 74,74 \text{ мм.}$$

$$d_{\max i-1} = d_{\min i} + T_d = 74,74 + 1,2 = 75,94 \text{ мм};$$

$$d_{i-1} \text{ прин.} = d_{i-1} = 75h15.$$

3. Рассчитаем припуск на размер $\varnothing 14^{+0,18} \text{ мм}$.

Определим предельные размеры после чистовой расточки (H12), предварительно определив допуск и расчетный минимальный припуск:

$$T_d = IT12 = 180 \text{ мкм};$$

$$d_{\max i} = d_{\text{пр}} + T_d = 14 + 0,18 = 14,18 \text{ мм};$$

$$d_{\min i} = d_{\text{пр}} = 14 \text{ мм.}$$

Определим предельные размеры после сверления (H14), предварительно определив допуск и расчетный минимальный припуск:

$$T_d = IT14 = 430 \text{ мкм};$$

$$2 \cdot z_{\min} = 2 \cdot (R_z + T_{\text{деф}} + p + \varepsilon) = 820 \text{ мкм};$$

$$d_{\max i-2} = d_{\min i-1} - 2 \cdot z_{\min i-1} = 14 - 0,82 = 13,18 \text{ мм};$$

$$d_{\min i-2} = d_{\max i-2} - T_d = 13,18 - 0,43 = 12,75 \text{ мм};$$

$$d_{i-1} \text{ прин.} = d_{i-1} = 13H14.$$

Назначим припуски на остальные размеры нормативным методом.

Таблица 1.5 – Припуски на размеры

Размер, мм	Припуск, мм
92 _{-0,87} , чистовое фрезерование	0,25
10 _{-0,36} , чистовое фрезерование	0,7
Ø7 ^{+0,36} , сверление чистовое	0,5
Ø11 ^{+0,43} , зенкование чистовое	2
4,5 ± 0,15, зенкование чистовое	0,7
Ø50 _{-0,74} , точение черновое	1,1
Ø38 ^{+0,62} , расточка черновая	11,55
10 ± 0,21, расточка черновая	0,3
2 ± 0,21, чистовое шлифование	0,1
17 ± 0,21, чистовое шлифование	0,1
18 ± 0,21, чистовое шлифование	0,1
Ø45 ^{+0,62} , чистовая расточка	15,05
Ø32 ^{+0,62} , чистовая расточка	8,55
Ø22 _{-0,52} , чистовая расточка	3,55
Ø42 _{-0,62} , чистовое точение	0,3
Ø24 _{-0,52} , чистовое фрезерование	1
56 _{-0,74} , чистовое фрезерование	1
Ø5 ^{+0,3} , сверление	2
Ø3 ^{+0,3} , электрохимическая	1,5
Ø3 ^{+0,4} , сверление	1
Ø2 ^{+0,25} , сверление	0,5
9 ± 0,18, сверление	1,5
6 ± 0,15, сверление	1
8 ± 0,18, сверление	1,5
28,5 ± 0,26, сверление	3

1.6 Уточнение технологических баз и схемы закрепление заготовки

Точное изготовление детали на металлорежущем станке начинается с правильной ориентации ее относительно координатных осей станка базированием. В данном пункте курсового проектирования необходимо произвести уточнение технологических баз и схем закрепления заготовки.

Операция 005 Заготовительная, Операция 010 Токарная с ЧПУ: заготовка базируется по внешней цилиндрической поверхности. Тиски 7200-0207 ГОСТ 16518-96.

Операция 015 Фрезерная с ЧПУ: заготовка базируется по внешней цилиндрической поверхности и поджимается центром. Патрон 7100–0043-П ГОСТ 2675–80 и Центр А–1–4–У ГОСТ 8742–75.

Операция 025 Токарная с ЧПУ, операция 030 Фрезерная с ЧПУ, операция 040 Фрезерная с ЧПУ: заготовка базируется по внешней цилиндрической поверхности. Патрон 7100–0043 ГОСТ 2675–80.

Операция 045 Фрезерная с ЧПУ, операция 050 Сверлильная с ЧПУ: заготовка базируется по торцу, боковым поверхностям и отверстию. Тиски 7200-0207 ГОСТ 16518-96.

Операция 055 Сверлильная с ЧПУ: заготовка базируется по внешней цилиндрической поверхности, торцу и отверстию в этом торце. Призма 7033-0037 ГОСТ 12195-66.

Операция 065 Сверлильная с ЧПУ: заготовка базируется по внешней цилиндрической поверхности, торцу и отверстию в этом торце. Призмы 7033-0037 ГОСТ 12195-66.

Операция 070 Электрохимическая, операция 075 Внутришлифовальная, операция 080 Плоскошлифовальная: заготовка базируется по внешней цилиндрической поверхности. Патрон 7100–0043 ГОСТ 2675–80.

1.7 Уточнение содержания переходов

Технологический переход – это завешенная часть технологической операции, которая характеризуется постоянством используемого инструмента и поверхностей, образованных обработкой и соединяемых в процессе сборки. Следующий переход начинается, когда изменяется режим резания или сменяется режущий инструмент.

Уточним содержание переходов, ходов и установов для операций с ЧПУ и шлифовальных операций.

Операция 010 Токарная с ЧПУ (Установ А):

- Подрезать торец – 1 переход, 1 рабочий ход;
- Точить наружную поверхность – 1 переход, 23 рабочих ходов;
- Сверление центровочного отверстия – 1 переход, 1 рабочий ход;
- Сверление отверстия – 1 переход, 1 рабочий ход;
- Расточка отверстия – 1 переход, 1 рабочий ход;
- Расточка внутреннего отверстия – 1 переход, 12 рабочих ходов;
- Точить канавку – 1 переход, 1 рабочий ход;
- Точить фаску – 1 переход, 1 рабочий ход;
- Нарезать резьбу – 1 переход, 1 рабочий ход.

Операция 015 Фрезерная с ЧПУ (Установ А):

- Центровать отверстия – 6 переходов, 6 рабочих ходов;
- Сверлить отверстия – 6 переходов, 6 рабочих ходов.

Операция 015 Фрезерная с ЧПУ (Установ Б):

- Центровать отверстия – 7 переходов, 7 рабочих ходов;
- Сверлить отверстия – 7 переходов, 7 рабочих ходов.

Операция 025 Токарная с ЧПУ (Установ А):

- Подрезать торец – 1 переход, 1 рабочий ход;
- Расточить отверстие – 1 переход, 15 рабочих ходов;
- Расточить отверстие – 1 переход, 9 рабочих ходов;
- Точить проточку – 1 переход, 5 рабочих ходов.

Операция 030 Фрезерная с ЧПУ (Установ А):

- Центровать отверстия – 3 перехода, 3 рабочих ходов;
- Сверлить отверстия – 3 перехода, 3 рабочих ходов.

Операция 040 Фрезерная с ЧПУ (Установ А):

- Фрезеровать поверхность – 1 переход, 5 рабочих ходов.

Операция 045 Фрезерная с ЧПУ (Установ А):

- Фрезеровать уступ – 1 переход, 10 рабочих ходов;
- Фрезеровать внешнюю поверхность – 1 переход, 10 рабочих ходов;
- Центровать отверстие – 1 переход, 1 рабочий ход;
- Расточить отверстие – 1 переход, 1 рабочий ход;
- Снять фаску – 1 переход, 1 рабочий ход.

Операция 045 Фрезерная с ЧПУ (Установ Б):

- Фрезеровать уступ – 1 переход, 10 рабочих ходов;
- Фрезеровать внешнюю поверхность – 1 переход, 10 рабочих ходов;

Операция 050 Сверлильная с ЧПУ (Установ А):

- Центровать отверстия – 2 перехода, 2 рабочих ходов;
- Сверлить отверстия – 2 перехода, 2 рабочих ходов.

Операция 055 Сверлильная с ЧПУ (Установ А):

- Центровать отверстия – 2 перехода, 2 рабочих ходов;
- Сверлить отверстия – 2 перехода, 2 рабочих ходов.

Операция 065 Фрезерная с ЧПУ (Установ А):

- Зенковать отверстия – 2 перехода, 2 рабочих хода.

Операция 075 Внутришлифовальная (Установ А):

- Шлифовать внутреннюю поверхность – 1 переход, 1 рабочий ход.

Операция 080 Плоскошлифовальная (Установ А):

- Шлифовать торец – 1 переход, 1 рабочий ход.

1.8 Выбор средств технологического оснащения

Произведем подбор средств технологического и контрольно-измерительного оснащения для материального обеспечения производственного участка.

Таблица 1.6 – Средства технологического оснащения

Операция	Оборудование	Инструмент
005 Заготовительная	Круглопильный отрезной станок 8Г663	Пила 3420-0365 ГОСТ 9769-79; Линейка - 300 ГОСТ 427- 75;
010 Токарная с ЧПУ	Токарный станок 16А20ФЗ	Резцедержатель ГОСТ 17166-71; Патрон 2-30-6,3-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 2-30-14-90 ГОСТ 26539-85; Резец 2102-0023 ГОСТ 18877-73; Сверло 2300-2258 ГОСТ 886-77; Сверло 2300-0086 ГОСТ 886-77; Резец 2141-0201 ГОСТ 18883-73; Резец 2660-0001 1 ГОСТ 18885-73; Резец 2101-0009 ГОСТ 18879-73; Штангенциркуль ШЦ-I- 125-0,05 ГОСТ 166-89; Угломер типа 3-10 ГОСТ 5378-88; Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93.
015 Фрезерная с ЧПУ	Сверлильный станок 2С150ПМФ4	Патрон 2-30-2-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 2-30-5-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 2-30-8-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 2-30-3-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 2-30-10-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 4-1 ГОСТ 15935-88; Сверло 2300-0034 ГОСТ 886-77;

Продолжение таблицы 1.6

		Сверло 2300-6901 ГОСТ 886-77; Сверло 2300-0001 ГОСТ 886-77; Сверло 2300-0015 ГОСТ 886-77; Сверло 2300-6994 ГОСТ 886-77; Сверло 2300-7016 ГОСТ 886-77; Угломер типа 3-10 ГОСТ 5378-88; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89; Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93.
020 Слесарная	Верстак ГОСТ Р 58863-2020	Метчик 2621-2609 ГОСТ 3266-81; Метчик 2621-1513 ГОСТ 3266-81; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89.
025 Токарная с ЧПУ	Токарный станок 16А20ФЗ	Резцедержатель ГОСТ 17166-71; Резец 2112-0101 ГОСТ 18880-73; Резец 2130-0304 ГОСТ 18884-73; Резец 2141-0201 ГОСТ 18883-73; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89; Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93.

Продолжение таблицы 1.6

030 Фрезерная с ЧПУ	Фрезерный станок с ЧПУ Clever C600 Fanuc	Патрон 2-30-2,5-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 4-1 ГОСТ 15935-88; Сверло 2300-6907 ГОСТ 886-77; Сверло 2300-0008 ГОСТ 886-77; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89.
035 Слесарная	Верстак ГОСТ Р 58863-2020	Метчик 2620-1059 ГОСТ 3266-81; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89.
040 Фрезерная с ЧПУ	Фрезерный станок с ЧПУ Clever C600 Fanuc	Патрон 2-30-5-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 2-30-16-90 ГОСТ 26539-85; Фреза 2210-0061 ГОСТ 9304-69; Фреза 5-1-A-1-10-69 ГОСТ 32831—2014; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89; Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93.
045 Фрезерная с ЧПУ	Фрезерный станок с ЧПУ Clever C600 Fanuc	Патрон 2-30-5-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 2-30-16-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 2-30-6-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 2-30-13-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 2-30-14-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 2-30-18-90 ГОСТ 26539-85; Фреза 2210-0061 ГОСТ 9304-69; Фреза 2-1-A-1-70 ГОСТ 32831-2014; Сверло 2300-2255 ГОСТ 886-77;

Продолжение таблицы 1.6

		Сверло 2300-0082 ГОСТ 886-77; Сверло 2300-0086 ГОСТ 886-77; Сверло 2300-0101 ГОСТ 886-77; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89; Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93.
050 Сверлильная с ЧПУ	Сверлильный станок 2С150ПМФ4	Патрон 4-1 ГОСТ 15935-88; Патрон 2-30-3-90 ГОСТ 26539-85; Сверло 2300-6907 ГОСТ 886-77; Сверло 2300-0015 ГОСТ 886-77; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89.
055 Сверлильная с ЧПУ	Сверлильный станок 2С150ПМФ4	Патрон 2-30-6,3-90 ГОСТ 26539-85; Патрон 2-30-7-90 ГОСТ 26539-85; Сверло 2300-2255 ГОСТ 886-77; Сверло 2300-6983 ГОСТ 886-77; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89.
060 Слесарная	Верстак ГОСТ Р 58863-2020	Метчик 2620-1089 ГОСТ 3266-81; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89.

Продолжение таблицы 1.6

065 Фрезерная с ЧПУ	Фрезерный станок с ЧПУ Clever C600 Fanuc	Патрон 2-30-2-90 ГОСТ 26539-85; Зенкер 2320-2508 ГОСТ 21544-76; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89; Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93.
070 Электрохимическая	Электрохимический станок ЭХФ-А1	Патрон 2-30-2-90 ГОСТ 26539-85; Электрод МЗ-1-А-80; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89. Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93.
075 Внутришлифовальная	Внутришлифовальный станок 3К225А	Круг 5 10х6х4 25А F60 О 6 V 35 м/с 3 кл. ГОСТ Р 52781-2007; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Образцы шероховатости 1,25 ШЦ ГОСТ 9378-93.
080 Плоскошлифовальная	Плоскошлифовальный станок ЛШ-1545	Круг 5 80х63х20 25А F40 О 6 V 50 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89; Образцы шероховатости 1,25 ШЦ ГОСТ 9378-93.
085 Контрольная	Стол СД 3702.09	Образцы шероховатости ГОСТ 9378-93; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ166-89.
090 Промывочная	Моечная машина АМ500 Т	Раствор по ТТП 01279-00001
095 Консервация	Стол упаковочный	Парафинированная бумага ГОСТ 9569-79; Технический вазелин ГОСТ 782-59

1.9 Выбор и расчет режимов резания

Цель обработки резанием – получение деталей заданных форм и размеров. С геометрических позиций задача обработки сводится к получению с заданной точностью поверхностей того или иного вида.

Режимы обработки оказывают влияние на показатели производства как технические, так и экономические. В связи с этим расчет режимов резания является одной из самых массовых задач в машиностроении.

- Рассчитаем режимы резания на операции 010 Токарная с ЧПУ.

Расчет режимов резания для подрезания торца 74 мм.

1) Глубина резания: $t = 1$ мм.

2) Подача: $s = 0,1 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$;

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $T = 30$ мин.; $C_v = 350$; $x = 0,15$; $y = 0,2$; $m = 0,2$.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{Пv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки, $K_{Иv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания, $K_{Пv} = 1$ – коэффициент, учитывающий состояние поверхности.

$$v = \frac{350}{30^{0,2} \cdot 1^{0,15} \cdot 0,1^{0,2}} \cdot 1 \approx 280 \frac{\text{м}}{\text{мин}};$$

4) Количество оборотов:

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi \cdot D} = \frac{280 \cdot 1000}{\pi \cdot 95} \approx 930 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Расчет режимов резания для точения наружной поверхности $\varnothing 50$ мм.

1) Глубина резания: $t = 2$ мм.

2) Подача: $s = 0,1 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$;

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $T = 30$ мин.; $C_v = 350$; $x = 0,15$; $y = 0,2$; $m = 0,2$.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{Пv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на
скорость резания, $K_{Пv} = 1$ – коэффициент, учитывающий состояние
поверхности.

$$v = \frac{350}{30^{0,2} \cdot 2^{0,15} \cdot 0,1^{0,2}} \cdot 1 \approx 250 \frac{\text{м}}{\text{мин}};$$

4) Количество оборотов:

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi \cdot D} = \frac{250 \cdot 1000}{\pi \cdot 95} \approx 800 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Расчет режимов резания для сверления центровочного отверстия $\varnothing 6,3$ мм.

1) Глубина резания: $t = 3,15$ мм;

2) Подача: $s = 0,15 \frac{\text{мм}}{\text{об}};$

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot s^y} \cdot K_v,$$

где $C_v = 7$, $q = 0,4$, $y = 0,7$, $m = 0,2$.

Примем стойкость инструмента $T = 25$ мин.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{lv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на
скорость резания, $K_{lv} = 1$ – поправочный коэффициент на скорость резания при
сверлении, учитывающий глубину обрабатываемого отверстия.

$$K_v = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$$v = \frac{7 \cdot 6,3^{0,4}}{15^{0,2} \cdot 0,15^{0,7}} \cdot 1 = 32,1 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 32,1}{\pi \cdot 6,3} = 1600 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

Расчет режимов резания для сверления сквозного отверстия $\varnothing 14$ мм.

1) Глубина резания: $t = 3,85$ мм;

2) Подача: $s = 0,25 \frac{\text{мм}}{\text{об}};$

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} \cdot K_v,$$

где $C_v = 16,2$, $q = 0,4$, $x = 0,2$, $y = 0,5$, $m = 0,2$.

Примем стойкость инструмента $T = 25$ мин.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{lv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания, $K_{lv} = 1$ – поправочный коэффициент на скорость резания при сверлении, учитывающий глубину обрабатываемого отверстия.

$$K_v = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$$v = \frac{16,2 \cdot 14^{0,4}}{25^{0,2} \cdot 3,85^{0,2} \cdot 0,25^{0,7}} \cdot 1 = 49,3 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 49,3}{\pi \cdot 14} = 1120 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

Расчет режимов резания для растачивания отверстия $\varnothing 14,9$ мм.

1) Глубина резания: $t = 0,45$ мм.

2) Подача: $s = 0,1 \frac{\text{мм}}{\text{об}};$

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $T = 30$ мин.; $C_v = 22,7$; $y = 0,5$; $m = 0,3$.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{Пv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания, $K_{Пv} = 1$ – коэффициент, учитывающий состояние поверхности.

$$v = \frac{22,7}{30^{0,3} \cdot 0,45 \cdot 0,1^{0,5}} \cdot 1 \approx 57,5 \frac{\text{м}}{\text{мин}};$$

4) Количество оборотов:

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi \cdot D} = \frac{57,5 \cdot 1000}{\pi \cdot 14,9} \approx 1200 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Расчет режимов резания для растачивания внутренней поверхности $\varnothing 38$ мм.

1) Глубина резания: $t = 1$ мм.

2) Подача: $s = 0,4 \frac{\text{мм}}{\text{об}};$

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $T = 30$ мин.; $C_v = 290$; $x = 0,15$; $y = 0,35$; $m = 0,2$.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{Пv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки, $K_{Иv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания, $K_{Пv} = 1$ – коэффициент, учитывающий состояние поверхности.

$$v = \frac{290}{30^{0,2} \cdot 1^{0,15} \cdot 0,4^{0,35}} \cdot 1 \approx 200 \frac{\text{м}}{\text{мин}};$$

4) Количество оборотов:

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi \cdot D} = \frac{200 \cdot 1000}{\pi \cdot 14,9} \approx 4000 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Расчет режимов резания для точения канавки.

1) Глубина резания: $t = 1,5$ мм.

2) Подача: $s = 0,3 \frac{\text{мм}}{\text{об}};$

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $T = 30$ мин.; $C_v = 350$; $x = 0,15$; $y = 0,2$; $m = 0,2$.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{Пv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ - коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на
 скорость резания, $K_{Пv} = 1$ – коэффициент, учитывающий состояние
 поверхности.

$$v = \frac{350}{30^{0,2} \cdot 1,5^{0,15} \cdot 0,3^{0,2}} \cdot 1 \approx 210 \frac{\text{м}}{\text{мин}};$$

4) Количество оборотов:

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi \cdot D} = \frac{210 \cdot 1000}{\pi \cdot 42} \approx 1600 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Расчет режимов резания для точения фаски.

1) Глубина резания: $t = 1,6$ мм.

2) Подача: $s = 0,1 \frac{\text{мм}}{\text{об}};$

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $T = 30$ мин.; $C_v = 350$; $x = 0,15$; $y = 0,2$; $m = 0,2$.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{Пv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ - коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на
 скорость резания, $K_{Пv} = 1$ – коэффициент, учитывающий состояние
 поверхности.

$$v = \frac{350}{30^{0,2} \cdot 1,5^{0,15} \cdot 0,1^{0,2}} \cdot 1 \approx 260 \frac{\text{м}}{\text{мин}};$$

4) Количество оборотов:

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi \cdot D} = \frac{260 \cdot 1000}{\pi \cdot 46} \approx 1800 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Расчет режимов резания для нарезания резьбы М45х1,5.

1) Подача: $s = 1,5 \frac{\text{мм}}{\text{об}};$

2) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v \cdot i^x}{T^m \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $T = 70$ мин.; $C_v = 244$; $x = 0,23$; $y = 0,3$; $m = 0,2$.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{Cv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на
скорость резания, $K_{Cv} = 0,75$ – коэффициент, учитывающий способ нарезания
резьбы.

$$v = \frac{244 \cdot 3^{0,23}}{70^{0,2} \cdot 1,5^{0,3}} \cdot 0,75 \approx 85 \frac{\text{м}}{\text{мин}};$$

3) Количество оборотов:

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi \cdot D} = \frac{85 \cdot 1000}{\pi \cdot 45} \approx 600 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

- Рассчитаем режимы резания на операции 015 Фрезерная с ЧПУ.

Расчет режимов резания для сверления центровочного отверстия $\varnothing 1$ мм.

1) Глубина резания: $t = 0,5$ мм;

2) Подача: $s = 0,1 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$;

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot s^y} \cdot K_v,$$

где $C_v = 7$, $q = 0,4$, $y = 0,7$, $m = 0,2$.

Примем стойкость инструмента $T = 15$ мин.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{lv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания, $K_{lv} = 1$ – поправочный коэффициент на скорость резания при сверлении, учитывающий глубину обрабатываемого отверстия.

$$K_v = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$$v = \frac{7 \cdot 1,06^{0,4}}{15^{0,2} \cdot 0,1^{0,7}} \cdot 1 = 20,9 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 20,9}{\pi \cdot 1} = 3000 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

Расчет режимов резания для сверления отверстия $\varnothing 2$ мм.

1) Глубина резания: $t = 1$ мм;

2) Подача: $s = 0,1 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$;

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $C_v = 7$, $q = 0,4$, $y = 0,7$, $m = 0,2$.

Примем стойкость инструмента $T = 15$ мин.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{lv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на

скорость резания, $K_{lv} = 1$ - поправочный коэффициент на скорость резания при сверлении, учитывающий глубину обрабатываемого отверстия.

$$K_v = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$$v = \frac{7 \cdot 2^{0,4}}{15^{0,2} \cdot 0,1^{0,7}} \cdot 1 = 26,93 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 26,93}{\pi \cdot 2} = 4286 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

Расчет режимов резания для сверления отверстия $\varnothing 8$ мм.

1) Глубина резания: $t = 4$ мм;

2) Подача: $s = 0,2 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$;

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $C_v = 7$, $q = 0,4$, $y = 0,7$, $m = 0,2$.

Примем стойкость инструмента $T = 15$ мин.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{lv} \cdot K_v$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки, $K_{lv} = 1$ - коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания, $K_{lv} = 1$ - поправочный коэффициент на скорость резания при сверлении, учитывающий глубину обрабатываемого отверстия.

$$K_v = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$$v = \frac{7 \cdot 8^{0,4}}{15^{0,2} \cdot 0,2^{0,7}} \cdot 1 = 28,87 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 28,87}{\pi \cdot 8} = 1148,7 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

Расчет режимов резания для сверления отверстия $\varnothing 3$ мм.

1) Глубина резания: $t = 1,5$ мм;

2) Подача: $s = 0,1 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$;

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $C_v = 7, q = 0,4, y = 0,7, m = 0,2$.

Примем стойкость инструмента $T = 15$ мин.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{lv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ - коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания, $K_{lv} = 1$ - поправочный коэффициент на скорость резания при сверлении, учитывающий глубину обрабатываемого отверстия.

$$K_v = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$$v = \frac{7 \cdot 3^{0,4}}{15^{0,2} \cdot 0,15^{0,7}} \cdot 1 = 23,85 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 23,85}{\pi \cdot 3} = 2530,56 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

Расчет режимов резания для сверления отверстия $\varnothing 10$ мм.

1) Глубина резания: $t = 5$ мм;

2) Подача: $s = 0,25 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$;

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $C_v = 9,8, q = 0,4, y = 0,5, m = 0,2$.

Примем стойкость инструмента $T = 15$ мин.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{lv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ - коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания, $K_{lv} = 1$ - поправочный коэффициент на скорость резания при сверлении, учитывающий глубину обрабатываемого отверстия.

$$K_v = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$$v = \frac{9,8 \cdot 10^{0,4}}{15^{0,2} \cdot 0,25^{0,5}} \cdot 1 = 28,64 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 28,64}{\pi \cdot 10} = 911,64 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

- Рассчитаем режимы резания для операции 025 Токарная с ЧПУ.

Рассчитаем режимы резания для подрезки торца 72,1 мм.

1) Глубина резания: $t = 0,95$ мм.

2) Подача: $s = 0,2 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$;

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $T = 30$ мин.; $C_v = 350$; $x = 0,15$; $y = 0,2$; $m = 0,2$.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{Пv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на
скорость резания, $K_{Пv} = 1$ – коэффициент, учитывающий состояние
поверхности.

$$v = \frac{350}{30^{0,2} \cdot 0,95^{0,15} \cdot 0,2^{0,2}} \cdot 1 \approx 240 \frac{\text{м}}{\text{мин}};$$

4) Количество оборотов:

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi \cdot D} = \frac{240 \cdot 1000}{\pi \cdot 95} \approx 800 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Расчет режимов резания для растачивания внутренней поверхности
 $\varnothing 45$ мм.

1) Глубина резания: $t = 1$ мм.

2) Подача: $s = 0,1 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$;

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $T = 30$ мин.; $C_v = 22,7$; $y = 0,5$; $m = 0,3$.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{Пv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на
скорость резания, $K_{Пv} = 1$ – коэффициент, учитывающий состояние
поверхности.

$$v = \frac{22,7}{30^{0,3} \cdot 1 \cdot 0,1^{0,5}} \cdot 1 \approx 25,9 \frac{\text{м}}{\text{мин}};$$

4) Количество оборотов:

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi \cdot D} = \frac{25,9 \cdot 1000}{\pi \cdot 45} \approx 200 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Расчет режимов резания для растачивания внутренней поверхности $\varnothing 32$ мм.

1) Глубина резания: $t = 1$ мм.

2) Подача: $s = 0,1 \frac{\text{мм}}{\text{об}};$

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $T = 30$ мин.; $C_v = 22,7$; $y = 0,5$; $m = 0,3$.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{Пv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки, $K_{Иv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания, $K_{Пv} = 1$ – коэффициент, учитывающий состояние поверхности.

$$v = \frac{22,7}{30^{0,3} \cdot 1 \cdot 0,1^{0,5}} \cdot 1 \approx 25,9 \frac{\text{м}}{\text{мин}};$$

4) Количество оборотов:

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi \cdot D} = \frac{25,9 \cdot 1000}{\pi \cdot 45} \approx 200 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Расчет режимов резания для точения проточки.

1) Глубина резания: $t = 1$ мм.

2) Подача: $s = 0,1 \frac{\text{мм}}{\text{об}};$

3) Скорость резания:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t \cdot s^y} \cdot K_v$$

где $T = 30$ мин.; $C_v = 22,7$; $y = 0,5$; $m = 0,3$.

Коэффициент $K_v = K_{Mv} \cdot K_{Иv} \cdot K_{Пv}$, где

$K_{Mv} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки,
 $K_{Иv} = 1$ - коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на
 скорость резания, $K_{Пv} = 1$ – коэффициент, учитывающий состояние
 поверхности.

$$v = \frac{22,7}{30^{0,3} \cdot 1 \cdot 0,1^{0,5}} \cdot 1 \approx 25,9 \frac{\text{м}}{\text{мин}};$$

4) Количество оборотов:

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi \cdot D} = \frac{25,9 \cdot 1000}{\pi \cdot 45} \approx 200 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Для остальных операций составим таблицу, где будут указаны все режимы
 резания.

Таблица 1.7 – Режимы резания

Операция	Переходы	$v, \frac{\text{м}}{\text{мин}}$	$n, \frac{\text{об}}{\text{мин}}$	$s, \frac{\text{мм}}{\text{об}}$	$t, \text{мм}$
005 Заготовительная	1. Отрезать пруток.	48	50	0,2	-
010 Токарная с ЧПУ	1. Подрезать торец.	280	930	0,1	1
	2. Точить наружный диаметр.	250	800	0,1	2
	3. Центровать отв. Ø6 мм.	32,1	1600	0,15	3,15
	4. Сверлить сквозное отв. Ø14 мм.	49,3	1120	0,25	3,85
	5. Расточить отв. Ø14,9 мм.	57,5	1200	0,1	0,45
	6. Расточить отв. Ø38 мм.	200	4000	0,4	1
	7. Точить канавку	210	1600	0,3	1,5
	8. Точить фаску	260	1800	0,1	1,6
	9. Нарезать резьбу	85	600	1,5	1
015 Фрезерная с ЧПУ		10,5	1000	0,014	0,5
		12,6	800	0,065	2
	1. Центровать отв. Ø1 мм.	10,1	400	0,275	0,5
	2. Сверлить отв. Ø5 мм.	20,9	3000	0,1	0,5
	3. Снять фаски	26,9	3000	0,1	0,5
	4. Центровать отв. Ø1 мм.	3	1200	0,2	2
	5. Сверлить отв. Ø2 мм.	28,8	3000	0,1	0,5
	6. Сверлить отв. Ø8 мм.	7	2500	0,1	1
	7. Центровать отв. Ø1 мм.	20,9	900	0,25	3,5
	8. Сверлить отв. Ø3 мм.	23,8			
	9. Сверлить отв. Ø10 мм.	5			
		28,6			
		4			

Продолжение таблицы 1.7

025 Токарная с ЧПУ	1. Подрезать торец	240	800	0,2	0,95
	2. Расточить отв. Ø45 мм.	25,9	200	0,1	1
	3. Расточить отв. Ø32 мм	25,9	200	0,1	1
	4. Расточить отв. Ø22 мм.	25,9	200	0,1	1
030 Фрезерная с ЧПУ	1. Центровать отв. Ø1,6 мм.	10,5	1000	0,014	0,8
	2. Сверлить отв. Ø2,5 мм.	22,6	400	0,1	0,75
040 Фрезерная с ЧПУ	1. Фрезеровать поверхность.	25,1	200	0,114	2
	2. Фрезеровать поверхность.	19,8	630	0,042	2
045 Фрезерная с ЧПУ	1. Фрезеровать уступ.	15,7	125	0,2	2
	2. Фрезеровать поверхность.	23,6	250	0,13	1
	3. Центровать отв. Ø6.	33,2	800	0,5	3
	4. Сверлить сквозное отв. Ø13 мм.	6,5	160	0,198	3,5
	5. Рассверлить отв. Ø14 мм.	13,9	315	0,457	0,5
	6. Снять фаску.	14,1	250	0,392	1,5
050 Сверлильная с ЧПУ	1. Центровать отв. Ø1,6 мм.	10,5	1000	0,014	0,8
	2. Сверлить сквозные отв. Ø3 мм.	4,7	500	0,1	0,7
055 Сверлильная с ЧПУ	1. Центровать отв. Ø6 мм.	33,2	800	0,5	3
	2. Сверлить сквозные отв. Ø7 мм.	11	500	0,2	0,5
060 Фрезерная с ЧПУ	1. Зенковать отв.	13,8	400	0,252	2
075 Внутришлифовальная	1. Шлифовать отв.				
080 Плоскошлифовальная	1. Шлифовать торец				

1.10 Нормирование технологических переходов

Проведем расчет норм времени операции 065 Фрезерная с ЧПУ.

Определим для начала составляющие вспомогательного времени операции.

Время установки детали – 2,53 мин.

Время снятия детали – 1,69 мин.

Обработка отверстия совершается за один проход фрезой. Время закрепления фрезы в патроне – 1,81 мин.

Время проверки инструмента – 0,8 мин.

Рассчитаем вспомогательное время:

$$t_{\text{в}} = 2,53 + 1,69 + 1,81 + 0,8 = 6,83.$$

Определим составляющие основного времени операции.

Обрабатываются 2 отверстия диаметром 11 мм, длиной 4,5 мм фрезой 11 мм. Зная эти данные определим основное время.

$$t_o = \frac{l}{s} = \frac{9}{1} = 9 \text{ мин.}$$

Время, затрачиваемое на обслуживание рабочего места, $A_{обс}$ и время, затрачиваемое на отдых личные нужды, $A_{орг}$ составляют 4% от оперативного времени.

Определим норму штучного времени:

$$t_{шт} = (t_b + t_o) \cdot \left(1 + \frac{A_{обс} + A_{орг}}{100}\right) = (6,83 + 9) \cdot \left(1 + \frac{0,71 + 0,71}{100}\right) = 16 \text{ мин.}$$

Для наглядности норм времени составим таблицы, где эти данные будут указаны для всех операций технологического процесса.

Таблица 1.8 – Нормы времени

№	Содержание операции	Время, мин
005	Заготовительная	
	1. Подготовительно-заключительное время	12
	2. Вспомогательное время	1,58
	3. Основное время	0,92
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	2,32
	5. Норма штучного времени	2,5
010	Токарная с ЧПУ	
	1. Подготовительно-заключительное время	12
	2. Вспомогательное время	1,63
	3. Основное время	8,97
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	2,01
	5. Норма штучного времени	10,6
015	Фрезерная с ЧПУ	
	1. Подготовительно-заключительное время	5,6
	2. Вспомогательное время	3,91
	3. Основное время	11,08
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	5
	5. Норма штучного времени	14,99
020	Слесарная	
	1. Подготовительно-заключительное время	2,5
	2. Вспомогательное время	1,96
	3. Основное время	7,85
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	5
	5. Норма штучного времени	9,81

Продолжение таблицы 1.8

025	Токарная с ЧПУ	
	1. Подготовительно-заключительное время	4,1
	2. Вспомогательное время	4,21
	3. Основное время	13,49
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	5
	5. Норма штучного времени	17,7
030	Фрезерная с ЧПУ	
	1. Подготовительно-заключительное время	2,5
	2. Вспомогательное время	1,28
	3. Основное время	0,78
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	2,06
	5. Норма штучного времени	2,06
035	Слесарная	
	1. Подготовительно-заключительное время	3
	2. Вспомогательное время	1,25
	3. Основное время	2,86
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	3
	5. Норма штучного времени	4,11
040	Фрезерная с ЧПУ	
	1. Подготовительно-заключительное время	3,2
	2. Вспомогательное время	1,34
	3. Основное время	9,23
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	4,28
	5. Норма штучного времени	10,57
045	Фрезерная с ЧПУ	
	1. Подготовительно-заключительное время	7,4
	2. Вспомогательное время	5,62
	3. Основное время	34,28
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	11
	5. Норма штучного времени	39,9
050	Сверлильную с ЧПУ	
	1. Подготовительно-заключительное время	4
	2. Вспомогательное время	4,32
	3. Основное время	0,9
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	1,96
	5. Норма штучного времени	5,22

Продолжение таблицы 1.8

055	Сверлильная с ЧПУ	
	1. Подготовительно-заключительное время	3,67
	2. Вспомогательное время	2,89
	3. Основное время	1,38
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	3,1
	5. Норма штучного времени	4,27
060	Слесарная	
	1. Подготовительно-заключительное время	3,4
	2. Вспомогательное время	1,75
	3. Основное время	1,54
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	1,76
	5. Норма штучного времени	3,29
065	Фрезерная с ЧПУ	
	1. Подготовительно-заключительное время	3,8
	2. Вспомогательное время	6,83
	3. Основное время	9
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	1,42
	5. Норма штучного времени	16
070	Электрохимическая	
	1. Подготовительно-заключительное время	6
	2. Вспомогательное время	3,72
	3. Основное время	1,85
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	0,48
	5. Норма штучного времени	5,57
075	Внутришлифовальная	
	1. Подготовительно-заключительное время	5
	2. Вспомогательное время	3,91
	3. Основное время	3,67
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	1,87
	5. Норма штучного времени	7,58
080	Плоскошлифовальная	
	1. Подготовительно-заключительное время	5
	2. Вспомогательное время	3,49
	3. Основное время	2,84
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	0,9
	5. Норма штучного времени	6,33
085	Контрольная	
	1. Подготовительно-заключительное время	15
	2. Вспомогательное время	7
	3. Основное время	20
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	6,9
	5. Норма штучного времени	27

Продолжение таблицы 1.8

090	Промывочная	
	1. Подготовительно-заключительное время	7,8
	2. Вспомогательное время	3,26
	3. Основное время	20
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	5
	5. Норма штучного времени	23,26
095	Консервация	
	1. Подготовительно-заключительное время	5
	2. Вспомогательное время	2,48
	3. Основное время	8,47
	4. Время на обслуживание рабочего места, отдых	3,01
	5. Норма штучного времени	10,95

1.11 Размерный анализ технологического процесса

Размерный анализ технологического процесса производится для того, чтобы дать гарантию точности выполнения всех получаемых размеров и допусков расположения.

Построим размерную схему технологического процесса изготовления детали «Корпус».

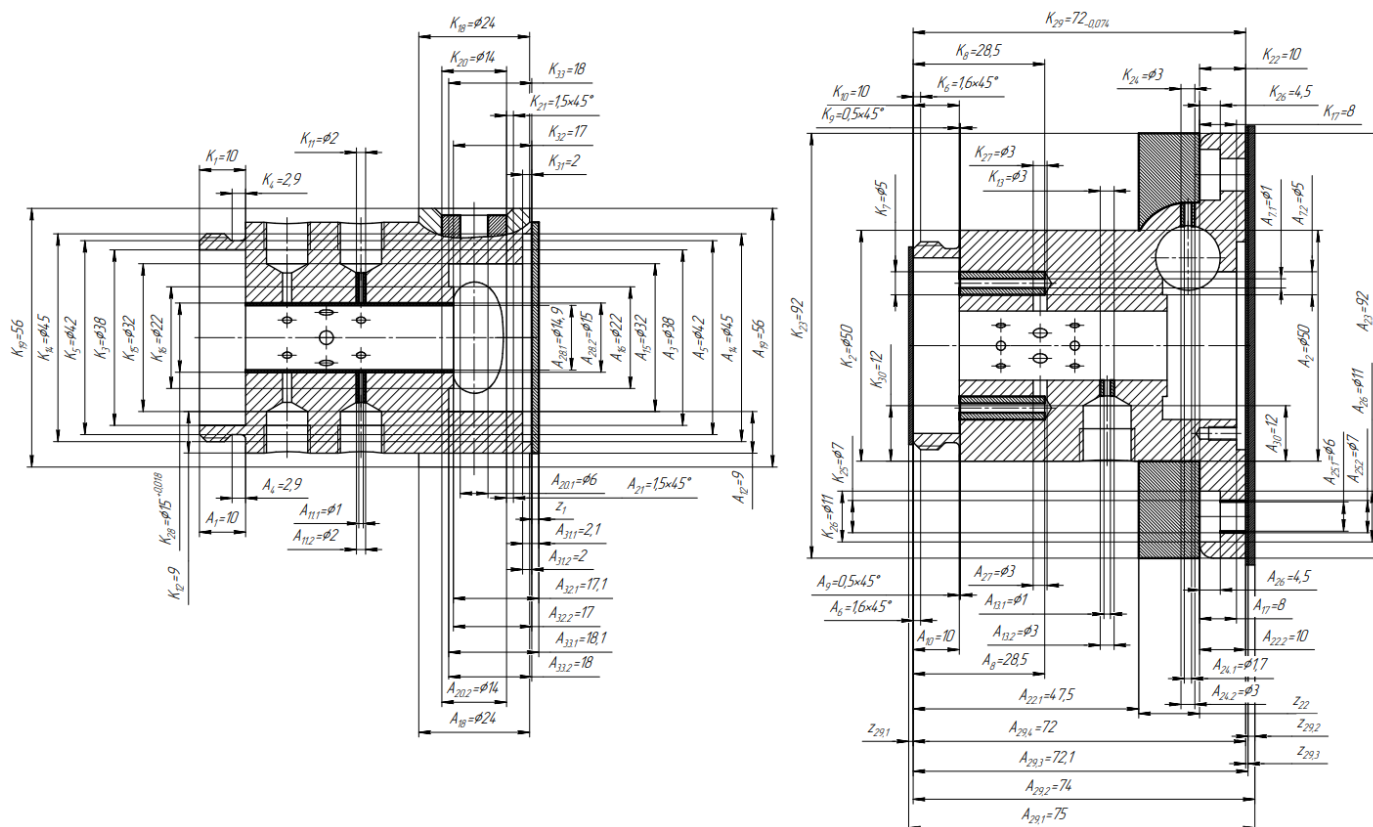


Рисунок 1.2 – Размерная схема технологического анализа

Большинство конструкторских размеров выполняются за один переход, поэтому основная часть технологических размеров совпадает с конструкторскими размерами, поэтому будет произведен расчет только припусков и конструкторских размеров, которые получаются за несколько переходов.

По составленной схеме составим уравнения припусков и рассчитаем их.

$$z_{29.1} = A_{29.1} - A_{29.2} = 75_{-1,2} - 74_{-0,46} = 1_{-1,2}^{+0,46} \text{ мм.}$$

$$z_{29.2} = A_{29.2} - A_{29.3} = 74_{-0,46} - 72,1_{-0,19} = 1,9_{-0,46}^{+0,19} \text{ мм.}$$

$$z_{29.3} = A_{29.3} - A_{29.4} = 72,1_{-0,19} - 72_{-0,074} = 0,1_{-0,19}^{+0,074} \text{ мм.}$$

$$z_{22} = A_{29.4} - A_{22.1} - A_{22.2} = 72_{-0,074} - 47,5_{-0,52} - 10_{-0,36} = 14,5_{-0,074}^{+0,88} \text{ мм.}$$

$$z_1 = A_{32.1} - A_{32.2} = 17,1 \pm 0,21 - 17 \pm 0,21 = 0,1 \pm 0,42 \text{ мм.}$$

Рассчитаем припуски на диаметральные размеры:

На диаметр центрального сквозного отверстия $\varnothing 15$ мм:

$$z = \frac{15^{+0,018} - 14,9^{+0,43}}{2} = 0,05_{-0,43}^{+0,018} \text{ мм.}$$

На центральное глухое отверстие $\varnothing 38$ мм:

$$z = \frac{38^{+0,62} - 14,9^{+0,43}}{2} = 11,55_{-0,43}^{+0,62} \text{ мм}$$

На глухие отверстия $\varnothing 5$ мм:

$$z = \frac{5^{+0,3} - 1^{+0,25}}{2} = 2_{-0,25}^{+0,3} \text{ мм.}$$

На отверстия в боковой поверхности $\varnothing 2$ мм:

$$z = \frac{2^{+0,25} - 1^{+0,25}}{2} = 0,5 \pm 0,25 \text{ мм.}$$

На отверстия в боковой поверхности $\varnothing 8$ мм:

$$z = \frac{8^{+0,2} - 2^{+0,25}}{2} = 3_{-0,25}^{+0,2} \text{ мм.}$$

На отверстие в основании $\varnothing 45$:

$$z = \frac{45^{+0,62} - 14,9^{+0,43}}{2} = 15,05_{-0,43}^{+0,62} \text{ мм.}$$

На отверстие в основании $\varnothing 22$:

$$z = \frac{22^{+0,052} - 14,9^{+0,43}}{2} = 3,55^{+0,52}_{-0,43} \text{ мм.}$$

На отверстие в основании Ø32:

$$z = \frac{32^{+0,62} - 22_{-0,52}}{2} = 5^{+1,14} \text{ мм.}$$

На отверстие под крепление в основании Ø2,5:

$$z = \frac{2,5^{+0,25} - 1^{+0,25}}{2} = 0,75 \pm 0,25 \text{ мм.}$$

На отверстие под крепление на боковой поверхности Ø3:

$$z = \frac{3^{+0,3} - 1^{+0,25}}{2} = 1^{+0,3}_{-0,25} \text{ мм.}$$

На отверстие в боковой поверхности Ø14:

$$z = \frac{14^{+0,43} - 13^{+0,43}}{2} = 0,5 \pm 0,43 \text{ мм.}$$

На отверстие в основании под крепление Ø7:

$$z = \frac{7^{+0,36} - 6,3^{+0,36}}{2} = 0,35 \pm 0,36 \text{ мм.}$$

На отверстие в основании под крепление Ø11:

$$z = \frac{11^{+0,43} - 7^{+0,36}}{2} = 2^{+0,46}_{-0,36} \text{ мм.}$$

1.12 Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ

Необходимо разработать управляющую программу для размерной обработки детали на станках с ЧПУ, данные которой будут считываться числовым управляющим устройством – УЧПУ.

Сама управляющая программа представляет собой маршрутную технологию, записанную на носителе (цифровом, перфокарте, перфоленте и др.) в закодированном виде к обрабатываемой детали.

Процесс разработки управляющей программы начинается с построения 3D-модели детали в CAD/CAM-системе. На основании 3D-модели проектируется управляющая программа и получается технологический документ – карта наладки станка с ЧПУ.

Разработка УП произведена с помощью CAM – системы SprutCAM 16.

В нашем случае необходимо разработать управляющие программы для операций, которые используют станки с ЧПУ.

1.13 Техничко–экономические показатели технологического показателя

В данном подразделе проведем расчет себестоимости одной единицы продукции. Определим технологическую себестоимость, включая в расчет стоимость заготовки и расчет заработных плат рабочих.

Вычислим цену заготовки:

$$Ц_{\text{заг}} = g_{\text{м}} \cdot Ц_{\text{м}} \cdot k_{\text{т-з}},$$

где $g_{\text{м}}$ - норма расхода материала на одну деталь, $g_{\text{м}} = 4,15 \frac{\text{кг}}{\text{шт}}$;

$Ц_{\text{м}}$ - действующая оптовая цена единицы массы материала, $Ц_{\text{м}} = 41 \frac{\text{руб}}{\text{кг}}$;

$k_{\text{т-з}}$ - коэффициент транспортно-заготовительных расходов при приобретении материалов, $k_{\text{т-з}} = 1,06$.

$$Ц_{\text{заг}} = 4,15 \cdot 41 \cdot 1,06 = 180,4 \frac{\text{руб}}{\text{шт}}.$$

Произведем расчет заработной платы рабочих относительно производства одной детали. Сумма работ представлена в таблице 7.

Таблица 1.9 – Заработная плата производственных рабочих

Профессия	Стоимость работы, $\frac{\text{руб}}{\text{час}}$	Время занятости на рабочем месте, мин	Заработная плата, $\frac{\text{руб}}{\text{шт}}$
Заготовщик	160	2,01	5,36
Оператор токарного станка с ЧПУ	350	9,09	53,1
Оператор фрезерного станка с ЧПУ	350	1,48	8,63
Сверловщик	200	8,67	28,9
Слесарь	120	8,5	17
Оператор токарного станка с ЧПУ	350	5,31	30,98
Оператор фрезерного станка с ЧПУ	350	0,95	5,54
Слесарь	120	1,23	2,46
Оператор фрезерного станка с ЧПУ	350	9,67	56,41
Оператор фрезерного станка с ЧПУ	350	37,68	219,8
Оператор сверлильного станка с ЧПУ	330	2,69	14,8
Слесарь	120	0,78	1,56
Оператор фрезерного станка с ЧПУ	350	0,43	2,51

Продолжение таблицы 1.9

Термист	330	1,56	8,58
Оператор внутришлифовального станка	330	1,75	9,63
Оператор плоскошлифовального станка	330	2,89	15,9
Контролер	300	4	20
Мойщик-сушильщик	120	10	20
Упаковщик	200	2,54	8,47
Итого:			529,63

1.14 Проектирование приспособления

В ходе разработки технологического маршрута изготовления детали, появилась возможность облегчить процесс изготовления отверстий в операции 20 за счет универсальной делительной головки. Для этого необходимо будет подобрать шаговый двигатель.

Кинематическая схема механизма дает представление рабочему о том, какие основные элементы находятся внутри него и как они между собой взаимодействуют. Поэтому для изображения кинематическую схему делительной головки.

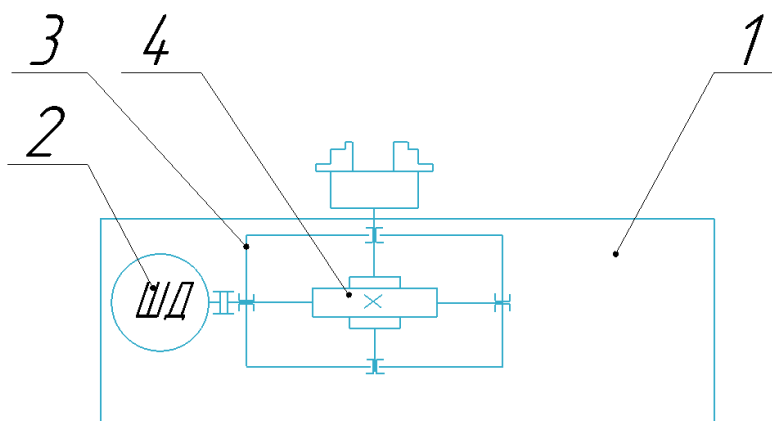


Рисунок 1.3 – Кинематическая схема (1 – стол; 2 – привод шпинделя; 3 – корпус; 4 - червячная передача; не указаны подшипники качения и скольжения)

Шпиндель делительной головки вращается вокруг своей оси за счет левого шагового двигателя через червячную передачу, который задает вращение на определенный угол. В качестве двигателя выберем шаговый двигателя типа 86HS78-4004A14-B35. Данный двигатель имеет минимальный угловой шаг $1,8^\circ$, момент удержания $35,7 \text{ кгс} \cdot \text{см}$, имеет вес всего около 2 кг и имеет габариты $86 \times 86 \times 78 \text{ мм}$.

От усилия зажима заготовки зависит то, насколько надежно она закреплена в приспособление, соосность осей вращения заготовки и шпинделя, посредством чего будет так же зависеть точность размеров, качество поверхности и т.д.

В операциях, которые подвержены автоматизации, используется трехкулачковый патрон, на котором будет рассчитано усилия зажима заготовки. Настроим схему, на которой покажем силы и моменты, которые действуют на заготовку от сверла и от кулачков.

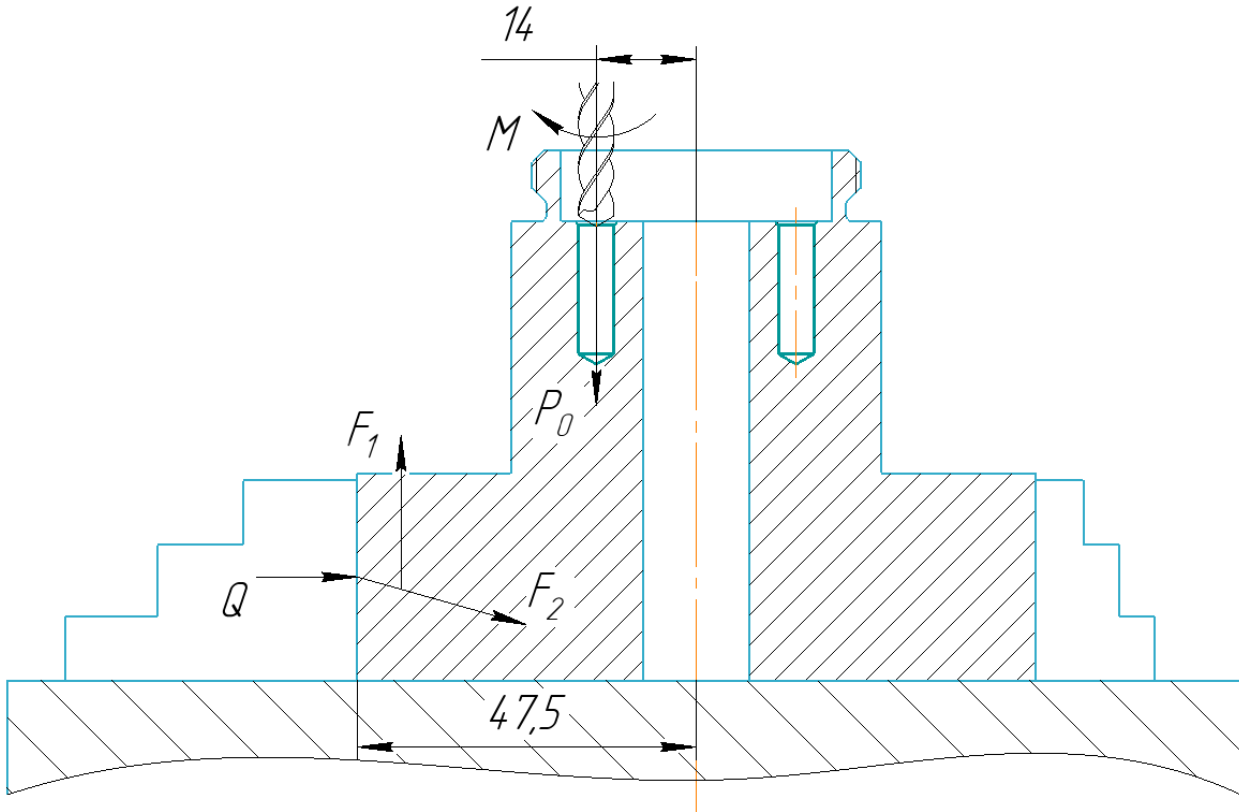


Рисунок 1.4 – Схема сил, действующих на заготовку

Составим уравнение сил, действующих на заготовку:

$$3 \cdot F_1 = 3 \cdot f_1 \cdot Q = K \cdot P_0;$$

$$\text{откуда } Q = \frac{K \cdot P_0}{3 \cdot f_1}.$$

Составим уравнение моментов:

$$3 \cdot F_2 \cdot r = 3 \cdot f_2 \cdot Q \cdot r = K \cdot M \cdot a;$$

$$\text{откуда } Q = \frac{K \cdot M \cdot a}{3 \cdot f_2 \cdot r}$$

Определим недостающие коэффициенты: K – коэффициент надежности закрепления, $f_1 = 0,25$ – коэффициент трения при перемещении в кулачках, $f_2 = 0,35$ – коэффициент трения при проворачивании.

$$K = K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6, \text{ где}$$

$K_0 = 1,5$ – гарантированный коэффициент запаса;

$K_1 = 1,2$ – коэффициент, учитывающий неровности поверхности;

$K_2 = 0,15$ (1) – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при затуплении инструмента (первое значение для момента, второе – осевой силы);

$K_3 = 1$ – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при прерывистом резании;

$K_4 = 1$ – коэффициент, учитывающий постоянство развиваемых сил зажима;

$K_5 = 1$ – коэффициент, учитывающий удобство расположения рукояток в ручных зажимных устройствах;

$K_6 = 1$ – коэффициент, учитывающий наличие моментов, стремящихся повернуть заготовку.

$$K_M = 1,5 \cdot 1,2 \cdot 0,15 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 0,27.$$

$$K_{P0} = 1,5 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1,8.$$

Определим усилие зажима одного кулачка двумя способами, взяв значения осевой силы и момента из ранее рассчитанных режимов резания:

$$Q_P = \frac{1,8 \cdot 675,78}{3 \cdot 0,25} = 1621,9 \text{ Н};$$

$$Q_M = \frac{0,27 \cdot 1,4 \cdot 14}{3 \cdot 0,35 \cdot 47,5} = 0,1 \text{ Н}.$$

$$3 \cdot Q = 3 \cdot Q_P = 3 \cdot 1621,9 = 4865,7 \text{ Н}.$$

Данное усилия оказывает трехкулачковый патрон на заготовки при сверлении.

На данном этапе проектирования определим погрешность трехкулачкового патрона. В операции 015 выполняются 4 размера $\varnothing 5^{+0,3}$ мм, $28,5 \pm 0,026$ мм, $\varnothing 28 \pm 0,026$ мм, $0,5 \pm 0,1 \times 45^\circ \pm 30'$. Диаметр 5 мм и фаска и выдерживаются за счет режущего инструмента, поэтому берем размер с более точным допуском. Так как у оставшихся размеров одинаковый допуск, берем допуск $T = 0,052$ мм.

Рассчитаем погрешность трехкулачкового патрона по приближенной эмпирической формуле Иващенко:

$$\omega_y = a \cdot \sqrt{T \cdot (1 + b \cdot z)},$$

где $z = 46,21$ мм – вылет заготовки от торцов кулачков, $b = 0,02$, $a = 0,11$ – коэффициенты зависящие от вида обработки и износа патрона.

$$\omega_y = 0,11 \cdot \sqrt{0,052 \cdot (1 + 0,02 \cdot 46,21)} = 0,035 \text{ мм}$$

Данная погрешность меньше, чем допуск на размер, значит, условие выполняется и данный патрон можно использовать при сверлении отверстий.

На данном этапе рассчитаем параметры червячной передачи, определим межосевое расстояние, количество зубьев, диаметры колеса и червяка и т.д.

Возьмем передаточной число червячной передачи равное $u = 60$.

Определим вращающий момент на колесе:

$$T_2 = \eta \cdot u \cdot T_1.$$

Значение КПД червячной передачи принимаем от 0,7 до 0,8.

$$T_2 = 0,7 \cdot 60 \cdot 3,57 = 150 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Определим скорость скольжения:

$$v_{\text{ск}} = 0,45 \cdot 10^{-3} \cdot n_2 \cdot u \cdot \sqrt[3]{T_2} = 0,45 \cdot 10^{-3} \cdot 12 \cdot 60 \cdot \sqrt[3]{150} = 1,7 \text{ м/с}.$$

Определим допускаемые напряжения для материала второй группы (БрА9ЖЗЛ отливка в землю):

Определим допускаемые контактные напряжения:

$$[\sigma]_H = [\sigma]_{H0} - 25 \cdot v_{\text{ск}} = 300 - 25 \cdot 1,7 = 257,5 \text{ МПа}.$$

Рассчитаем межосевое расстояние:

$$a_\omega \geq K_a \cdot \sqrt[3]{\frac{K_{H\beta} \cdot T_2}{[\sigma]_H^2}},$$

где $K_a = 610$ – для эвольвентных червяков.

$$K_{H\beta} = 0,5 \cdot (K_{H\beta}^0 + 1) = 0,5 \cdot (1,02 + 1) = 1,01.$$

$$a_\omega \geq 610 \cdot \sqrt[3]{\frac{1,01 \cdot 150}{257,5^2}} \approx 80 \text{ мм}.$$

Примем значение межосевого расстояния ближайшего большего значения – 80 мм.

Червяк однозаходный, поэтому $z_1 = 1$, из этого следует, что $z_2 = z_1 \cdot u = 60$. Поэтому на колесе 60 зубьев.

Определим модуль передачи:

$$m = \frac{(1,4 \dots 1,7) \cdot a_\omega}{z_2} = \frac{(1,4 \dots 1,7) \cdot 80}{60} = 1,87 \dots 2,3.$$

Примем значения ближайшим большим стандартным значением – 2,25.

Рассчитаем коэффициент диаметра червяка:

$$q = \frac{2 \cdot a_\omega}{m} - z_2 = \frac{2 \cdot 80}{2,25} - 60 = 11,1.$$

Из условия минимального значения коэффициента диаметра червяка рассчитаем его значение и сравним:

$$q_{min} = 0,212 \cdot z_2 = 0,212 \cdot 60 \approx 12,5.$$

Примем значение коэффициента 12,5.

Рассчитаем коэффициент смещения:

$$x = \frac{a_\omega}{m} - 0,5 \cdot (z_2 + q) = \frac{80}{2,25} - 0,5 \cdot (60 + 14) = -0,7.$$

Определим угол подъема линии витка червяка на цилиндре:

$$\gamma = \arctg \left[\frac{z_1}{q} \right] \approx 4,57^\circ.$$

Определим делительный диаметр червяка:

$$d_1 = q \cdot m = 12,5 \cdot 2,25 = 28,125 \text{ мм.}$$

Определим диаметр вершин витков:

$$d_{a1} = d_1 + 2 \cdot m = 28,125 + 2 \cdot 2,25 = 32,625 \text{ мм.}$$

Определим диаметр впадин зубьев:

$$d_{f1} = d_1 - 2,4 \cdot m = 28,125 - 2,4 \cdot 2,25 = 22,725 \text{ мм.}$$

Определим делительный диаметр колеса:

$$d_2 = z_2 \cdot m = 60 \cdot 2,25 = 135 \text{ мм.}$$

Определим диаметр вершин зубьев:

$$d_{a2} = d_2 + 2 \cdot m \cdot (1 + x) = 135 + 2 \cdot 2,25 \cdot (1 - 0,7) = 136,35 \text{ мм.}$$

Определим диаметр впадин зубьев:

$$d_{f2} = d_2 - 2 \cdot m \cdot (1 + 0,2 \cdot \cos \gamma - x) = 127,48 \text{ мм.}$$

Определим диаметр колеса наибольший:

$$d_{ae2} \leq d_{a2} + \frac{6 \cdot m}{z_1 + K} = 136,35 + \frac{6 \cdot 2,25}{1 + 2} = 140,85 \text{ мм.}$$

Рассчитаем длину нарезанной части червяка:

$$b_1 = 2 \cdot \sqrt{(0,5 \cdot d_{ae2})^2 - (a_{\omega} - 0,5 \cdot d_{a1})^2} + 0,5 \cdot \pi \cdot m = 63,65 \text{ мм.}$$

Рассчитаем ширину венца червячного колеса:

$$b_2 = 0,75 \cdot d_{a1} = 0,75 \cdot 32,625 = 24,5 \text{ мм.}$$

Рассчитаем предварительные диаметры валов тихоходного и быстроходного вала.

Для быстроходного вала:

$$d \geq (7..8) \cdot \sqrt[3]{T_1} = (7..8) \cdot \sqrt[3]{3,57} = 10,7 \dots 12,3 \text{ мм;}$$

$$d_{\Pi} \geq d + 2 \cdot t_{\text{цил}} = 12,3 + 6 = 18,3 \text{ мм;}$$

$$d_{\text{БП}} \geq d_{\Pi} + 3 \cdot r = 18,3 + 4,5 = 22,8 \text{ мм.}$$

Для тихоходного вала:

$$d \geq (5 \dots 6) \cdot \sqrt[3]{T_T} = (5 \dots 6) \cdot \sqrt[3]{150} = 26,6 \text{ мм;}$$

$$d_{\Pi} \geq d + 2 \cdot t_{\text{цил}} = 26,6 + 7 = 33,6 \text{ мм;}$$

$$d_{\text{БП}} \geq d_{\Pi} + 3 \cdot r = 33,6 + 6 = 39,6 \text{ мм.}$$

В ходе конструирования червячной передачи диаметры валов были увеличены, а длины ступеней были подобраны конструктивно.

Так же необходимо построить цилиндрическую передачу с передаточным числом 1, которая будет создано благодаря функциям КОМПАС 21.

Посадка шпонки в шпоночный паз на валах двигателей $P9/h9$.

1.15 Проектирование гибкого производственного модуля

Гибкие производственные модули — это единицы технологического оборудования, которые позволяют легко автоматизировать производство и выполнять операции, чтобы соответствовать различным потребностям производства. Они могут быть использованы для создания гибких производственных линий, которые могут быстро адаптироваться к изменениям в производственной среде.

Основные преимущества гибких производственных модулей включают:

1) Увеличение гибкости производства: гибкие производственные модули позволяют быстро перестраивать и перенастраивать производственные линии в соответствии с изменяющимися требованиями рынка. Это увеличивает гибкость производства и позволяет более точно отвечать на потребности клиентов.

2) Сокращение человеческого труда: благодаря модульной структуре гибких производственных модулей можно значительно избавить человека от монотонного труда, который утомляет человека, а также может пагубно влиять на его здоровье и психологическое состояние

3) Сокращение затрат на производство: гибкие производственные модули позволяют более эффективно использовать ресурсы, так как они могут быть легко перенастроены для производства различных продуктов. Это позволяет сократить затраты на производство и повысить его эффективность.

4) Увеличение качества продукции: гибкие производственные модули позволяют быстро вносить изменения в производственный процесс, что позволяет улучшать качество продукции и быстро реагировать на возможные проблемы в производственном процессе.

Для данного случая, с производством детали типа «Корпус», необходимо провести автоматизация по перемещению и установке заготовок в приспособлении станков, а также по снятию заготовок для их дальнейшей обработки.

В нашей модели производства будет использовать промышленный робот РОКАЕ ХВ10 грузоподъемностью до 10 кг и радиусом действия 1206 мм. Далее представим схему гибкого производственного модуля на примере операции 010 Токарная с ЧПУ.



Рисунок 1.5 - Промышленный робот РОКАЕ ХВ10

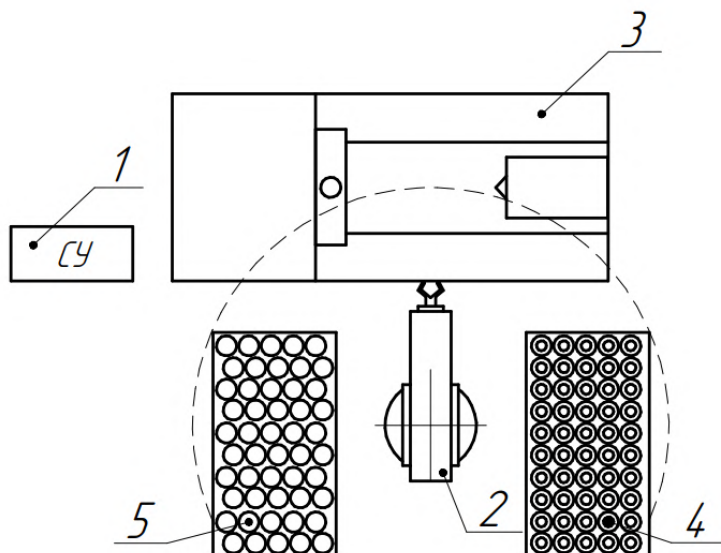


Рисунок 1.6 - Компонировка гибкого производственного модуля (1 – Система управления; 2 – промышленный робот; 3 – станок; 4 – стол обработанных деталей; 5 – стол для заготовок)

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Студенту:

Группа	ФИО
4А91	Казак Алексей Константинович

Школа	Инженерная школа новых производственных технологий	Отделение школы (НОЦ)	Машиностроение
Уровень образования	Бакалавриат	Направление/специальность	15.03.01 Машиностроение

Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»:

1. <i>Стоимость ресурсов проекта разработки детали: материально-технических, энергетических, финансовых, информационных и человеческих</i>	Стоимость материальных ресурсов и специального оборудования определены в соответствии с рыночными ценами г. Томска. Тарифные ставки исполнителей определены штатным расписанием НИ ТПУ
2. <i>Нормы и нормативы расходования ресурсов</i>	Норма амортизационных отчислений на специальное оборудование.
3. <i>Используемая система налогообложения, ставки налогов, отчислений, дисконтирования и кредитования</i>	Отчисления во внебюджетные фонды 30 %.

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке:

1. <i>Анализ конкурентных технических решений</i>	Расчет конкурентоспособности, SWOT-анализ.
2. <i>Формирование плана и графика разработки и внедрения</i>	Структура работ. Определение трудоемкости. Разработка графика проведения исследования.
3. <i>Составление бюджета инженерного проекта (ИП)</i>	Расчет бюджетной стоимости.
4. <i>Оценка ресурсной, финансовой, социальной, бюджетной эффективности</i>	Интегральный финансовый показатель. Интегральный показатель ресурсоэффективности. Интегральный показатель эффективности.

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

1. Оценка конкурентоспособности технических решений
2. Матрица SWOT
3. Диаграмма Ганта
4. Бюджет ВКР
5. Основные показатели эффективности

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент ОСГН ШБИП	Кашук Ирина Вадимовна	к.т.н.		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
4А91	Казак Алексей Константинович		

2. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение

Введение

Главной целью раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение» является проектирование и создание конкурентоспособных разработок, технологий, отвечающих современным требованиям в области ресурсоэффективности и ресурсосбережения.

Достижение цели обеспечивается решением задач:

- оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения научных исследований;
- определение возможных альтернатив проведения научных исследований, отвечающих современным требованиям в области ресурсоэффективности и ресурсосбережения;
- планирование научно-исследовательских работ;
- определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования.

В данном разделе приводятся организация и планирование работ по технологической подготовке производства изготовления детали «Корпус» на станках с ЧПУ, затраты на возможную реализацию технологического процесса, а также коммерческий анализ технологии изготовления данного изделия.

2.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения научных исследований с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения

2.1.1 Анализ конкурентных технических решений

На данный момент, в России существует множество компаний, выпускающих гидравлическое оборудование, среди которых мы выделяем таких конкурентов как ООО «Гидромаш» и АО «Шахтинский завод

Гидропривод”. Проведем анализ, на основе которого увидим, какие стороны выделяют наше производство и в чем выражены сильные стороны проектируемого решения.

Таблица 2.1 - Сравнение конкурентных технических решений (разработок)

Критерии оценки	Вес критерия	Баллы			Конкурентоспособность		
		Б _ф	Б _{к1}	Б _{к2}	К _ф	К _{к1}	К _{к2}
1	2	3	4	5	6	7	8
Технические критерии оценки ресурсоэффективности							
1. Актуальность исследования	0,1	4	3	4	0,4	0,3	0,4
2. Трещиностойкость	0,14	5	4	4	0,7	0,56	0,56
3. Ударопрочность	0,18	4	5	5	0,72	0,9	0,9
4. Простота изготовления	0,1	3	4	5	0,3	0,4	0,5
5. Эффективность работы	0,1	5	5	5	0,5	0,5	0,5
6. Безопасность	0,12	5	4	4	0,6	0,48	0,48
Экономические критерии оценки эффективности							
1. Цена сырья	0,12	4	5	4	0,48	0,6	0,48
2. Предполагаемый срок эксплуатации	0,06	5	4	4	0,3	0,24	0,24
3. Финансирование научной разработки конкурентных товаров и разработок	0,08	5	3	3	0,4	0,24	0,24
Итого	1	40	37	38	4,4	4,22	4,3

Расчет конкурентоспособности, на примере стабильности срабатывания, определяется по формуле:

$$K = \sum B_i \cdot B_i = 4,4$$

где K – конкурентоспособность проекта, B_i – показатель критерия, B_i – балл критерия.

Проведенный анализ конкурентных технических решений показал, что исследование является наиболее актуальным и перспективным, имеет конкурентоспособность.

2.1.2 SWOT-анализ

Для исследования внешней и внутренней среды проекта, в этой работе проведен SWOT-анализ с детальной оценкой сильных и слабых сторон исследовательского проекта, а также его возможностей и угроз.

Первый этап, составляется матрица SWOT, в которой описаны слабые и сильные стороны проекта и выявленные возможности и угрозы для реализации проекта, которые проявились или могут появиться в его внешней среде, приведены в таблице 2.

Таблица 2.2 – Матрица SWOT-анализа

Сильные стороны	Слабые стороны
C1. Энергоэффективность технологии. C2. Безопасное для природы производство C3. Наименьшая стоимость производства по сравнению с другими технологиями. C4. Персонал – специалисты широкого профиля. C5. Современное оборудование	Сл1. Отсутствие четкой стратегии Сл2. Низкий уровень прибыли Сл3. Отсутствие инжиниринговой компании, способной построить производство под ключ Сл4. Отсутствие большого опыта работы у персонала Сл5. Дорогостоящее оборудование
Возможности	Угрозы
B1. Получение госзаказа B2. Государственная поддержка B3. Появление дополнительного спроса на новый продукт B4. Увеличение разнообразия в производстве взаимосвязанных продуктов B5. Повышенная стоимость конкурентных разработок	У1. Отсутствие возможности выхода на новые рынки У2. Развитая конкуренция технологий производства У3. Ограничения на экспорт продукции У4. Отсутствие возможности привлечь иностранного инвестора У5. Возможность появления новых конкурентов

На втором этапе на основании матрицы SWOT строятся интерактивные матрицы возможностей и угроз, позволяющие оценить эффективность проекта, а также надежность его реализации. Соотношения параметров представлены в таблицах 3–6.

Таблица 2.3 – Интерактивная таблица проекта (Возможности – Сильные стороны)

Сильные стороны проекта						
Возможности проекта		C1	C2	C3	C4	C5
	B1	+	0	+	+	+
	B2	0	+	-	+	+
	B3	-	-	+	+	+
	B4	-	-	+	+	+
	B5	+	-	+	+	+

Таблица 2.4 – Интерактивная таблица проекта (Угрозы – Сильные стороны)

Сильные стороны проекта						
Угрозы проекта		C1	C2	C3	C4	C5
	Y1	-	+	-	+	-
	Y2	+	+	-	0	-
	Y3	-	-	-	-	+
	Y4	+	+	-	-	+
	Y5	+	+	-	+	0

Таблица 2.5 – Интерактивная таблица проекта (Возможности – Слабые стороны)

Слабые стороны проекта						
Возможности проекта		Сл1	Сл2	Сл3	Сл4	Сл5
	B1	+	-	+	0	-
	B2	+	+	+	+	+
	B3	+	-	+	-	-
	B4	+	-	+	0	-
	B5	+	0	+	-	0

Таблица 2.6 – Интерактивная таблица проекта (Угрозы – Слабые стороны)

Слабые стороны проекта						
Угрозы проекта		Сл1	Сл2	Сл3	Сл4	Сл5
	Y1	+	-	+	0	-
	Y2	+	0	+	+	-
	Y3	+	-	+	-	-
	Y4	+	+	+	+	-
	Y5	+	-	+	-	-

Результаты анализа представлены в итоговой таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Итоговая таблица SWOT-анализа

	Сильные стороны проекта: С1. Энергоэффективность технологии. С2. Безопасное для природы производство С3. Наименьшая стоимость производства по сравнению с другими технологиями.	Слабые стороны проекта: Сл1. Отсутствие четкой стратегии Сл2. Низкий уровень маржи Сл3. Отсутствие инжиниринговой компании, способной построить производство под ключ
	С4. Персонал – специалисты широкого профиля. С5. Современное оборудование	Сл4. Отсутствие большого опыта работы у персонала Сл5. Дорогостоящее оборудование
Возможности: В1. Получение госзаказа В2. Государственная поддержка В3. Появление дополнительного спроса на новый продукт В4. Увеличение разнообразия в производстве взаимосвязанных продуктов В5. Повышенная стоимость конкурентных разработок	Большая вероятность получить госзаказ в силу наличия положительных отличительных черт нашего производства в сравнении с конкурентами, от сюда вытекает и поддержка от лица государства. Наличие покупателей приведет к реализации дополняющего оборудования для нашего товара. Исходя из вышеописанного наше предприятие составит конкуренцию на рынке.	Отсутствие четкой стратегии и низкий уровень маржи правится поддержкой со стороны государства, данные слабые стороны имеют решение, которое появится в течение развития нашего производства. А укрепит положение наличие наиболее выгодные в финансовом плане собственные разработки.
Угрозы: У1. Отсутствие возможности выхода на новые рынки У2. Развитая конкуренция технологий производства У3. Ограничения на экспорт продукции У4. Отсутствие возможности привлечь иностранного инвестора У5. Возможность появления новых конкурентов	Невозможность выхода на новые рынки и экспорт нашей продукции – вопрос времени. За счет инновационной технологии, безопасной для окружающей среды производства, а также широкопрофильное образование рабочих кадров, есть все шансы заявить предприятие как одно из лучших, что привлечен интерес иностранных инвесторов и отсутствие желания конкурировать у смежных предприятий.	Отсутствие четкой стратегии и низкий уровень маржи правится поддержкой со стороны государства, от сюда исчезает невозможность выхода на новые рынки, что повлечет за собой потенциал для инвестиций со стороны иностранных инвесторов. Данный ход закрепит наше положение на рынке, появится возможность для экспорта, вероятная конкуренция отпадет.

В результате SWOT-анализа показано, что на преимущества разрабатываемой технологии преобладают над ее недостатками. Данные недостатки, которые на данный момент на практике не устранены, но в теории уже есть возможности для их устранения. Результаты анализа учтены в дальнейшей научно-исследовательской разработке.

2.2 Планирование проекта по разработке технологического процесса

2.2.1 Структура работ в рамках проекта

Планирование выпускных квалификационных работ осуществляется в следующем порядке:

- определение структуры работ в рамках проекта;
- определение количества исполнителей для каждой из работ;
- установление продолжительности работ;
- построение графика проведения научных исследований.

Для оптимизации работ удобно использовать классический метод линейного планирования и управления.

Результатом такого планирования является составление линейного графика выполнения всех работ. Порядок этапов работ и распределение исполнителей для данного проекта, приведен в таблице 8.

Таблица 2.8 - Перечень этапов, работ и распределение исполнителей

Основные этапы	№ раб	Содержание работ	Должность исполнителя
Разработка технического задания	1	Составление и утверждение технического задания, утверждение плана-графика	Руководитель
	2	Календарное планирование выполнения работ	Исполнитель, руководитель
Выбор способа решения поставленной задачи	3	Анализ технологичности конструкции детали, обеспечение эксплуатационных свойств детали, изучение способов получения заготовок	Исполнитель

Продолжение таблицы 2.8

	4	Проектирование технологического маршрута, расчет припусков на обработку	Исполнитель
	5	Уточнение технологических баз и схем закрепления заготовки, уточнение переходов	Исполнитель
	6	Выбор средств технологического оснащения	Исполнитель
	7	Выбор и расчет режимов резания, размерный анализ технологического процесса	Исполнитель
	8	Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ, автоматизация операций	Исполнитель
	9	Проектирование конструкции приспособления	Исполнитель
Обобщение и оценка результатов	10	Итоговая оценка правильности выполненных работ	Исполнитель, руководитель
Оформление отчета	11	Составление пояснительной записки, презентации, плакатов и приложения	Исполнитель

2.2.2 Определение трудоемкости выполнения работ и разработка графика проведения

При проведении научных исследований основную часть стоимости разработки составляют трудовые затраты, поэтому определение трудоемкости проводимых работ является важным этапом составления сметы.

Для определения ожидаемого (среднего) значения трудоемкости использована следующая формула:

$$t_{ожи} = \frac{3 \cdot t_{mini} + 2 \cdot t_{maxi}}{5},$$

где $t_{ожи}$ - ожидаемая трудоемкость выполнения i -ой работы, человеко-дни;

t_{mini} - минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i -ой работы, человеко-дни;

t_{maxi} - максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i -ой работы, человеко-дни.

Зная величину ожидаемой трудоемкости, можно определить продолжительность каждой i -ой работы в рабочих днях T_{pi} , при этом

учитывается параллельность выполнения работ разными исполнителями. Данный расчёт позволяет определить величину заработной платы.

$$T_{pi} = \frac{t_{ожи}}{Ч_i}$$

где T_{pi} - продолжительность одной работы, рабочие дни;

$t_{ожи}$ - ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, человеко-дни;

$Ч_i$ - численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же работу на данном этапе, чел.

Для перевода длительности каждого этапа из рабочих в календарные дни, необходимо воспользоваться формулой следующей формулой:

$$T_{ki.инж} = T_{pi} \cdot k_{кал}$$

где T_{ki} - продолжительность выполнения i -й работы в календарных днях;

T_{pi} - продолжительность выполнения i -й работы в рабочих днях;

$k_{кал}$ - календарный коэффициент.

Календарный коэффициент определяется по следующей формуле:

$$k_{кал} = \frac{T_{кал}}{T_{кал} - T_{вых} - T_{пр}} = \frac{365}{365 - 91 - 27} = 1,48$$

где $T_{кал}$ – общее количество календарных дней в году;

$T_{вых}$ - общее количество выходных дней в году;

$T_{пр}$ - общее количество праздничных дней в году.

Количество выходных и праздничных дней принято согласно их количеству на 2023 год.

Расчеты временных показателей проведения научного исследования обобщены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Временные показатели проведения проектирования

Название работы	Трудоёмкость работ						Длительность работ в рабочих днях T_{pi}	Длительность работ в календарных днях $T_{ki.инж}$
	t_{min} , чел-дни		t_{max} , чел-дни		$t_{ожi}$, чел-дни			
	Исп.1	Исп.2	Исп.1	Исп.2	Исп.1	Исп.2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Составление и утверждение технического задания, утверждение плана-графика	2	-	4	-	2,8	-	2,8	4
2. Календарное планирование выполнения работ	1	3	3	4	1,8	3,4	2,6	4
3. Анализ технологичности конструкции детали, обеспечение эксплуатационных свойств детали, изучение способов получения заготовок	-	2	-	5	-	3,2	3,2	5
4. Проектирование технологического маршрута, расчет припусков на обработку	-	8	-	15	-	10,8	10,8	16
5. Уточнение технологических баз и схем закрепления заготовки, уточнение переходов	-	2	-	5	-	3,2	3,2	5
6. Выбор средств технологического оснащения	-	3	-	7	-	4,6	4,6	7
7. Выбор и расчет режимов резания, размерный анализ технологического процесса	-	6	-	13	-	8,8	8,8	13
8. Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ, автоматизация операций	-	2	-	5	-	3,2	3,2	5
9. Проектирование конструкции приспособления	-	10	-	20	-	14	14	21

Продолжение таблицы 2.9

10. Итоговая оценка правильности выполненных работ	3	3	7	7	4,6	4,6	4,6	7
11. Составление пояснительной записки, презентации, плакатов и приложения	-	15	-	20	-	17	17	25
Итого:	6	54	14	10 1	9,2	72,8	74,8	112

Примечание: Исп. 1 – руководитель, Исп. 2 – исполнитель.

На основе таблицы составлен календарный план-график выполнения проекта с использованием диаграммы Ганта (таблица 2.10).

Таблица 2.10 – Диаграмма Ганта

№	Вид работ	Исп	T_{ki} кал. дн.	Продолжительность работ										
				февр			март			апр			май	
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
1	Составление и утверждение технического задания, утверждение плана-графика	Исп1	4											
2	Календарное планирование выполнения ВКР	Исп1 Исп2	4											
3	Анализ технологичности конструкции детали, обеспечение эксплуатационных свойств детали, изучение способов получения заготовок	Исп2	5											
4	Проектирование технологического маршрута, расчет припусков на обработку	Исп2	16											
5	Уточнение технологических баз и схем закрепления заготовки, уточнение переходов	Исп2	5											
6	Выбор средств технологического оснащения	Исп2	7											
7	Выбор и расчет режимов резания, размерный анализ технологического процесса	Исп2	13											
8	Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ, автоматизация операций	Исп2	5											
9	Проектирование конструкции приспособления	Исп2	21											
10	Итоговая оценка правильности выполненных работ	Исп1 Исп2	7											

2.3.2 Расчет амортизации специального оборудования

В данную статью включаются все затраты, связанные с приобретением специального оборудования (приборов, контрольно-измерительной аппаратуры, стандов, устройств и механизмов), необходимого для проведения работ.

При приобретении спецоборудования необходимо учесть затраты по его доставке и монтажу в размере 15% от его цены.

Таблица 2.12 – Затраты на оборудование

№	Наименование оборудования	Кол-во оборудования	Цена единицы оборудования, руб.	Общая стоимость, руб
1	Круглопильный отрезной станок 8Г663	1	300 000	345 000
2	Токарный станок 16А20Ф3	1	950 000	1 092 500
3	Фрезерный станок с ЧПУ Clever C600 Fanuc	1	1 750 000	2 012 500
4	Сверлильный станок 2С150ПМФ4	1	2 590 000	2 978 500
5	Верстак ГОСТ Р 58863-2020	1	52 000	59 800
6	Внутришлифовальный станок 3К225А	1	3 670 000	4 220 500
7	Плоскошлифовальный станок ЛШ-1545	1	2 280 000	2 622 000
8	Электрохимический станок ЭХФ-А1	1	4 500 000	5 175 000
9	Моечная машина АМ500 Т	1	155 000	178 250
Итого:				18 684 050

Для определения издержек проекта необходимо определить амортизацию за срок проекта. За срок проекта возьмем 1 год. Примерный срок службы оборудования 3 лет.

Норма амортизации определяется по формуле:

$$H_A = \frac{1}{n},$$

где n – срок полезного использования в годах.

Амортизация определяется по следующей формуле:

$$A = \frac{H_A \cdot И}{12} \cdot t,$$

где $И$ – итоговая сумма; t – время использования, мес.

Рассчитаем норму амортизации:

$$H_A = \frac{1}{3} = 0,17.$$

Общую сумму амортизационных отчислений находим следующим образом:

$$A = \frac{0,33 \cdot 18\,684\,050}{12} \cdot 3 = 1\,541\,434,12 \text{ руб.}$$

2.3.3 Основная заработная плата исполнителей темы

В данном разделе рассчитывается заработная плата инженера и руководителя, помимо этого необходимо рассчитать расходы по заработной плате, определяемые трудоемкостью проекта и действующей системой оклада.

Основная заработная плата $З_{\text{осн}}$ одного работника рассчитывается по следующей формуле:

$$З_{\text{осн}} = З_{\text{дн}} \cdot T_p,$$

где $З_{\text{дн}}$ - среднедневная заработная плата, руб.; T_p – продолжительность работ, выполняемых работников, раб. дней.

Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле:

Для шестидневной рабочей недели (рабочая неделя руководителя):

$$З_{\text{дн}} = \frac{З_{\text{м}} \cdot M}{F_{\partial}} = \frac{51\,285 \cdot 10,3}{246} = 2\,147,3 \text{ руб.,}$$

где Z_M – месячный должностной оклад работника, руб.; F_{∂} – действительный годовой фонд рабочего времени персонала, раб. дней; M – количество месяцев работы без отпуска в течение года:

- при отпуске в 28 раб. Дня - $M = 11,2$ месяца, 5-дневная рабочая неделя;

- при отпуске в 56 раб. Дня - $M = 10,3$ месяца, 6-дневная рабочая неделя.

Для пятидневной рабочей недели (рабочая неделя исполнителя):

$$Z_{\text{дн}} = \frac{Z_M \cdot M}{F_{\partial}} = \frac{33\,150 \cdot 11,2}{213} = 1\,743,1 \text{ руб.}$$

Должностной оклад работника за месяц:

– для руководителя:

$$Z_M = Z_{\text{тс}} \cdot (1 + k_{\text{пр}} + k_{\partial}) \cdot k_p = 26\,300 \cdot (1 + 0,3 + 0,2) \cdot 1,3 = 51\,285 \text{ руб.};$$

– для исполнителя:

$$Z_M = Z_{\text{тс}} \cdot (1 + k_{\text{пр}} + k_{\partial}) \cdot k_p = 17\,000 \cdot (1 + 0,3 + 0,2) \cdot 1,3 = 33\,150 \text{ руб.},$$

где $Z_{\text{тс}}$ – заработная плата, согласно тарифной ставке, руб.; $k_{\text{пр}}$ – премиальный коэффициент, равен 0,3; k_{∂} – коэффициент доплат и надбавок, равен 0,2; k_p – районный коэффициент, равен 1,3 (для г. Томска).

Таблица 2.13 – Баланс рабочего времени исполнителей

Показатели рабочего времени	Руководитель	Инженер
Календарное число дней	365	365
Количество нерабочих дней		
- выходные дни	52	104
- праздничные дни	14	14
Потери рабочего времени		
- отпуск	48	24
- невыходы по болезни	5	10
Действительный годовой фонд рабочего времени	246	213

Таблица 2.14 – Расчет основной заработной платы исполнителей

Исполнители	$Z_{\text{тс}}$, руб.	$k_{\text{пр}}$	k_{∂}	k_p	Z_M , руб.	$Z_{\text{дн}}$, руб.	T_p , раб. дн.	$Z_{\text{осн}}$, руб.
Руководитель	26 300	0,3	0,2	1,3	51 285	2 147,3	9,2	19 755,16
Исполнитель	17 000	0,3	0,2	1,3	33 150	1 743,1	72,8	126 897,68
Итого:								146 652,84

Дополнительная заработная плата определяется по формуле:

– для руководителя:

$$З_{\text{доп}} = k_{\text{доп}} \cdot З_{\text{осн}} = 0,15 \cdot 19\,755,16 = 2\,963,3 \text{ руб.};$$

– для исполнителя:

$$З_{\text{доп}} = k_{\text{доп}} \cdot З_{\text{осн}} = 0,15 \cdot 126\,897,68 = 19\,034,65 \text{ руб.};$$

где $k_{\text{доп}}$ – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии проектирования принимаем равным 0,15).

2.3.4 Отчисления во внебюджетные фонды

Отчисления во внебюджетные фонды определяется по формуле:

– для руководителя:

$$З_{\text{внеб}} = k_{\text{внеб}} \cdot (З_{\text{осн}} + З_{\text{доп}}) = 0,3 \cdot (19\,755,16 + 2\,963,3) = 6\,815,54 \text{ руб.}$$

– для исполнителя:

$$\begin{aligned} З_{\text{внеб}} &= k_{\text{внеб}} \cdot (З_{\text{осн}} + З_{\text{доп}}) = 0,3 \cdot (126\,897,68 + 19\,034,65) \\ &= 42\,779,7 \text{ руб.,} \end{aligned}$$

где $k_{\text{внеб}}$ - коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд ОМС и социальное страхование). Общая ставка взносов составляет в 2020 году – 30% (ст. 425, 426 НК РФ).

2.3.5 Накладные расходы

Накладные расходы включают в себя следующие расходы: электроэнергия, материалы, амортизация, оплата услуг связи и т.д. Сумма 5 статьи затрат, рассчитанных выше, приведена в таблице ниже и используются для расчета накладных расходов.

Таблица 2.15 – Группировка затрат по статьям

Статьи					
1	2	3	4	5	6
Амортизация	Сырье, материалы	Основная заработная плата	Дополнительная заработная плата	Отчисления на социальные нужды	Итого без накладных расходов
1 541 434,12	2 750	146 652,84	19 034,65	49 595,24	1 759 466,85

Величина накладных расходов определяется по формуле:

$$Z_{\text{накл}} = (\text{сумма статей } 1 \div 5) \cdot k_{\text{нр}},$$

где $k_{\text{нр}}$ - коэффициент, учитывающий накладные расходы. Величина коэффициента принимается равной 0,2.

На основании полученных данных по отдельным статьям затрат составляется калькуляция плановой себестоимости, приведенной в таблице 16. В таблице также представлено определение бюджета затрат двух конкурирующих компаний.

Таблица 2.16 – Группировка затрат по статьям

№	Наименование статьи	Сумма, руб.		
		Текущий проект	Исп.1	Исп.2
1	Материальные затраты	2750	3280	3050
2	Затраты на специальное оборудование	1 541 434,12	1 673 532,58	1 711 862,39
3	Затраты по основной заработной плате исполнителей темы	146 652,84	146 652,84	146 652,84
4	Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы	19 034,65	19 034,65	19 034,65
5	Отчисления во внебюджетные фонды	49 595,24	49 595,24	49 595,24
6	Накладные расходы	351 893,37	351 893,37	351 893,37
Бюджет затрат		2 111 360,22	2 243 988,68	2 282 318,49

2.4 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования

Для определения эффективности проекта рассчитан интегральный показатель эффективности путем определения интегральных показателей финансовой эффективности и ресурсоэффективности.

Интегральный показатель финансовой эффективности научного исследования получен в процессе оценки бюджета затрат трех вариантов исполнения научного исследования. Для этого наибольший интегральный показатель реализации технической задачи принят за базу расчета (как знаменатель), с которым соотносятся финансовые значения по всем вариантам исполнения.

Интегральный финансовый показатель разработки рассчитывается как:

$$I_{\text{финр}}^{\text{исп.}i} = \frac{\Phi_{pi}}{\Phi_{\text{max}}},$$

где $I_{\text{финр}}^{\text{исп.}i}$ – интегральный финансовый показатель разработки;

Φ_{pi} – стоимость i -го варианта исполнения;

Φ_{max} – максимальная стоимость исполнения.

$$\Phi_{\text{тек.проект.}} = 2\,111\,360,22; \Phi_{\text{Исп.1}} = 2\,243\,988,68; \Phi_{\text{Исп.2}} = 2\,282\,318,49.$$

$$I_{\text{финр}}^{\text{тек.проект.}} = \frac{\Phi_{\text{тек.проект.}}}{\Phi_{\text{max}}} = \frac{2\,111\,360,22}{2\,282\,318,49} = 0,92;$$

$$I_{\text{финр}}^{\text{Исп.1}} = \frac{\Phi_{\text{Исп.1.}}}{\Phi_{\text{max}}} = \frac{2\,243\,988,68}{2\,282\,318,49} = 0,98;$$

$$I_{\text{финр}}^{\text{Исп.2}} = \frac{\Phi_{\text{Исп.2}}}{\Phi_{\text{max}}} = \frac{2\,282\,318,49}{2\,282\,318,49} = 1.$$

В результате расчета консолидированных финансовых показателей по трем вариантам разработки вариант 1 (текущий проект) с меньшим перевесом признан считается более приемлемым с точки зрения финансовой эффективности.

Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов выполнения проекта (I_{pi}) определен путем сравнительной оценки их характеристик, распределенных с учетом весового коэффициента каждого параметра (таблица 2.17).

Таблица 2.17 – Сравнительная оценка характеристик вариантов

Объект исследования Критерии	Весовой коэффициент параметра	Текущий проект	Исп.1	Исп.2
1. Безопасность при использовании установки	0,15	4	4	4
2. Стабильность работы	0,2	5	4	5
3. Технические характеристики	0,2	4	5	4
4. Механические свойства	0,3	5	4	4
5. Материалоёмкость	0,15	4	5	4
ИТОГО	1	4,5	4,35	4,2

Расчет рейтингового показателя для разрабатываемого проекта:

$$I_{p1} = 4 \cdot 0,15 + 5 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,2 + 5 \cdot 0,3 + 4 \cdot 0,15 = 4,5;$$

$$I_{p2} = 4 \cdot 0,15 + 4 \cdot 0,2 + 5 \cdot 0,2 + 5 \cdot 0,3 + 5 \cdot 0,15 = 4,35;$$

$$I_{p3} = 4 \cdot 0,15 + 5 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,3 + 4 \cdot 0,15 = 4,2.$$

Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения разработки вычисляется на основании показателя ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по формуле:

$$I_{\text{исп.}i} = \frac{I_{p-\text{исп.}i}}{I_{\text{финр.}i}}.$$

$$I_{\text{исп.тек.}} = \frac{4,5}{0,92} = 4,89; I_{\text{исп.1}} = \frac{4,35}{0,98} = 4,44; I_{\text{исп.2}} = \frac{4,2}{1} = 4,2.$$

Далее интегральные показатели эффективности каждого варианта проектов сравнивались с интегральными показателями эффективности других вариантов с целью определения сравнительной эффективности проекта (таблица 2.18).

Таблица 2.18 – Сравнительная эффективность разработки

№ п/п	Показатели	Текущий проект	Исп.1	Исп.2
1	Интегральный финансовый показатель разработки	0,92	0,98	1
2	Интегральный показатель ресурсоэффективности разработки	4,5	4,35	4,2
3	Интегральный показатель эффективности	4,89	4,44	4,2
4	Сравнительная эффективность вариантов исполнения	1	0,91	0,86

Сравнение среднего интегрального показателя сопоставляемых вариантов позволило сделать вывод о том, что наиболее финансово- и ресурсоэффективным является вариант 1 (текущий проект). Наш проект является более эффективным по сравнению с конкурентами.

Вывод по разделу

В результате выполнения целей раздела можно сделать следующие выводы:

1) Результатом анализа конкурентных технических решений является выбор одного из вариантов проекта техпроцесса как наиболее подходящего и оптимального по сравнению с проектами других компаний.

2) В ходе планирования для руководителя и исполнителя был разработан график реализации этапа работ, который позволяет оценивать и планировать рабочее время исполнителей

3) Для оценки затрат на реализацию проекта разработан проектный бюджет, который составляет 2 111 360,22руб.

4) Результат оценки эффективности показывает следующие выводы:

- значение интегрального финансового показателя составляет 0,92, что является показателем того, что является финансово выгодной по сравнению с аналогами;

- значение интегрального показателя ресурсоэффективности составляет 4,5, по сравнению с 4,35 и 4,2;

- значение интегрального показателя эффективности составляет 4,89, по сравнению с 4,44 и 4,2, и является наиболее высоким, что означает, что техническое решение является наиболее эффективным вариантом исполнения.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Студенту:

Группа		ФИО	
4А91		Казак Алексей Константинович	
Школа	Инженерная школа новых производственных технологий	Отделение (НОЦ)	Машиностроение
Уровень образования	Бакалавриат	Направление/специальность	15.03.01 Машиностроение

Тема ВКР:

Технологическая подготовка производства детали «Корпус» на станках с ЧПУ	
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»:	
Введение - Характеристика объекта исследования (вещество, материал, прибор, алгоритм, методика) и области его применения. - Описание рабочей зоны (рабочего места) при разработке проектного решения	<i>Объект исследования:</i> процесс разработки технологии <i>Область применения:</i> машиностроительная <i>Рабочая зона:</i> офис <i>Размеры помещения:</i> 20 м² <i>Количество и наименование оборудования рабочей зоны:</i> стол, стул, компьютер, клавиатура, мышь, пакет программ <i>Рабочие процессы, связанные с объектом исследования, осуществляющиеся в рабочей зоне:</i> разработка технологического процесса, маршрута, чертежа и комплекта документов
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке:	
1. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности при разработке проектного решения: - специальные (характерные при эксплуатации объекта исследования, проектируемой рабочей зоны) правовые нормы трудового законодательства; - организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны.	- Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022); - СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». - ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. - ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования. - ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
2. Производственная безопасность при разработке проектного решения: Анализ выявленных вредных и опасных производственных факторов	Вредные производственные факторы: - повышенный уровень шума; - повышенный уровень вибрации; - отклонение показаний микроклимата; - отклонение норм освещенности. Опасные производственные факторы: - возможность поражения электрическим током; Требуемые средства коллективной и индивидуальной защиты от выявленных факторов: - дополнительные источники освещения; - заземление; - система пожаротушения

3. Экологическая безопасность при разработке проектного решения	<i>Воздействие на селитебную зону:</i> загрязнение воздуха (образование пыли и осадков, повышенная туманность) <i>Воздействие на литосферу:</i> загрязнение почвы (утилизация отходов производства) <i>Воздействие на гидросферу:</i> загрязнение воды (использование СОЖ) <i>Воздействие на атмосферу:</i> загрязнение воздуха (выброс газов)
4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях при разработке проектного решения	Возможные ЧС: пожар, землетрясение, наводнение, ураган, обрушение здания, аварии коммунальных систем, терроризм. Наиболее типичная ЧС: пожар
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику	

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Старший преподаватель	Черемискина Мария Сергеевна	-		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
4А91	Казак Алексей Константинович		

3. Социальная ответственность

Введение

При выполнении ВКР основным видом работы является проектирование технологического процесса изготовления детали «Корпус» на станках с ЧПУ. Основным рабочим местом при написании ВКР служило технологическое бюро.

Работа производилась за компьютерной техникой, что влечет за собой ряд вредных и опасных факторов. Деятельность инженера-технолога связана с большими умственными и психологическими нагрузками. Длительная работа в плохо вентилируемом помещении, с высоким уровнем шума, нестабильной температурой и влажностью воздуха, а также недостаточным уровнем освещения неблагоприятно сказывается на самочувствии работника, следствием чего может являться снижение производительности труда.

При производстве детали «Корпус» используются следующие этапы: обработка на металлорежущих станках, термообработка. В ходе данной работы необходимо обеспечить безопасность технологического процесса изготовления детали, для здоровья персонала, производящего работу на планируемом предприятии.

3.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности

Основные правовые гарантии в части обеспечения производственной безопасности регламентирует Трудовой кодекс Российской Федерации.

Основная работа инженера-технолога выполняется в офисе за рабочим столом, оборудованным персональным компьютером. Данный вид деятельности относится ко второму классу тяжести труда, при котором на работника воздействуют вредные и опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами условий труда, а измененное функциональное состояние

организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены).

Согласно ст. 94 ТК РФ, для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов, при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. В соответствии со статьей 108 ТК РФ, в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Также, в соответствии со статьей 115 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель должен предоставить работнику ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, по соглашению этот отпуск может быть разделен на две части, при этом одна из частей не может быть менее 14 дней.

Согласно ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей, знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Также, согласно ст. 147 ТК РФ, работодатель обязан выдавать плату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в повышенном размере.

3.2 Производственная безопасность

В данном пункте необходимо провести анализ вредных и опасных факторов, которые могут возникнуть при разработке или эксплуатации проектируемого решения.

Производственная безопасность – это система организационных и технических мероприятий, технических принципов, методов и средств, предотвращающих или уменьшающих вероятность воздействия на рабочих опасных производственных факторов, с целью снижения риска травмирования работающих.

Для идентификации потенциальных факторов используется ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

Перечень опасных и вредных факторов, характерных для проектируемой производственной среды представлен в виде таблицы.

Таблица 3.1 – Возможные опасные и вредные факторы

Факторы (ГОСТ 12.0.003-2015)	Нормативные документы
1. Повышенный уровень шума	Требования относительно шума устанавливаются в СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
2. Повышенный уровень вибрации	Требования относительно вибрации устанавливаются в ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.
3. Отклонение показателей микроклимата	Требования относительно микроклимата устанавливаются в СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
4. Отклонение норм освещенности	Требования к освещению устанавливаются в СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.

Продолжение таблицы 3.1

5. Возможность поражения электрическим током	Требования к электробезопасности устанавливаются в ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов.
--	--

3.3 Анализ опасных и вредных производственных факторов

1) Повышенный уровень шума

На рабочем месте источниками шума могут являться механизмы, машины, любые виды транспорта, цеховое оборудование и др.

Шум оказывает разрушительное влияние на организм человека, действуя на его психологическое состояние, повышая утомляемость и снижая концентрацию рабочего на его основной деятельности, что ведет к росту вероятности ошибки и увеличению требуемого времени выполнения задания. Длительное воздействие шума вызывает тугоухость рабочих вплоть до полной глухоты.

Предельно допустимый уровень шума — это уровень шума, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Приведем допустимые нормы значений шума в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Предельно допустимые и допустимые значения характеристик шума

Назначение помещения	Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровень звука (эквивалентный уровень звука), дБА	Максимальный уровень звука, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Рабочие помещения административно-управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ	93	79	70	63	58	55	52	50	49	60	75
Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65	80

Распространенные средства индивидуальной защиты от шума – это пробки, наушники, вкладыши (беруши) и шлемы. Принцип действия этих аксессуаров – защита непосредственно органов слуха человека. Максимально герметично закрывая уши, СИЗ служат барьерами от чрезмерно громких звуков, не позволяя разрушать слуховую и нервную системы человека. Такие способы защиты от производственного шума наиболее эффективны на уровне высоких частот.

2) Повышенный уровень вибрации

Источниками возникновения вибрации могут являться механизмы и работающие машины, так же любой вид транспорта, передвигающийся по территории выполнения работ производства.

Вибрация, создаваемая машинами, механизированным инструментом и оборудованием, способна привести как к нарушениям в работе и выходу из строя самих машин, так и служить причиной повреждения других технических и строительных объектов. Это может повлечь за собой возникновение аварийных ситуаций и неблагоприятных воздействий на человека, получение им травм, не учитывая вероятность нарушения работы нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому контроль за вибрационным состоянием машин и вибропрочностью объектов также относят к мерам по обеспечению вибрационной безопасности.

Приведем предельно допустимые уровни вибрации в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Предельно допустимые уровни вибрации локальной вибрации

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Допустимые значения			
	в величинах виброускорения		в величинах виброскорости	
	м/с ²	Дб	м/с ⁻²	Дб
8	1,4	123	2,8	115
16	1,4	123	1,4	109
31,5	2,7	129	1,4	109
63	5,4	135	1,4	109
125	10,7	141	1,4	109
250	21,3	147	1,4	109

В качестве средств индивидуальной защиты от вибрации для рук и ног используются защитные перчатки, рукавицы, прокладки, вкладыши, защитная обувь, стельки и подметки.

3) Отклонение показателей микроклимата

Микроклимат производственных помещений — это климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей.

Данные показатели напрямую влияют на здоровье и самочувствие человека, при неблагоприятных условиях снижается производительность труда, проявляются различные заболевания, ухудшается мозговая деятельность, которая является основной в данной сфере. Чем больше относительная влажность, тем меньше испаряется пота в единицу времени и тем быстрее наступает перегрев тела.

Приведем оптимальные значения микроклимата для категорий работ Ib в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Период года	Температура воздуха, °C	Температура поверхностей, °C	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, $\frac{м}{с}$
Холодный	21-23	20-24	60-40	0,1
Теплый	22-24	21-25	60-40	0,1

Для регулирования данных показателей следует предусмотреть в рабочем помещении кондиционирующие устройства, вытяжные системы и увлажняющие приборы.

4) Отклонение норм освещенности

Данный фактор может возникнуть из-за неправильной организации освещения в производственных помещениях, в том числе в рабочих зонах и на рабочих местах.

Влияние света на организм человека велико. Плохое освещение негативно воздействует на зрение, приводит к быстрому утомлению, снижает

работоспособность, вызывает дискомфорт, является причиной головной боли и бессонницы.

При эксплуатации компьютера стоит создавать комбинированное освещение, то есть к основному, общему освещению устанавливаются дополнительные светильники и лампы местного освещения, служащие для поддержания комфортной работы без напряжения зрительной системы, а также использовать комбинированное освещение. Также обязательно должны быть предусмотрены окна, расположенные на север и северо-восток, и за монитором.

Приведем нормативные показатели освещения помещения в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Нормативные показатели освещения основных помещений

Помещения	Плоскость (Г - горизонтальная, В - вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м	Разряд и подразряд зрительной работы	Искусственное освещение				
			Освещенность рабочих поверхностей, лк		Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более	Коэффициент пульсации и освещенности, %, не более	Индекс цветопередачи источников света, R_a
			при комбинированном освещении	при общем освещении			
Кабинеты и рабочие комнаты, офисы, представительства	Г – 0,8	Б-1	400/200	300	21	15	80
Помещения	Естественное освещение		Совещенное освещение				
	КЕО e_H , %		КЕО e_H , %				
	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении			
Кабинеты и рабочие комнаты, офисы, представительства	3,0	1,0	1,8	0,6			

5) Возможность поражения электрическим током

Любая техника в современном мире работает с использованием электричества и ПК не являются исключением и являются источником потенциальной опасности. Правила регламентируются ГОСТом 12.1.038–82 ССБТ. «Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений

прикосновения и токов» и могут повлечь за собой тяжёлые последствия вплоть до инвалидности и смерти. Поражение током может произойти вследствие несоблюдения техники безопасности или прикосновении к источнику тока или напряжения, способные протекание тока по попавшей под напряжение части тела человека.

Действие электрического тока имеет ряд неблагоприятных факторов, в том числе тепловое (ожоги), механическое (растрескивание костей и разрыв мышечных тканей), химическое (электролизные процессы) и биологическое (дисфункция нервной системы, паралич, отказ конечностей).

Для переменного тока частотой 50 Гц допустимое значение напряжения прикосновения составляет 2 В, а силы тока – 0,3 мА, для тока частотой 400 Гц, соответственно – 2 В и 0,4 мА, для постоянного тока – 8 В и 1 мА.

Мерами защиты от воздействия электрического тока являются оградительные устройства, устройства автоматического контроля и сигнализации, изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного заземления, устройства автоматического отключения, предохранительные устройства.

3.4 Экологическая безопасность

Защита селитебной зоны. Источником загрязнения является образование стружки, от которой может образоваться пыль, которая при транспортировке самой стружки, может по ветру перемещаться в сторону жилых территорий.

Для сокращения данного вида загрязнения и уменьшения вероятности пагубного воздействия на селитебную зону необходимо перевозить отходы в закрытых контейнерах или накрытых тарах.

Защита атмосферы. Основной причиной загрязнения воздуха помимо пыли от стружки являются также выхлопные газы от транспорта, перемещающегося по территории производства. Дым, вырабатываемый

печами для получения электроэнергии, необходимой для работы машин и механизмов.

Должны соблюдаться требования нормативных актов, регулирующих отношения в области охраны атмосферного воздуха. Также для дополнительной очистки выпускаемого воздуха в атмосферу, необходимо использование дополнительной фильтров на электростанции, а также на транспортных средствах.

Защита гидросферы. Источником загрязнения гидросферы является слив смазочно-охлаждающей жидкости и масла в сточные воды, что может вести к загрязнению рек, озер и т.д.

После того как СОЖ утратит свои механические свойства, необходима ее утилизация посредством специальных методов, за счёт которых идет ее разделение на отдельные компоненты и последующее использование компонентов.

Защита литосферы. Наиболее негативное влияние на землю оказывают отходы производства в виде режущего инструмента, пришедшего в негодное состояние, макулатура и др.

При этом должны соблюдаться требования нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области охраны земельных ресурсов и недр в соответствии с законами.

3.5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях

При анализе возможных чрезвычайных ситуаций был составлен данный перечень: пожар, землетрясение, наводнение, ураган, обрушение здания, аварии коммунальных систем, терроризм.

Из данной группы ЧС наиболее вероятным является пожар. Причинами возникновения пожара могут являться: неисправности электроаппаратуры и электрических коммуникаций; неисправности отопительных и вентиляционных систем; неисправности производственного оборудования,

нарушение технологических процессов; несоблюдение персоналом установленных требований пожарной безопасности; умышленный поджог.

Для предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций на производстве осуществляется профилактическая работа, которая включает в себя реализацию следующих мероприятий:

- обучение, инструктаж и проверка знаний сотрудников и рабочих производственного объекта, посвященных вопросам пожарной безопасности;
- регулярные проверки уровня пожарной безопасности производства, а также отдельных его участков, проводимые согласно с установленной законом периодичностью;
- контроль выполнения противопожарных требований на объектах нового строительства, в ходе реконструкции и переоборудования разного рода помещений, обеспечение постоянного контроля во время проведения пожароопасных работ;
- проведение практических занятия с персоналом для отработки навыков пожаротушения и практические тренировки по борьбе с пожарами способны свести риски возникновения пожаров к минимуму;
- обеспечение исправности и правильных условий содержания первичных и стационарных автоматических средств пожаротушения, водоснабжения, сигнализации и систем оповещения;
- установка автоматических систем пожарной безопасности и противопожарных дверей, охватывающих помещения и отдельные агрегаты.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении необходимо:

- 1) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- 2) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Вывод по разделу

В результате выполнения данной работы был проведён профессиональный анализ с учётом нормативно-правовых законодательных актов, экологической безопасности, безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Рассматриваемое производственное помещение по электробезопасности, согласно ПУЭ, относится ко 2 категории: помещения с повышенной опасностью.

Согласно правилам по охране труда, определена группа персонала по электробезопасности. При эксплуатации электроустановок наш случай относится ко 2 группе: персонал, обслуживающий электроустановки и электрооборудование, работающий с ручным электрическим инструментом и т.д.

Категория тяжести труда соответствует категории Пб - Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением по СанПиН 1.2.3685-21.

Определена категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Для нашего случая подходит категория Г – умеренная пожароопасность.

Данный раздел предназначен для обеспечения безопасности рабочих на производстве во время работы, сохранения окружающей среды и снижению травматизма.

Заключение

В ходе технологической подготовки производства детали типа «Корпус» были применены умения и знания, полученные во время прохождения и изучение общих и специальных технических дисциплин, которые дали возможность самостоятельно выполнить поставленные задачи по данной разработке.

В основной части были проведены необходимые этапы для формирования технологического производства, такие как анализ технологичности, проектирование маршрутной карты, расчеты припусков и режим резания, проведен размерный анализ и произвели подбор технологического оборудования

Также была рассчитана экономическая часть данного проекта для оценки рентабельности данного проекта и его экономической выгоды. Была приведена социальная часть, где указаны все нормы для работы сотрудников производства, а также приведены статьи из трудового кодекса.



Список литературы

1. П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. Конструирование узлов и деталей машин. Москва: Академия, 2009.
2. А. Е. Шейнблит. Курсовое проектирование деталей машин. Янтарный сказ, 1999.
3. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. С74 Т. 2 /Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1985. 942 с., ил.
4. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. С74 Т. 1 /Под ред. А.М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А.Г. Сулова. - 5-е изд., исправл. - М.: Машиностроение, 1,2003 г. 912 с., ил.
5. Каталог шаговых двигателей [Электронный ресурс] // URL: <https://cnc-tehnologi.ru/shagovye-dvigateli-serii-nema> (Дата обращения 20.04.2023)
6. Должиков В.П. Разработка технологических процессов механообработки в мелкосерийном производстве: Учебное пособие. – Томск: изд. ТПУ, 2003 – 324 с
7. Должиков В.П. Основы программирования и наладки станков с ЧПУ: учебное пособие / В.П. Должиков; Томский политехнический университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 143с.
8. Барановский Ю.В. Режимы резания металлов. Справочник. Изд. 3-е, переработанное и дополненное. М., «Машиностроение», 1972.
9. А. Н. Балабанов Краткий справочник технолога машиностроителя. ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ, 1992.
10. Скворцов В.Ф. Основы размерного анализа технологических процессов изготовления деталей: учебное пособие / В.Ф. Скворцов. – 2-е издание. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 91 с.

11. Силантьева Н.А. Техническое нормирование труда в машиностроении. Учебник для учащихся машиностроительных техникумов. М: Машиностроение, 1921. – 184 с., ил.;
12. Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Металлургия, 1986. 554 с.
13. Промышленный робот Rokaе XB10 [Электронный ресурс] // URL: <http://rokaerobots.ru/product.php?id=80> (дата обращения: 18.05.2023).

Приложение А
Чертеж детали «Корпус»

ИШНПТ-4А91008.001.01

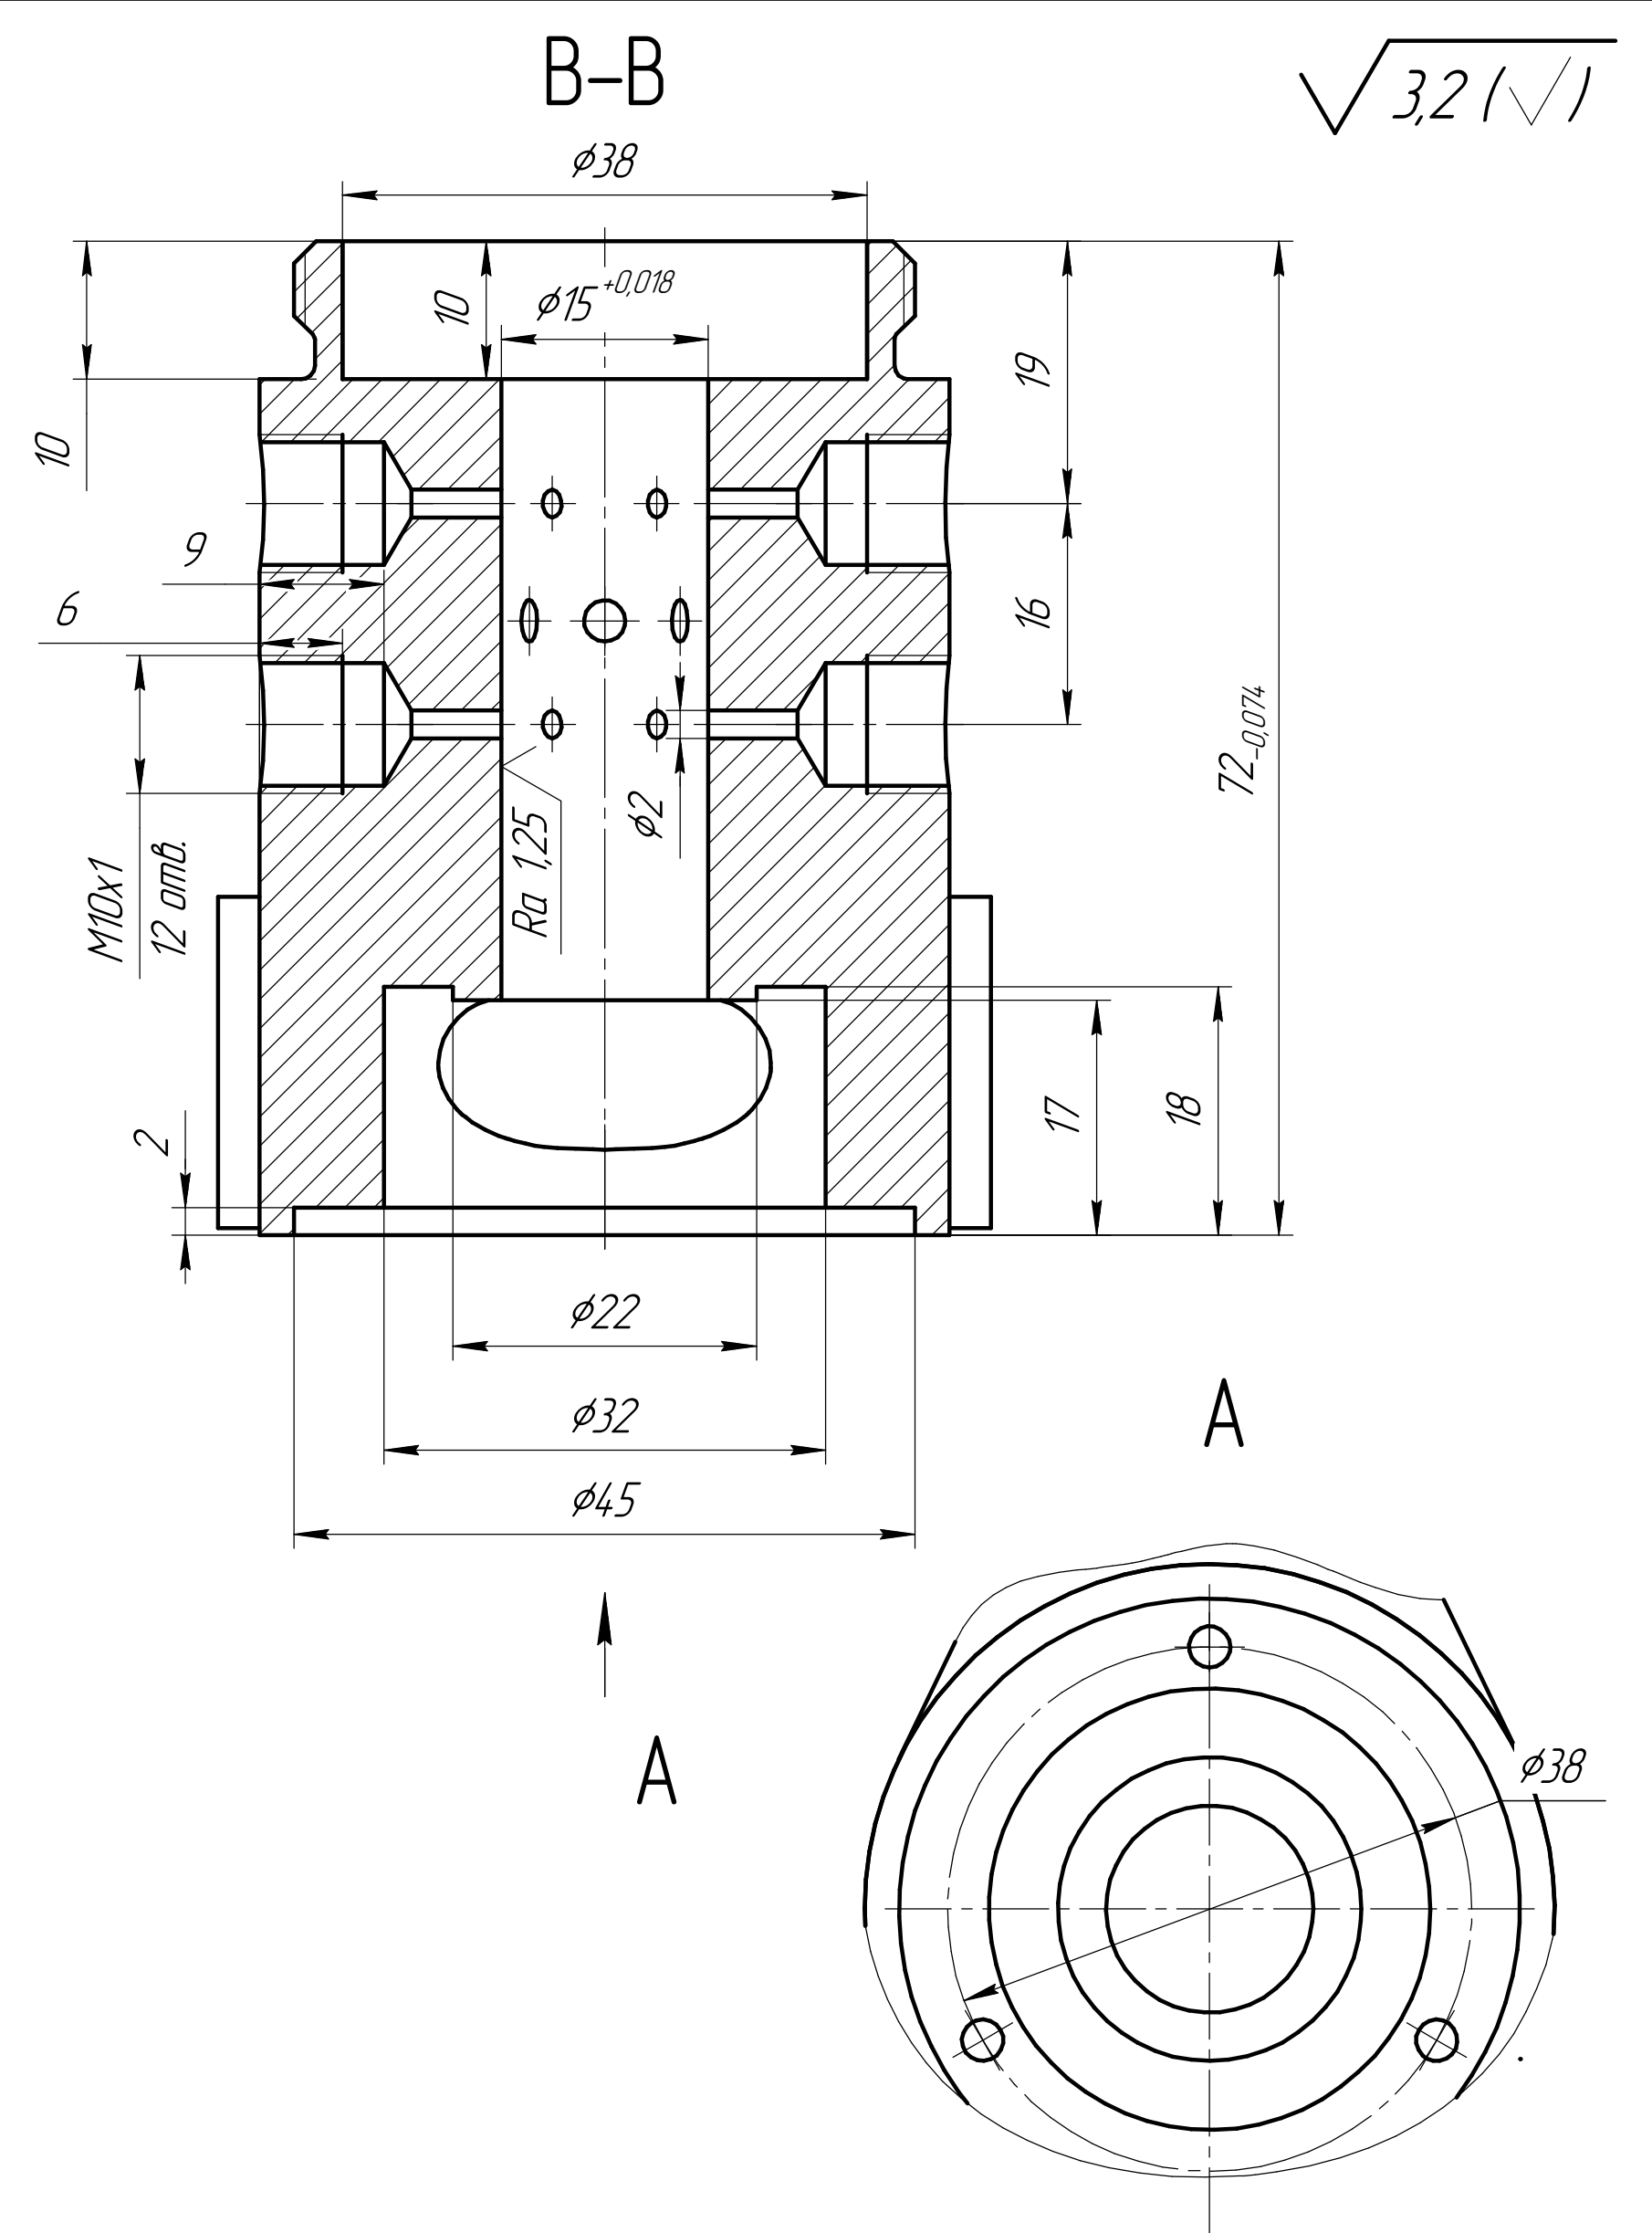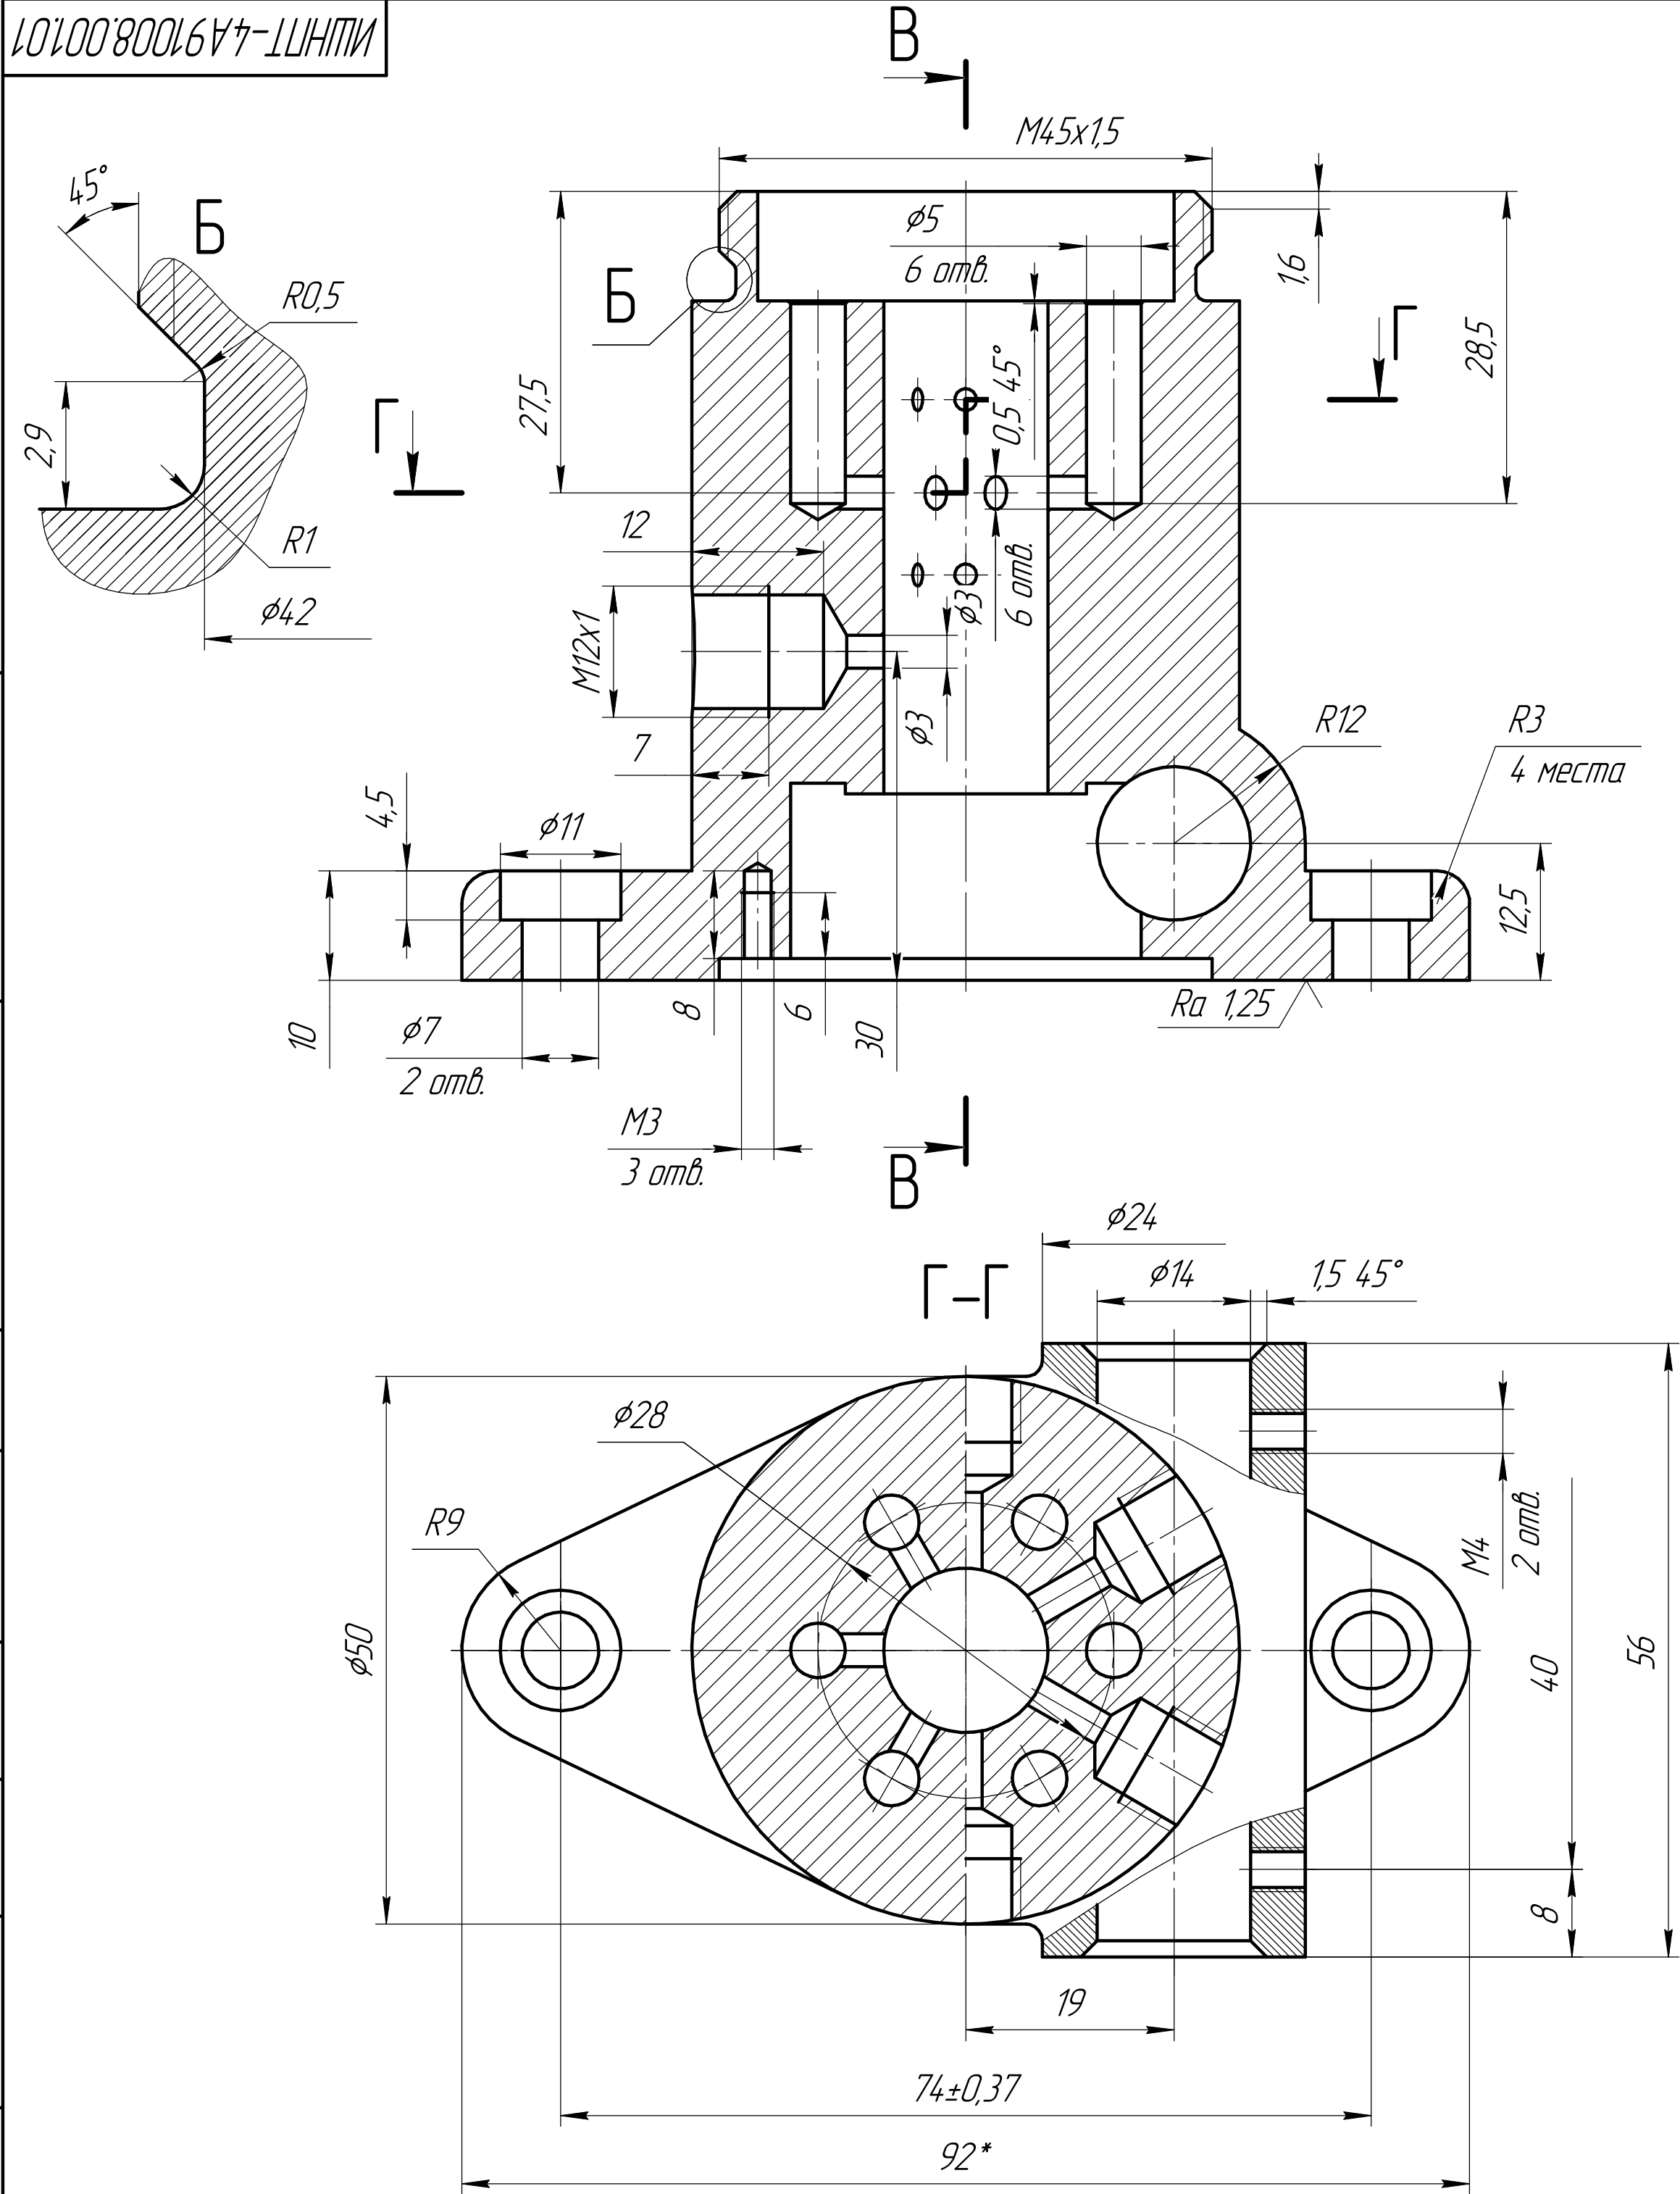

1. Неуказанные предельные отклонения размеров валов $h14$, отверстий $H14$, остальных $\pm IT14/2$.
2. *Размеры для справок.

ИШНПТ-4А91008.001.01				Лист	Масса	Масштаб
Корпус				У	0,8	2:1
Сталь 45 ГОСТ 1050-2013				Лист	Листов	1
Копировал				ТПУ ИШНПТ Группа 4А91		
				Формат А2		

Приложение Б
Комплект технологической документации

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

						102	1
	НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01			ОМШ ИШНПТ 4А91		
	Корпус						

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Национальный исследовательский Томский политехнический университет”

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ
на технологический процесс детали типа “Корпус”

Проверил:

Бидик В.Л.

Выполнил:

Казак А.К.

														3	1						
Разраб.	Казак				НИ ТПУ		ИШНПТ-4А91008.003.01					ОМШ ИШНПТ 4А91									
Проверил	Бидик																				
Утвердил																					
Н. контр.																					
М 01	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013																				
	Код		ЕВ	МЛ	ЕН	Н. расх.	КИМ	Код заготовки		Профиль и размеры						КЛ	МЗ				
М 02	08000		кг	0,8	1	5,2	0,19	746610		Круг 95х75		1	4,15								
А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции				Обозначение документа												
Б					Код, наименование оборудования				СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз	Тшт.		
А03					005 4280 Заготовительная																
Б04					Круглопильный отрезной станок 8Г663				2	12001					1	1	1	1	1	12	2,5
А05					010 4233 Токарная с ЧПУ																
Б06					16А20Ф3				1	19149					1	1	1	1	1	12	10,6
А07					015 4234 Фрезерная с ЧПУ																
Б08					Фрезерный станок с ЧПУ 2С150ПМФ4				1	18355					1	1	1	1	1	5,6	14,99
А09					020 0108 Слесарная																
Б10					Верстак ГОСТ Р 58863-2020				4	18452					1	1	1	1	1	2,5	9,81
А11					025 4233 Токарная с ЧПУ																
Б12					16А20Ф3				1	19149					1	1	1			4,1	17,7
А13					030 4234 Фрезерная с ЧПУ																
Б14					Фрезерный станок с ЧПУ Clever C600 Fanuc				1	18355					1	1	1	1	1	2,5	2,06
А15					035 0108 Слесарная																
Б16					Верстак ГОСТ Р 58863-2020				4	18452					1	1	1	1	1	3	4,11
МК		Маршрутная карта																	2		

Дубл.															
Взам.															
Подл.															

3


ИШНПТ-4А91008.003.01

ОМШ ИШНПТ 4А91

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз	Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н. расх.
Б01	Плоскошлифовальный станок ЛШ-1545					3	19630			1	1	1	1	1	5	6,33
А02	085 0130 Контрольная															
Б03	Стол СД 3702.09					4	12920			1	1	1	1	1	15	27
А04	090 0125 Промывочная															
Б05	Моечная машина АМ500 Т					3	16159			1	1	1	1	1	7,8	23,26
А06	095 0801 Консервация															
Б07						4	19293			1	1	1	1	1	5	10,95
Б08																
09																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																

Дцдл.			
Взам.			
Подл.			

										1	1
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				1	1	1	005
Н. контр.											

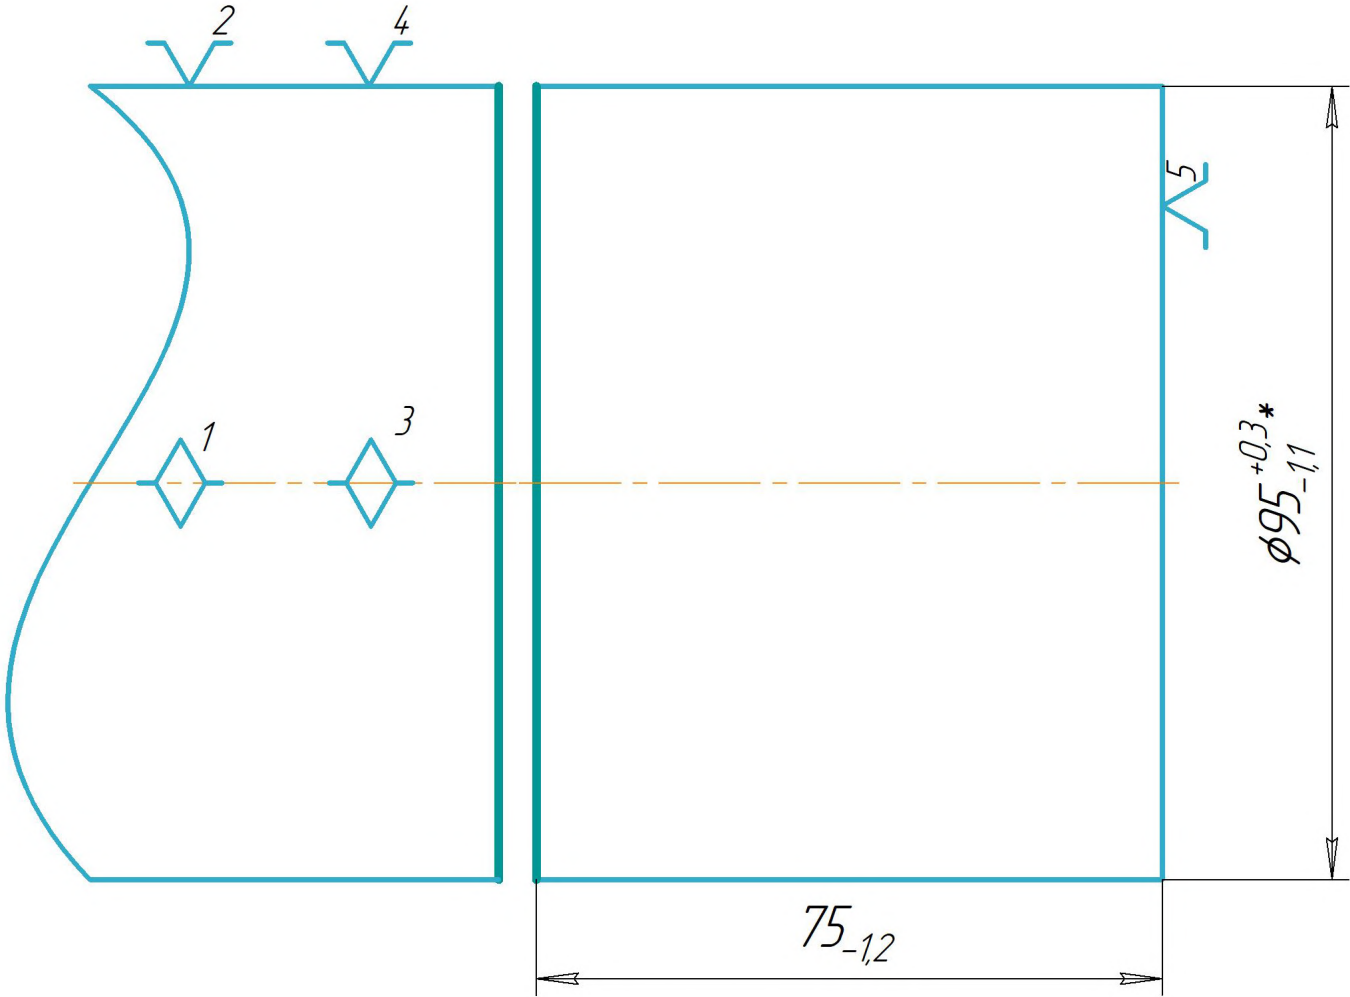


*Размеры для справок

														1	1
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01						ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик														
Утвердил															
Н. контр.				Корпус											005
Наименование операции				Материал			Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры			МЗ	КОИД
Заготовительная				Сталь 45 ГОСТ 1050-2013			190...210		к2	0,8	Круг 95х75			4,15	1
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы			То	Тв	Т пз	Тшт	СОЖ				
8Г66З							0,92	1,58	12	2,5	3% Укринол ТУ 387853-76				
Р				ПИ	D или B		L		t	i	s	n	v		
001	А. Установить заготовку в трехкулачковый патрон. База: наружный диаметр и торец.														
Т02	7100-0043 Патрон ГОСТ 2675-80														
003	1. Отрезать заготовку, выдерживая размеры $\phi 95_{-0,1}^{+0,3}$ мм и длиной $75_{-0,12}$ мм.														
Т04	Пила 3420-0365 ГОСТ 9769-79 ВК6														
Т05	Линейка - 300 ГОСТ 427-75														
Р06			-	95	75				0,2	50	48				
07															
08															
09															
10															
11															
12															
13															
ОК	Операционная карта														6

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--	--

								1		1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				2	1	1	010
Н. контр.											

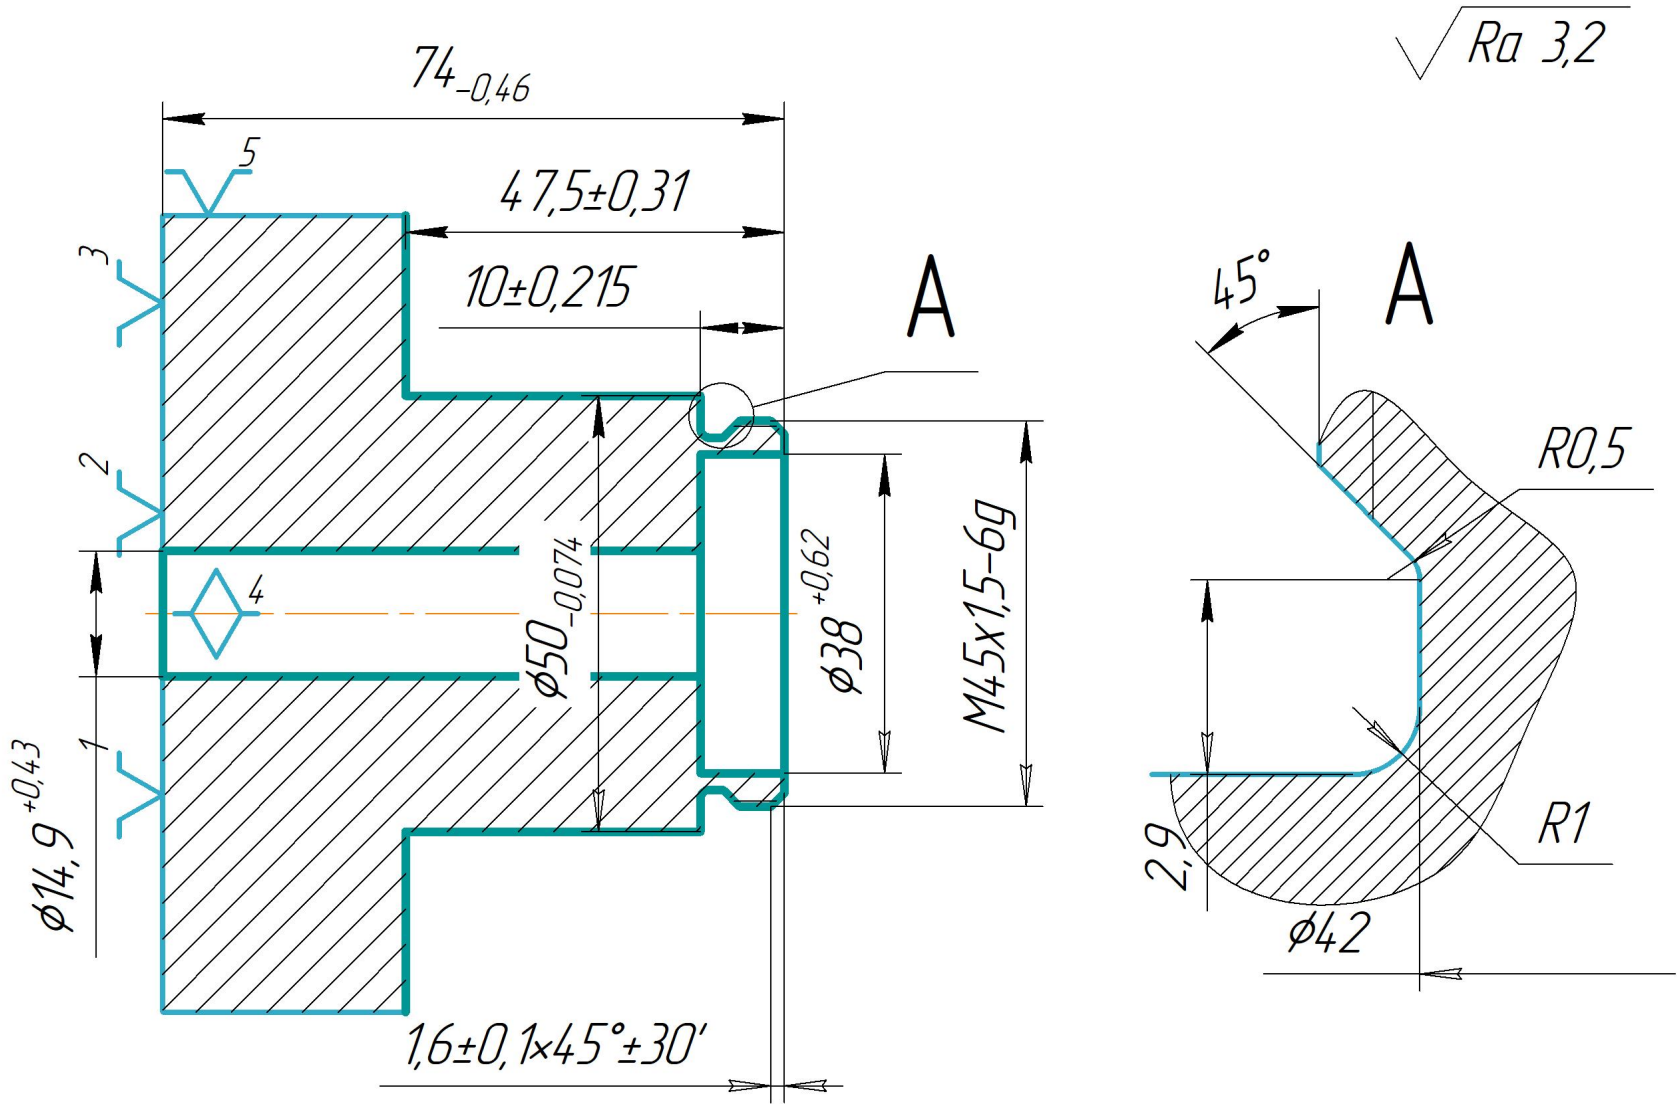

[illegible]

Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91
Проверил	Бидик						
Утвердил							

Н. контр.				Корпус	2	1	1	010
-----------	--	--	--	--------	---	---	---	-----

Наименование операции	Материал	Твердость	ЕВ	МД	Профиль и размеры	МЗ	КОИД
Токарная с ЧПУ	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	190...210	к2	0,8	Круг 95x75	4,15	1
Оборудование, устройство ЧПУ	Обозначение программы	Т _о	Т _в	Т _{пз}	Т _{шт}	СОЖ	
16A20ФЗ		8,97	1,63	12	10,6	3% Укринал ТУ 387853-76	

P			Π	D или B	L	t	i	s	ρ	γ
-----	--	--	-------	-------------	-----	-----	-----	-----	--------	----------

ТО1	Револьверная головка ГОСТ 3859-83
-----	-----------------------------------

002	А. Установить заготовку в трехкулачковый патрон. База: наружный диаметр и торец.
-----	--

ТОЗ	7100-0043 Патрон ГОСТ 2675-80
-----	-------------------------------

004	1. Подрезать торец, выдерживая размер $74_{-0.46}^{+0.00}$ мм	001
-----	---	-----

Т05	Резинедержатель ГОСТ 17166-71
-----	-------------------------------

ТО6	Резерв 2102-0023 Т15К6 ГОСТ 18877-73
-----	--------------------------------------

ТО7	Штангенциркуль ШИ-Т-1-125-005 ГОСТ 166-89
-----	---

Т08	РД 9378-93 ИГК-400-0.05
-----	-------------------------

P09	-	95	2	1	1	01	930	280
-----	---	----	---	---	---	----	-----	-----

010	2. Толщина наружный диаметра $\phi 50_{-0,74}^{+0,74}$ гидрожилона размеры $\phi 46_{-0,62}^{+0,62}$ мм на длину 10+0,21 мм мм 375 $_{-0,62}^{+0,62}$ мм	238
-----	--	-----

010	2. Толщина наружного защитного слоя, обеспечивающего раскрытие арматуры, мм, на стержне 1020, 1214 мм, 1414, 1712 мм.	2,50
T11	Результат контроля ГОСТ 17166-71	

T11	ТЭС-СВЕРЖАТЕЛЬ ТЭСТ-7100-71
T12	Резерв 2101-0000 Т15К6 ГОСТ 18879-73

T12	1554 2187 8887 15387 18877 75
T13	///таһзирлирикиль ///I-T-I-125-005 ГИСИ 166-89

[illegible]

ОК	Операционная карта	8
----	--------------------	---

										ГОСТ 3.1404-86 Форма 2а							
Дцдл.																	
Взам.																	
Подл.																	
															2		
												ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91	010		
Р									ПИ	D или B		L	t	i	s	n	v
T01	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89																
T02	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																
P03									-	50	49,5	2	12	0,1	800	250	
004	3. Сверлить центровочное отверстие $\phi 6,3^{+0,3}$ мм, выдерживая размер $60^{\circ} \pm 30'$.														0,04		
T05	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85																
T06	Сверло 2317-0109 Р6М5 ГОСТ 14952-75 $\phi 6,3$																
T07	Штангенциркуль ШЦ-T-I-125-0,05 ГОСТ 166-89																
T08	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89																
T09	Угломер типа 3-10 ГОСТ 5378-88																
T10	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																
P11									-	6,3	14	3,15	1	0,15	1600	32,1	
012	4. Сверлить сквозное отверстие, выдерживая размер $\phi 14^{+0,43}$ мм.														0,39		
T13	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85																
T14	Сверло 2300-0086 Р18 ГОСТ 886-77 $\phi 14$																
T15	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89																
T16	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																
P17									-	14	74	3,85	1	0,25	1120	49,3	
018	5. Расточить отверстие, выдерживая размер $\phi 14,9^{+0,43}$ мм.														1,28		
ОК		Операционная карта														9	

										ГОСТ 3.1404-86 Форма 2а						
Дцдл.																
Взам.																
Подл.																
														3		
												ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91	010	
Р								ПИ	D или B		L	t	i	s	n	v
T01	Резцедержатель ГОСТ 17166-71															
T02	Резец 2141-0201 Т15К6 ГОСТ 18883-73															
T03	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89															
T04	Штангенциркуль ШЦ-T-I-125-0,05 ГОСТ 166-89															
T05	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05															
P06								-	14,9	64	0,45	2	0,1	1200	57,5	
007	6. Расточить внутреннюю поверхность, выдерживая размеры $\phi 38^{+0,62}$ мм и 10±0,21 мм.													1,8	0,12	
T08	Резцедержатель ГОСТ 17166-71															
T09	Резец 2141-0201 Т15К6 ГОСТ 18883-73															
T10	Штангенциркуль ШЦ-T-I-125-0,05 ГОСТ 166-89															
T11	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05															
P12								-	38	12	1	6	0,4	4000	200	
013	7. Точить канавку, согласно эскизу.													0,72		
T14	Резцедержатель ГОСТ 17166-71															
T15	Резец 2660-0001 Т15К6 ГОСТ 18885-73															
T16	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89															
T17	Штангенциркуль ШЦ-T-I-125-0,05 ГОСТ 166-89															
T18	Угломер типа 3-10 ГОСТ 5378-88															
OK	Операционная карта														10	

										ГОСТ 3.1404-86 Форма 2а						
Дцдл.																
Взам.																
Подл.																
														4		
												ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91	010	
P								ПИ	D или B		L	t	i	s	n	v
T01	Образцы шероховатости 3,2 P, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05															
P02								-	42	6	1,5	3	0,3	1600	210	
003	8. Точить фаску, выдерживая размер 1,6±0,1х45°±30' мм.													0,11		
T04	Резцедержатель ГОСТ 17166-71															
T05	Резец 2141-0201 Т15К6 ГОСТ 18883-73															
T06	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89															
T07	Угломер типа 3-10 ГОСТ 5378-88															
T08	Образцы шероховатости 3,2 P, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05															
P09								-	46	2,75	1,6	1	0,1	1800	260	
010	9. Нарезать резьбу М45х1,5-6g													2,24		
T11	Резцедержатель ГОСТ 17166-71															
T12	Резец 2660-0001 Т15К6 ГОСТ 18885-73															
T13	Штангенциркуль ШЦ-T-I-125-0,05 ГОСТ 166-89															
T14	Продка 8221-1148 ГОСТ 17757-72															
T15	Образцы шероховатости 3,2 P, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05															
P16								-	45	7	0,2	4	1,5	600	85	
17																
18																
ОК		Операционная карта													11	

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

							12		1		
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				2	1	1	010
Н. контр.											

Программа 2	N150 G0 Z72.666
;Obrabotka torcza 1	N160 X51.843
N10 T="T2"	N170 G1 Z36.779
N20 M6	N180 X52.843 Z36.778
N30 G17 G54	N190 X53.143 Z37.078
N40 G0 X56.652 Y0 Z75.1	N200 G0 Z72.666
N50 Z72	N210 X50.843
N60 G1 G95 X-0.24 M8 F0.5	N220 G1 Z36.779
N70 Z74.8	N230 X51.843
N80 G0 Z75.1	N240 X52.143 Z37.079
N90 X56.652	N250 G0 Z72.666
;Naruzhn. chernovoe tochenie 1	N260 X49.843
N100 X53.843 Z72.666	N270 G1 Z36.78
N110 X52.843	N280 X50.843 Z36.779
N120 G1 Z36.778	N290 X51.143 Z37.079
N130 X53.194	N300 G0 Z72.666
N140 X54.143 Z37.727	N310 X48.843

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

															2
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	010		

N320 G1 Z36.78 N330 X49.843 N340 X50.143 Z37.08 N350 GO Z72.666 N360 X47.843 N370 G1 Z36.78 N380 X48.843 N390 X49.143 Z37.08 N400 GO Z72.666 N410 X46.843 N420 G1 Z36.781 N430 X47.843 Z36.78 N440 X48.143 Z37.08 N450 GO Z72.666 N460 X45.843 N470 G1 Z36.781 N480 X46.843 N490 X47.143 Z37.081 N500 GO Z72.666 N510 X44.843 N520 G1 Z36.782 N530 X45.843 Z36.781 N540 X46.143 Z37.081 N550 GO Z72.666 N560 X43.843 N570 G1 Z36.782 N580 X44.843 N590 X45.143 Z37.082 N600 GO Z72.666 N610 X42.843 N620 G1 Z36.783 N630 X43.843 Z36.782 N640 X44.143 Z37.082 N650 GO Z72.666																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

[illegible]

N660 X4.1843	N830 X39.843
N670 G1 Z36.783	N840 X40.143 Z37.084
N680 X4.2843	N850 G0 Z72.666
N690 X43.143 Z37.083	N860 X37.843
N700 G0 Z72.666	N870 G1 Z36.785
N710 X40.843	N880 X38.843 Z36.784
N720 G1 Z36.783	N890 X39.143 Z37.084
N730 X4.1843	N900 G0 Z72.666
N740 X42.143 Z37.083	N910 X36.843
N750 G0 Z72.666	N920 G1 Z36.785
N760 X39.843	N930 X37.843
N770 G1 Z36.784	N940 X38.143 Z37.085
N780 X40.843 Z36.783	N950 G0 Z72.666
N790 X41.143 Z37.083	N960 X35.843
N800 G0 Z72.666	N970 G1 Z36.785
N810 X38.843	N980 X36.843
N820 G1 Z36.784	N990 X37.143 Z37.085

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

														4	
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	010		

N1000 GO Z72.666 N1010 X34.843 N1020 G1 Z36.786 N1030 X35.843 Z36.785 N1040 X36.143 Z37.085 N1050 GO Z72.666 N1060 X33.843 N1070 G1 Z36.786 N1080 X34.843 N1090 X35.143 Z37.086 N1100 GO Z72.666 N1110 X32.843 N1120 G1 Z36.787 N1130 X33.843 Z36.786 N1140 X34.143 Z37.086 N1150 GO Z72.666 N1160 X31.843 N1170 G1 Z36.787 N1180 X32.843 N1190 X33.143 Z37.087 N1200 GO Z72.666 N1210 X30.843 N1220 G1 Z36.787 N1230 X31.843 N1240 X32.143 Z37.087 N1250 GO Z72.666 N1260 X29.843 N1270 G1 Z36.788 N1280 X30.843 Z36.787 N1290 X31.143 Z37.087 N1300 GO Z72.666 N1310 X28.843 N1320 G1 Z36.788 N1330 X29.843																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

[illegible]

N1340 X30.143 Z37.088	N1510 G0 Z72.56
N1350 G0 Z72.666	N1520 X26.143
N1360 X27.843	N1530 G1 X25.843
N1370 G1 Z36.789	N1540 X25.3 Z72.017
N1380 X28.843 Z36.788	N1550 Z36.79
N1390 X29.143 Z37.088	N1560 X25.843 Z36.789
N1400 G0 Z72.666	N1570 X26.143 Z37.089
N1410 X26.843	N1580 G0 Z72.366
N1420 G1 Z36.789	N1590 X25.649
N1430 X27.843	N1600 G1 X25 Z71.717
N1440 X28.143 Z37.089	N1610 Z36.49
N1450 G0 Z72.666	N1620 X52.894 Z36.478
N1460 X25.949	N1630 X53.543 Z37.127
N1470 G1 X25.843 Z72.56	N1640 G0 M9
N1480 Z36.789	N1650 M1
N1490 X26.843	,Obrabotka otverstij 1
N1500 X27.143 Z37.089	N1660 T="T88"

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

																		6
											ИШНПТ-4А91008.003.01			ОМШ ИШНПТ 4А91			010	

N1670 M6										N1870 M1									
N1680 G19 G54										;Vnutr. chistovae tochenie 1									
N1690 S505 M3										N1880 T="T1"									
N1700 G0 X0 Y0 Z84 C0										N1890 M6									
N1710 G17 G94 M8 F0										N1900 G17 G54									
N1730 X0 Y0										N1910 G0 X5.379 Y0 Z-2.121									
N1750 M5 M9										N1920 G1 G95 X7.5 Z-0.2 M8 F0.5									
N1760 M1										N1930 Z16.8									
;Obrabotka otverstij 2										N1940 X7.499 Z42.8									
N1770 T="T71"										N1950 X7.5 Z62									
N1780 M6										N1960 X19									
N1790 G19 G54										N1970 Z72									
N1800 S227 M3										N1980 X21.1									
N1810 G0 X0 Y0 Z83 C0										N1990 X23.021 Z74.121									
N1820 G17 M8 F200										N2000 M9									
N1840 X0 Y0										N2010 M1									
N1860 M5 M9										;Vnutr. chernovae tochenie 1									

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

[illegible]

N2020 T="T21"	N2190 Z64.004
N2030 M6	N2200 G1 X8.066 Z62
N2040 G17 G54	N2210 X19
N2050 S200 M3	N2220 Z71.434
N2060 G0 X5.062 Y0 Z73.838	N2230 X16.996 Z73.438
N2070 Z64.404	N2240 G0 X6.562
N2080 G1 G94 X7.066 Z62.4 M8 F100	N2250 Z73.238
N2090 X18	N2260 X6.062 Z64.004
N2100 Z71.834	N2270 G1 X8.066 Z62
N2110 X15.996 Z73.838	N2280 X19
N2120 G0 X5.562	N2290 Z71.434
N2130 Z64.204	N2300 X16.996 Z73.438
N2140 G1 X7.566 Z62.2	N2310 G0 X6.562
N2150 X18.5	N2320 Z73.238
N2160 Z71.634	N2330 M9
N2170 X16.496 Z73.638	N2340 M1
N2180 G0 X6.062	,Naruzhn. obrabotka kanavok 1

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

[illegible]

N2350 T="T3"	N2520 G1 X215
N2360 M6	N2530 G0 X25.299
N2370 G17 G54	N2540 Z63.007
N2380 G0 X26 Y0 Z70	N2550 G1 X21
N2390 X25.299	N2560 G0 X26
N2400 G1 G95 X23.312 M8 F0.5	N2570 Z62
N2410 G0 X25.299	N2580 X25.299
N2420 Z68.361	N2590 G1 X21.802
N2430 G1 X23.312	N2600 X22.002 Z62.2
N2440 G0 X25.299	N2610 G0 X26
N2450 Z66.722	N2620 M9
N2460 G1 X23.312	N2630 M1
N2470 G0 X25.299	,Naruzhn. chernovoe tochenie 2
N2480 Z65.083	N2640 T="T1"
N2490 G1 X23.312	N2650 M6
N2500 G0 X25.299	N2660 G17 G54
N2510 Z63.444	N2670 S200 M3

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

													9
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	010

N2680 GO X24.074 YO Z72.921 N2690 X23.074 N2700 G1 G94 Z70.541 M8 F100 N2710 X23.268 Z70.429 N2720 X24.074 Z70.645 N2730 X24.374 Z70.945 N2740 GO Z72.921 N2750 X22.074 N2760 G1 Z71.297 N2770 X22.636 Z70.794 N2780 X23.074 Z70.541 N2790 X23.374 Z70.841 N2800 GO Z72.921 N2810 X21.144 N2820 G1 X21.19 Z72.088 N2830 X22.074 Z71.297 N2840 X22.374 Z71.597 N2850 GO Z72.621 N2860 X20.844 N2870 G1 X20.89 Z71.788 N2880 X22.336 Z70.494 N2890 X22.968 Z70.129 N2900 X23.774 Z70.345 N2910 M9 N2920 GO M1 ;Naruzhn. narezanie rezby 1 N2930 T="T4" N2940 M6 N2950 G17 G54 N2960 GO X24.512 YO Z70.871 N2970 X21.25 N2980 X22.116 Z70.371 M8 N2990 X23.062 Z69.824 N3000 Z65.969																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

													10
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	010

N3010 X22.169 Z65.453 N3020 X20.375 N3030 X24.512 N3040 Z70.811 N3050 X21.146 N3060 X22.012 Z70.311 N3070 X22.959 Z69.765 N3080 Z65.909 N3090 X22.065 Z65.393 N3100 X20.271 N3110 X24.512 N3120 Z70.857 N3130 X21.067 N3140 X21.933 Z70.357 N3150 X22.879 Z69.811 N3160 Z65.955 N3170 X21.986 Z65.439 N3180 X20.192 N3190 X24.512 N3200 Z70.818 N3210 X21 N3220 X21.866 Z70.318 N3230 X22.812 Z69.772 N3240 Z65.916 N3250 X21.919 Z65.4 N3260 X20.125 N3270 X24.512 N3280 Z70.852 N3290 X20.941 N3300 X21.807 Z70.352 N3310 X22.753 Z69.806 N3320 Z65.95 N3330 X21.86 Z65.434 N3340 X20.066																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

													11
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	010

N3350 X24.512 N3360 Z70.822 N3370 X20.887 N3380 X21.753 Z70.322 N3390 X22.7 Z69.775 N3400 Z65.919 N3410 X21.806 Z65.403 N3420 X20.013 N3430 X24.512 N3440 Z70.851 N3450 X20.837 N3460 X21.703 Z70.351 N3470 X22.65 Z69.804 N3480 Z65.948 N3490 X21.756 Z65.432 N3500 X19.963 N3510 X24.512 N3520 Z70.822 N3530 X20.787 N3540 X21.653 Z70.322 N3550 X22.6 Z69.775 N3560 Z65.919 N3570 X21.706 Z65.403 N3580 X19.913 N3590 X24.512 N3600 Z70.851 N3610 X20.737 N3620 X21.603 Z70.351 N3630 X22.55 Z69.804 N3640 Z65.948 N3650 X21.656 Z65.432 N3660 X19.863 N3670 X24.512 N3680 Z70.834																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

													12
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	010



N3690 X20.709 N3700 X21.575 Z70.334 N3710 X22.522 Z69.788 N3720 Z65.932 N3730 X21.628 Z65.416 N3740 X19.835 N3750 X24.512 N3760 Z70.834 N3770 X20.699 N3780 X21.565 Z70.334 N3790 X22.512 Z69.788 N3800 Z65.932 N3810 X21.618 Z65.416 N3820 X19.825 N3830 X24.512 N3840 Z70.834 N3850 X20.699 N3860 X21.565 Z70.334 N3870 X22.512 Z69.788 N3880 Z65.932 N3890 X21.618 Z65.416 N3900 X19.825 N3910 X24.512 N3920 Z70.834 N3930 M5 M9 N3940 M30																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дцдл.			
Взам.			
Подл.			

								2		1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				3	1	1	015
Н. контр.											

Позиция 1

$\sqrt{Ra\ 3,2}$

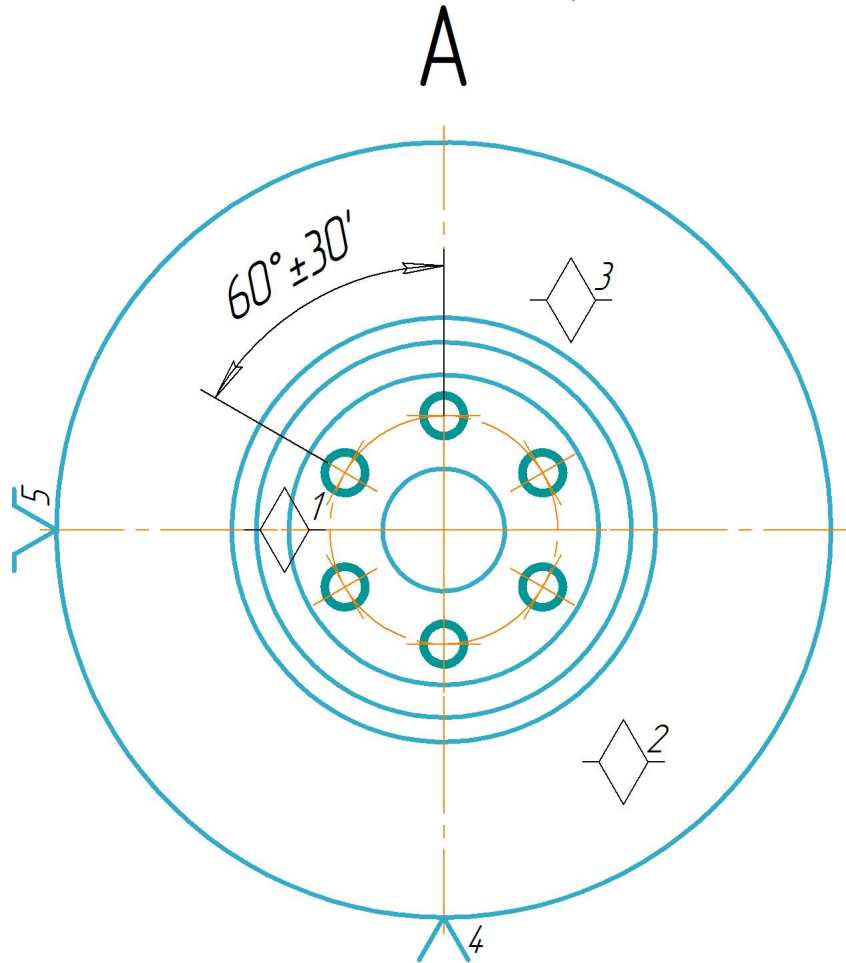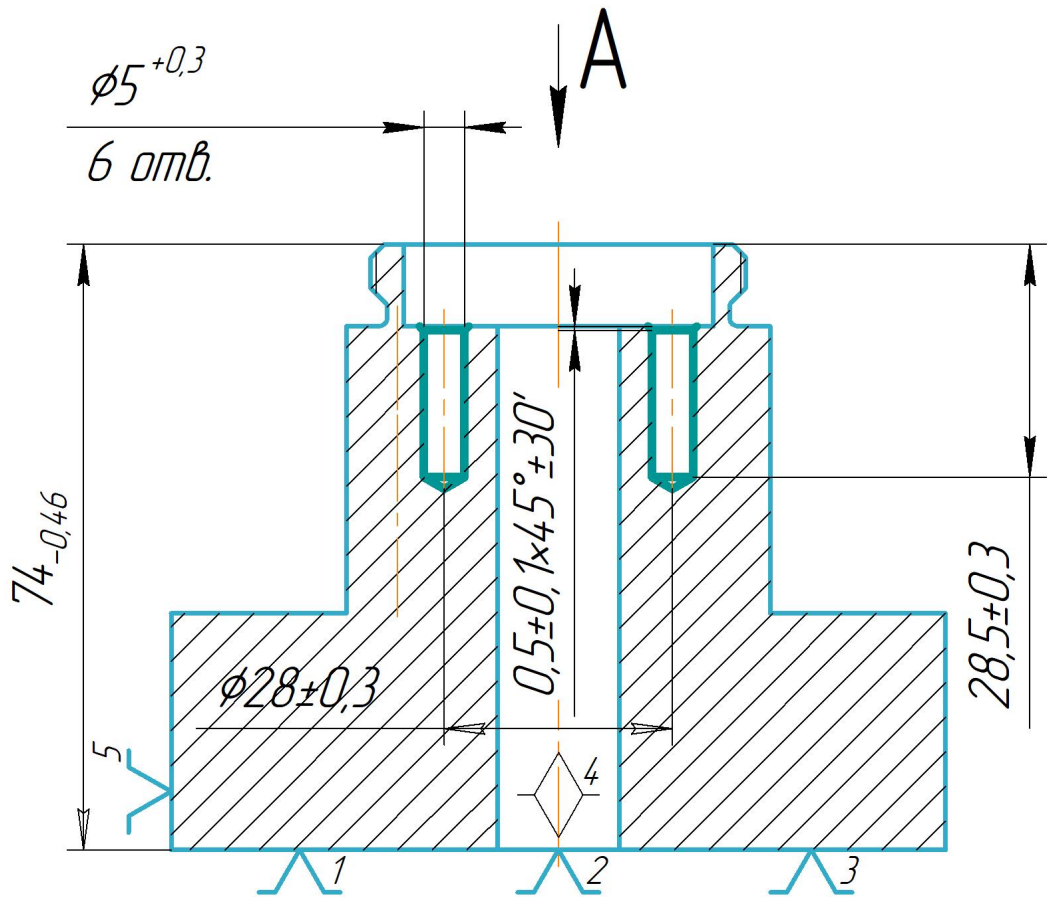

Дудл.			
Взам.			
Подл.			


2

ИШНПТ-4А91008.003.01


ОМШ ИШНПТ 4А91

015

Позиция 2

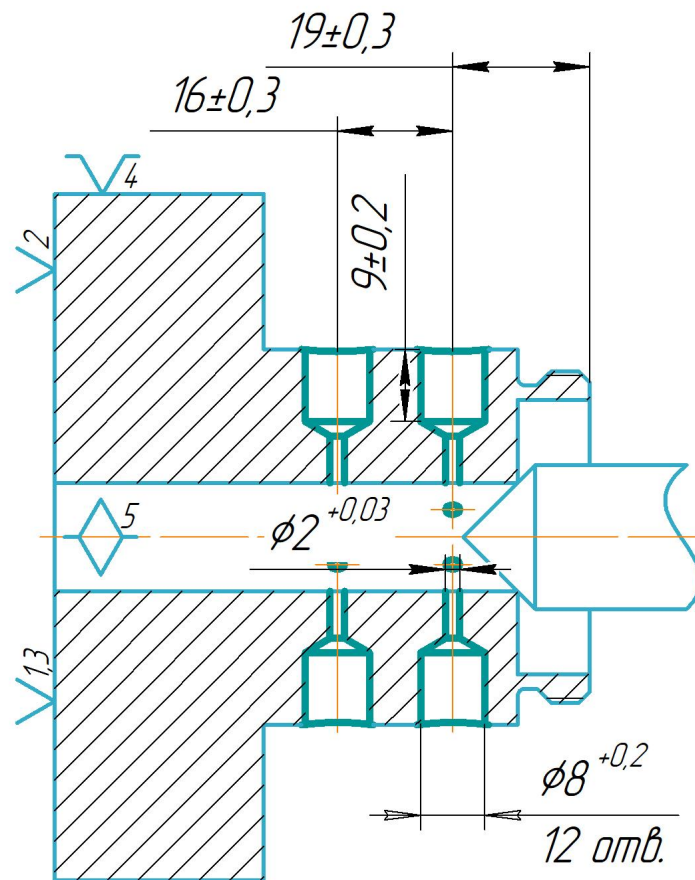 $\sqrt{Ra\ 3,2}$ 

Позиция 2

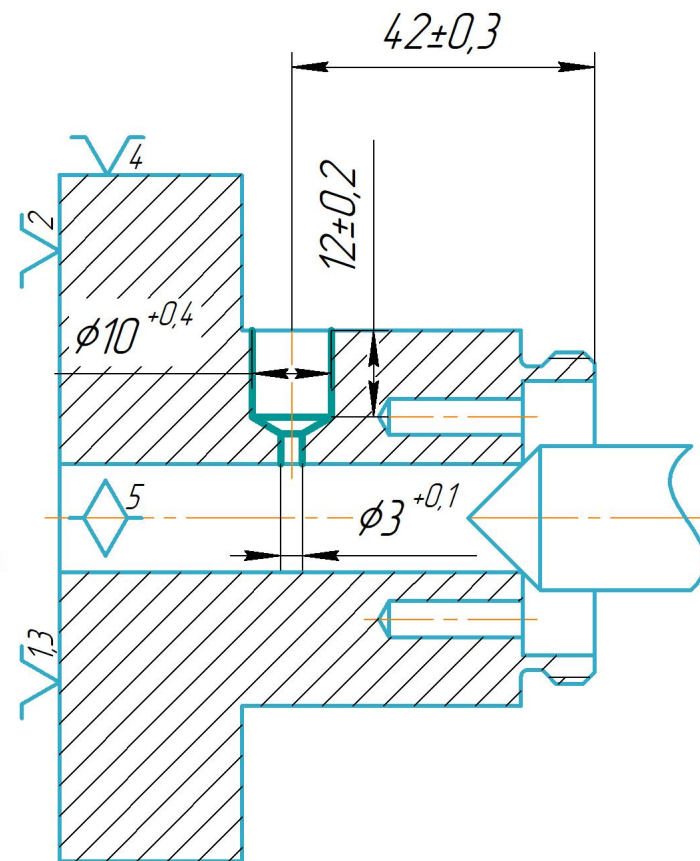

Позиция 3

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

											4		1
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01			ОМШ ИШНПТ 4А91		
Проверил	Бидик									
Утвердил										

Корпус													015
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Наименование операции				Материал		Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры		МЗ	КОИД
Фрезерная с ЧПУ				Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		190...210		к2	0,8	Круг 95х75		4,15	1
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы		То	Тв	Т пз		Тшт	СОЖ		
2С150ПМФ4						11,08	3,91	5,6		14,99	3% Укринал ТУ 387853-76		

Р				ПИ	D или B		L	f	i	s	n	v
---	--	--	--	----	---------	--	---	---	---	---	---	---

T01	Револьверная головка ГОСТ 3859-83											
O02	А. Установить заготовку в трехкулачковом патроне. База: наружный диаметр и торец.											
T03	7100-0043 Патрон ГОСТ 2675-80											
O04	1. Центровать 6 отверстий $\phi 1^{+0,25}$ мм, выдерживая размеры $60^{\circ} \pm 30'$, $12 \pm 0,0215$ мм.										0,29	
T05	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85											
T06	Сверло 2317-0101 Р6М5 ГОСТ 14952-75 $\phi 1$											
T07	Штангенциркуль ШЦ-Т-I-125-0,05 ГОСТ 166-89											
T08	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89											
T09	Угломер типа 3-10 ГОСТ 5378-88											
T10	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05											
P11			-	1	6	0,5	1	0,014	1000	10,5		
O12	2. Сверлить 6 отверстий $\phi 5^{+0,3}$ мм, выдерживая размеры $28,5 \pm 0,3$ мм и $60^{\circ} \pm 30'$.										0,59	
T13	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85											

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ОК	Операционная карта													27	
----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

Дудл.																				
Взам.																				
Подл.																				

															2
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	015		

<i>P</i>		<i>ΠΙ</i>	<i>D или B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>i</i>	<i>s</i>	<i>n</i>	<i>v</i>
<i>T01</i>	<i>Сверло 2300-0034 P18 ГОСТ 886-77 φ5</i>								
<i>T02</i>	<i>Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89</i>								
<i>T03</i>	<i>Штангенциркуль ШЦ-T-I-125-0,05 ГОСТ 166-89</i>								
<i>T04</i>	<i>Угломер типа 3-10 ГОСТ 5378-88</i>								
<i>T05</i>	<i>Образцы шероховатости 3,2 P, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05</i>								
<i>P06</i>		-	5	28,5	2	1	0,065	800	12,6
<i>O07</i>	<i>3. Снять 6 фасок, выдерживая размер 0,5±0,1x45°±30'.</i>							0,02	
<i>T08</i>	<i>2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85</i>								
<i>T09</i>	<i>Сверло 2300-6994 P18 ГОСТ 886-77 φ8</i>								
<i>T10</i>	<i>Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89</i>								
<i>T11</i>	<i>Штангенциркуль ШЦ-T-I-125-0,05 ГОСТ 166-89</i>								
<i>T12</i>	<i>Угломер типа 3-10 ГОСТ 5378-88</i>								
<i>T13</i>	<i>Образцы шероховатости 3,2 P, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05</i>								
<i>P14</i>		-	8	0,5	0,5	1	0,275	400	10,1
<i>O15</i>	<i>1. Центровать 12 отверстий ?1^{+0,25} мм, выдерживая размеры 60°±30'.</i>								
<i>T16</i>	<i>2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85</i>								
<i>T17</i>	<i>Сверло 2317-0101 P6M5 ГОСТ 14952-75 φ1</i>								
<i>T18</i>	<i>Штангенциркуль ШЦ-T-I-125-0,05 ГОСТ 166-89</i>								

														4												
											ИШНПТ-4А91008.003.01			ОМШ ИШНПТ 4А91		015										
Р									ПИ		D или B		L		t		i		s		n		v			
001		5. Центровать 12 отверстий $\varnothing 1^{+0,25}$ мм, выдерживая размеры 42±0,3.																								
T02		2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85																								
T03		Сверло 2317-0101 Р6М5 ГОСТ 14952-75 $\phi 1$																								
T04		Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89																								
T05		Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																								
P06									-	1		2		0,5		1		0,1		3000		20,9				
007		6. Сверлить сквозное отверстие $\varnothing 3^{+0,04}$ мм.																								
T08		2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85																								
T09		Сверло 2300-0015 Р18 ГОСТ 886-77 $\phi 3$																								
T10		Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89																								
T11		Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																								
P12									-	3		19,5		1		1		0,1		2500		23,8				
013		7. Сверлить отверстие, $\varnothing 10^{+0,4}$ мм выдерживая размеры, 12±0,21 мм.																								
T14		2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85																								
T15		Сверло 2300-7016 Р18 ГОСТ 886-77 $\phi 10$																								
T16		Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89																								
T17		Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																								
P18									-	10		14		3,5		1		0,25		900		28,6				
ОК		Операционная карта																							30	

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

							10		1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91			
Проверил	Бидик									
Утвердил										
				Корпус			3	1	1	015
Н. контр.										

Програма 1	N170 T="T2"
;Obrabotka otverstij 1	N180 M6
N10 T="T1"	N190 G17 G54
N20 M6	N200 S637 M3
N30 G17 G54	N210 G0 X0 Y-13 Z82
N40 S1592 M3	N220 M8 F200
N50 G0 X0 Y-13 Z82.003	N240 X0 Y-13
N60 M8 F0	N250 X-11.258 Y-6.5
N80 X0 Y-13	N260 Y6.5
N90 X-11.258 Y-6.5	N270 X0 Y13
N100 Y6.5	N280 X11.258 Y6.5
N110 X0 Y13	N290 Y-6.5
N120 X11.258 Y6.5	N310 M5 M9
N130 Y-6.5	N320 M1
N150 M5 M9	;Obrabotka otverstij 3
N160 M1	N330 T="T4"
;Obrabotka otverstij 2	N340 M6

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

													2
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	015

N350 G17 G54 N360 S318 M3 N370 GO X11.258 Y-6.5 Z82 N380 M8 F200 N400 X11.258 Y-6.5 N410 XO Y-13 N420 X-11.258 Y-6.5 N430 Y6.5 N440 XO Y13 N450 X11.258 Y6.5 N470 M5 M9 N480 M30 ,Obrabotka otverstij 1 N10 T="T1" N20 M6 N30 G54 N50 G17 N60 S3183 M3 N70 GO X37 YO Z38 AO CO N80 M8 F200 N100 X37 YO N120 GO X53 N140 YO N160 M5 M9 N180 M1 ,Obrabotka otverstij 2 N190 T="T2" N200 M6 N210 G54 N230 G17 N240 S1592 M3 N250 GO X37 YO Z38 AO CO N260 M8 F200 N280 X37 YO																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

													3
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	015

N300 GO X53 N320 Y0 N340 M5 M9 N360 M1 ,Obrabotka otverstij 3 N370 T="T59" N380 M6 N390 G54 N410 G17 N420 S398 M3 N430 GO X37 Y0 Z38 AO CO N440 M8 F200 N460 X37 Y0 N480 GO X53 N500 Y0 N520 M5 M9 N540 M30 ,Obrabotka otverstij 1 N10 T="T1" N20 M6 N30 G54 N50 G17 N60 S3183 M3 N70 GO X37 Y0 Z38 AO CO N80 M8 F200 N100 X37 Y0 N120 GO X53 N140 Y0 N160 M5 M9 N180 M1 ,Obrabotka otverstij 2 N190 T="T2" N200 M6 N210 G54																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

																		4
											ИШНПТ-4А91008.003.01			ОМШ ИШНПТ 4А91			015	

N230 G17 N240 S1592 M3 N260 M8 F200 N280 X37 Y0 N300 GO X53 N320 Y0 N340 M5 M9 N360 M1 ,Obrabotka otverstij 3 N370 T="T59" N380 M6 N390 G54 N410 G17 N420 S398 M3 N430 GO X37 Y0 Z38 AO CO N440 M8 F200 N460 X37 Y0 N480 GO X53 N500 Y0 N520 M5 M9 N540 M30 ,Obrabotka otverstij 1 N10 T="T1" N20 M6 N30 G54 N50 G17 N60 S3183 M3 N70 GO X37 Y0 Z38 AO CO N80 M8 F200 N100 X37 Y0 N120 GO X53 N140 Y0 N160 M5 M9 N180 M1																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

															5
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	015		

,Obrabotka otverstij 2																			N410 G17
N190 T="T2"																			N420 S398 M3
N200 M6																			N430 G0 X37 Y0 Z38 A0 C0
N210 G54																			N440 M8 F200
N230 G17																			N460 X37 Y0
N240 S1592 M3																			N480 G0 X53
N250 G0 X37 Y0 Z38 A0 C0																			N500 Y0
N260 M8 F200																			N520 M5 M9
N280 X37 Y0																			N540 M30
N300 G0 X53																			,Obrabotka otverstij 1
N320 Y0																			N10 T="T1"
N340 M5 M9																			N20 M6
N360 M1																			N30 G54
,Obrabotka otverstij 3																			N50 G17
N370 T="T59"																			N60 S3183 M3
N380 M6																			N70 G0 X37 Y0 Z38 A0 C0
N390 G54																			N80 M8 F200

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

[illegible]

N100 X37 Y0	N360 M1
N120 G0 X53	,Obrabotka otverstij 3
N140 Y0	N370 T="T59"
N160 M5 M9	N380 M6
N180 M1	N390 G54
,Obrabotka otverstij 2	N410 G17
N190 T="T2"	N420 S398 M3
N200 M6	N430 G0 X37 Y0 Z38 A0 C0
N210 G54	N440 M8 F200
N230 G17	N460 X37 Y0
N240 S1592 M3	N480 G0 X53
N250 G0 X37 Y0 Z38 A0 C0	N500 Y0
N260 M8 F200	N520 M5 M9
N280 X37 Y0	N540 M30
N300 G0 X53	,Obrabotka otverstij 1
N320 Y0	N10 T="T1"
N340 M5 M9	N20 M6

Дцдл.																			
Взам.																			
Подл.																			

													7
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	015

N30 G54 N50 G17 N60 S3183 M3 N70 GO X37 Y0 Z38 AO CO N80 M8 F200 N100 X37 Y0 N120 GO X53 N140 Y0 N160 M5 M9 N180 M1 ,Obrabotka otverstij 2 N190 T="T2" N200 M6 N210 G54 N230 G17 N240 S1592 M3 N250 GO X37 Y0 Z38 AO CO N260 M8 F200 N280 X37 Y0 N300 GO X53 N320 Y0 N340 M5 M9 N360 M1 ,Obrabotka otverstij 3 N370 T="T59" N380 M6 N390 G54 N410 G17 N420 S398 M3 N430 GO X37 Y0 Z38 AO CO N440 M8 F200 N460 X37 Y0 N480 GO X53 N500 Y0																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дцдл.																			
Взам.																			
Подл.																			

													8	
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	015	

N520 M5 M9 N540 M30 ,Obrabotka otverstij 1 N10 T="T1" N20 M6 N30 G54 N50 G17 N60 S3183 M3 N70 G0 X37 Y0 Z38 A0 C0 N80 M8 F200 N100 X37 Y0 N110 MCALL N120 G0 X53 N140 Y0 N160 M5 M9 N180 M1 ,Obrabotka otverstij 2 N190 T="T2" N200 M6 N210 G54 N230 G17 N240 S1592 M3 N250 G0 X37 Y0 Z38 A0 C0 N260 M8 F200 N280 X37 Y0 N300 G0 X53 N320 Y0 N340 M5 M9 N360 M1 ,Obrabotka otverstij 3 N370 T="T59" N380 M6 N390 G54 N410 G17																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

																		9
												ИШНПТ-4А91008.003.01			ОМШ ИШНПТ 4А91			015

- N420 S398 M3

N430 GO X37 Y0 Z38 AO CO

N440 M8 F200

N460 X37 Y0

N480 GO X53

N500 Y0

N520 M5 M9

N540 M30

,Obrabotka otverstij 1

N10 T="T1"

N20 M6

N30 G54

N50 G17

N60 S3183 M3

N70 GO XO Y30 Z56 AO CO

N80 M8 F200

N100 XO Y30

N110 MCALL

N120 M5 M9

N140 M1

,Obrabotka otverstij 2

N150 T="T3"

N160 M6

N170 G54

N190 G17

N200 S1061 M3

N210 GO XO Y30 Z56 AO CO

N220 M8 F200

N240 XO Y30

N260 M5 M9

N280 M1

,Obrabotka otverstij 3

N290 T="T8"

N300 M6

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

																		10
											ИШНПТ-4А91008.003.01			ОМШ ИШНПТ 4А91			015	

N310 G54

N330 G17

N340 S318 M3

N350 G0 X0 Y30 Z56 A0 C0

N360 M8 F200

N380 X0 Y30


N400 M5 M9

N420 M30


[illegible]

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

								1		1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				4	1	1	020
Н. контр.											

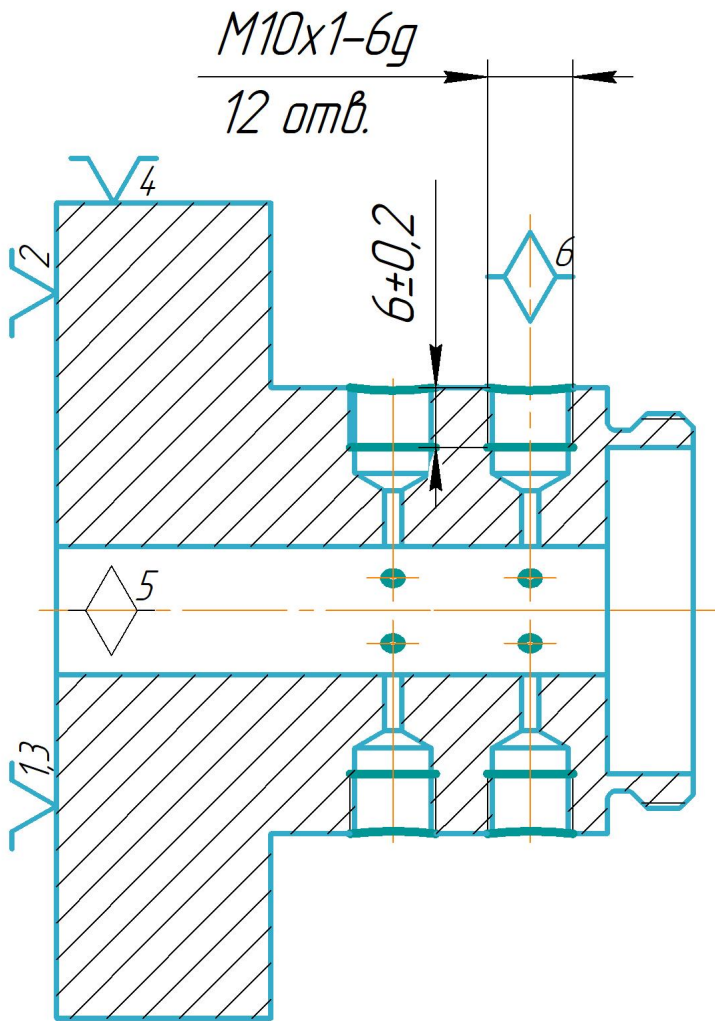

Позиция 1

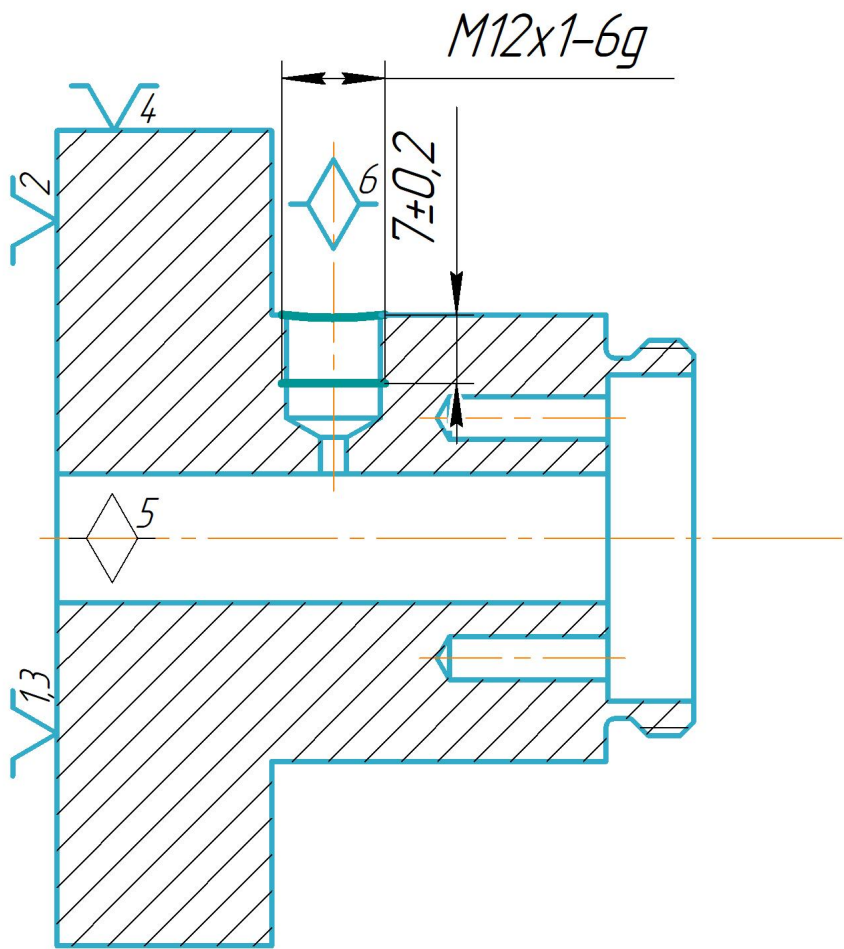

Позиция 2

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

													1	1
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91							
Проверил	Бидик													
Утвердил														
				Корпус							4	1	1	020
Н. контр.														


Наименование операции		Материал		Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры		МЗ	КОИД
Слесарная		Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		190...210		к2	0,8	Круг 95х75		4,15	1
Оборудование, устройство ЧПУ		Обозначение программы		То	Тв	Т пз		Тшт	СОЖ		
Верстак ГОСТ Р 58863-2020				7,85	1,96	2,5		9,81			

<i>P</i>		<i>ΠΙ</i>	<i>D или B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>i</i>	<i>s</i>	<i>n</i>	<i>v</i>
001	<i>A. Установить заготовку в тиски. База: наружный диаметр, отверстие и торец.</i>								
T02	<i>7200-0207 Тиски ГОСТ 16518-96</i>								
003	<i>1. Нарезать резьбу M10x1-6g в 12-ти отверстиях, выдерживая размер 6±0,015 мм в позиции 1.</i>								
T04	<i>Метчик 2621-2609 P6M5 ГОСТ 3266-81</i>								
T05	<i>Пробка 8221-1045 ГОСТ 17757-72</i>								
006	<i>2. Нарезать резьбу M12x1-6g, выдерживая размер 7±0,015 мм в позиции 2.</i>								
T07	<i>Метчик 2621-1513 P6M5 ГОСТ 3266-81</i>								
T08	<i>Пробка 8221-1056 ГОСТ 17757-72</i>								
09									
10									
11									
12									
13									

ОК	Операционная карта											43		

Дцдл.			
Взам.			
Подл.			

								1		1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				5	1	1	025
Н. контр.											

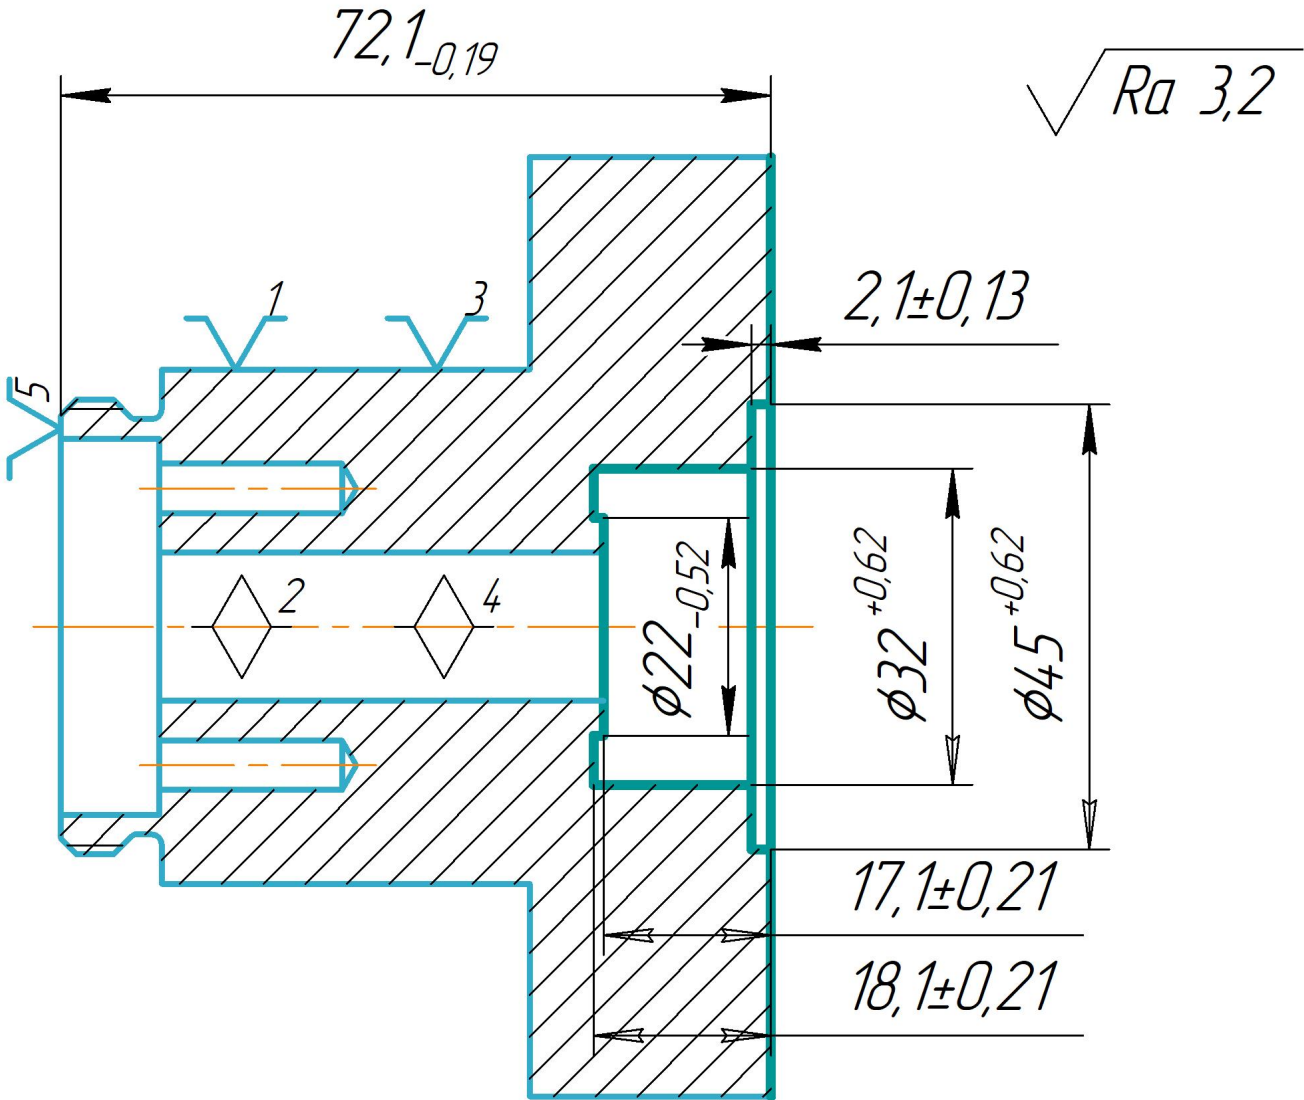

[illegible]

Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91
Проверил	Бидик						
Утвердил							

Н. контр.				Корпус	5	1	1	025
-----------	--	--	--	--------	---	---	---	-----

Наименование операции	Материал	Твердость	ЕВ	МД	Профиль и размеры	МЗ	КОИД
Токарная с ЧПУ	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	190...210	к2	0,8	Круг 95x75	4,15	1
Оборудование, устройство ЧПУ	Обозначение программы	Т _о	Т _в	Т _{пз}	Т _{шт}	СОЖ	
16A20ФЗ		13,49	4,21	4,1	17,7	3% Укринал ТУ 387853-76	

P			Π	D или B	L	t	i	s	ρ	γ
-----	--	--	-------	-------------	-----	-----	-----	-----	--------	----------

T01	Револьверная головка ГОСТ 3859-83
O02	A. Установить заготовку в трехкулачковом патроне. База: наружный диаметр и торец.
T03	7100-0043 Патрон ГОСТ 2675-80
O04	1. Подрезать торец, выдерживая размер $72,1_{-0,19}$ мм. 0,08
T05	Резцедержатель ГОСТ 17166-71
T06	Резец 2112-0101 Т15К6 ГОСТ 18880-73
T07	Штангенциркуль ШЦ-T-I-125-0,05 ГОСТ 166-89
T08	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГK-400-0,05
P09	- 95 2 0,95 2 0,2 800 240
O10	2. Расточить внутреннее отверстие $\phi 45^{+0,62}$ мм, выдерживая размер $2,1 \pm 0,013$ мм. 1,5
T11	Резцедержатель ГОСТ 17166-71
T12	Резец 2141-0201 Т15К6 ГОСТ 18883-73
T13	Штангенциркуль ШЦ-T-I-125-0,05 ГОСТ 166-89

[illegible]

[illegible]

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

							2		1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91			
Проверил	Бидик									
Утвердил										
				Корпус			5	1	1	025
Н. контр.										

Программа 1	N150 GO X56.652 YO Z73.1
;Obrabotka torcza 1	N160 Z70
N10 T="T2"	N170 G1 X-0.24 M8 F0.5
N20 M6	N180 Z72.8
N30 G17 G54	N190 GO Z73.1
N40 GO X56.652 YO Z75.1	N200 X56.652
N50 Z72	N210 M9
N60 G1 G95 X-0.24 M8 F0.5	N220 M1
N70 Z74.8	;Vnutr. chistovoe tochenie 2
N80 GO Z75.1	N230 T="T19"
N90 X56.652	N240 M6
N100 M9	N250 G17 G54
N110 M1	N260 S200 M3
;Vnutr. chistovoe tochenie 1	N270 GO X9.9 YO Z71
N120 T="T6"	N280 G1 G94 Z69.199 M8 F100
N130 M6	N290 X9.847 Z66.2
N140 G17 G54	N300 XO

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

															2
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	025		

N310 Z61.4 N320 X9.764 N330 X9.68 Z56.6 N340 X0 N350 Z55.1 N360 X9.654 N370 X9.68 Z56.6 N380 X9.08 Z57.2 N390 G0 Z71 N400 X10 N410 G1 Z69.099 N420 X9.754 Z55 N430 G0 Z71 N440 X0 N450 G1 Z55 N460 X9.754 N470 G0 Z71 N480 M9 N490 M1 ;Vnutr. chistovae tochenie 3 N500 T="T15" N510 M6 N520 G17 G54 N530 S200 M3 N540 G0 X8.879 Y0 Z56.121 N550 G1 G95 X11 Z54 M8 F0.5 N560 X16.041 N570 X18.162 Z56.121 N580 M5 M9 N590 M30																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]



Дудл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--	--

								1	1
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91
Проверил	Бидик						
Утвердил							

Н. контр.					Корпус		6	1	1	030
-----------	--	--	--	--	--------	--	---	---	---	-----

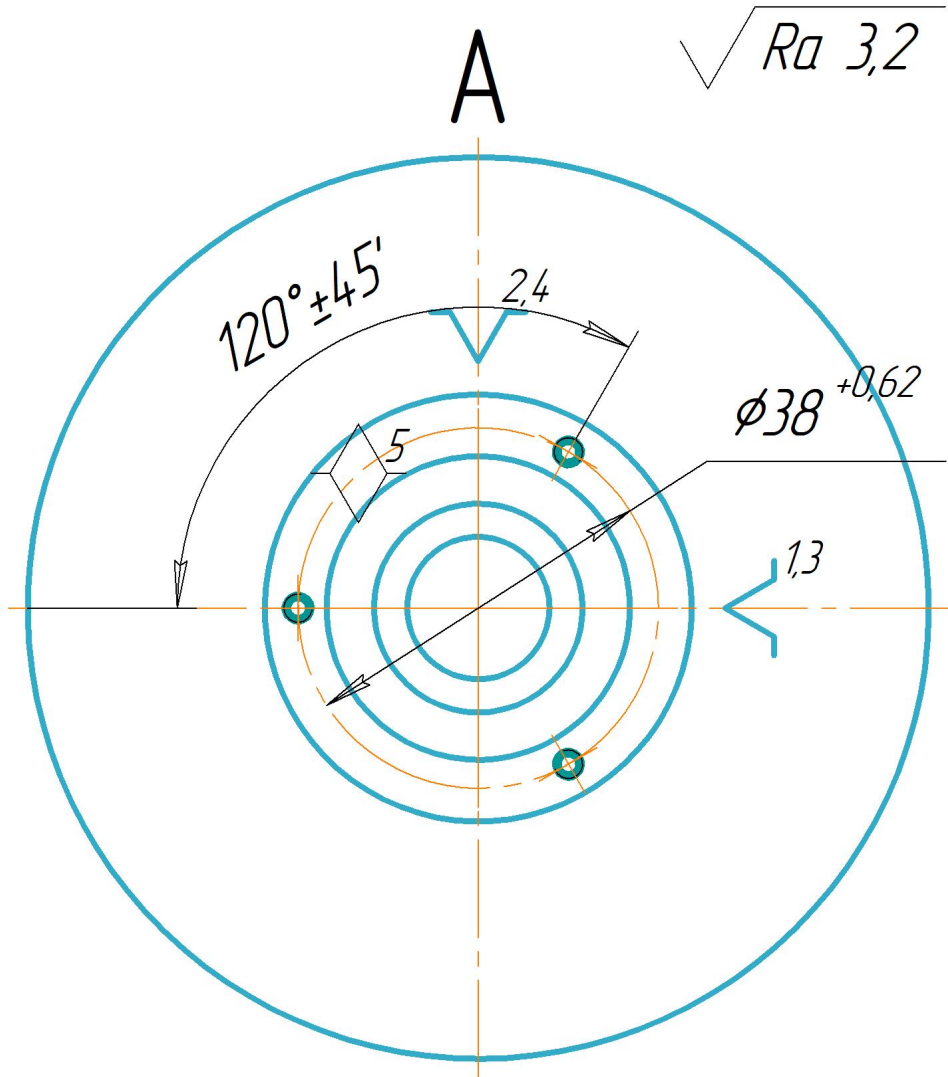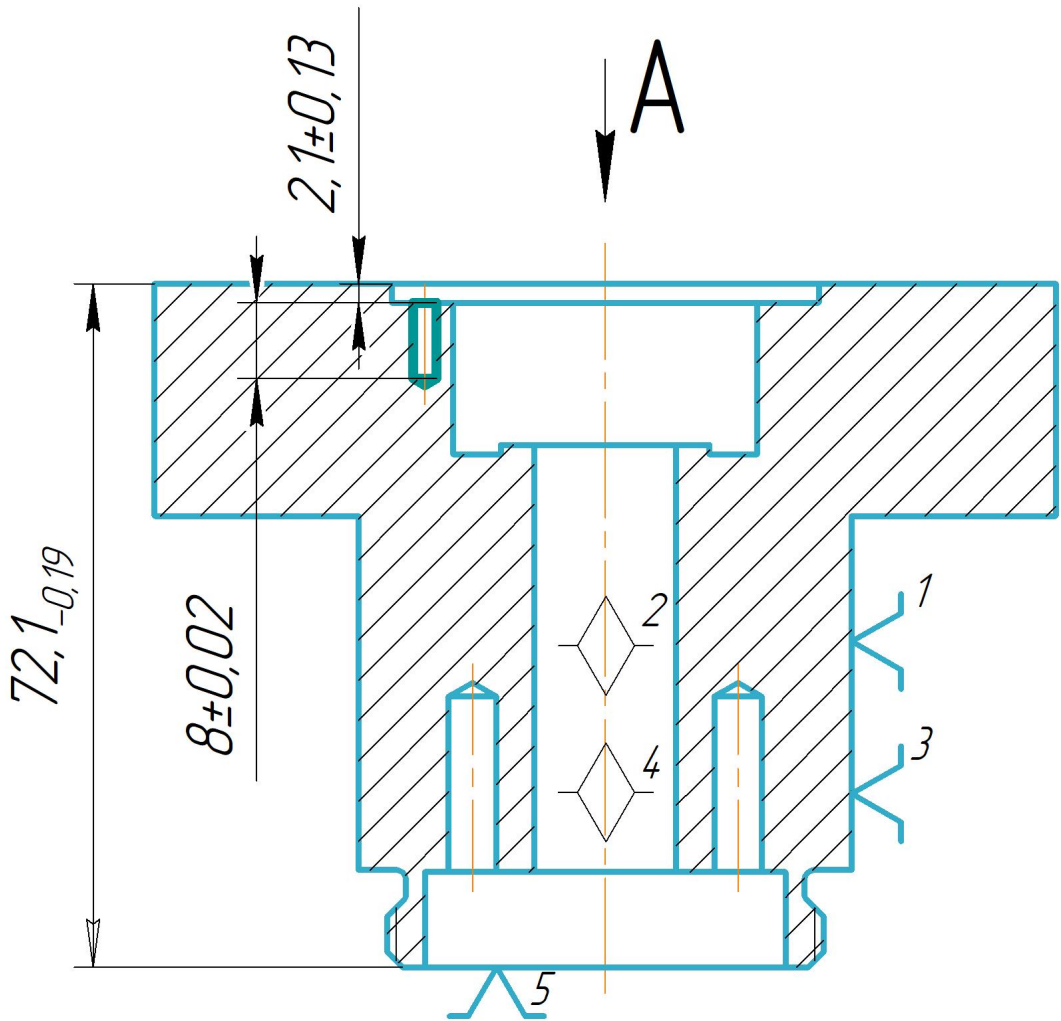

Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91
Проверил	Бидик						
Утвердил							

Наименование операции	Материал	Твердость	ЕВ	МД	Профиль и размеры	МЗ	КОИД
Фрезерная с ЧПУ	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	190...210	к2	0,8	Круг 95x75	4,15	1

P		ПИ	D или B	L	t	i	S	n	γ
-----	--	----	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------

ТО2	7100-0043 Патрон ГОСТ 2675-80
-----	-------------------------------

ТО4	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85
-----	--------------------------------

ТО6	Штангенциркуль ШЦ-Т-1-125-0,05 ГОСТ 166-89
-----	--

ТО8	образцы шероховатости 3,2 Р ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05
-----	--

010	2 Сверлить 3 отверстия выдерживая размеры $\phi 25^{+0.025}$ мм и 8 ± 0.018 мм	0.25
-----	--	------

T11	2 30 2 30 Hampden 1827 2837 33
T12	Генерал 2300-0008 P18 ГИСТ 886-77 Ø25

[illegible]

2

ИШНПТ-4А91008.003.01

ОМШ ИШНПТ 4А91

030

P

ПИ

D или B

L

t

*i*S

V

T01

Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05

P02

—

18

10

0,75

1

0,1

400

22,6

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

OK

Операционная карта

Дцдл.																			
Взам.																			
Подл.																			

												1	1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91							
Проверил	Бидик													
Утвердил														
				Корпус							6	1	1	030
Н. контр.														

У	Опер.	Обозначение детали, программы, оборудования, устройства ЧПУ				
Т	Пер.	ПИ	Вспомогательный и режущий инструмент (код, наименование)	Наладочные размеры	Коррект. разм.	НК
У01	030	Clever C600 Fanuc				
Т02	1	1	Сверло 2317-0103 Р6М5 ГОСТ 14952-75 φ1,6	Wz=37,5		01
Т03	2	2	Сверло 2300-0008 Р18 ГОСТ 886-77 φ2,5	Wz=40		01
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

КН/П	Карта наладки инструмента																54	

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

												1	1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91							
Проверил	Бидик													
Утвердил														
											7	1	1	035
Н. контр.				Корпус										


Наименование операции		Материал		Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры		МЗ	КОИД
Слесарная		Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		190...210		к2	0,8	Круг 95х75		4,15	1
Оборудование, устройство ЧПУ		Обозначение программы		То	Тв	Т пз		Тшт	СОЖ		
Верстак ГОСТ Р 58863-2020				1,25	2,86	3		4,11			

<i>P</i>		<i>ΠΙ</i>	<i>D или B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>i</i>	<i>s</i>	<i>n</i>	<i>v</i>
<i>001</i>	<i>1 Нарезать резьбу М3-6d в 3-х отверстиях, выдерживая размер 6±0,18 мм.</i>								
<i>T02</i>	<i>Метчик 2620-1059 Р6М5 ГОСТ 3266-81</i>								
<i>T03</i>	<i>Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05</i>								
<i>T04</i>	<i>Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89</i>								
<i>05</i>									
<i>06</i>									
<i>07</i>									
<i>08</i>									
<i>09</i>									
<i>10</i>									
<i>11</i>									
<i>12</i>									
<i>13</i>									

ОК	Операционная карта																	55	

Дцдл.			
Взам.			
Подл.			

								1		1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				8	ё	ё	040
Н. контр.											

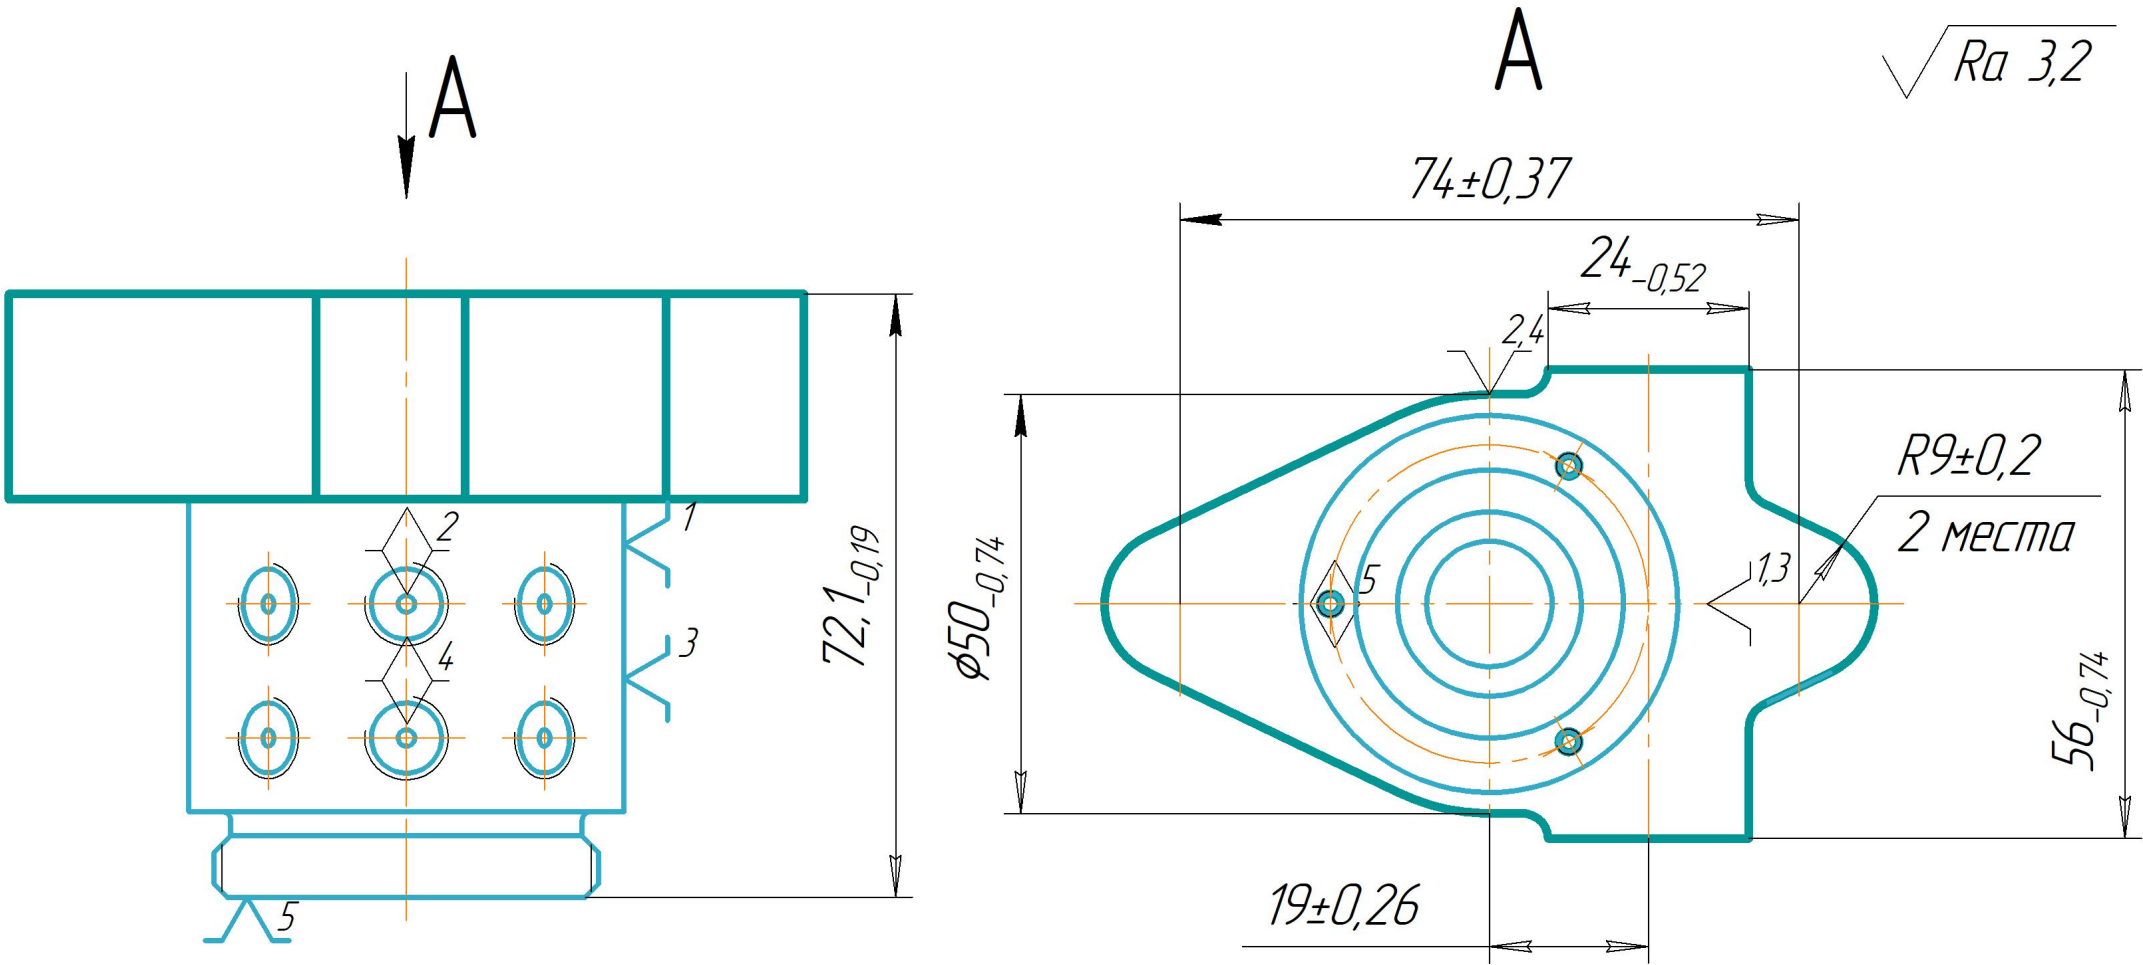

[illegible]

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

							6		1		
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
Н. контр.				Корпус				8	1	1	040

Программа 1	N170 G3 X-52.134 Y22.356 I=AC(-37.328) J=AC(0.545)
; Vyborka 1	N180 X-52.631 Y21.655 Z-9.88 I=AC(-51.469) J=AC(21.357) TURN=0
N10 T="T1"	N190 G1 X-54.156 Y15.689
N20 M6	N200 G3 X-52.134 Y14.554 Z-10 I=AC(-52.994) J=AC(15.392) TURN=0
N30 G17 G54	N210 G2 X-46.05 Y18.95 I=AC(-36.95) J=AC(-0.054)
N40 S265 M3	N220 G1 X-18.232 Y32.193
N50 G0 B0 C0	N230 G2 X-14.271 Y34.134 I=AC(-0.764) J=AC(1.559)
N60 Y29.404	N240 X-13.81 Y34.226 Z-9.88 I=AC(-13.81) J=AC(33.026) TURN=0 F600
N80 X-51.973 Z10	N250 G1 X4.162 Y34.252
N90 Z2	N260 G2 X4.2139 Y34.134 Z-10 I=AC(4.162) J=AC(33.052) TURN=0
N100 G1 Z-10 M8 F200	N270 G1 X51.973 Y29.404 F200
N110 G2 X-51.208 Y29.785 I=AC(-40.226) J=AC(6.779)	N280 G2 X52.576 Y28.659 Z-9.88 I=AC(51.42) J=AC(28.339) TURN=0
N120 G1 X-42.072 Y34.134	N290 G1 X53.956 Y23.675
N130 G2 X-41.754 Y34.234 Z-9.88 I=AC(-41.556) J=AC(33.051) TURN=0	N300 G2 X52.134 Y22.356 Z-10 I=AC(52.799) J=AC(23.355) TURN=0
N140 G1 X-28.827 Y36.401	N310 G3 X48.676 Y24.345 I=AC(36.717) J=AC(-0.453)
N150 G2 X-28.113 Y34.134 Z-10 I=AC(-28.629) J=AC(35.218) TURN=0	N320 G1 X28.264 Y34.134
N160 G1 X-49.241 Y24.062	N330 G3 X27.944 Y34.236 Z-9.88 I=AC(27.745) J=AC(33.052) TURN=0

										ГОСТ 3.1404-84 Форма 5а САПР				
Дудл.														
Взам.														
Подл.														

														2			
												ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91		040	

N340 G1 X14.939 Y36.422 N350 G3 X14.272 Y34.134 Z-10 I=AC(14.74) J=AC(35.239) TURN=0 N360 G2 X16 Y33.362 I=AC(0.578) J=AC(1.177) N370 G1 X46.458 Y18.746 N380 G2 X52.134 Y14.554 I=AC(37.048) J=AC(0.066) N390 X52.463 Y13.886 Z-9.88 I=AC(51.275) J=AC(13.717) TURN=0 N400 G1 X54.382 Y0.458 N410 G2 X52.118 Y-0.243 Z-10 I=AC(53.194) J=AC(0.288) TURN=0 N420 X51.995 Y0.246 I=AC(53.194) J=AC(0.288) N430 G3 X43.486 Y13.525 I=AC(36.992) J=AC(-0.002) N440 G1 X12.628 Y28.311 N450 G3 X-15.457 Y26.869 I=AC(0.001) J=AC(0.013) N460 G1 X-43.675 Y13.431 N470 G3 X-51.995 Y0.246 I=AC(-37.003) J=AC(0.002) N480 G2 X-52.118 Y-0.243 I=AC(-53.194) J=AC(0.288) N490 G3 X-52.242 Y-0.757 Z-9.88 I=AC(-51.042) J=AC(-0.774) TURN=0 N500 G1 X-52.619 Y-28.323 N510 G3 X-51.972 Y-29.404 Z-10 I=AC(-51.419) J=AC(-28.339) TURN=0 N520 G1 X-51.27 Y-29.755 N530 X-42.139 Y-34.134 N540 G3 X-41.82 Y-34.235 Z-9.88 I=AC(-4.162) J=AC(-33.052) TURN=0 N550 G1 X-28.983 Y-36.399 N560 G3 X-28.264 Y-34.134 Z-10 I=AC(-28.783) J=AC(-35.216) TURN=0 N570 G1 X-49.241 Y-24.062 N580 G2 X-52.134 Y-22.356 I=AC(-37.329) J=AC(-0.546) N590 X-52.631 Y-21.655 Z-9.88 I=AC(-51.469) J=AC(-21.357) TURN=0 N600 G1 X-54.156 Y-15.689 N610 G2 X-52.134 Y-14.554 Z-10 I=AC(-52.994) J=AC(-15.392) TURN=0 N620 G3 X-46.081 Y-18.935 I=AC(-36.948) J=AC(0.056) N630 G1 X-15.138 Y-33.761 N640 X-14.276 Y-34.134 N650 G3 X-13.803 Y-34.231 Z-9.88 I=AC(-13.803) J=AC(-33.031) TURN=0 F600 N660 G1 X4.162 Y-34.252 N670 G3 X42.139 Y-34.134 Z-10 I=AC(4.162) J=AC(-33.052) TURN=0															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

[illegible]

N680 G1 X51.973 Y-29.404 F200

N690 G3 X52.576 Y-28.659 Z-9.88 I=AC(51.42) J=AC(-28.339) TURN=0

N700 G1 X53.956 Y-23.675

N710 G3 X52.134 Y-22.356 Z-10 I=AC(52.799) J=AC(-23.355) TURN=0

N720 G2 X48.676 Y-24.345 I=AC(36.717) J=AC(0.453)

N730 G1 X28.264 Y-34.134

N740 G2 X27.944 Y-34.236 Z-9.88 I=AC(27.745) J=AC(-33.052) TURN=0

N750 G1 X14.948 Y-36.42

N760 G2 X14.276 Y-34.134 Z-10 I=AC(14.749) J=AC(-35.237) TURN=0

$N770\ G3\ X16\ Y-33.362\ I=AC(-0.391)\ J=AC(0.916)$

N780 G1 X46.458 Y-18.746

$N790 \ G3 \ X52.134 \ Y-14.554 \ I=AC(37.048) \ J=AC(-0.066)$

N800 X52463 Y-13886 Z-988 I=AC(51275) J=AC(-13717) TURN=0

N810 G1 X54 382 Y-0458

$N820 \text{ ГЗ } X52118 \text{ Y0243 } Z-10 \text{ I=AG(53194) I=AG(-0288) T/IRN=0}$

$N830\ X51995\ Y-0246\ I=AR(53194)\ I=AR(-0288)$

N840 G2 X43486 Y-13525 I=AR(36 992) I=AR(0 002)

N850 G1 X12.695 Y-28.281

N860 G2 X-13.405 Y-27.952 I=AC(-0.001) J=AC(0.004)

N870 G1 X-43.675 Y-13.431

N880 G2 X-51995 Y-0.246 I=AC(-37.003) J=AC(-0.002)

N890 G3 X-52 118 Y0 243 I=AC(-53 194) J=AC(-0 288)

N900 GO 710

N910 M5 M9

N930 GO 7700 00

N940 G0 X0 Y200

N950 M30

Vyhodnota 2

N10 T-"T2"

N20 M6

N30 G17 G54.

N40 S265 M3

N50 G0 B0 C0

NEO V20101

										ГОСТ 3.1404-84 Форма 5а САПР				
Дцдл.														
Взам.														
Подл.														
														4
												ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91
														040

N80 X-51.973 Z10 N90 Z2 N100 G1 Z-10 M8 F200 N110 G2 X-51.208 Y29.785 I=AC(-40.226) J=AC(6.779) N120 G1 X-42.072 Y34.134 N130 G2 X-41.754 Y34.234 Z-9.88 I=AC(-41.556) J=AC(33.051) TURN=0 N140 G1 X-28.827 Y36.401 N150 G2 X-28.113 Y34.134 Z-10 I=AC(-28.629) J=AC(35.218) TURN=0 N160 G1 X-49.241 Y24.062 N170 G3 X-52.134 Y22.356 I=AC(-37.328) J=AC(0.545) N180 X-52.631 Y21.655 Z-9.88 I=AC(-51.469) J=AC(21.357) TURN=0 N190 G1 X-54.156 Y15.689 N200 G3 X-52.134 Y14.554 Z-10 I=AC(-52.994) J=AC(15.392) TURN=0 N210 G2 X-46.05 Y18.95 I=AC(-36.95) J=AC(-0.054) N220 G1 X-18.232 Y32.193 N230 G2 X-14.271 Y34.134 I=AC(-0.764) J=AC(1.559) N240 X-13.81 Y34.226 Z-9.88 I=AC(-13.81) J=AC(33.026) TURN=0 F600 N250 G1 X41.62 Y34.252 N260 G2 X42.139 Y34.134 Z-10 I=AC(41.62) J=AC(33.052) TURN=0 N270 G1 X51.973 Y29.404 F200 N280 G2 X52.576 Y28.659 Z-9.88 I=AC(51.42) J=AC(28.339) TURN=0 N290 G1 X53.956 Y23.675 N300 G2 X52.134 Y22.356 Z-10 I=AC(52.799) J=AC(23.355) TURN=0 N310 G3 X48.676 Y24.345 I=AC(36.717) J=AC(-0.453) N320 G1 X28.264 Y34.134 N330 G3 X27.944 Y34.236 Z-9.88 I=AC(27.745) J=AC(33.052) TURN=0 N340 G1 X14.939 Y36.422 N350 G3 X14.272 Y34.134 Z-10 I=AC(14.74) J=AC(35.239) TURN=0 N360 G2 X16 Y33.362 I=AC(0.578) J=AC(1.177) N370 G1 X46.458 Y18.746 N380 G2 X52.134 Y14.554 I=AC(37.048) J=AC(0.066) N390 X52.463 Y13.886 Z-9.88 I=AC(51.275) J=AC(13.717) TURN=0 N400 G1 X54.382 Y0.458 N410 G2 X52.118 Y-0.243 Z-10 I=AC(53.194) J=AC(0.288) TURN=0														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

N420 X51.995 Y0.246 I=AC(53.194) J=AC(0.288)
 N430 G3 X43.486 Y13.525 I=AC(36.992) J=AC(-0.002)
 N440 G1 X12.628 Y28.311
 N450 G3 X-15.457 Y26.869 I=AC(0.001) J=AC(0.013)
 N460 G1 X-43.675 Y13.431
 N470 G3 X-51.995 Y0.246 I=AC(-37.003) J=AC(0.002)
 N480 G2 X-52.118 Y-0.243 I=AC(-53.194) J=AC(0.288)
 N490 G3 X-52.242 Y-0.757 Z-9.88 I=AC(-51.042) J=AC(-0.774) TURN=0
 N500 G1 X-52.619 Y-28.323
 N510 G3 X-51.972 Y-29.404 Z-10 I=AC(-51.419) J=AC(-28.339) TURN=0
 N520 G1 X-51.27 Y-29.755
 N530 X-42.139 Y-34.134
 N540 G3 X-41.82 Y-34.235 Z-9.88 I=AC(-4.162) J=AC(-33.052) TURN=0
 N550 G1 X-28.983 Y-36.399
 N560 G3 X-28.264 Y-34.134 Z-10 I=AC(-28.783) J=AC(-35.216) TURN=0
 N570 G1 X-49.241 Y-24.062
 N580 G2 X-52.134 Y-22.356 I=AC(-37.329) J=AC(-0.546)
 N590 X-52.631 Y-21.655 Z-9.88 I=AC(-51.469) J=AC(-21.357) TURN=0
 N600 G1 X-54.156 Y-15.689
 N610 G2 X-52.134 Y-14.554 Z-10 I=AC(-52.994) J=AC(-15.392) TURN=0
 N620 G3 X-46.081 Y-18.935 I=AC(-36.948) J=AC(0.056)
 N630 G1 X-15.138 Y-33.761
 N640 X-14.276 Y-34.134
 N650 G3 X-13.803 Y-34.231 Z-9.88 I=AC(-13.803) J=AC(-33.031) TURN=0 F600
 N660 G1 X4.162 Y-34.252
 N670 G3 X42.139 Y-34.134 Z-10 I=AC(4.162) J=AC(-33.052) TURN=0
 N680 G1 X51.973 Y-29.404 F200
 N690 G3 X52.576 Y-28.659 Z-9.88 I=AC(51.42) J=AC(-28.339) TURN=0
 N700 G1 X53.956 Y-23.675
 N710 G3 X52.134 Y-22.356 Z-10 I=AC(52.799) J=AC(-23.355) TURN=0
 N720 G2 X48.676 Y-24.345 I=AC(36.717) J=AC(0.453)
 N730 G1 X28.264 Y-34.134
 N740 G2 X27.944 Y-34.236 Z-9.88 I=AC(27.745) J=AC(-33.052) TURN=0
 N750 G1 X14.948 Y-36.42

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

[illegible]

N760 G2 X14.276 Y-34.134 Z-10 I=AC(14.749) J=AC(-35.237) TURN=0

N940 GO XO Y200

$N770\ G3\ X16\ Y-33.362\ I=AC(-0.391)\ J=AC(0.916)$

N950 M30

N780 G1 X46.458 Y-18.746

N790 G3 X52.134 Y-14.554 I=AC(37.048) J=AC(-0.066)

N800 X52.463 Y-13.886 Z-9.88 I=AC(51.275) J=AC(-13.717) TURN=0

N810 G1 X54.382 Y-0.458

N820 G3 X52.118 Y0.243 Z-10 I=AC(53.194) J=AC(-0.288) TURN=0

$N830 \ X51.995 \ Y-0.246 \ I=AC(53.194) \ J=AC(-0.288)$

N840 G2 X43.486 Y-13.525 I=AC(36.992) J=AC(0.002)

N850 G1 X12.695 Y-28.281

N860 G2 X-13.405 Y-27.952 I=AC(-0.001) J=AC(0.004)

N870 G1 X-43.675 Y-13.431

N880 G2 X-51.995 Y-0.246 I=AC(-37.003) J=AC(-0.002)

N890 G3 X-52.118 Y0.243 I=AC(-53.194) J=AC(-0.288)

N900 GO Z10


N910 M5 M9

N930 GO Z700 DO

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--

								1		1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				9	1	1	045
Н. контр.											

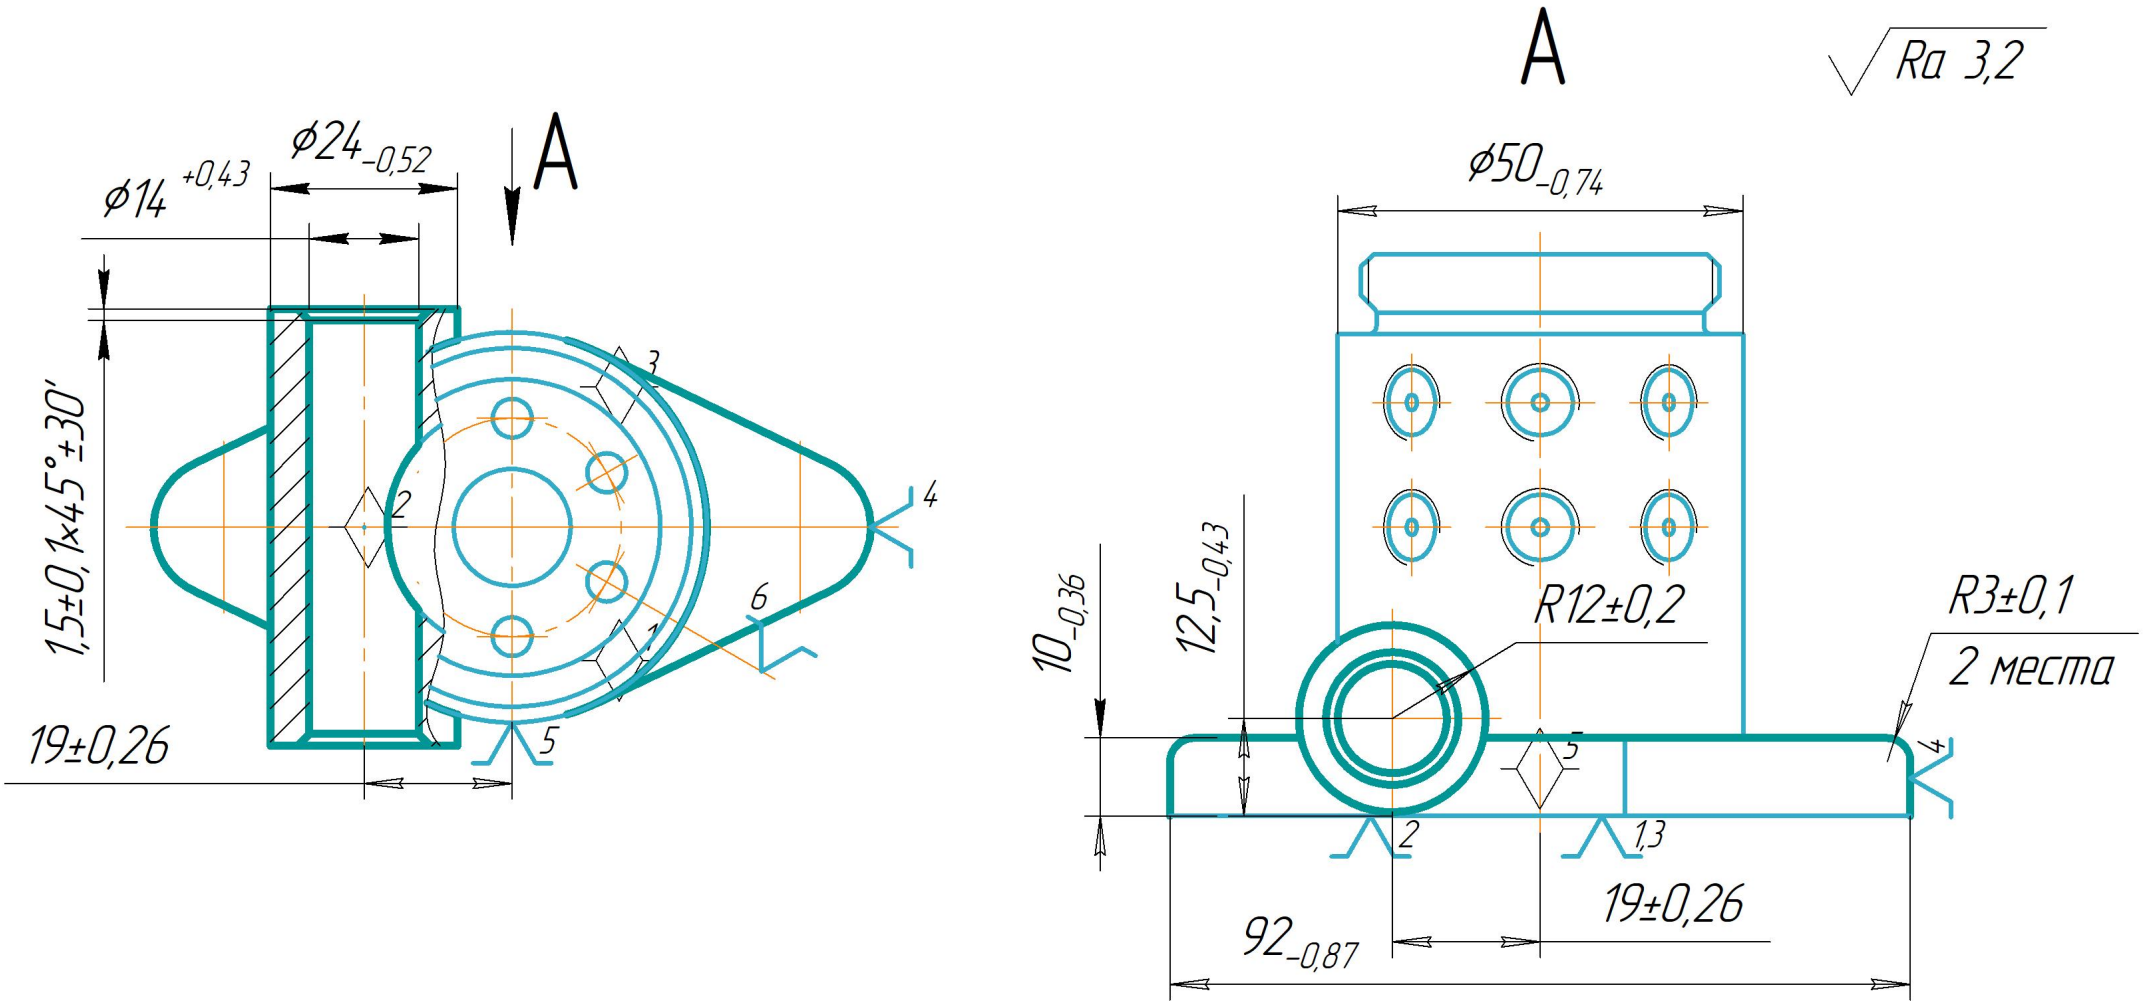

[illegible]

Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91
Проверил	Бидик						
Утвердил							

Н. контр.				Корпус	9	1	1	045
-----------	--	--	--	--------	---	---	---	-----

Наименование операции	Материал	Твердость	ЕВ	МД	Профиль и размеры	МЗ	КОИД
Фрезерная с ЧПУ	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	190...210	к2	0,8	Круг 05x75	4,15	1
Оборудование устройства ЧПУ	Обозначение программы	Тa	Тb	Т пз	Тшт	СОЖ	
Clever C600 Fanuc		34,28	5,62	7,4	39,9	3% Укринал ТУ 387853-76	

P		ПИ	D или B	L	t	i	s	n	v
-----	--	----	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

001 А. Установить заготовку в специальном приспособлении. База: нижний торец, наружный диаметр и отверстие.

002	1. Фрезеровать цстун, выдерживая размеры $\phi 50_{-0,74}^{+0,00}$ мм, $R12 \pm 0,2$ мм, 2 скругления $R3 \pm 0,1$ мм, $10_{-0,36}^{+0,00}$ мм, $12,5_{-0,43}^{+0,00}$ мм и $19 \pm 0,26$ мм.	179
-----	---	-----

ГОЗ	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85
-----	--------------------------------

ТО4	Фрега 2210-0061 Р6М5 ГОСТ 9304-69 $\phi 40$, $z=10$
-----	--

ГОС	Штангенциркуль ШЦ-Т-1-125-0,05 ГОСТ 166-89
-----	--

ТО6	Образцы шероховатости 3.2 Р. ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0.05
-----	---

<i>p07</i>	-	74	94	2	6	02	125	157
------------	---	----	----	---	---	----	-----	-----

008	2 Фрезеровать внутреннюю поверхность гидрожилая размеры $\varnothing 24_{-0,52}^{+0,00}$ мм $\varnothing 50_{-0,74}^{+0,00}$ мм $125_{-0,43}^{+0,00}$ мм $19_{+0,26}^{+0,00}$ мм	14,1
-----	--	------

[illegible]

$T10$	$\Phi_{P8} 2-1-A-1-70 P18 \Gamma OCT 32831-2014 \phi? z=2$
-------	--

T10	Проект Т-АТ-107-10 ГОСТ 21697-2017, 2, 2, 2
T11	Илгизеринишқиль IIII-T-I-125-005 ГОСТ 166-89

T11	შპს "საქსტელკომუნიკაციები" შპს-ს 117123-0,031001100-0
T12	0500305 საინჟინერო-კონსტრუქციო 32 პ. IT გოც 9378-93 შიგ-400-005

P13	-	34	94	1	12	113	250	236
-----	---	----	----	---	----	-----	-----	-----

7,15								34	34	7	12	6,15	250	25,0
------	--	--	--	--	--	--	--	----	----	---	----	------	-----	------

										ГОСТ 3.1404-86 Форма 2а						
Дудл.																
Взам.																
Подл.																
														2		
												ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91	045	
Р								ПИ	D или B		L	t	i	s	n	v
001	3. Центровать отверстие $\phi 6^{+0,03}$ мм, выдерживая размер 19±0,26 мм.															
T02	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85															
T03	Сверло 2300-2255 P18 ГОСТ 886-77 $\phi 6$															
T04	Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89															
T05	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05															
P06								-	13,2	14	3	1	0,5	800	33,2	
007	4. Сверлить сквозное отверстие, выдерживая размер $\phi 13^{+0,43}$ мм.													1,83		
T08	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85															
T09	Сверло 2300-0082 P18 ГОСТ 886-77 $\phi 13$															
T10	Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89															
T11	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05															
P12								-	13	58	3,5	1	0,198	160	6,5	
013	5. Рассверлить отверстие, выдерживая размер $\phi 14^{+0,18}$.													0,4		
T14	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85															
T15	Сверло 2300-0086 P18 ГОСТ 886-77 $\phi 14$															
T16	Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89															
T17	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05															
P18								-	14	58	0,5	1	0,457	315	13,9	
ОК		Операционная карта													68	

<i>P</i>		<i>ΠΙ</i>	<i>D или B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>i</i>	<i>s</i>	<i>n</i>	<i>v</i>
001	6. Снять фаску, выдерживая размер 1,5±0,1х45°±30'.							0,04	
T02	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85								
T03	Сверло 2300-0101 P18 ГОСТ 886-77 φ18								
T04	Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89								
T05	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05								
P06		-	14	3,5	1,5	1	0,392	250	14,1
007	Б. Переустановить заготовку в специальном приспособлении. База: нижний торец, наружный диаметр и отверстие.								
008	1. Фрезеровать цстцп, выдерживая размеры ?50 _{-0,74} мм, R12±0,2 мм, 2 скругления R3±0,1 мм, 10 _{-0,36} мм, 12,5 _{-0,43} мм и 19±0,26 мм.							1,79	
T09	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85								
T10	Фреза 2210-0061 P6M5 ГОСТ 9304-69 φ40, z=10								
T11	Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89								
T12	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05								
P13		-	74	94	2	6	0,2	125	15,7
014	2. Фрезеровать внешнюю поверхность, выдерживая размеры ?24 _{-0,52} мм, ?50 _{-0,74} мм, 12,5 _{-0,43} мм, 19±0,26 мм.							14,1	
T15	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85								
T16	Фреза 2-1-A-1-70 P18 ГОСТ 32831-2014 φ2, z=2								
T17	Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89								
T18	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05								

<i>Дүдл.</i>			
<i>Взам.</i>			
<i>Подл.</i>			

								7		1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
Н. контр.				Корпус				9	1	1	045

Программа 1	N170 G1 X-52.336 Y72.268
; Vyborka 1	N180 G2 X-52.045 Y73.053 Z3 I=AC(-51.136) J=AC(72.269) TURN=0
N10 T="T1"	N190 X-47.054 Y78.044 I=AC(-16.472) J=AC(42.471) F200
N20 M6	N200 X-46.533 Y78.306 Z3.12 I=AC(-46.27) J=AC(77.135) TURN=0
N30 G17 G54	N210 G1 X-37.463 Y80.34
N40 S265 M3	N220 G2 X-36.603 Y78.128 Z3 I=AC(-37.2) J=AC(79.169) TURN=0
N50 G0 B0 C0	N230 G3 X-52.133 Y62.595 I=AC(-15.874) J=AC(41.873)
N60 Y-1.055	N240 G2 X-54.341 Y63.47 Z3.12 I=AC(-53.174) J=AC(63.192) TURN=0 F600
N80 X-52.044 Z38	N250 G1 X-51.916 Y73.628
N90 Z15	N260 G2 X-46.293 Y78.127 I=AC(-46.005) J=AC(72.004)
N100 G1 Z3 M8 F200	N270 G1 X46.268 Y78.336
N110 G3 X-47.055 Y-6.044 I=AC(-16.471) J=AC(29.527)	N280 G2 X47.055 Y78.045 Z3 I=AC(46.271) J=AC(77.136) TURN=0
N120 X-46.534 Y-6.307 Z3.12 I=AC(-46.271) J=AC(-5.136) TURN=0	N290 X52.044 Y73.055 I=AC(16.471) J=AC(42.473) F200
N130 G1 X-37.456 Y-8.345	N300 X52.306 Y72.534 Z3.12 I=AC(51.135) J=AC(72.271) TURN=0
N140 G3 X-36.596 Y-6.133 Z3 I=AC(-37.193) J=AC(-7.174) TURN=0	N310 G1 X54.339 Y63.465
N150 G2 X-52.128 Y9.395 I=AC(-15.873) J=AC(30.125)	N320 G2 X52.128 Y62.605 Z3 I=AC(53.169) J=AC(63.202) TURN=0
N160 X-52.287 Y9.991 Z3.12 I=AC(-51.087) J=AC(9.992) TURN=0 F600	N330 G3 X36.596 Y78.133 I=AC(15.873) J=AC(41.875)

[illegible]

N340 G2 X37.472 Y80.342 Z3.12 I=AC(37.193) J=AC(79.174) TURN=0 F600	N1150 M5 M9
N350 G1 X47.619 Y77.918	N1170 G0 Z700 D0
N360 G2 X52.127 Y72.302 I=AC(46.004) J=AC(72.005)	N1180 G0 X0 Y200
N370 G1 X52.336 Y-0.266	N1190 M30
N380 G2 X52.045 Y-1.053 Z3 I=AC(51.136) J=AC(-0.269) TURN=0	; Vyborka 2
N390 X47.054 Y-6.044 I=AC(16.472) J=AC(29.529) F200	N10 T="T2"
N400 X46.533 Y-6.306 Z3.12 I=AC(46.27) J=AC(-5.135) TURN=0	N20 M6
N410 G1 X37.463 Y-8.34	N30 G17 G54
N420 G2 X36.603 Y-6.128 Z3 I=AC(37.2) J=AC(-7.169) TURN=0	N40 S265 M3
N430 G3 X52.133 Y9.405 I=AC(15.874) J=AC(30.127)	N50 G0 B0 C0
N440 G1 X46.928 Y12.39	N60 Y-1.055
N450 G3 X51.7 Y30.305 I=AC(15.904) J=AC(30.247)	N80 X-52.044 Z38
N460 G1 X51.699 Y42.147	N90 Z15
N1110 X-15.7 Y41.699	N470 G3 X15.696 Y77.701 I=AC(15.706) J=AC(41.705)
N1120 X-15.699 Y30.299	N480 G1 X-16.145 Y77.699
N1130 X15.7 Y30.301	N490 G3 X-51.7 Y41.695 I=AC(-15.704) J=AC(41.705)
N1140 G0 Z38	N500 G1 X-51.699 Y29.853

										ГОСТ 3.1404-84 Форма 5а САПР				
Дудл.														
Взам.														
Подл.														

																3
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	045			

N510 G3 X-15.696 Y-5.701 I=AC(-15.706) J=AC(30.295) N520 G1 X16.2 Y-5.699 N530 G3 X43.52 Y7.452 I=AC(15.709) J=AC(30.274) N540 X43.743 Y8.555 I=AC(42.593) J=AC(8.214) N550 G1 X41.724 Y15.375 N560 G3 X45.7 Y30.304 I=AC(15.87) J=AC(30.256) N570 G1 X45.699 Y42.072 N580 G3 X15.697 Y71.701 I=AC(15.705) J=AC(4.1704) N590 G1 X-16.071 Y71.699 N600 G3 X-45.7 Y41.696 I=AC(-15.703) J=AC(4.1704) N610 G1 X-45.699 Y29.928 N620 G3 X-15.697 Y0.299 I=AC(-15.705) J=AC(30.296) N630 G1 X16.101 Y0.301 N640 G3 X38.233 Y10.495 I=AC(15.707) J=AC(30.279) N650 X38.484 Y11.623 I=AC(37.332) J=AC(11.287) N660 G1 X36.519 Y18.36 N670 G3 X39.7 Y30.304 I=AC(15.836) J=AC(30.265) N680 G1 X39.699 Y41.998 N690 G3 X15.697 Y65.701 I=AC(15.703) J=AC(4.1704) N700 G1 X-15.997 Y65.699 N710 G3 X-39.7 Y41.696 I=AC(-15.703) J=AC(4.1703) N720 G1 X-39.699 Y30.002 N730 G3 X-15.697 Y6.299 I=AC(-15.703) J=AC(30.296) N740 G1 X16.002 Y6.301 N750 G3 X32.907 Y13.57 I=AC(15.705) J=AC(30.283) N760 X33.2 Y14.736 I=AC(32.046) J=AC(14.406) N770 G1 X31.314 Y21.346 N780 G3 X33.7 Y30.303 I=AC(15.802) J=AC(30.274) N790 G1 X33.699 Y42.145 N800 G3 X15.698 Y59.701 I=AC(15.712) J=AC(4.1709) N810 G1 X-16.144 Y59.699 N820 G3 X-33.7 Y41.697 I=AC(-15.708) J=AC(4.1712) N830 G1 X-33.699 Y29.855 N840 G3 X-15.698 Y12.299 I=AC(-15.712) J=AC(30.291)																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дүдл.																				
Взам.																				
Подл.																				
																				4
											ИШНПТ-4А91008.003.01				ОМШ ИШНПТ 4А91				045	

N850 G1 X16.104 Y12.301	N1020 G3 X15.699 Y47.701 I=AC(15.703) J=AC(41.704)
N860 G3 X27.504 Y16.711 I=AC(15.715) J=AC(30.246)	N1030 G1 X-15.848 Y47.699
N870 X27.873 Y17.936 I=AC(26.717) J=AC(17.617)	N1040 G3 X-21.7 Y41.698 I=AC(-15.703) J=AC(41.703)
N880 G1 X26.11 Y24.331	N1050 G1 X-21.699 Y30.151
N890 G3 X27.7 Y30.302 I=AC(15.966) J=AC(30.23)	N1060 G3 X-15.699 Y24.299 I=AC(-15.703) J=AC(30.296)
N900 G1 X27.699 Y41.997	N1070 G1 X15.717 Y24.301
N910 G3 X15.698 Y53.701 I=AC(15.708) J=AC(41.706)	N1080 G3 X16.875 Y25.805 I=AC(15.714) J=AC(25.501)
N920 G1 X-15.996 Y53.699	N1090 G1 X15.7 Y30.301
N930 G3 X-27.7 Y41.698 I=AC(-15.705) J=AC(41.707)	N1100 X15.699 Y41.701
N940 G1 X-27.699 Y30.003	N1110 X-15.7 Y41.699
N950 G3 X-15.698 Y18.299 I=AC(-15.708) J=AC(30.294)	N1120 X-15.699 Y30.299
N960 G1 X16.11 Y18.301	N1130 X15.7 Y30.301
N970 G3 X21.918 Y20.038 I=AC(15.733) J=AC(30.145)	N1140 G0 Z38
N980 X22.458 Y21.367 I=AC(21.296) J=AC(21.064)	N1150 M5 M9
N990 G1 X20.905 Y27.316	N1170 G0 Z700 D0
N1000 G3 X21.7 Y30.302 I=AC(15.833) J=AC(30.266)	N1180 G0 X0 Y200
N1010 G1 X21.699 Y41.849	N1190 M30

										ГОСТ 3.1404-84 Форма 5а САПР				
Дцдл.														
Взам.														
Подл.														

														5		
												ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91		045

, Vyborka 3																	N550 G1 X4.1724 Y15.375
N10 T="T3"																	N560 G3 X45.7 Y30.304 I=AC(15.87) J=AC(30.256)
N20 M6																	N570 G1 X45.699 Y42.072
N30 G17 G54																	N580 G3 X15.697 Y71.701 I=AC(15.705) J=AC(41.704)
N40 S265 M3																	N590 G1 X-16.071 Y71.699
N50 G0 B0 C0																	N600 G3 X-45.7 Y41.696 I=AC(-15.703) J=AC(41.704)
N60 Y-1.055																	N610 G1 X-45.699 Y29.928
N80 X-52.044 Z38																	N620 G3 X-15.697 Y0.299 I=AC(-15.705) J=AC(30.296)
N90 Z15																	N630 G1 X16.101 Y0.301
N470 G3 X15.696 Y77.701 I=AC(15.706) J=AC(41.705)																	N640 G3 X38.233 Y10.495 I=AC(15.707) J=AC(30.279)
N480 G1 X-16.145 Y77.699																	N650 X38.484 Y11.623 I=AC(37.332) J=AC(11.287)
N490 G3 X-51.7 Y41.695 I=AC(-15.704) J=AC(41.705)																	N660 G1 X36.519 Y18.36
N500 G1 X-51.699 Y29.853																	N670 G3 X39.7 Y30.304 I=AC(15.836) J=AC(30.265)
N510 G3 X-15.696 Y-5.701 I=AC(-15.706) J=AC(30.295)																	N680 G1 X39.699 Y41.998
N520 G1 X16.2 Y-5.699																	N690 G3 X15.697 Y65.701 I=AC(15.703) J=AC(41.704)
N530 G3 X43.52 Y7.452 I=AC(15.709) J=AC(30.274)																	N700 G1 X-15.997 Y65.699
N540 X43.743 Y8.555 I=AC(42.593) J=AC(8.214)																	N710 G3 X-39.7 Y41.696 I=AC(-15.703) J=AC(41.703)

												ГОСТ 3.1404-84 Форма 5а САПР			
Дцдл.															
Взам.															
Подл.															

															6
											ИШНПТ-4А91008.003.01	ОМШ ИШНПТ 4А91	045		

N720 G1 X-39.699 Y30.002 N730 G3 X-15.697 Y6.299 I=AC(-15.703) J=AC(30.296) N740 G1 X16.002 Y6.301 N750 G3 X32.907 Y13.57 I=AC(15.705) J=AC(30.283) N760 X33.2 Y14.736 I=AC(32.046) J=AC(14.406) N770 G1 X31.314 Y21.346 N780 G3 X33.7 Y30.303 I=AC(15.802) J=AC(30.274) N790 G1 X33.699 Y42.145 N800 G3 X15.698 Y59.701 I=AC(15.712) J=AC(4.1709) N810 G1 X-16.144 Y59.699 N820 G3 X-33.7 Y4.1697 I=AC(-15.708) J=AC(4.1712) N830 G1 X-33.699 Y29.855 N840 G3 X-15.698 Y12.299 I=AC(-15.712) J=AC(30.291) N850 G1 X16.104 Y12.301 N860 G3 X27.504 Y16.711 I=AC(15.715) J=AC(30.246) N870 X27.873 Y17.936 I=AC(26.717) J=AC(17.617) N880 G1 X26.11 Y24.331 N890 G3 X27.7 Y30.302 I=AC(15.966) J=AC(30.23) N900 G1 X27.699 Y4.1997 N910 G3 X15.698 Y53.701 I=AC(15.708) J=AC(4.1706) N920 G1 X-15.996 Y53.699 N930 G3 X-27.7 Y4.1698 I=AC(-15.705) J=AC(4.1707) N940 G1 X-27.699 Y30.003 N950 G3 X-15.698 Y18.299 I=AC(-15.708) J=AC(30.294) N960 G1 X16.11 Y18.301 N970 G3 X21.918 Y20.038 I=AC(15.733) J=AC(30.145) N980 X22.458 Y21.367 I=AC(21.296) J=AC(21.064) N990 G1 X20.905 Y27.316 N1000 G3 X21.7 Y30.302 I=AC(15.833) J=AC(30.266) N1010 G1 X21.699 Y4.1849 N1020 G3 X15.699 Y47.701 I=AC(15.703) J=AC(4.1704) N1030 G1 X-15.848 Y47.699 N1040 G3 X-21.7 Y4.1698 I=AC(-15.703) J=AC(4.1703) N1050 G1 X-21.699 Y30.151																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

																7
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											ИШНПТ-4А91008.003.01			ОМШ ИШНПТ 4А91			045
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	----------------	--	--	-----

N1060 G3 X-15.699 Y24.299 I=AC(-15.703) J=AC(30.296)

N1070 G1 X15.717 Y24.301

N1080 G3 X16.875 Y25.805 I=AC(15.714) J=AC(25.501)

N1090 G1 X15.7 Y30.301

N1100 X15.699 Y41.701

N1110 X-15.7 Y41.699

N1120 X-15.699 Y30.299

N1130 X15.7 Y30.301

N1140 G0 Z38

N1150 M5 M9

N1170 G0 Z700 D0

N1180 G0 X0 Y200


N1190 M30

[illegible]

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--

								1		1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				10	1	1	050
Н. контр.											

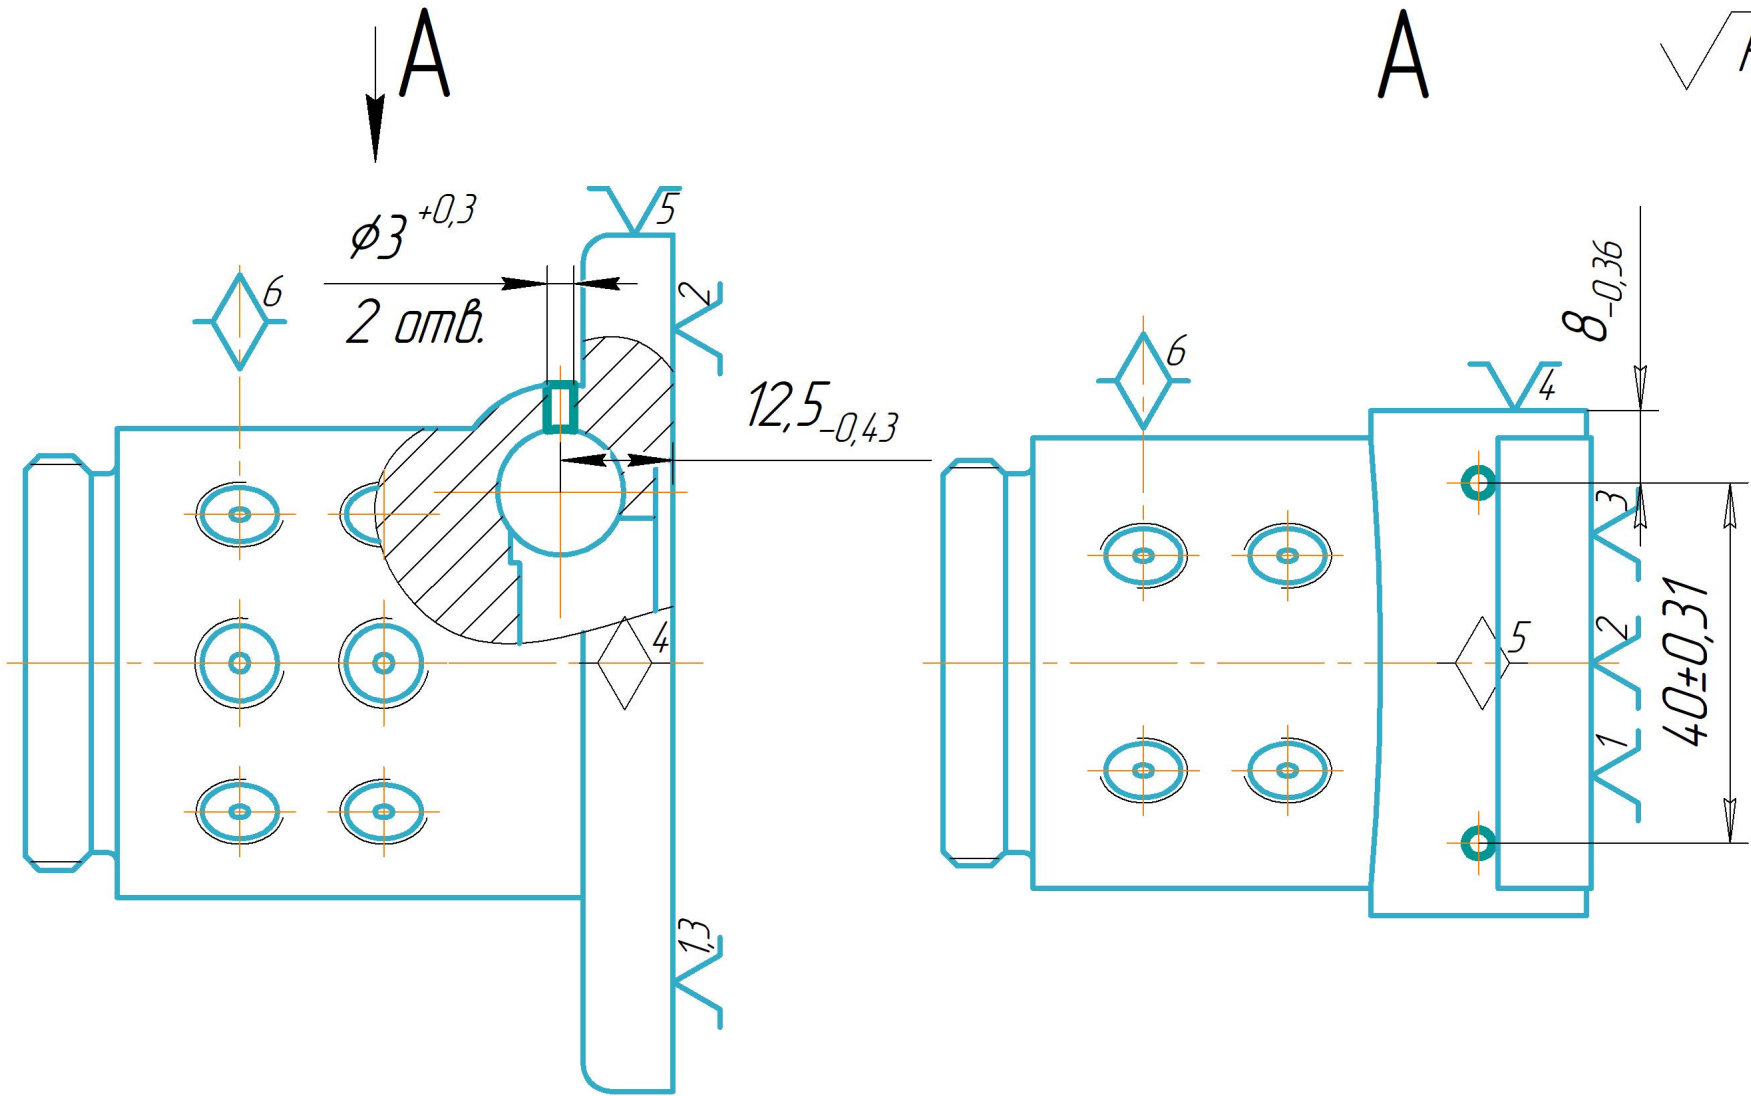

2

ИШНПТ-4А91008.003.01

ОМШ ИШНПТ 4А91

050

P

ПИD или B

L

t

*i*S

V

P01

—

3

7

0,7

1

0,1

500

4,7

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

OK

Операционная карта

Дудл.			
Взам.			
Подл.			


							1		1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008 003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91			
Проверил	Бидик									
Утвердил										
				Корпус			10	1	1	050
Н. контр.										

Програма 1	N200 G17
;Obrabotka otverstij 1	N210 S1061 M3
N10 T="T1"	N220 G0 X-20 Y12.5 Z56 A0 C0
N20 M6	N230 M8 F200
N30 G54	N240 MCALL CYCLE81(56,46,0.3,25.503)
N50 G17	N250 X-20 Y12.5
N60 S3183 M3	N260 X20 Y12.5
N70 G0 X-20 Y12.5 Z56 A0 C0	N280 M5 M9
N80 M8 F200	N300 M30
N100 X-20 Y12.5	
N110 X20 Y12.5	
N130 M5 M9	
N150 M1	
;Obrabotka otverstij 2	
N160 T="T3"	
N170 M6	
N180 G54	

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

								1		1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				11	1	1	055
Н. контр.											

√ Ra 3,2

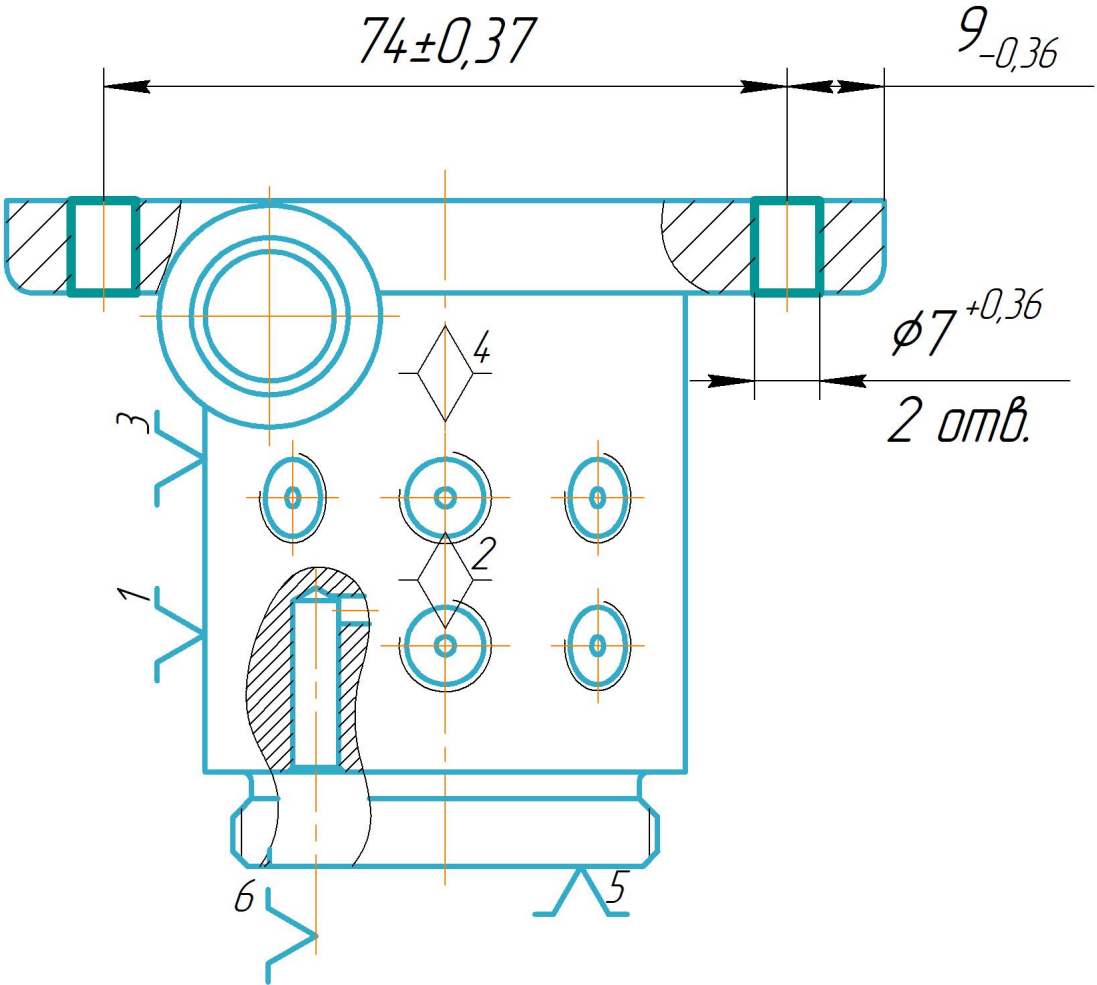

[illegible]

Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91
Проверил	Бидик						
Утвердил							

Н. контр.				Корпус	11	1	1	055
-----------	--	--	--	--------	----	---	---	-----

Наименование операции	Материал	Твердость	ЕВ	МД	Профиль и размеры	МЗ	КОИД
Сверлильная с ЧПУ	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	190...210	к2	0,8	Круг 95x75	4,15	1
Оборудование, устройство ЧПУ	Обозначение программы	Т _о	Т _в	Т _{пз}	Т _{шт}	С _{ОЖ}	
2С150ПМФ4		1,38	2,89	3,67	4,27	3% Укринал ТУ 387853-76	

[illegible]

001 А. Установить заготовку в специальном приспособлении. База: наружная поверхность и торец.

002	1. Центровать 2 отверстия $\phi 6_{+0,36}^{0}$ мм, выдерживая размеры $9_{-0,36}^{0}$ мм и $74 \pm 0,37$ мм
-----	---

ТОЗ	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85
-----	--------------------------------

ТО4	Сверло 2300-2255 Р18 ГОСТ 886-77 ø6
-----	-------------------------------------

ТО5	Штангенциркуль ШЦ-Т-1-125-0,05 ГОСТ 166-89
-----	--

ТО6	Узломер типа 3-10 ГОСТ 5378-88
-----	--------------------------------

ГО7	Размеры шероховатости 3,2 Р ТТ ГОСТ 9378-93 ИГК-400-0,05
-----	--

P08	-	6	14	3	1	05	800	332
-----	---	---	----	---	---	----	-----	-----

009	2 Сверлить 2 сквозных отверстия $\phi 7^{+0.36}$ мм	01
-----	---	----

2017	2-30-2-90 Протокол ГИСТ 26539-85	0,1
------	----------------------------------	-----

T10	2 30 2 30 Hampden 1004 20397 05
T11	Черног 2300-6983 P18 ГИСТ 886-77 Ø7

T11	Сверло 2500 070310101001 000 77 77
T12	///тапхэришуркиль ///I-T-I-125-005 ГОСТ 166-89

T12	Штатсепидарқилы ШД 11125 8,85185185185185
T13	Әділділігі шарахыраты 32 Р. ТТ ГОСТ 9378-93 ИЖК-400-005

[illegible]

Дцдл.														
Взам.														
Подл.														

									1	1	
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				11	1	1	055
Н. контр.											

Программа 1	N190 T="T57"
,Obrabotka otverstij 1	N200 M6
N10 T="T88"	N210 G17 G54
N20 M6	N220 S455 M3
N30 G17 G54	N230 G0 B0 C0
N40 S505 M3	N240 Y37
N50 G0 B0 C0	N260 X0 Z10
N60 Y37	N270 M8 F200
N80 X0 Z10.001	N290 X0 Y37
N90 M8 F0	N300 Y-37
N110 X0 Y37	N320 M5 M9
N120 Y-37	N330 CYCLE800(I)
N140 M5 M9	N340 G0 Z700 D0
N160 G0 Z700 D0	N350 G0 X0 Y200
N170 G0 X0 Y200	N360 M30
N180 M1	
,Obrabotka otverstij 2	


[illegible]

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--

								1		1				
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91							
Проверил	Бидик													
Утвердил														
				Корпус							13	1	1	065
Н. контр.														

√ Ra 3,2

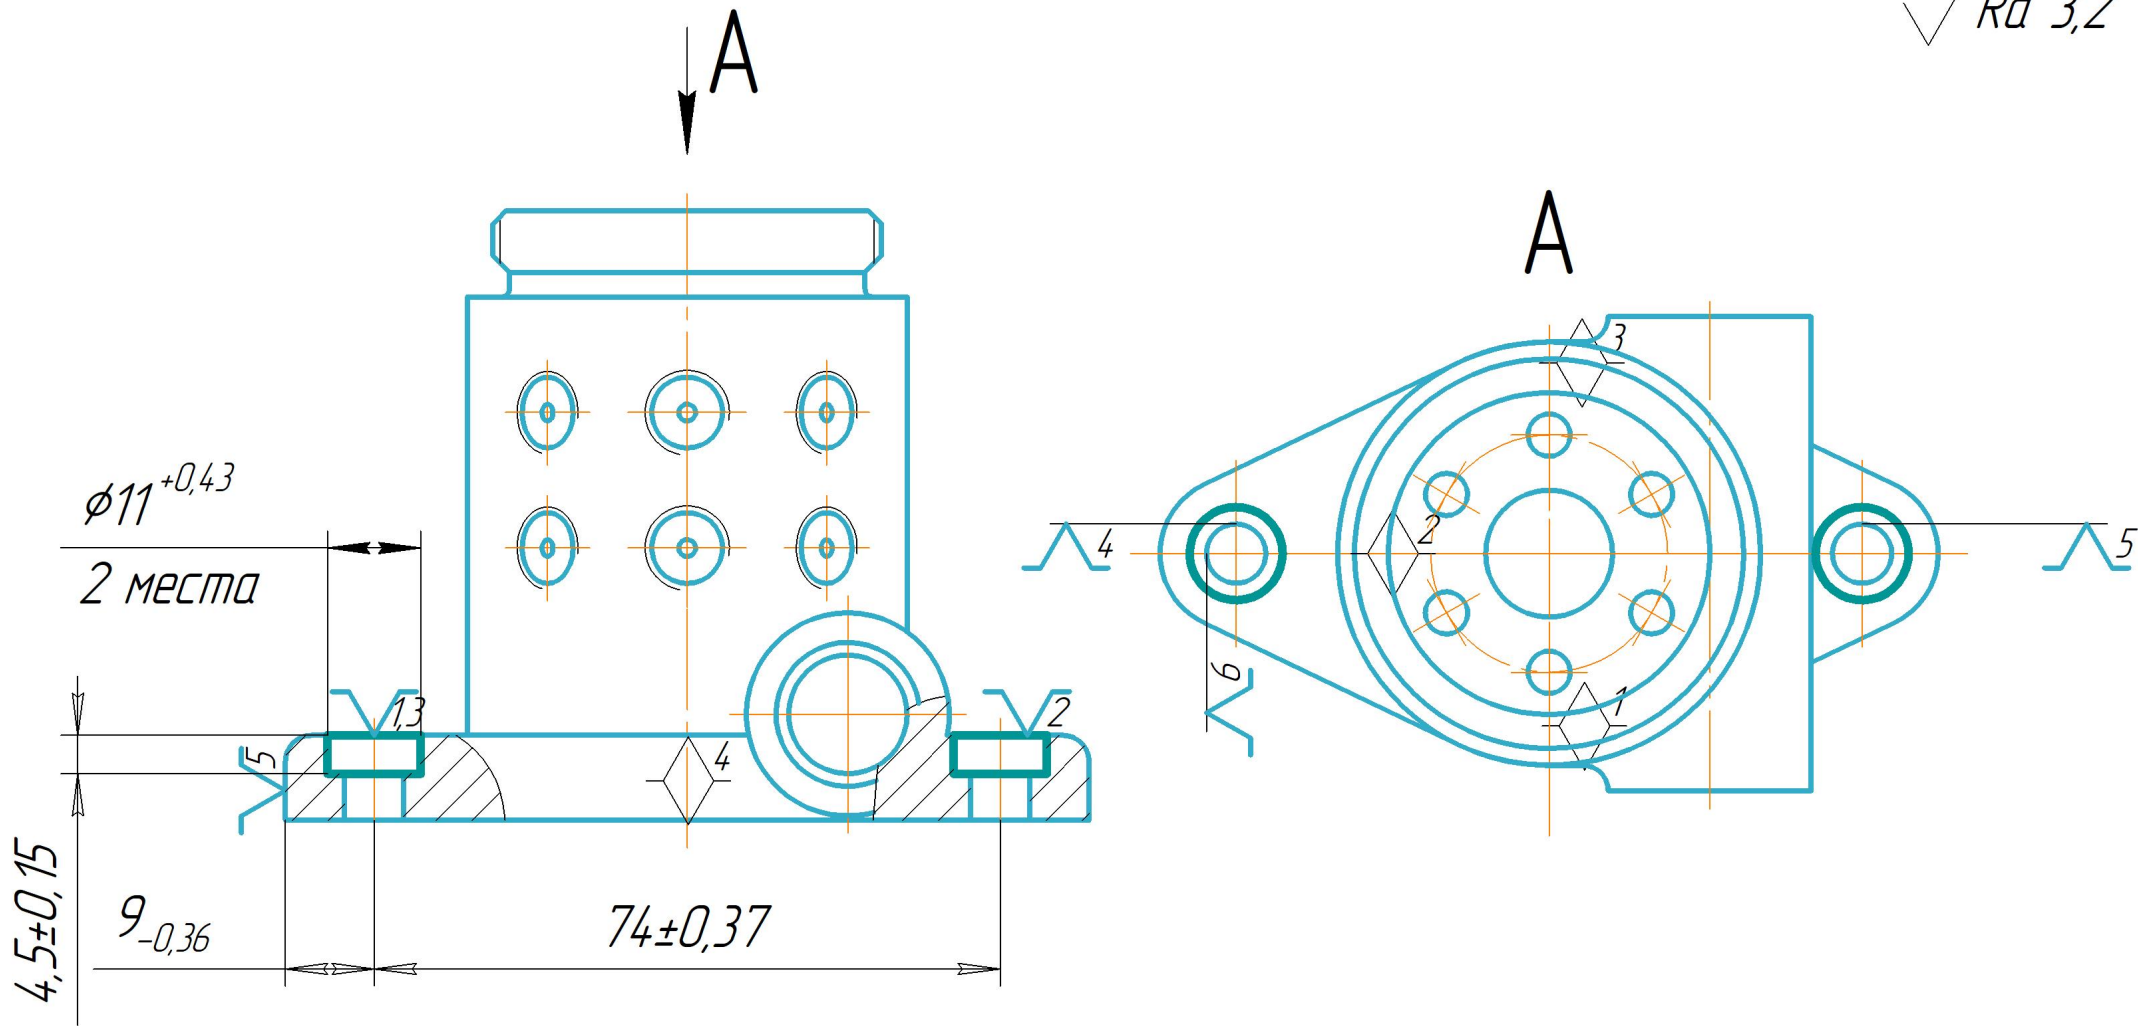

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

													1	1
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91							
Проверил	Бидик													
Утвердил														
Н. контр.				Корпус							13	1	1	065

Наименование операции		Материал		Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры		МЗ	КОИД
Фрезерная с ЧПУ		Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		190...210		к2	0,8	Круг 95x75		4,15	1
Оборудование, устройство ЧПУ		Обозначение программы		То	Тв	Т пз		Тшт	СОЖ		
Clever C600 Fanuc				9	6,83	3,8		16	3% Укринол ТУ 387853-76		

<i>P</i>		<i>ΠΙ</i>	<i>D</i> или <i>B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>i</i>	<i>s</i>	<i>n</i>	<i>v</i>
001	А. Установить заготовку в специальном приспособлении. База: торец и 2 отверстия.								
002	1. Зенковать отверстие, выдерживая размеры $\phi 11^{+0,43}$ мм, 4,5±0,15 мм, 9 _{-0,36} мм и 74±0,37 мм.							0,06	
T03	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85								
T04	Зенкер 2320-2508 Р6М5 ГОСТ 21544-76 $\phi 11$								
T05	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05								
T06	Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89								
P07		-	11	6,5	2	1	0,252	400	13,8
08									
09									
10									
11									
12									
13									

ОК	Операционная карта																	91	

Дцдл.														
Взам.														
Подл.														
													1	1
Разраб.	Казак			АСКОН			ИШНПТ-4А91008.003.01			ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик													
Утвердил														
											13	1	1	065
Н. контр.				Корпус										

Программа 1

 ;Obrabotka otverstij 1

 N10 T="T160"

 N20 M6

 N30 G17 G54

 N40 S200 M3

 N50 G0 B0 C0

 N60 Y0

 N80 Z82

 N90 M8 F200

 N110 X-37 Y0

 N120 X37 Y0

 N140 M5 M9

 N160 G0 Z700 D0


 N170 G0 X0 Y200

 N180 M30

[illegible]

Дудл.			
Взам.			
Подл.			


										1	1
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				14	1	1	070
Н. контр.											

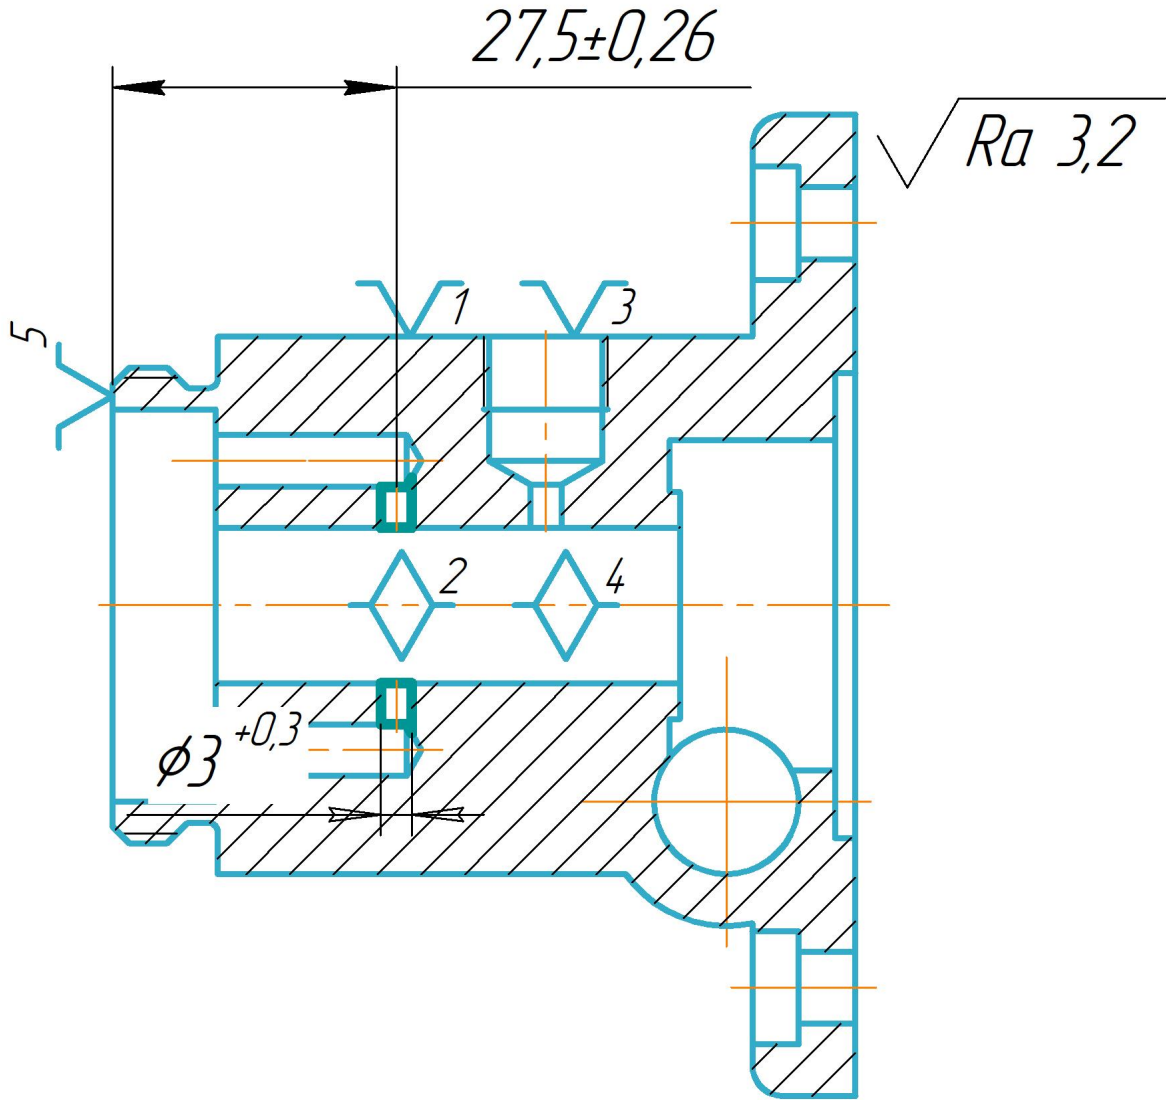

														1	1
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01						ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик														
Утвердил															
Н. контр.				Корпус							14	1	1	070	
Наименование операции				Материал		Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры			МЗ	КОИД	
Электрохимическая				Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		190...210		кз	0,8	Круг 95х75			4,15	1	
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы		То	Тв	Т пз	Тшт	СОЖ					
Электрохимический станок ЭХФ-А1						1,85	3,72	6	5,57						
Р				ПИ	D или B		L	t	i	s	n	v			
001	А. Установить Установить заготовку в призмы делительной головки. База: наружная поверхность и торец														
Т02	7036-0051 Головка делительная ГОСТ 8615-89														
003	1. Получить 6 сквозных отверстий $\phi 3^{+0,03}$ мм, выдерживая размеры 27,5±0,026 мм и 60°±30'.														
Т04	Электрод МЗ-1-А-80														
Т05	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05														
Т06	Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89														
07															
08															
09															
10															
11															
12															
13															
ОК	Операционная карта													95	

Дудл.			
Взам.			
Подл.			

										1	1
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				15	1	1	075
Н. контр.											

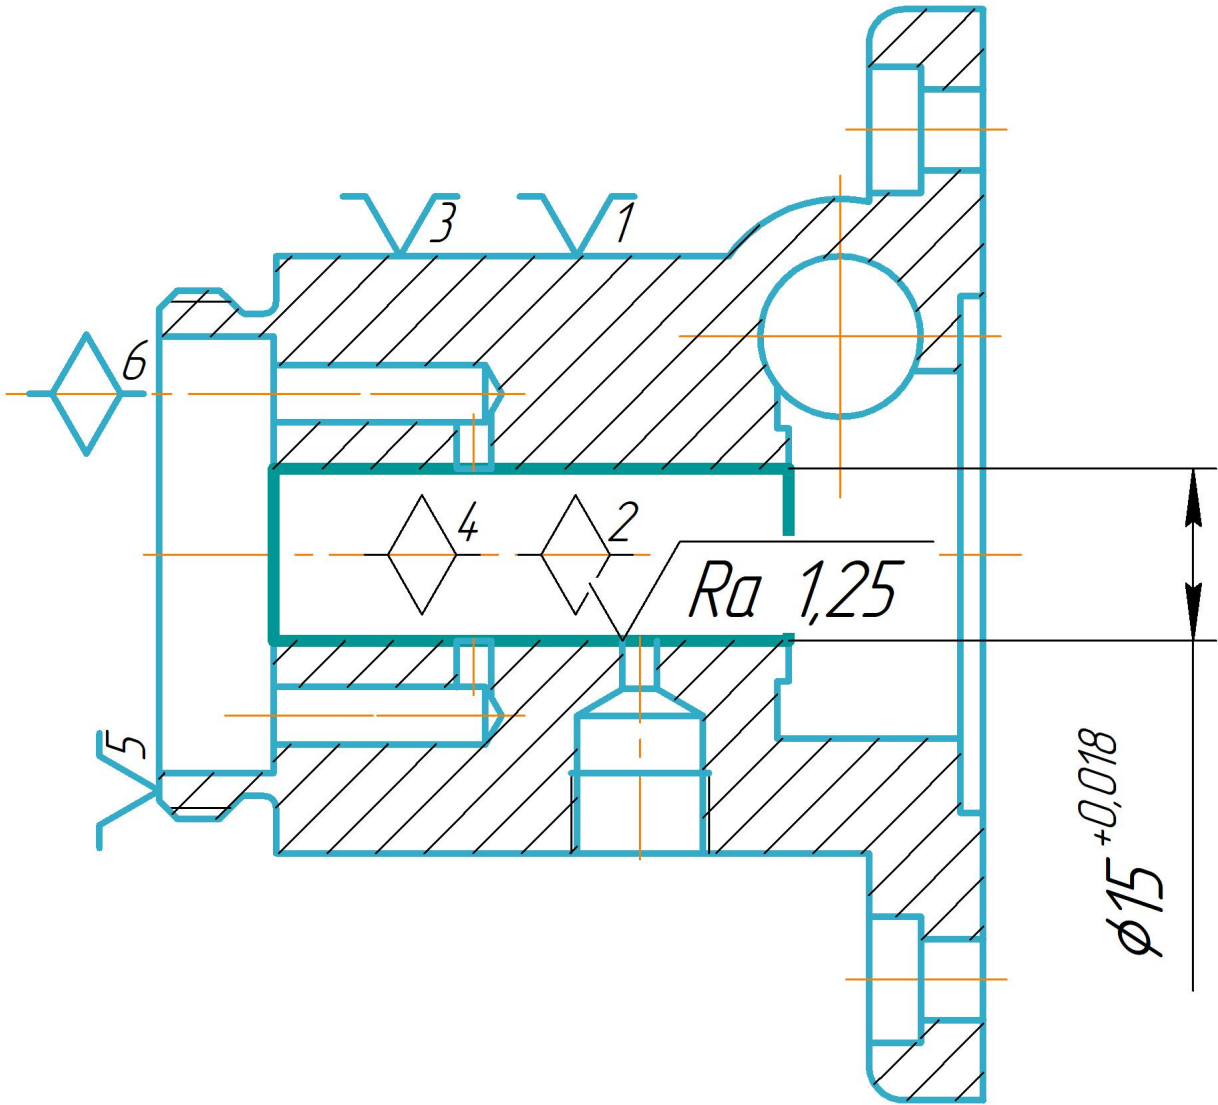

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

													1	1
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91							
Проверил	Бидик													
Утвердил														
Н. контр.				Корпус							15	1	1	075


Наименование операции		Материал		Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры		МЗ	КОИД
Внутришлифовальная		Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		190...210		к2	0,8	Круг 95х75		4,15	1
Оборудование, устройство ЧПУ		Обозначение программы		То	Тв	Т пз		Тшт	СОЖ		
ЗК225А				3,61	3,91	5		7,58			

<i>Р</i>		<i>ПИ</i>	<i>D или B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>i</i>	<i>s</i>	<i>n</i>	<i>v</i>
<i>001</i>	<i>А. Установить заготовку в трехкулачковом патроне. База: наружный диаметр, торец и отверстие.</i>								
<i>T02</i>	<i>7100-0043 Патрон ГОСТ 2675-80</i>								
<i>003</i>	<i>1. Шлифовать внутреннюю поверхность, выдерживая размеры согласно эскизу</i>								
<i>T04</i>	<i>Круг 5 10х6х4 25A F60 0 6 V 35 м/с 3 кл. ГОСТ Р 52781-2007</i>								
<i>T05</i>	<i>Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89</i>								
<i>T06</i>	<i>Образцы шероховатости 1,25 ЩЦ ГОСТ 9378-93</i>								
<i>P07</i>		-	15	62	0,1	1	0,02	2400	30
<i>08</i>									
<i>09</i>									
<i>10</i>									
<i>11</i>									
<i>12</i>									
<i>13</i>									

ОК	Операционная карта											97		

Дцдл.			
Взам.			
Подл.			

										1	1
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91				
Проверил	Бидик										
Утвердил											
				Корпус				16	1	1	080
Н. контр.											

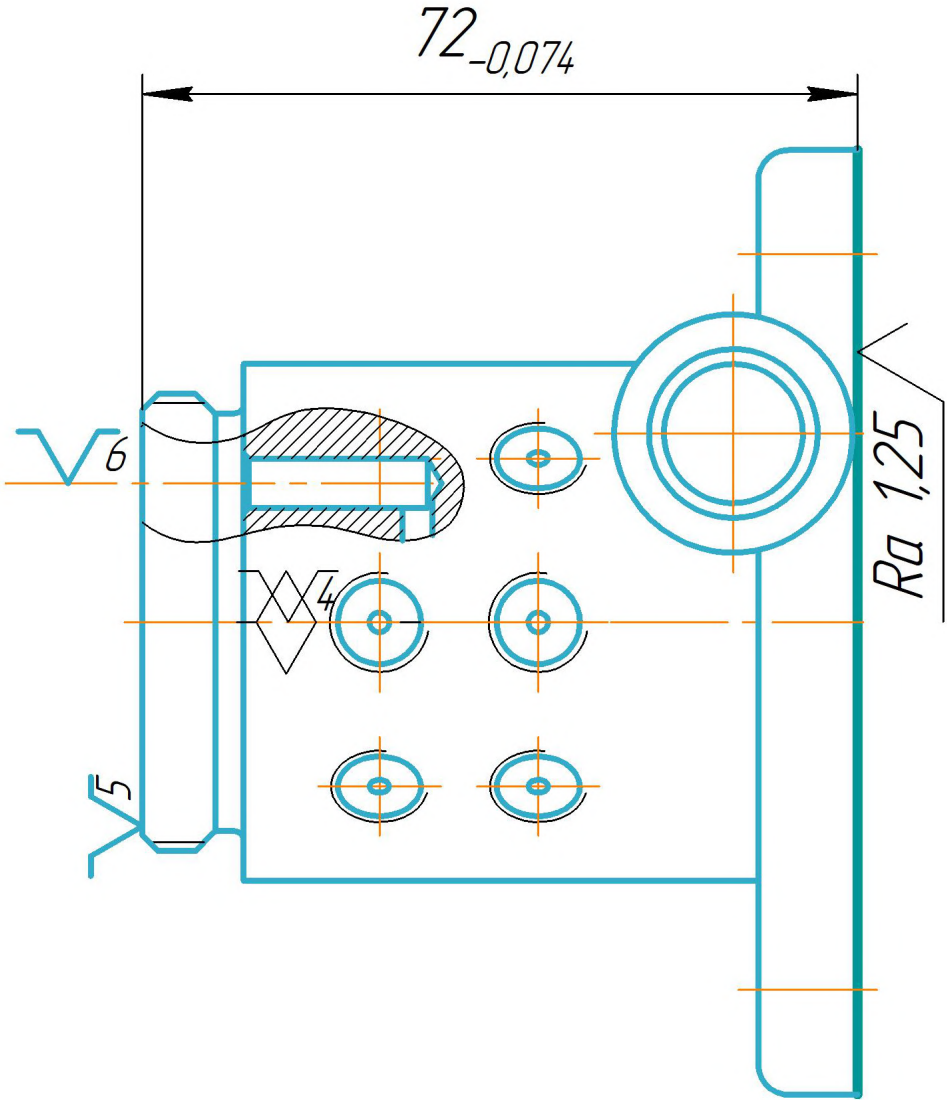

Дудл.																			
Взам.																			
Подл.																			

													1	1
Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91							
Проверил	Бидик													
Утвердил														
				Корпус							16	1	1	080
Н. контр.														

Наименование операции			Материал			Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры			МЗ	КОИД
Плоскошлифовальная			Сталь 45 ГОСТ 1050-2013			190...210		к2	0,8	Круг 95x75			4,15	1
Оборудование, устройство ЧПУ			Обозначение программы			То	Тв	Т пз		Тшт	СОЖ			
ЛШ-1545						2,84	3,49	5		6,33				

<i>P</i>		<i>ΠΙ</i>	<i>D</i> или <i>B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>i</i>	<i>s</i>	<i>n</i>	<i>v</i>
001	А. Установить заготовку в трехкулачковом патроне. База: наружная поверхность и торец.								
T02	7100-0043 Патрон ГОСТ 2675-80								
003	1. Шлифовать торец, выдерживая размеры согласно эскизу								
T04	Круг 5 80x63x20 25A F40 K 6 V 50 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007								
T05	Штангенциркуль ШЦ-Т-І-125-0,05 ГОСТ 166-89								
T06	Образцы шероховатости 1,25 ЩЦ ГОСТ 9378-93								
P07		-	50	92	0,1	1	0,034	2000	50
08									
09									
10									
11									
12									
13									

ОК	Операционная карта														99	

Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91
Проверил	Бидик						
Утвердил							

				Корпус	18	1	1	090
H контр.								

Наименование операции	Материал	Твердость	ЕВ	МД	Профиль и размеры	МЗ	КОИД
Промывочная	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	190...210	к2	0,8	Круг 95х75	4,15	1

Оборудование, устройство ЧПУ	Обозначение программы	T_0	T_{θ}	$T_{пз}$	$T_{шт}$	СЖ
Моечная машина AM500 T		20	3,26	7,8	23,26	

[illegible]

001	1. Промыть деталь по ТТП 01279-000001.
-----	--

М02	Расчет по ТП 01279-00001
-----	--------------------------

<i>03</i>	
-----------	--

04	
------	--

05

06	
----	--

07	
----	--

08	
----	--

09	
----	--

10	
----	--

11	
----	--

12	
----	--

13	
----	--

[illegible]

ОК	Операционная карта	101
----	--------------------	-----

Разраб.	Казак			НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91
Проверил	Бидик						
Утвердил							

					Корпус	19	1	1	095
H контр.									

Наименование операции	Материал	Твердость	ЕВ	МД	Профиль и размеры	МЗ	КОИД
Консервация	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	190...210	к2	0,8	Круг 95x75	4,15	1
Оборудование, устройство ЧПУ	Обозначение программы	Т _о	Т _в	Т _{пз}	Т _{шт}	С _{ОЖ}	
		8,47	2,48	5	10,95		

[illegible]

001	1. Консервировать по ТТП 60270-00001, вариант 1.
-----	--

М02	Технический вазелин ГОСТ 782-59
-----	---------------------------------

М03	Парафинированная бумага ГОСТ 9569-79
-----	--------------------------------------

04	
------	--

[illegible]

06	
----	--

07	
----	--

08	
----	--

09	
----	--

10	
----	--



11	
----	--

12	
----	--

13	
----	--

[illegible]

Формат А3

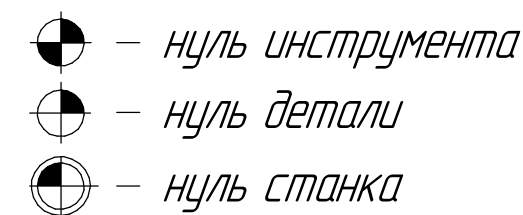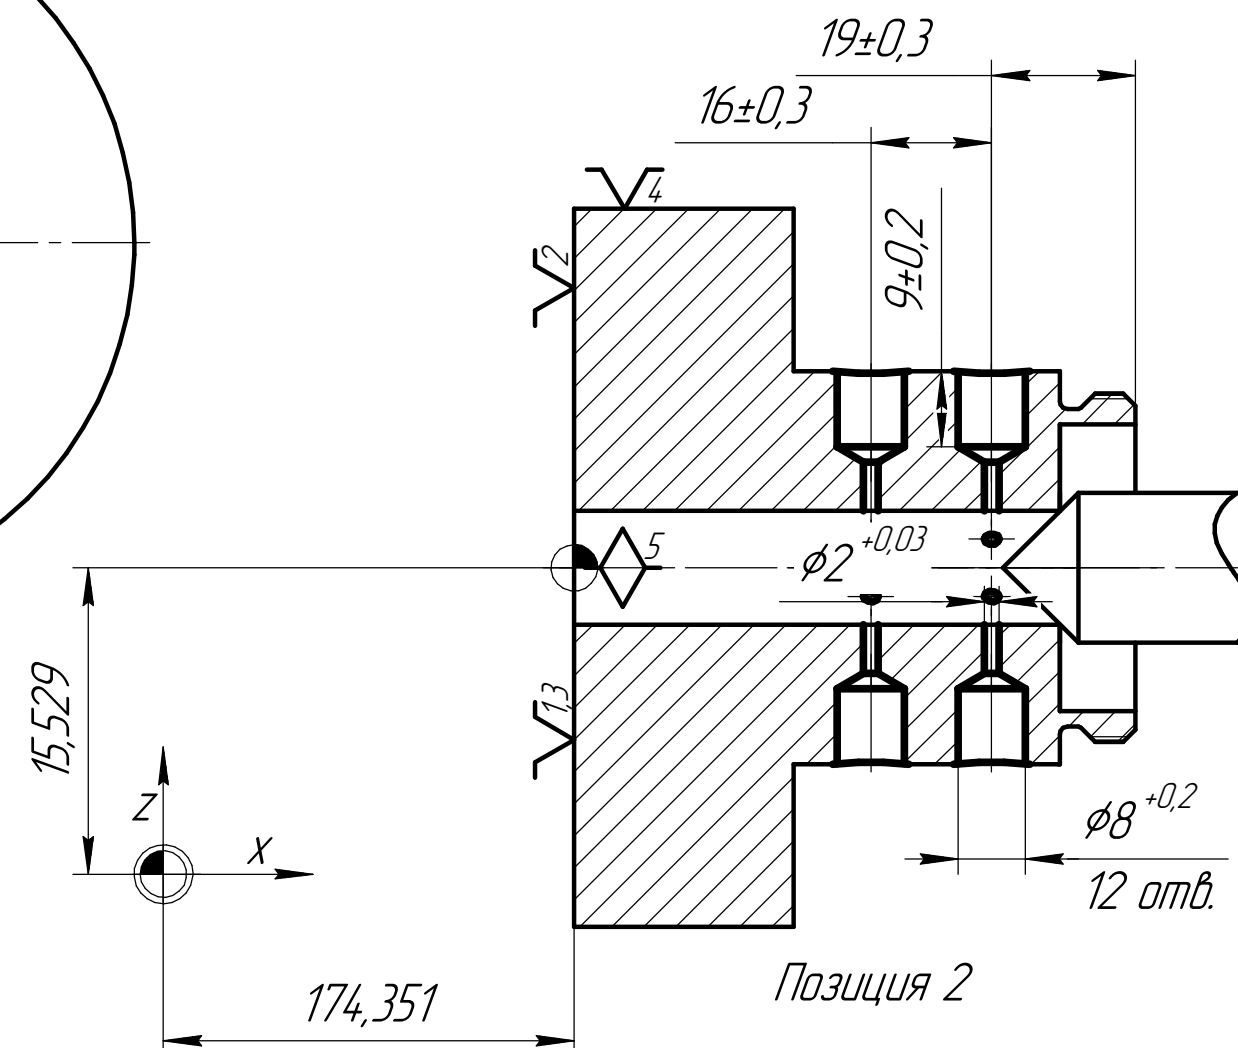




					ИШНПТ-4А91008.002.02				
Изм./Лист	докум.	Подп.	Дата		Карта наладки Операция 015 Фрезерная с ЧПУ		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Казак					у			
Пров.	Бидик								
Т.контр.						Лист	Листов		1
Н.контр.						ТПУ ИШНПТ			
Утв.						Группа 4А91			

КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Изм.	подл.	Т.контр.	Пров.	Разраб.	Изм.	Взам. инв.	Инв. дроб.	Подп. и дата	Справ.	Перв. примен.

ИШНПТ-4А91008.002.03

$\sqrt{Ra\ 3,2}$

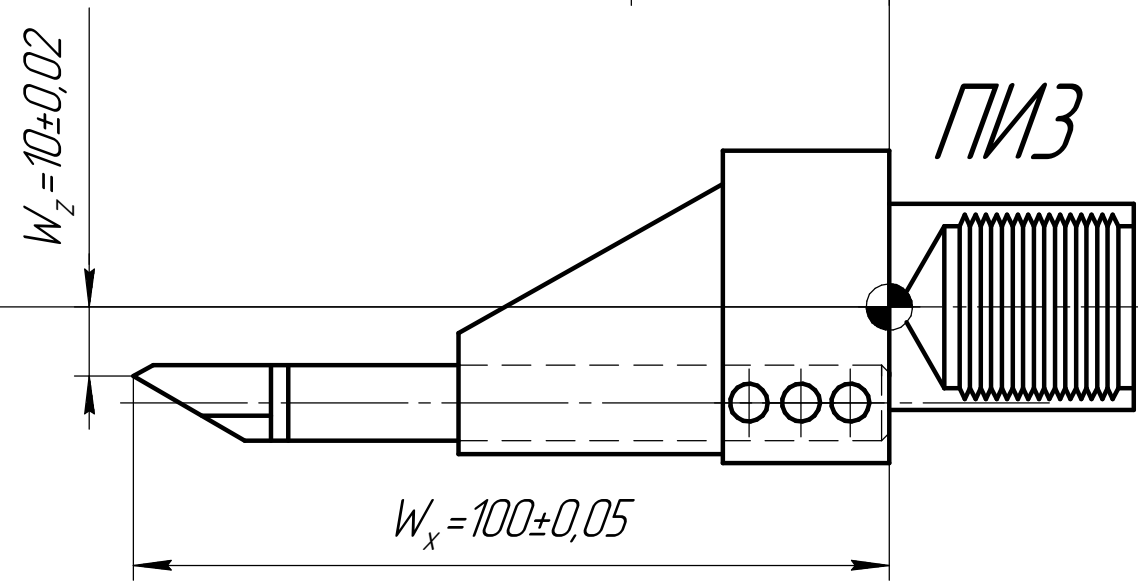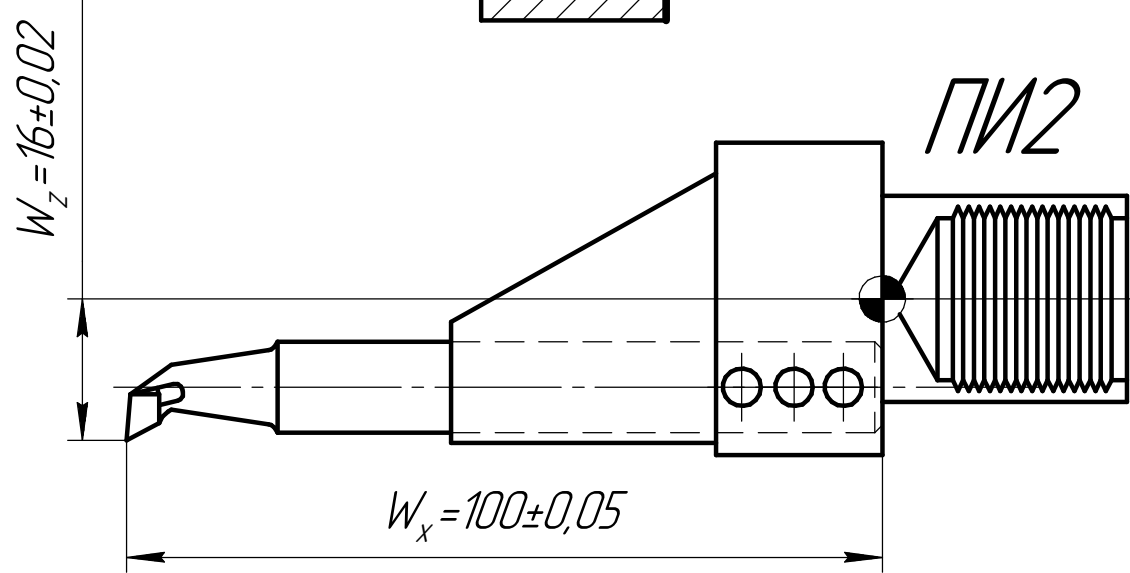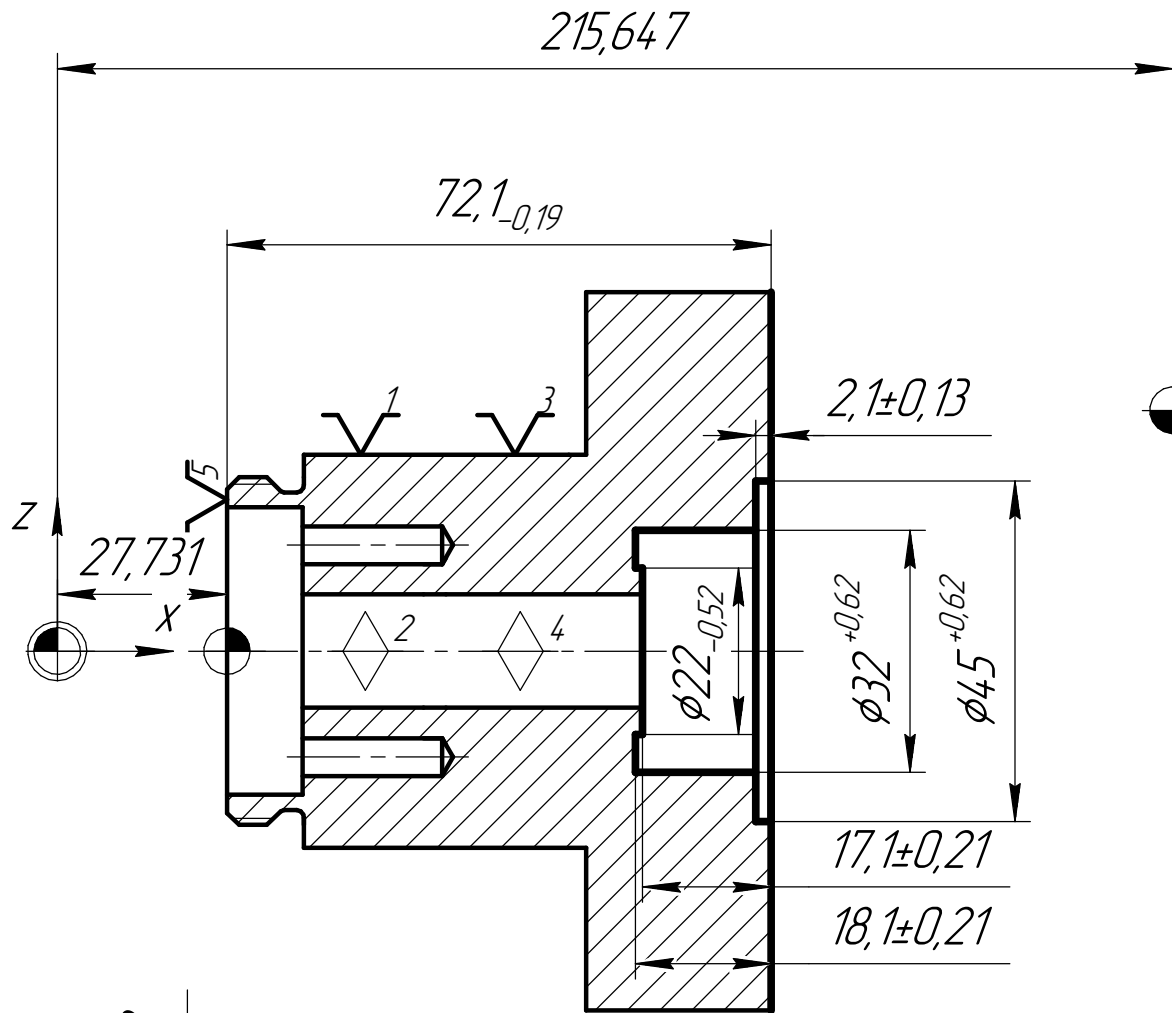

ИШНПТ-4А91008.002.03

Карта наладки
Операция 025
Токарная с ЧПУ

Лит.	Масса	Масштаб
у		
Лист	Листов	1

ТПУ ИШНПТ
Группа 4А91

Копировал

Формат А3


- нуль инструмента
- нуль детали
- нуль станка

Не для коммерческого использования


КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Изм.	подл.	подл. и дата	Взам. инв.	инв.	дubl.	Подп. и дата	Справ.	Перв. примен.

ИШНПТ-4А91008.002.04

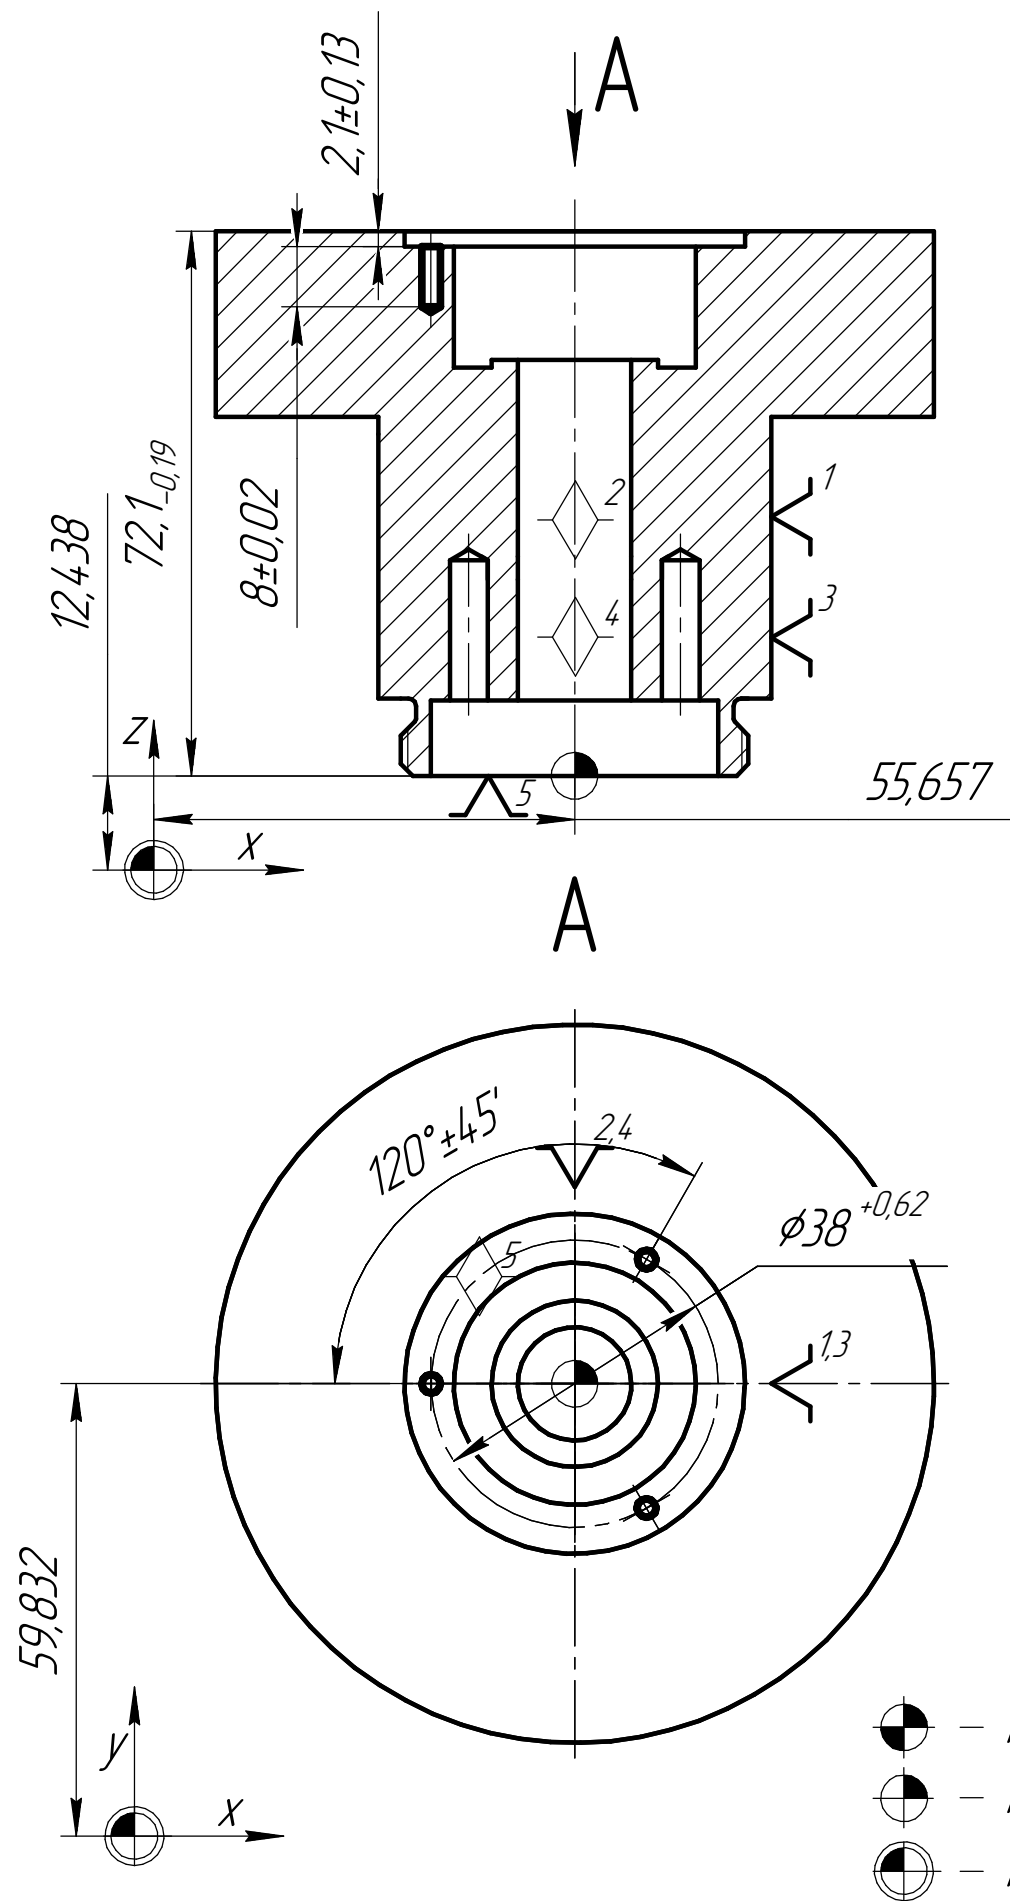

- ноль инструмента
- ноль детали
- ноль станка

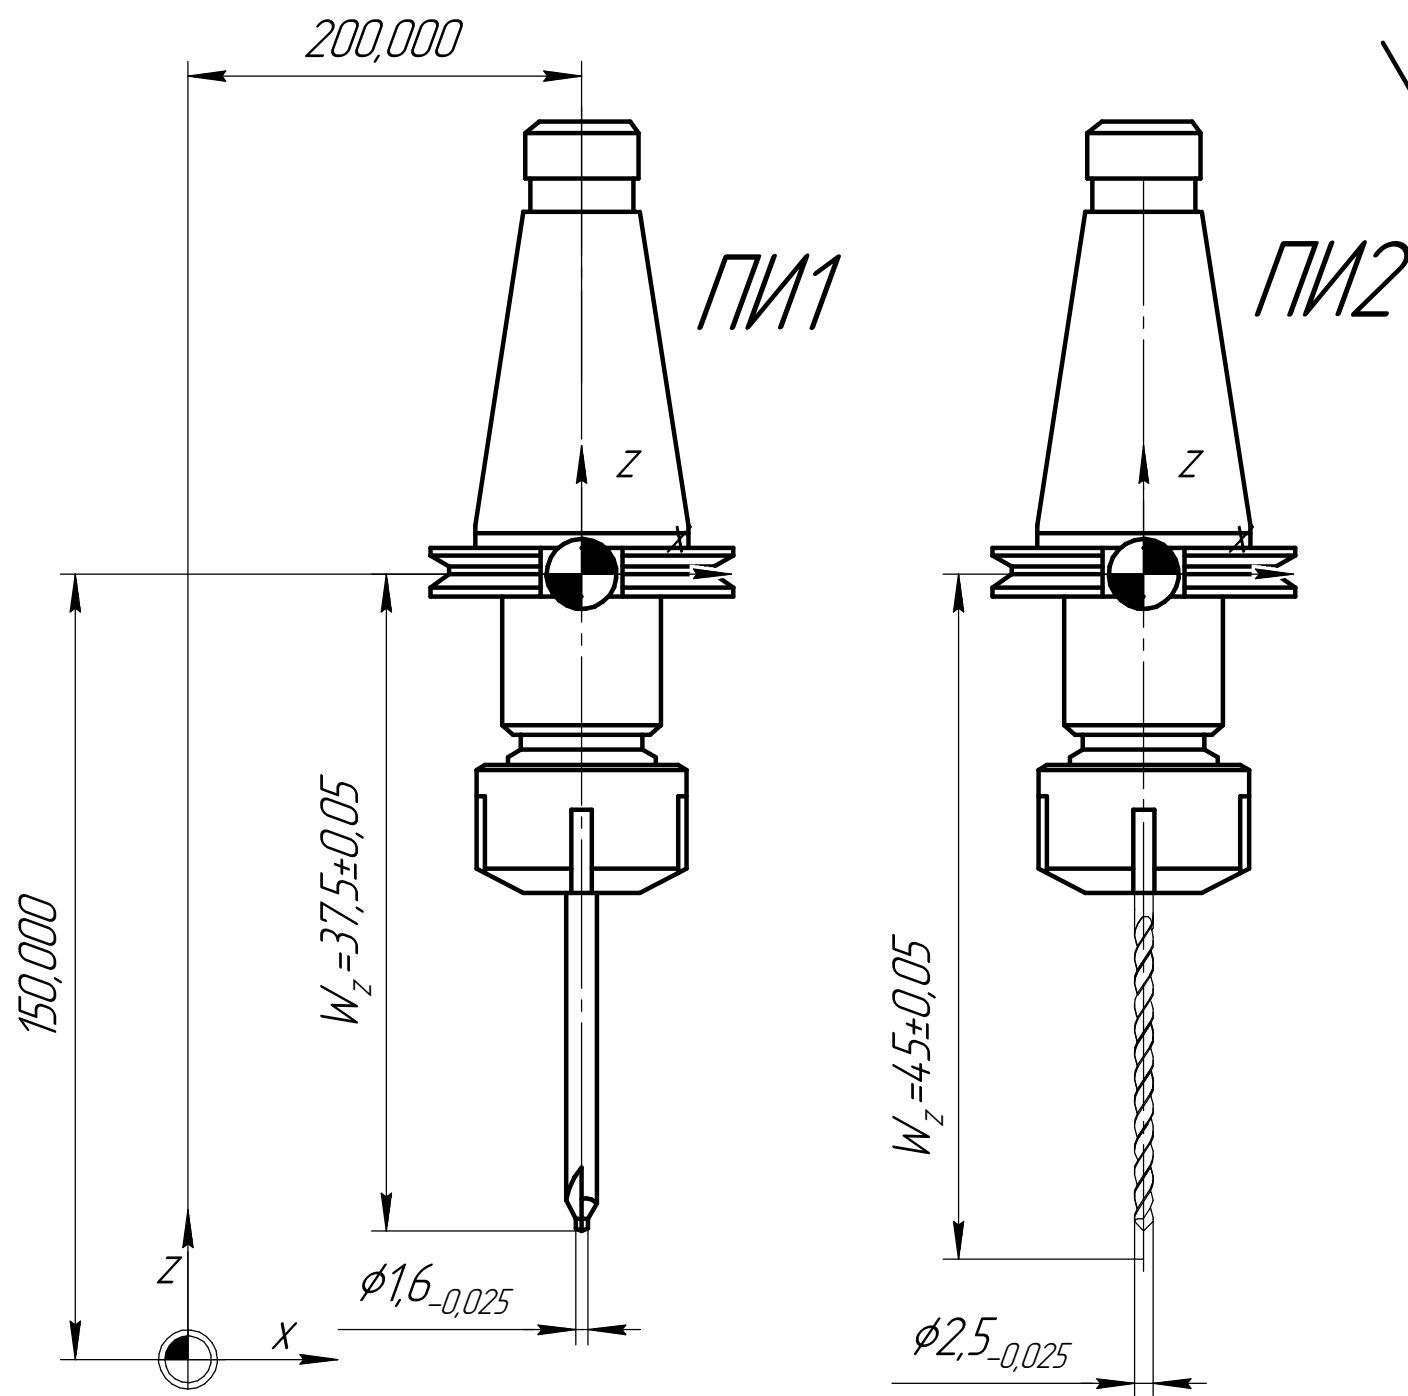

$\sqrt{Ra\ 3,2}$


ИШНПТ-4А91008.002.04					Карта наладки Операция ОЗО Фрезерная с ЧПУ		
Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Казак				у		
Пров.	Бидик						
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.					ТПУ ИШНПТ Группа 4А91		
Утв.					Формат А3		

Копировал


Не для коммерческого использования

Изм.	подп.	подп. и дата	Взам. инв.	инв.	дubl.	Подп. и дата	Справ.	Перв. примен.

ИШНПТ-4А91008.002.07

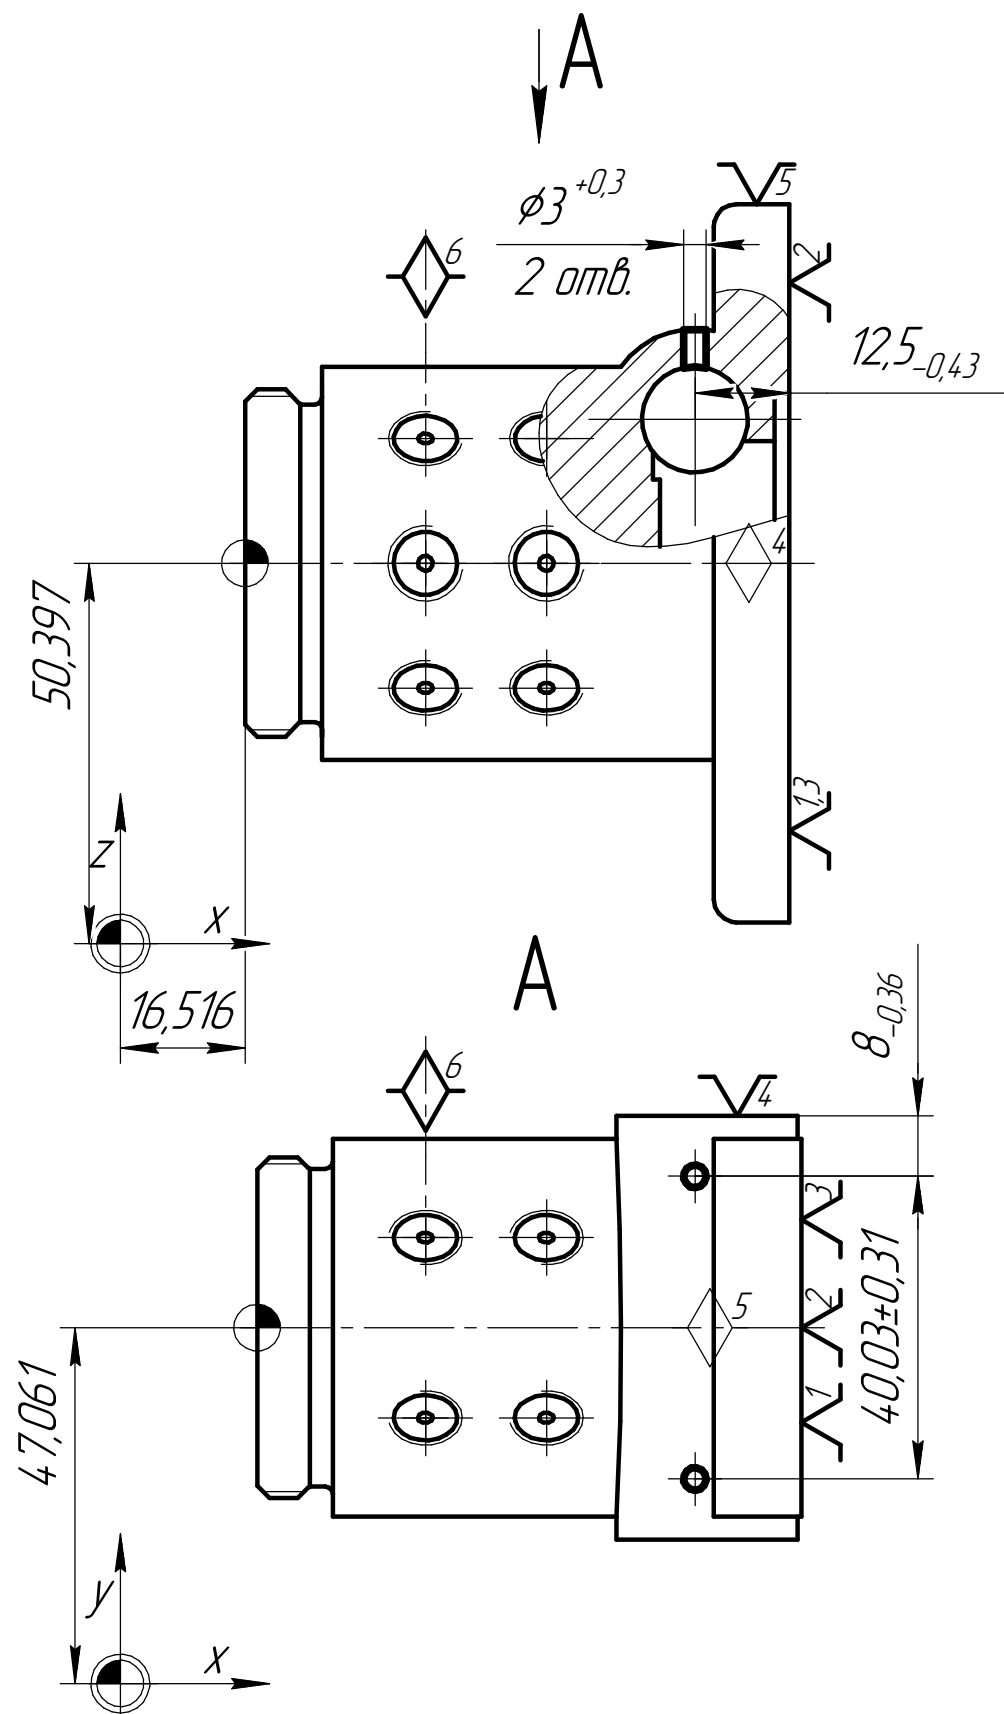



- ноль инструмента
- ноль детали
- ноль станка

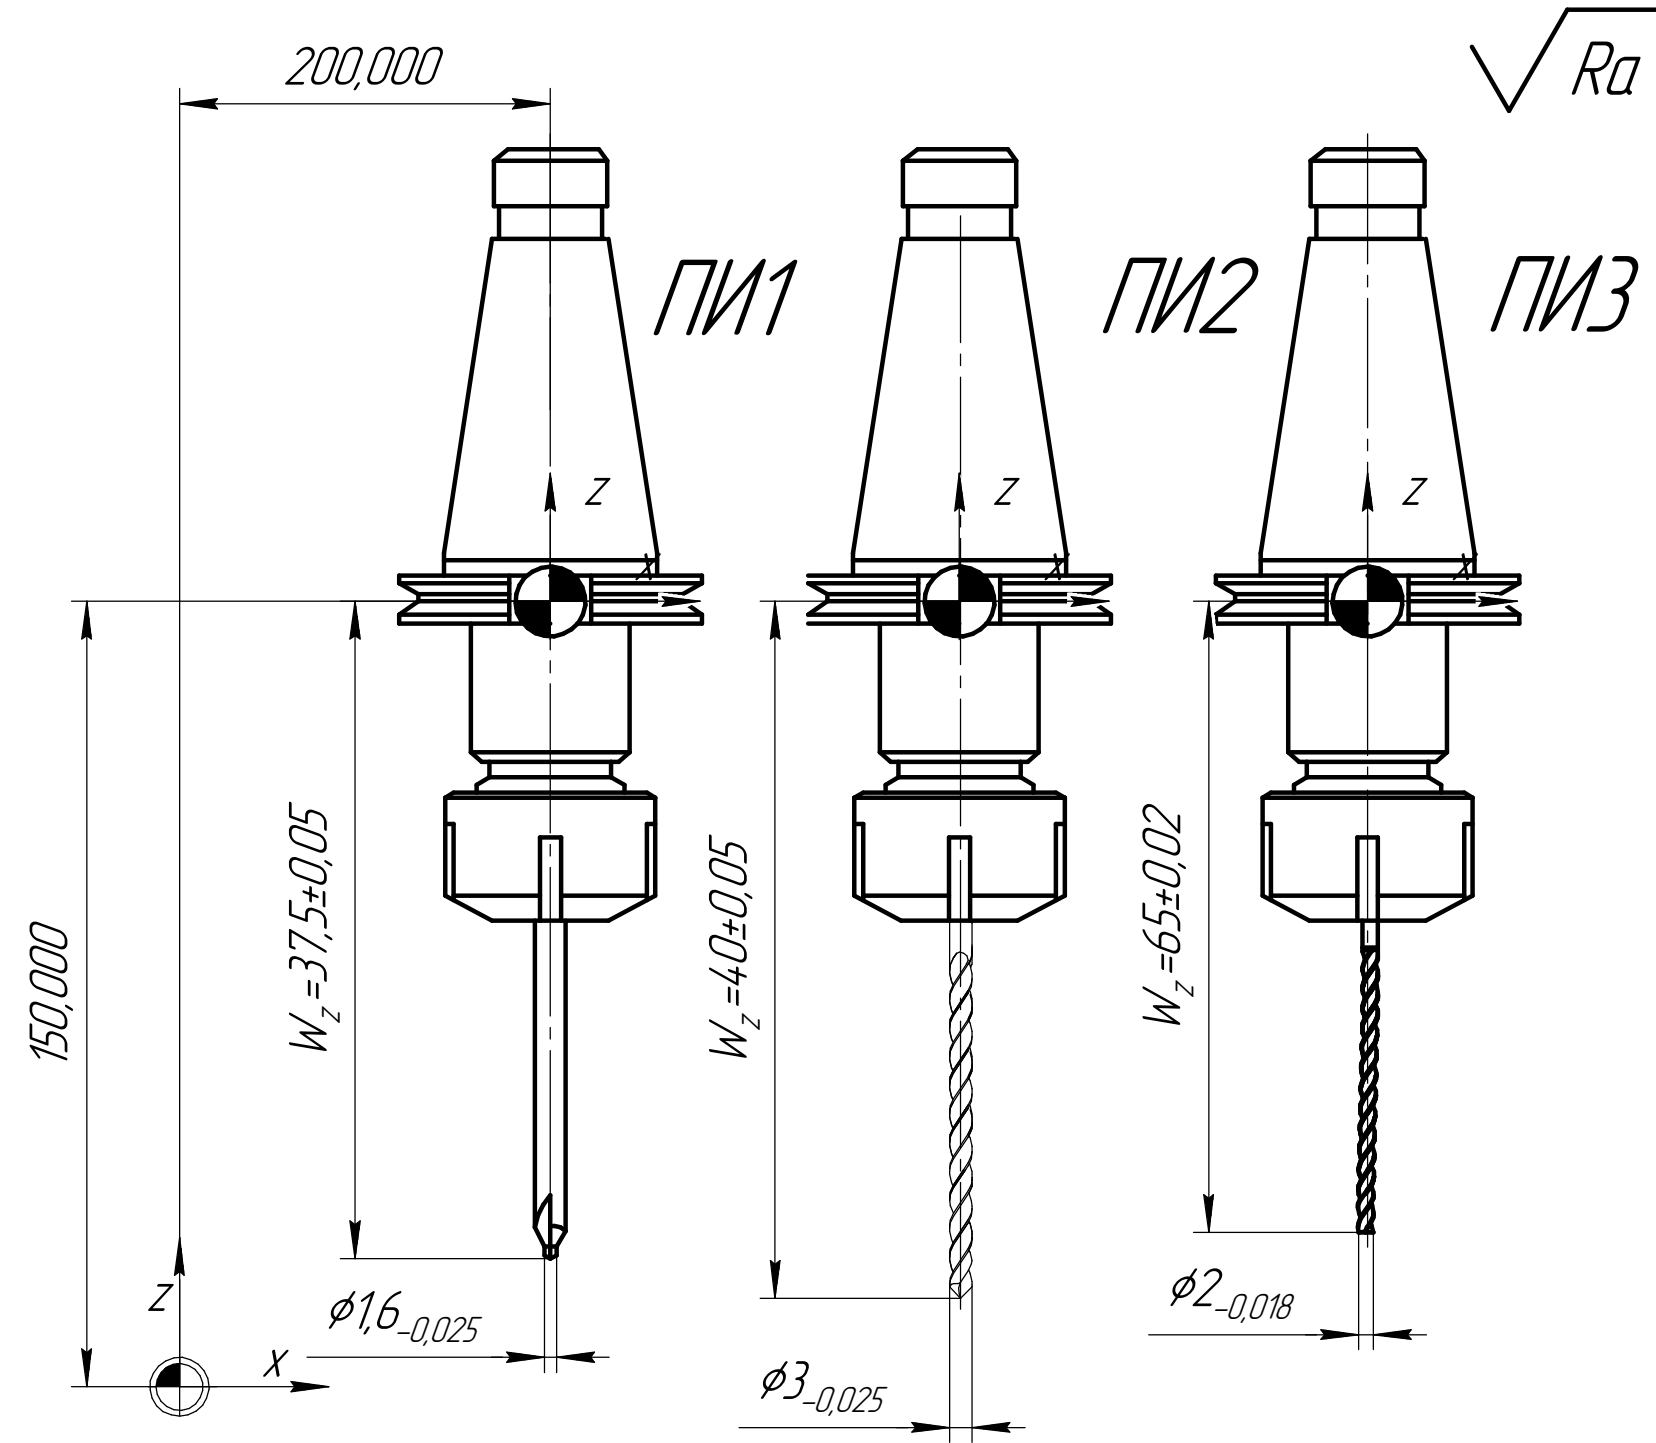

ИШНПТ-4А91008.002.07					Карта наладки Операция 050 Сверлильная с ЧПУ		
Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Казак				у		
Пров.	Бидик						
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.					ТПУ ИШНПТ Группа 4А91		
Утв.					Копировал Формат А3		

Справа	Перв. примен.
--------	---------------

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Казак			
Пров.	Бидик			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

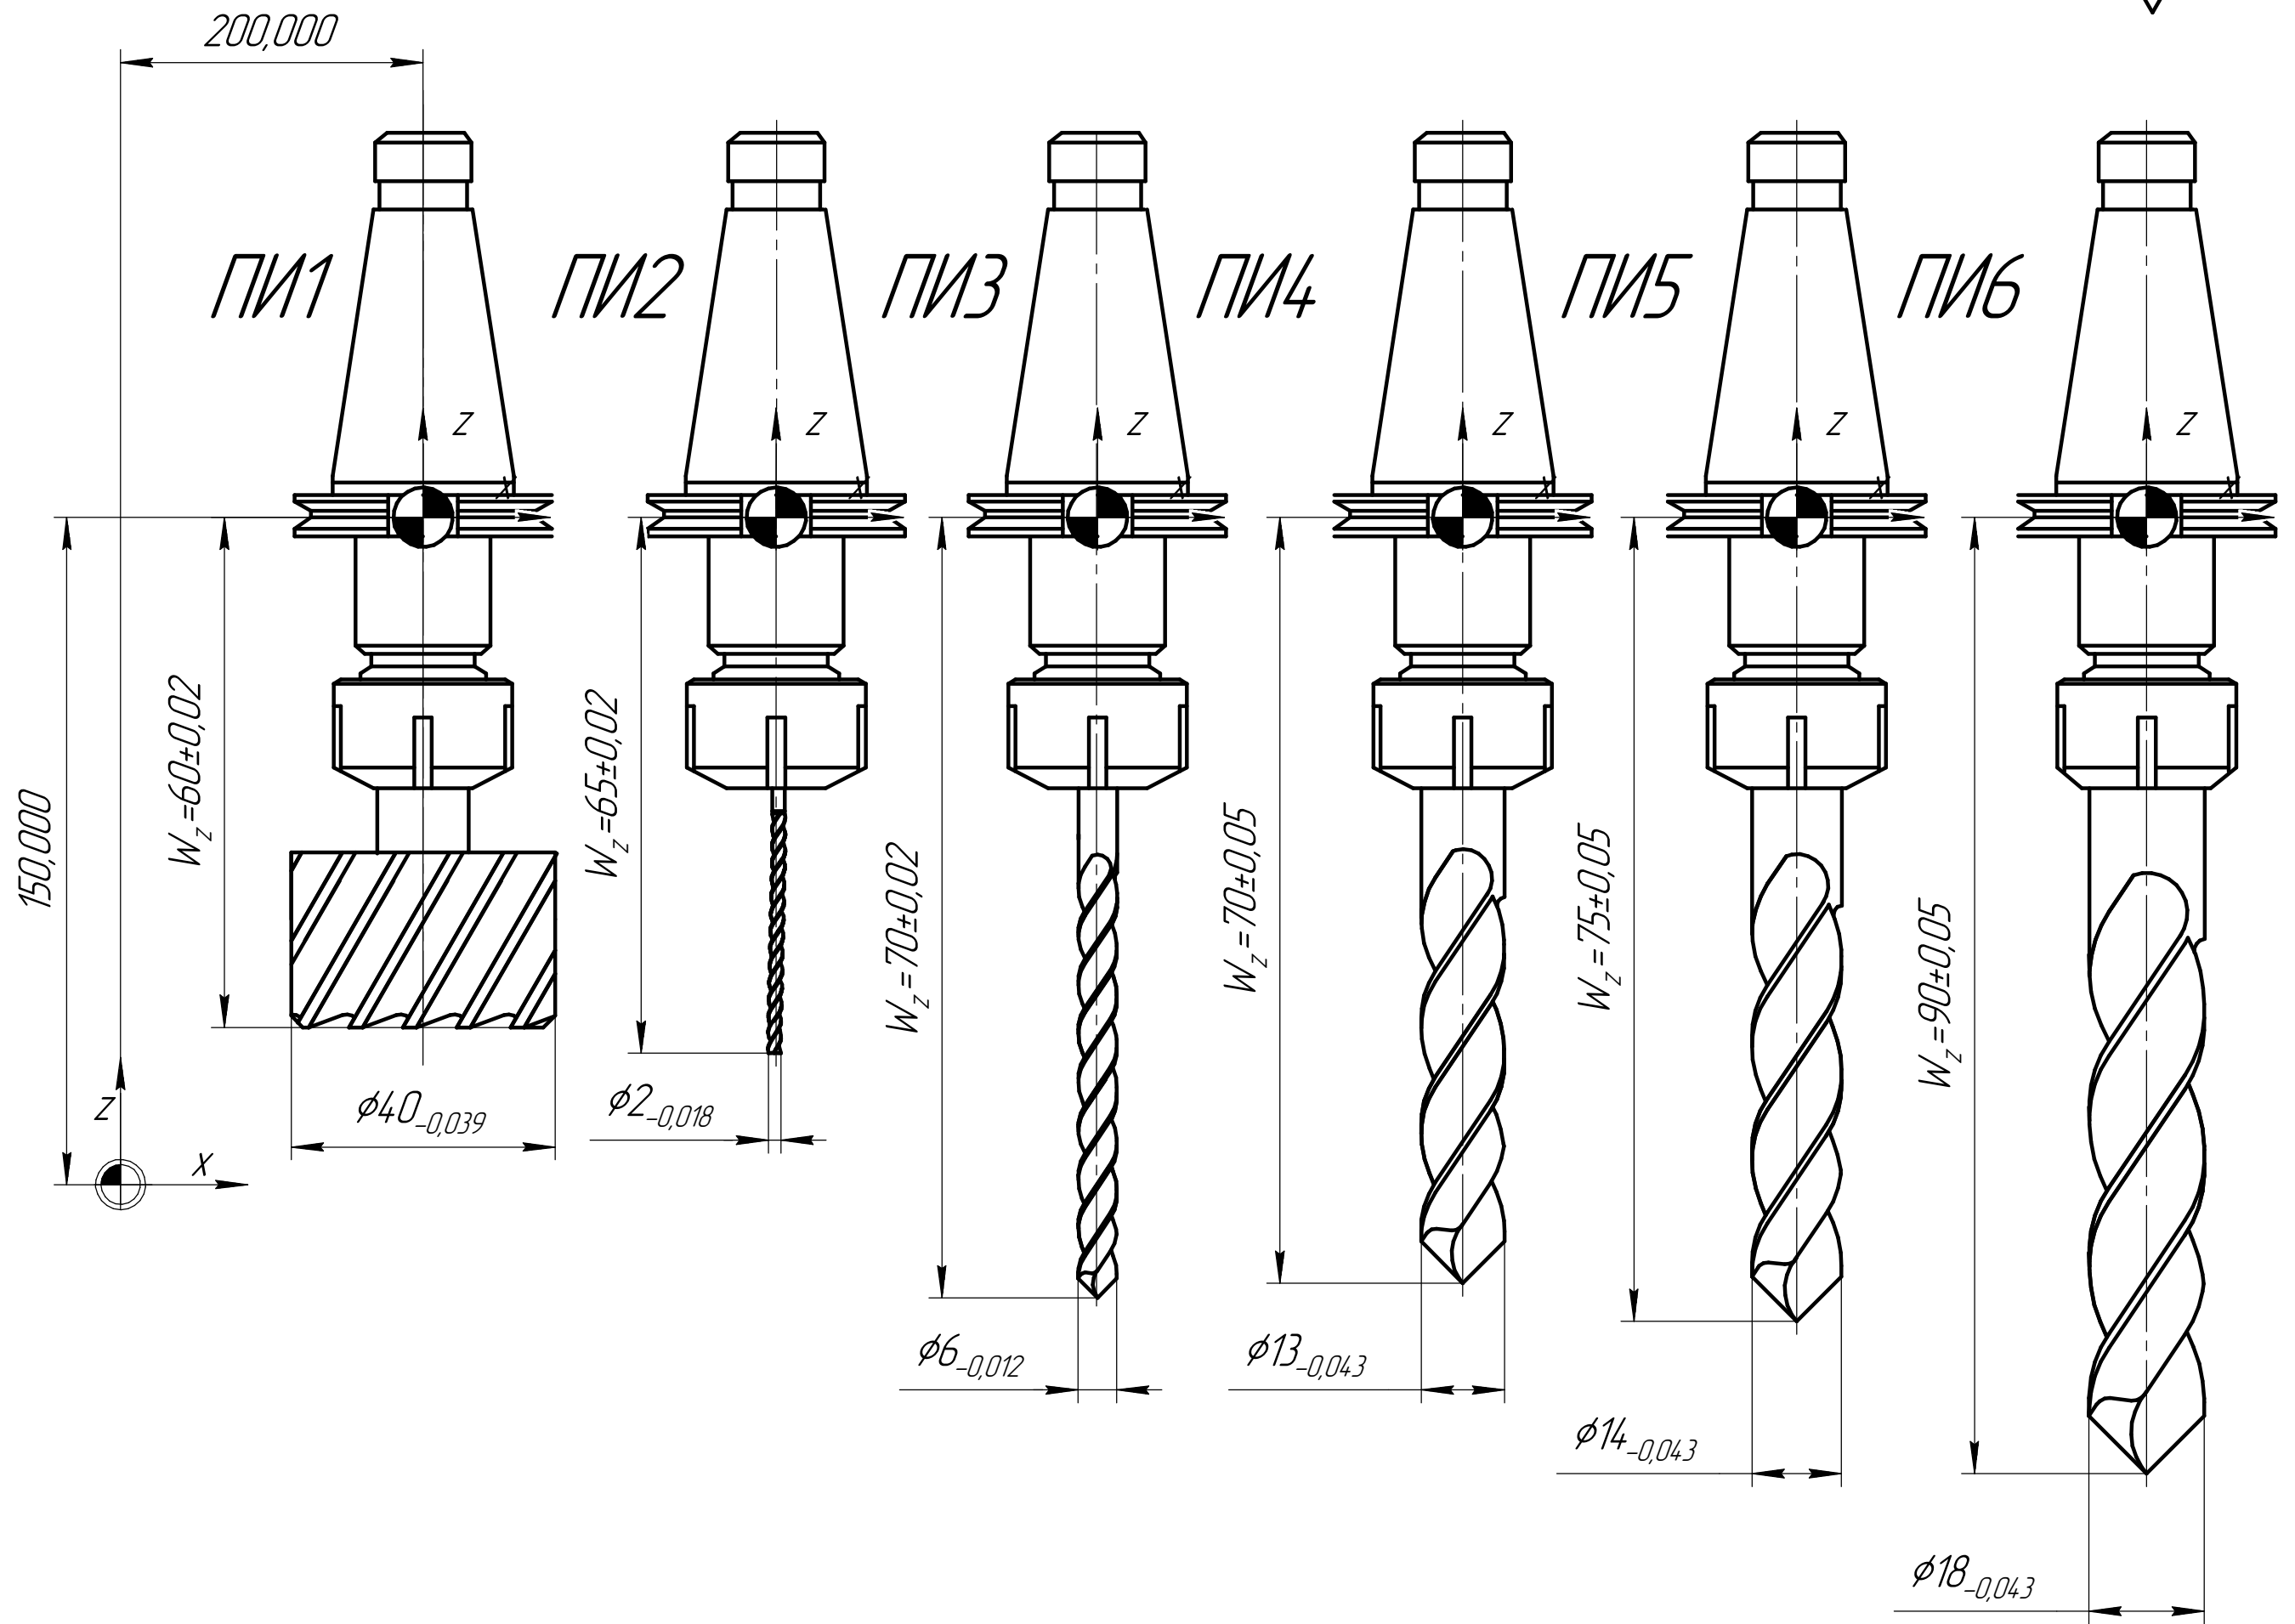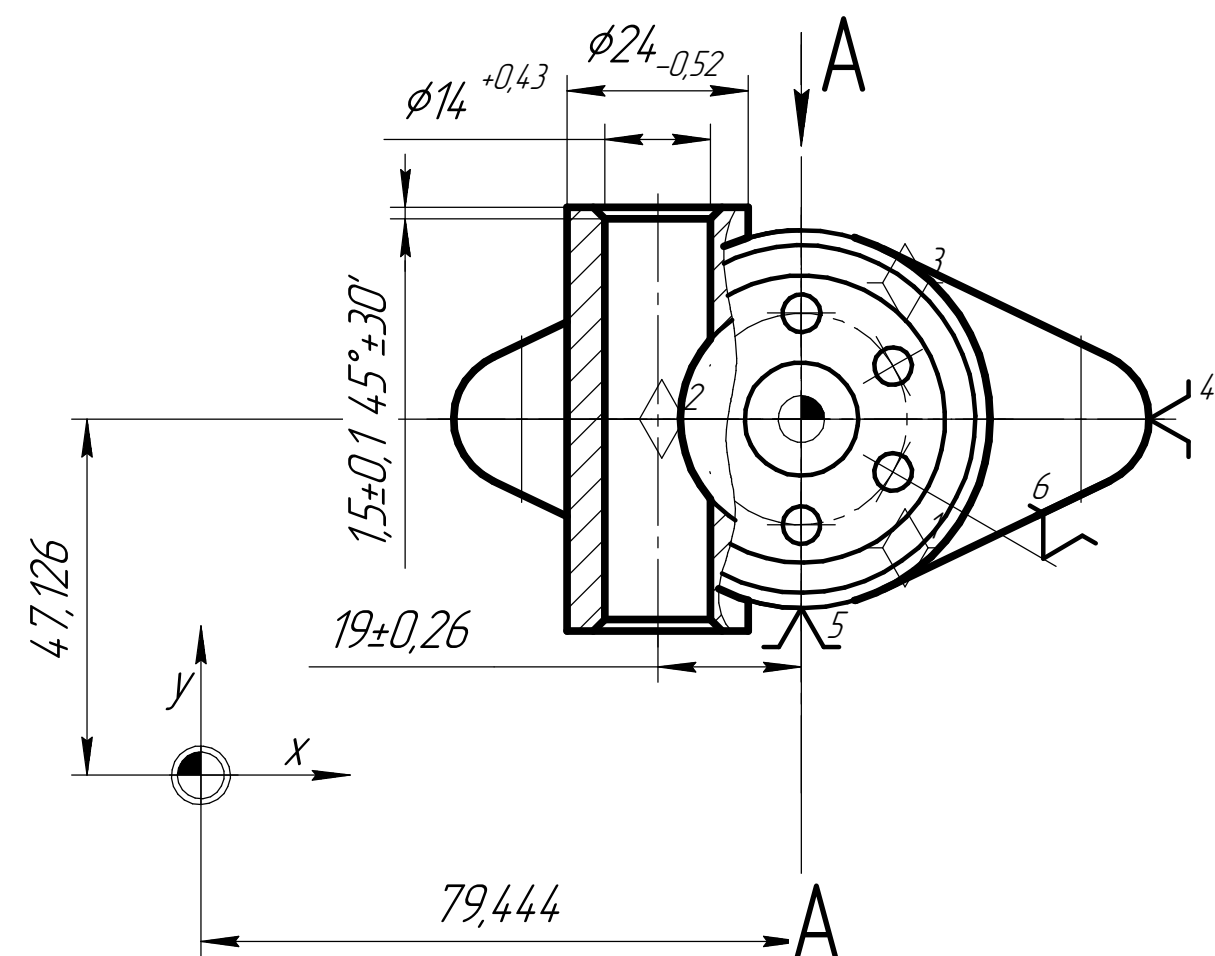

- ноль инструмента
- ноль детали
- ноль станка

ИШНПТ-4А91008.002.06				Лит.	Масса	Масштаб
Карта наладки Операция 045 Фрезерная с ЧПУ				у		
				Лист	Листов	1
				ТПУ ИШНПТ Группа 4А91		
				Формат А2		

КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

ИШНПТ-4А91008.002.08

Перв. примен.

Справ.

Подп. и дата

Инв. дроб.


Взам. инв.

Подп. и дата


Инв. подл.

Инв. подл.

Не для коммерческого использования

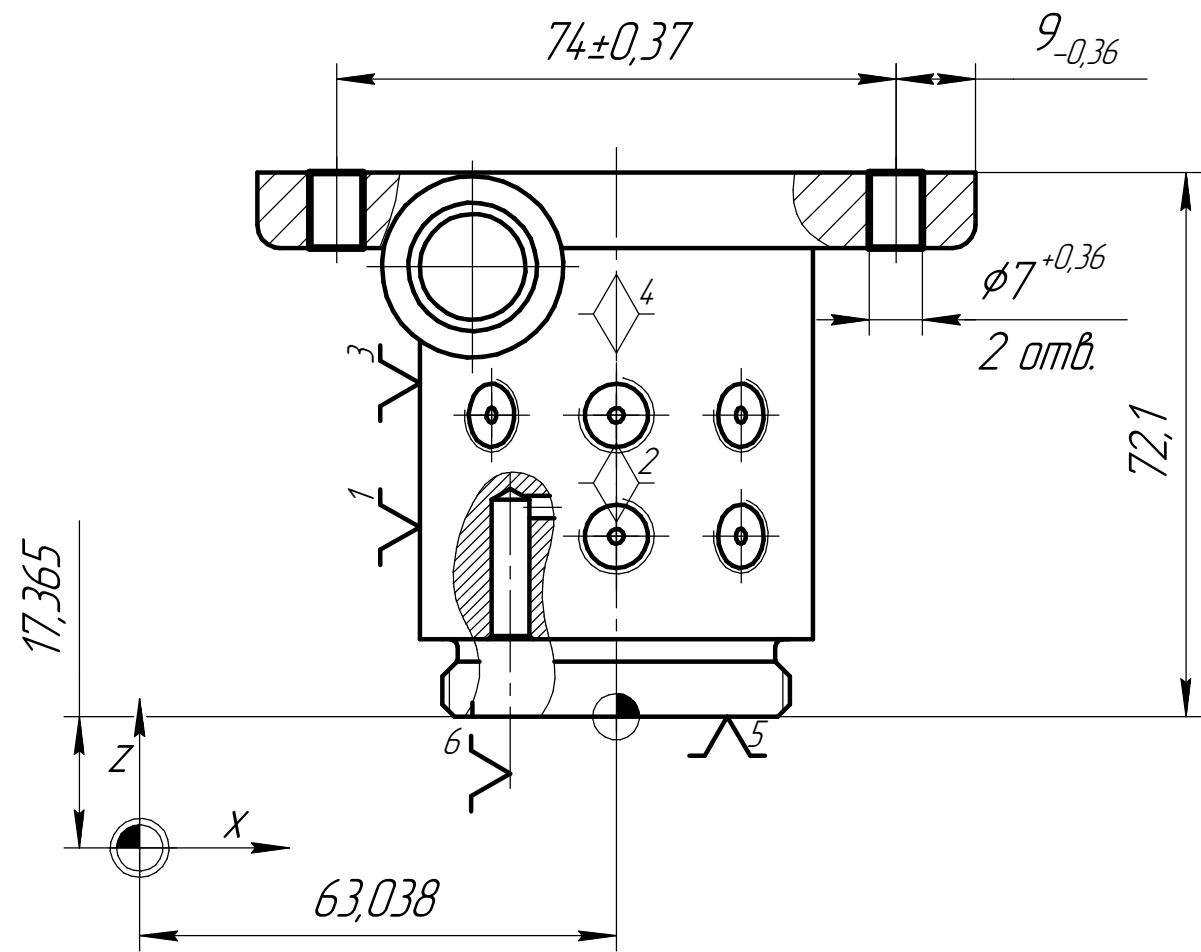

- нуль инструмента
- нуль детали
- нуль станка

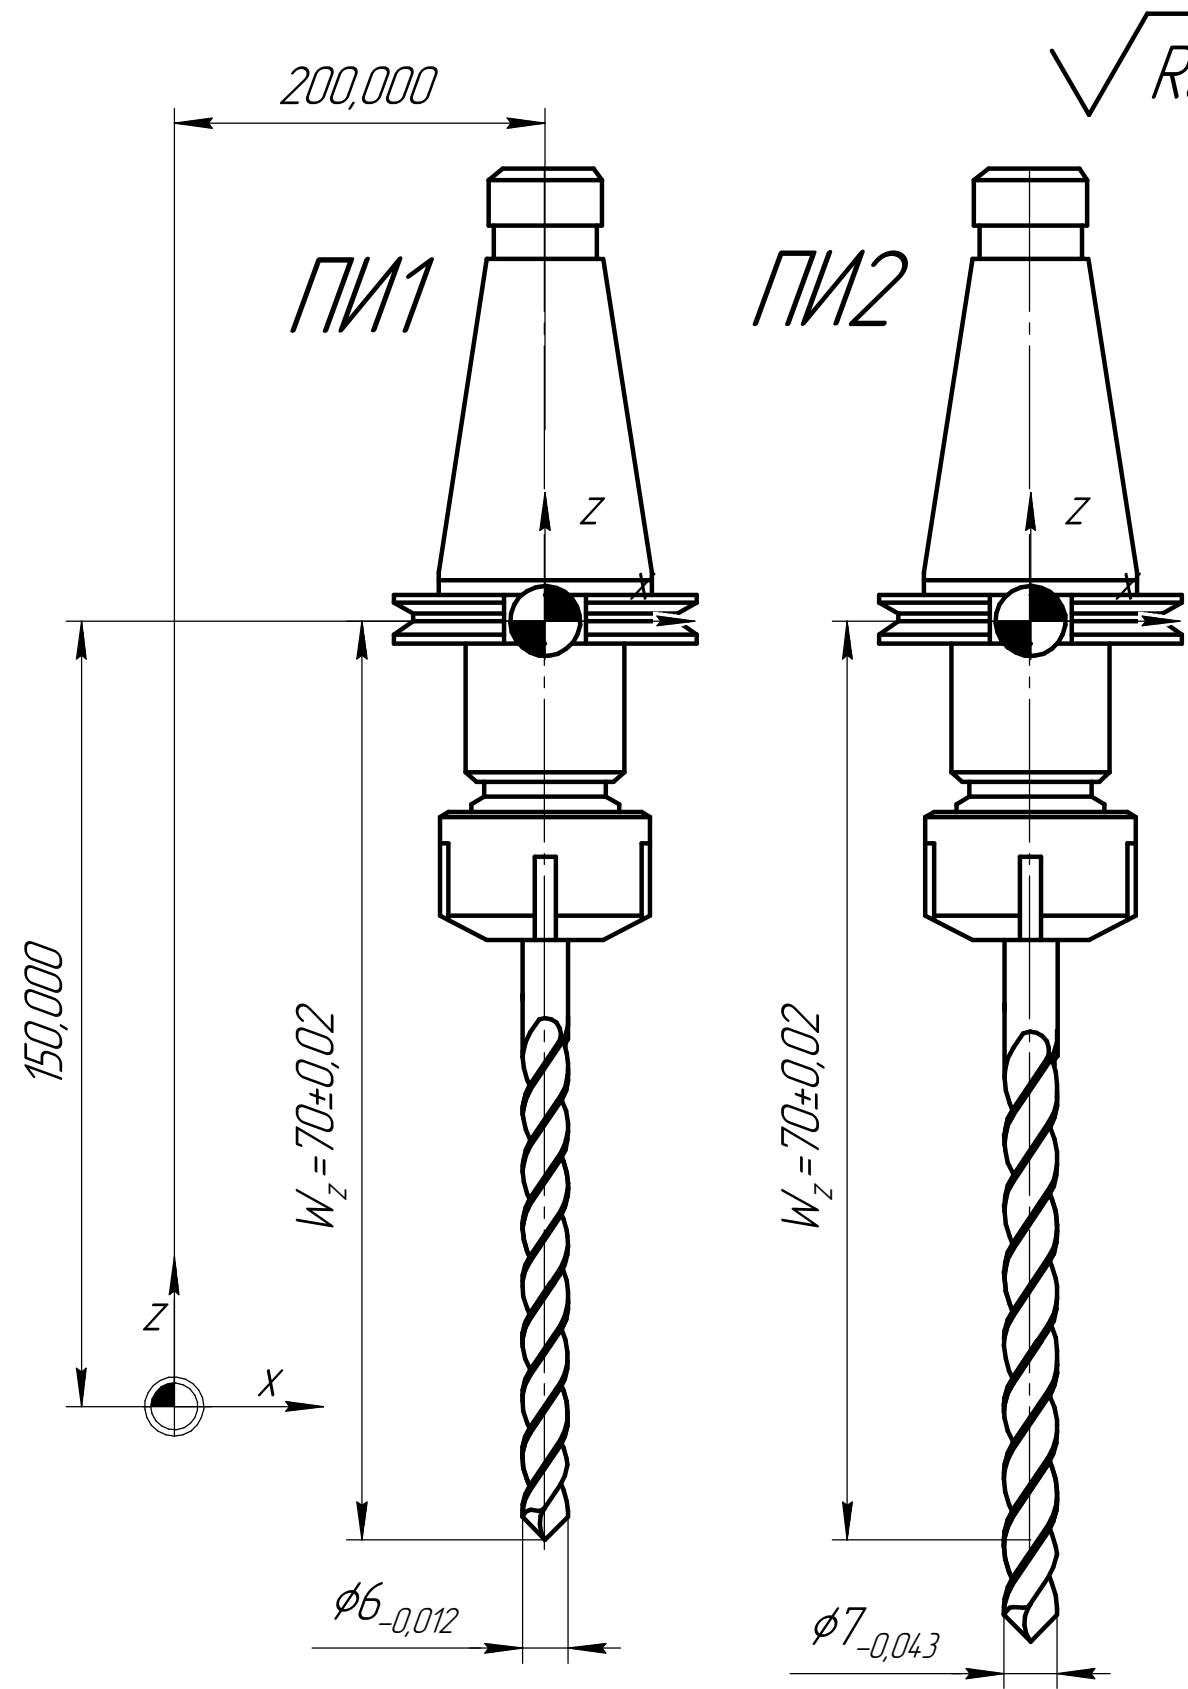


ИШНПТ-4А91008.002.08					Карта наладки Операция 055 Сверлильная с ЧПУ		
Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Казак				у		
Пров.	Бидик				Лист	Листов	1
Т.контр.					ТПУ ИШНПТ Группа 4А91		
Н.контр.					Формат А3		
Утв.					Копировал		


КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Изм.	подл.	подп.	и дата	Взам. инв.	инв.	дubl.	Подп. и дата	Справ.	Перв. примен.
------	-------	-------	--------	------------	------	-------	--------------	--------	---------------

ИШНПТ-4А91008.002.09

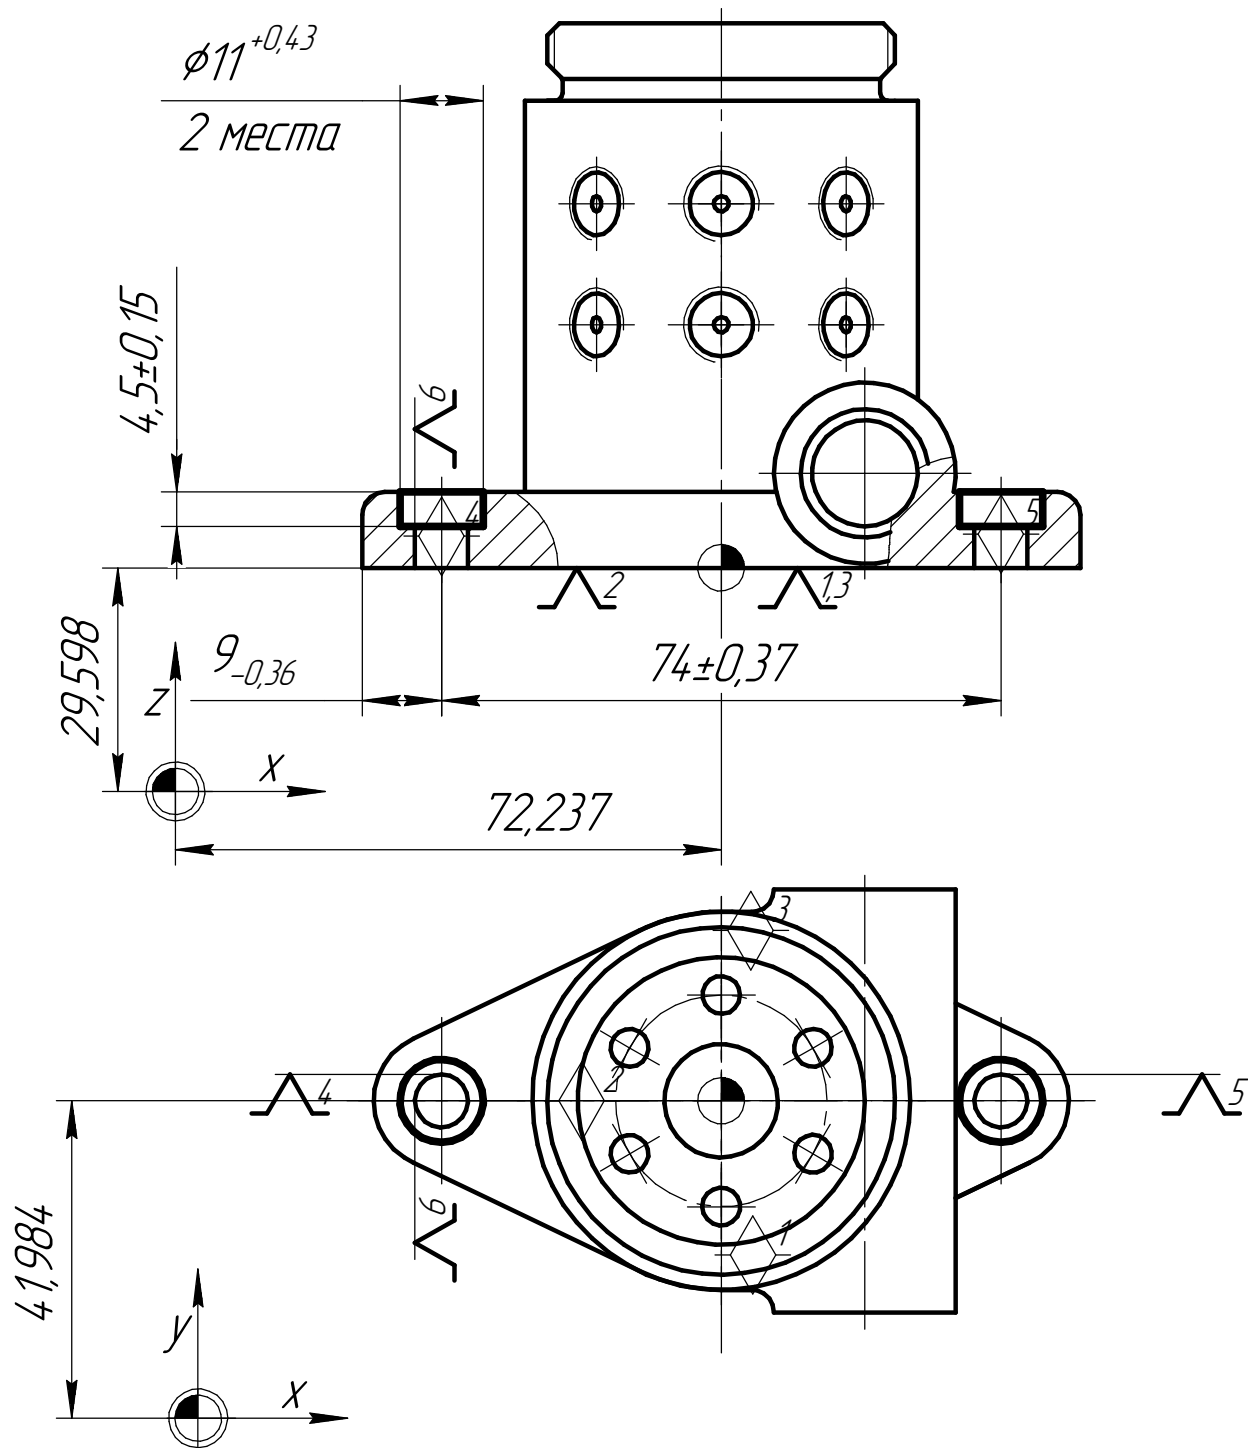

- нуль инструмента
- нуль детали
- нуль станка

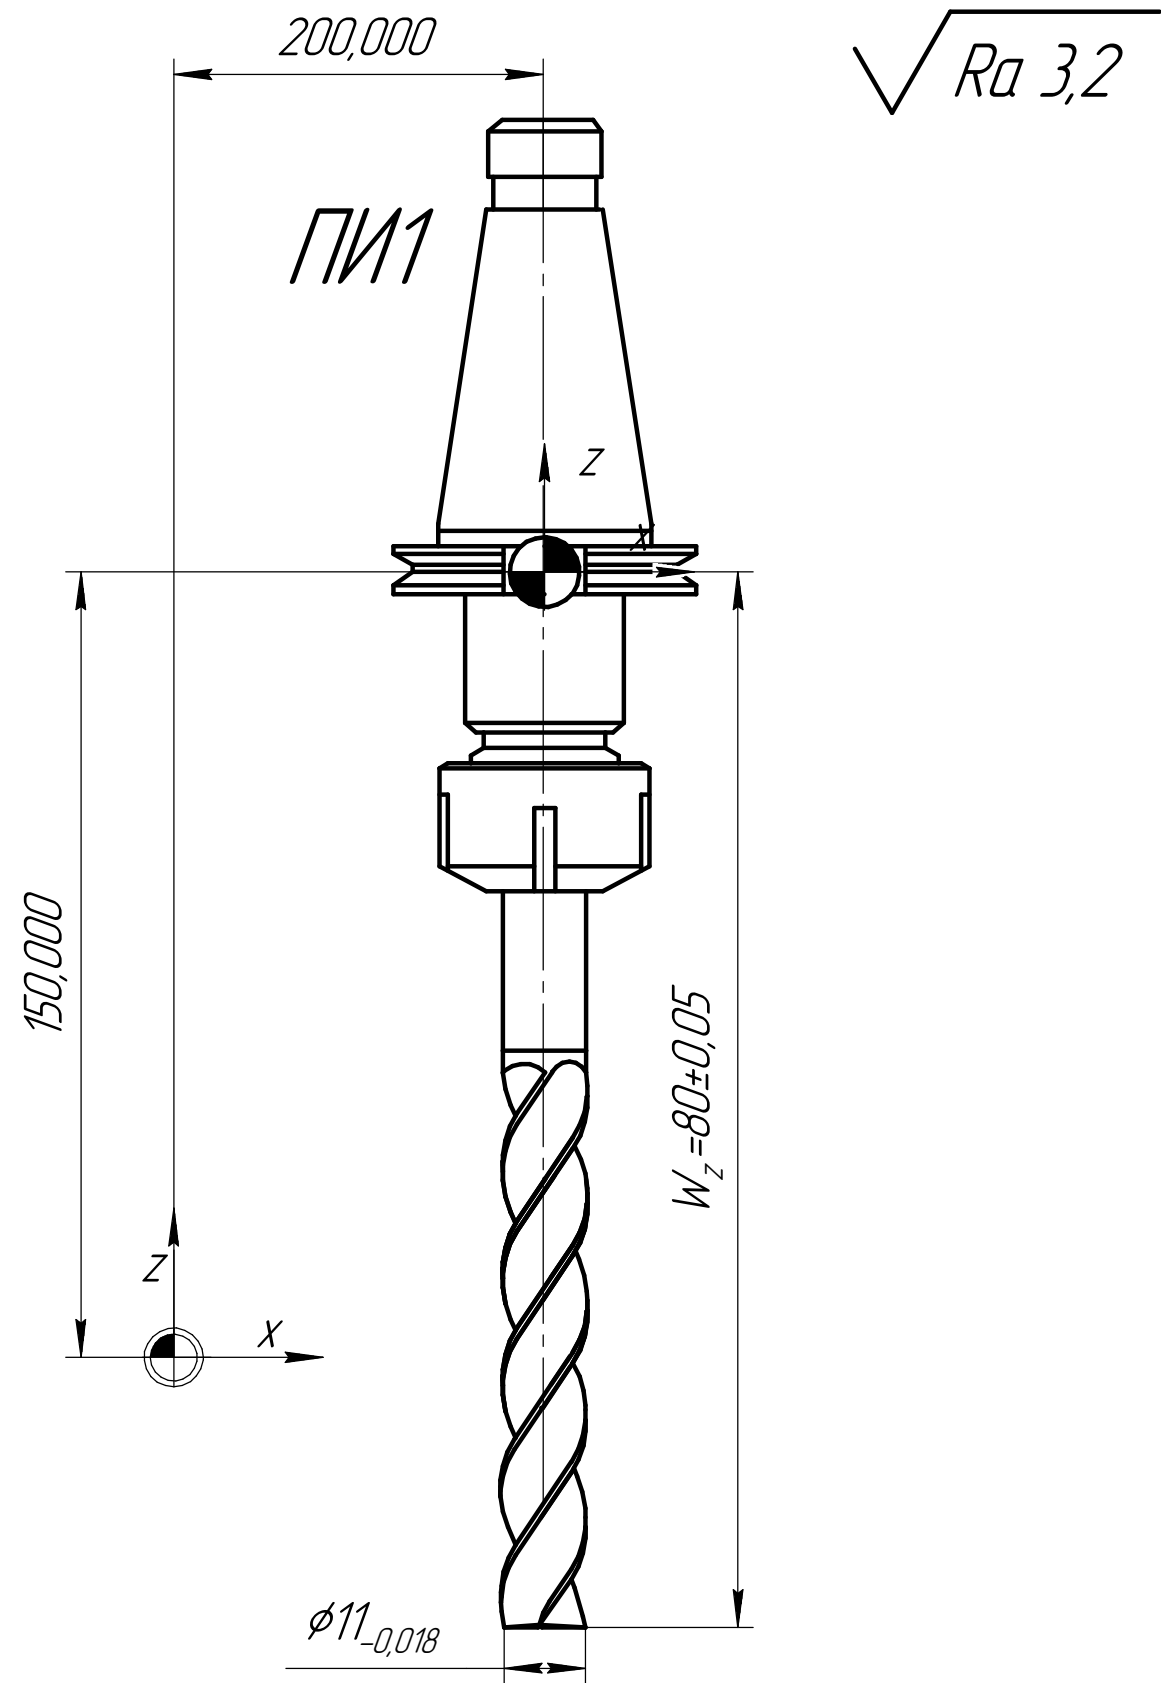

ИШНПТ-4А91008.002.09					Карта наладки Операция 065 Фрезерная с ЧПУ		
Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Казак				у		
Пров.	Бидик				Лист	Листов	1
Т.контр.					ТПУ ИШНПТ Группа 4А91		
Н.контр.					Копировал		
Утв.					Формат А3		

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7									
Дудл									
Взам									
Пвдл									
							1	1	
Разраб	Казак								
Проверил	Будик								
Утвердил					НИ ТПУ	ИШНПТ-4А91008.003.01		ОМШ ИШНПТ 4А91	
Н. контр						Карпус		2	1
								1	010

Technical drawing of a mechanical part, labeled "Карпус" (Carriage). The drawing includes a front view and a detail view A.

Front View Dimensions:

- Total width: $74_{-0,46}$
- Top flange width: $47,5 \pm 0,31$
- Top flange hole diameter: $\phi 50_{-0,074}$
- Central hole diameter: $\phi 38_{+0,62}$
- Vertical hole diameter: $\phi 14,9_{-0,43}$
- Bottom flange width: $1,6 \pm 0,1 \times 45^\circ \pm 30'$
- Threaded hole: $M45 \times 1,5-6g$

Detail View A Dimensions:





- Chamfer angle: 45°
- Radius: $R0,5$
- Radius: $R1$
- Hole diameter: $\phi 42$
- Distance from bottom edge to hole center: $2,9$

ГОСТ 3 1404-86															Форма 3			
Дудл																		
Взам																		
Подл																		
											4	1						
Разработ	Казак				НИ ТПУ				ИШНПТ-4А9Ю08 00301				ОМШ ИШНПТ 4А91					
Проверил	Бидик																	
Утвердил																		
Н контр					Карпус										2	1	1	010
Наименование операции					Материал					Твердость		GB	Профиль и размеры		M3	КОИЛ		
Токарная с ЧПУ					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013					190 210		к2	0,8	Круг 95х75		4,15	1	
Оборудование, устройство ЧПУ					Обозначение программы					Ta	Tb	T пз	Tшт	СОЖ				
16A20Ф3										8,97	163	12	10,6	3% Укрынал ТУ 387853-76				
P						ПМ	D или B		L	f	i	s	p	y				
T01	Ревальверная головка ГОСТ 3859-83																	
T002	А Установить заготовку в трехкулачковый патрон. База наружный диаметр и торец																	
T03	7100-0043 Патрон ГОСТ 2675-80																	
T004	1 Подрезать торец, выдерживая размер 74 ^{+0,04} мм																	
T05	Резцедержатель ГОСТ 17166-71																	
T06	Резец 2102-0023 Т15К6 ГОСТ 18877-73																	
T07	Штангенциркуль ШЦ-Т-1-125-0,05 ГОСТ 166-89																	
T08	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																	
P09						-	95	2	1	1	0,1	930	280					
T10	2 Точить наружный диаметр $\varnothing 50_{-0,1}^{+0,1}$, выдерживая размеры $\varnothing 46_{-0,02}^{+0,02}$ мм на длину 10 $\pm$ 0,21 мм мм 37,5 ^{+0,02} мм																	
T11	Резцедержатель ГОСТ 17166-71																	
T12	Резец 2101-0009 Т15К6 ГОСТ 18879-73																	
T13	Штангенциркуль ШЦ-Т-1-125-0,05 ГОСТ 166-89																	
OK	Операционная карта																	
8																		

										ГОСТ 3 1404-86										Форма 2а					
Дудл																									
Взам																									
Подл																									
																2									
																ИШНПТ-4А91008 003 01				ОМШ ИШНПТ 4А91				010	
Р											ПМ	О или В		l	f	i	s	n	y						
T01	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89																								
T02	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																								
P03											-	50	4,95	2	12	0,1	800	250							
004	3 Сверлить центровочное отверстие $\Phi 6,3^{+0,1}$ мм, выдерживая размер $60^{\circ} \pm 30'$																0,04								
T05	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85																								
T06	Сверло 2317-0109 Р6М5 ГОСТ 14952-75 $\Phi 6,3$																								
T07	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89																								
T08	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89																								
T09	Угломер типа 3-10 ГОСТ 5378-88																								
T10	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																								
P11											-	6,3	14	3,15	1	0,15	1600	32,1							
012	4 Сверлить сквозное отверстие, выдерживая размер $\Phi 14^{+0,1}$ мм																0,39								
T13	2-30-2-90 Патрон ГОСТ 26539-85																								
T14	Сверло 2300-0086 Р18 ГОСТ 886-77 $\Phi 14$																								
T15	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89																								
T16	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																								
P17											-	14	74	3,85	1	0,25	1120	49,3							
018	5 Расточить отверстие, выдерживая размер $\Phi 14,9^{+0,1}$ мм																1,28								
ОК	Операционная карта																		9						


										ГОСТ 3 1404-86 Форма 2а																																																																							
Дудн																																																																																	
Взам																																																																																	
Подп																																																																																	
										3																																																																							
										ИШНПТ-4А91008 003 01										ОМШ ИШНПТ 4А91										010																																																			
Р											ПМ	О или В										Л	Г	Г	С	П	У																																																						
T01	Резцедержатель ГОСТ 17166-71																																																																																
T02	Резец 2141-0201 Т15К6 ГОСТ 18883-73																																																																																
T03	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89																																																																																
T04	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89																																																																																
T05	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																																																																																
P06											-	14,9										64										0,45										2										0,1										1200										57,5									
O07	6 Расточить внутреннюю поверхность, выдерживая размеры $\Phi 38^{+0,012}_{-0,012}$ мм и 10±0,21 мм																								1,8										0,12																																														
T08	Резцедержатель ГОСТ 17166-71																																																																																
T09	Резец 2141-0201 Т15К6 ГОСТ 18883-73																																																																																
T10	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89																																																																																
T11	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																																																																																
P12											-	38										12										1										6										0,4										4000										200									
O13	7 Точить канавку согласно эскизу																								0,72																																																								
T14	Резцедержатель ГОСТ 17166-71																																																																																
T15	Резец 2660-0001 Т15К6 ГОСТ 18885-73																																																																																
T16	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89																																																																																
T17	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89																																																																																
T18	Угломер типа 3-10 ГОСТ 5378-88																																																																																
OK	Операционная карта																																																																																
																								10																																																									

											ГОСТ 3 1404-86				Форма 2а					
Дудл																				
Взам																				
Подп																				
															4					
											ИШНПТ-4А91008 003 01				ОМШ ИШНПТ 4А91		010			
P																				
T01	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																			
R02																				
O03	8 Точилье фаски, фидерная размер 16±0,1х45°±30' мм																			
T04	Резцедержатель ГОСТ 17166-71																			
T05	Резец 2141-0201 Т15К6 ГОСТ 18883-73																			
T06	Штангенциркуль ШЦ-II-125-0,1 ГОСТ 166-89																			
T07	Угломер типа 3-10 ГОСТ 5378-88																			
T08	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																			
R09																				
O10	9 Нарезать резьбу М4,5х15-6д																			
T11	Резцедержатель ГОСТ 17166-71																			
T12	Резец 2660-0001 Т15К6 ГОСТ 18885-73																			
T13	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89																			
T14	Пробка 8221-1148 ГОСТ 17752-72																			
T15	Образцы шероховатости 3,2 Р, ТТ ГОСТ 9378-93 ШГК-400-0,05																			
R16																				
17																				
18																				
OK		Операционная карта																	11	

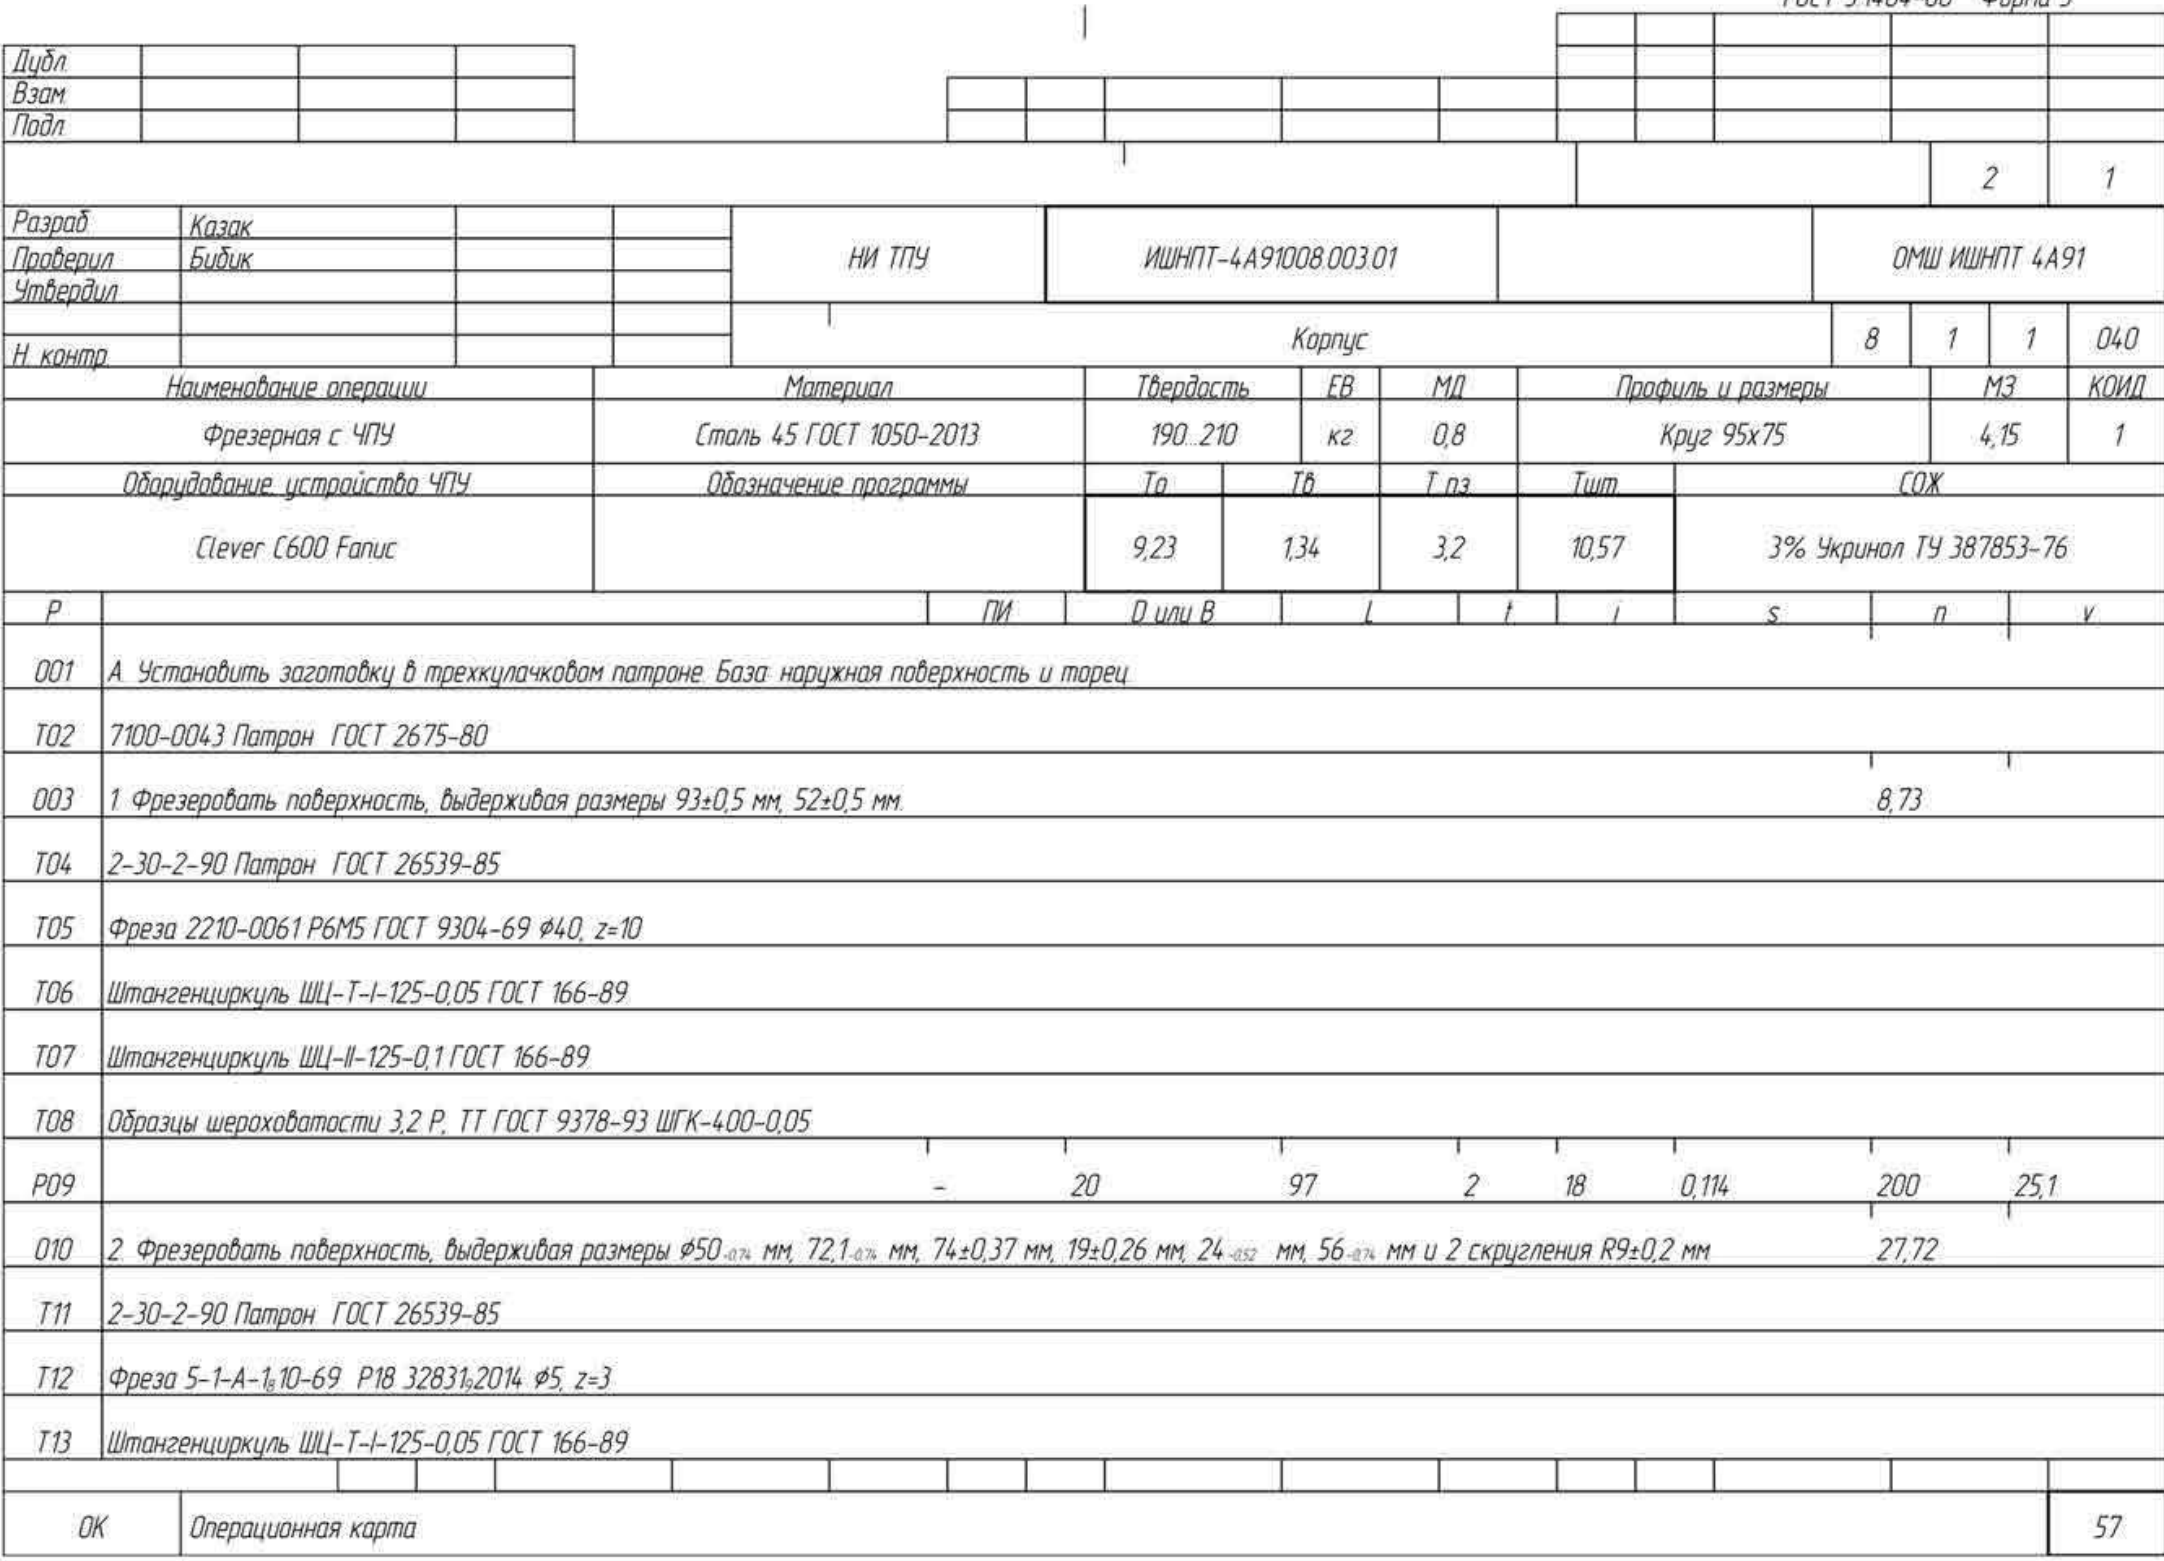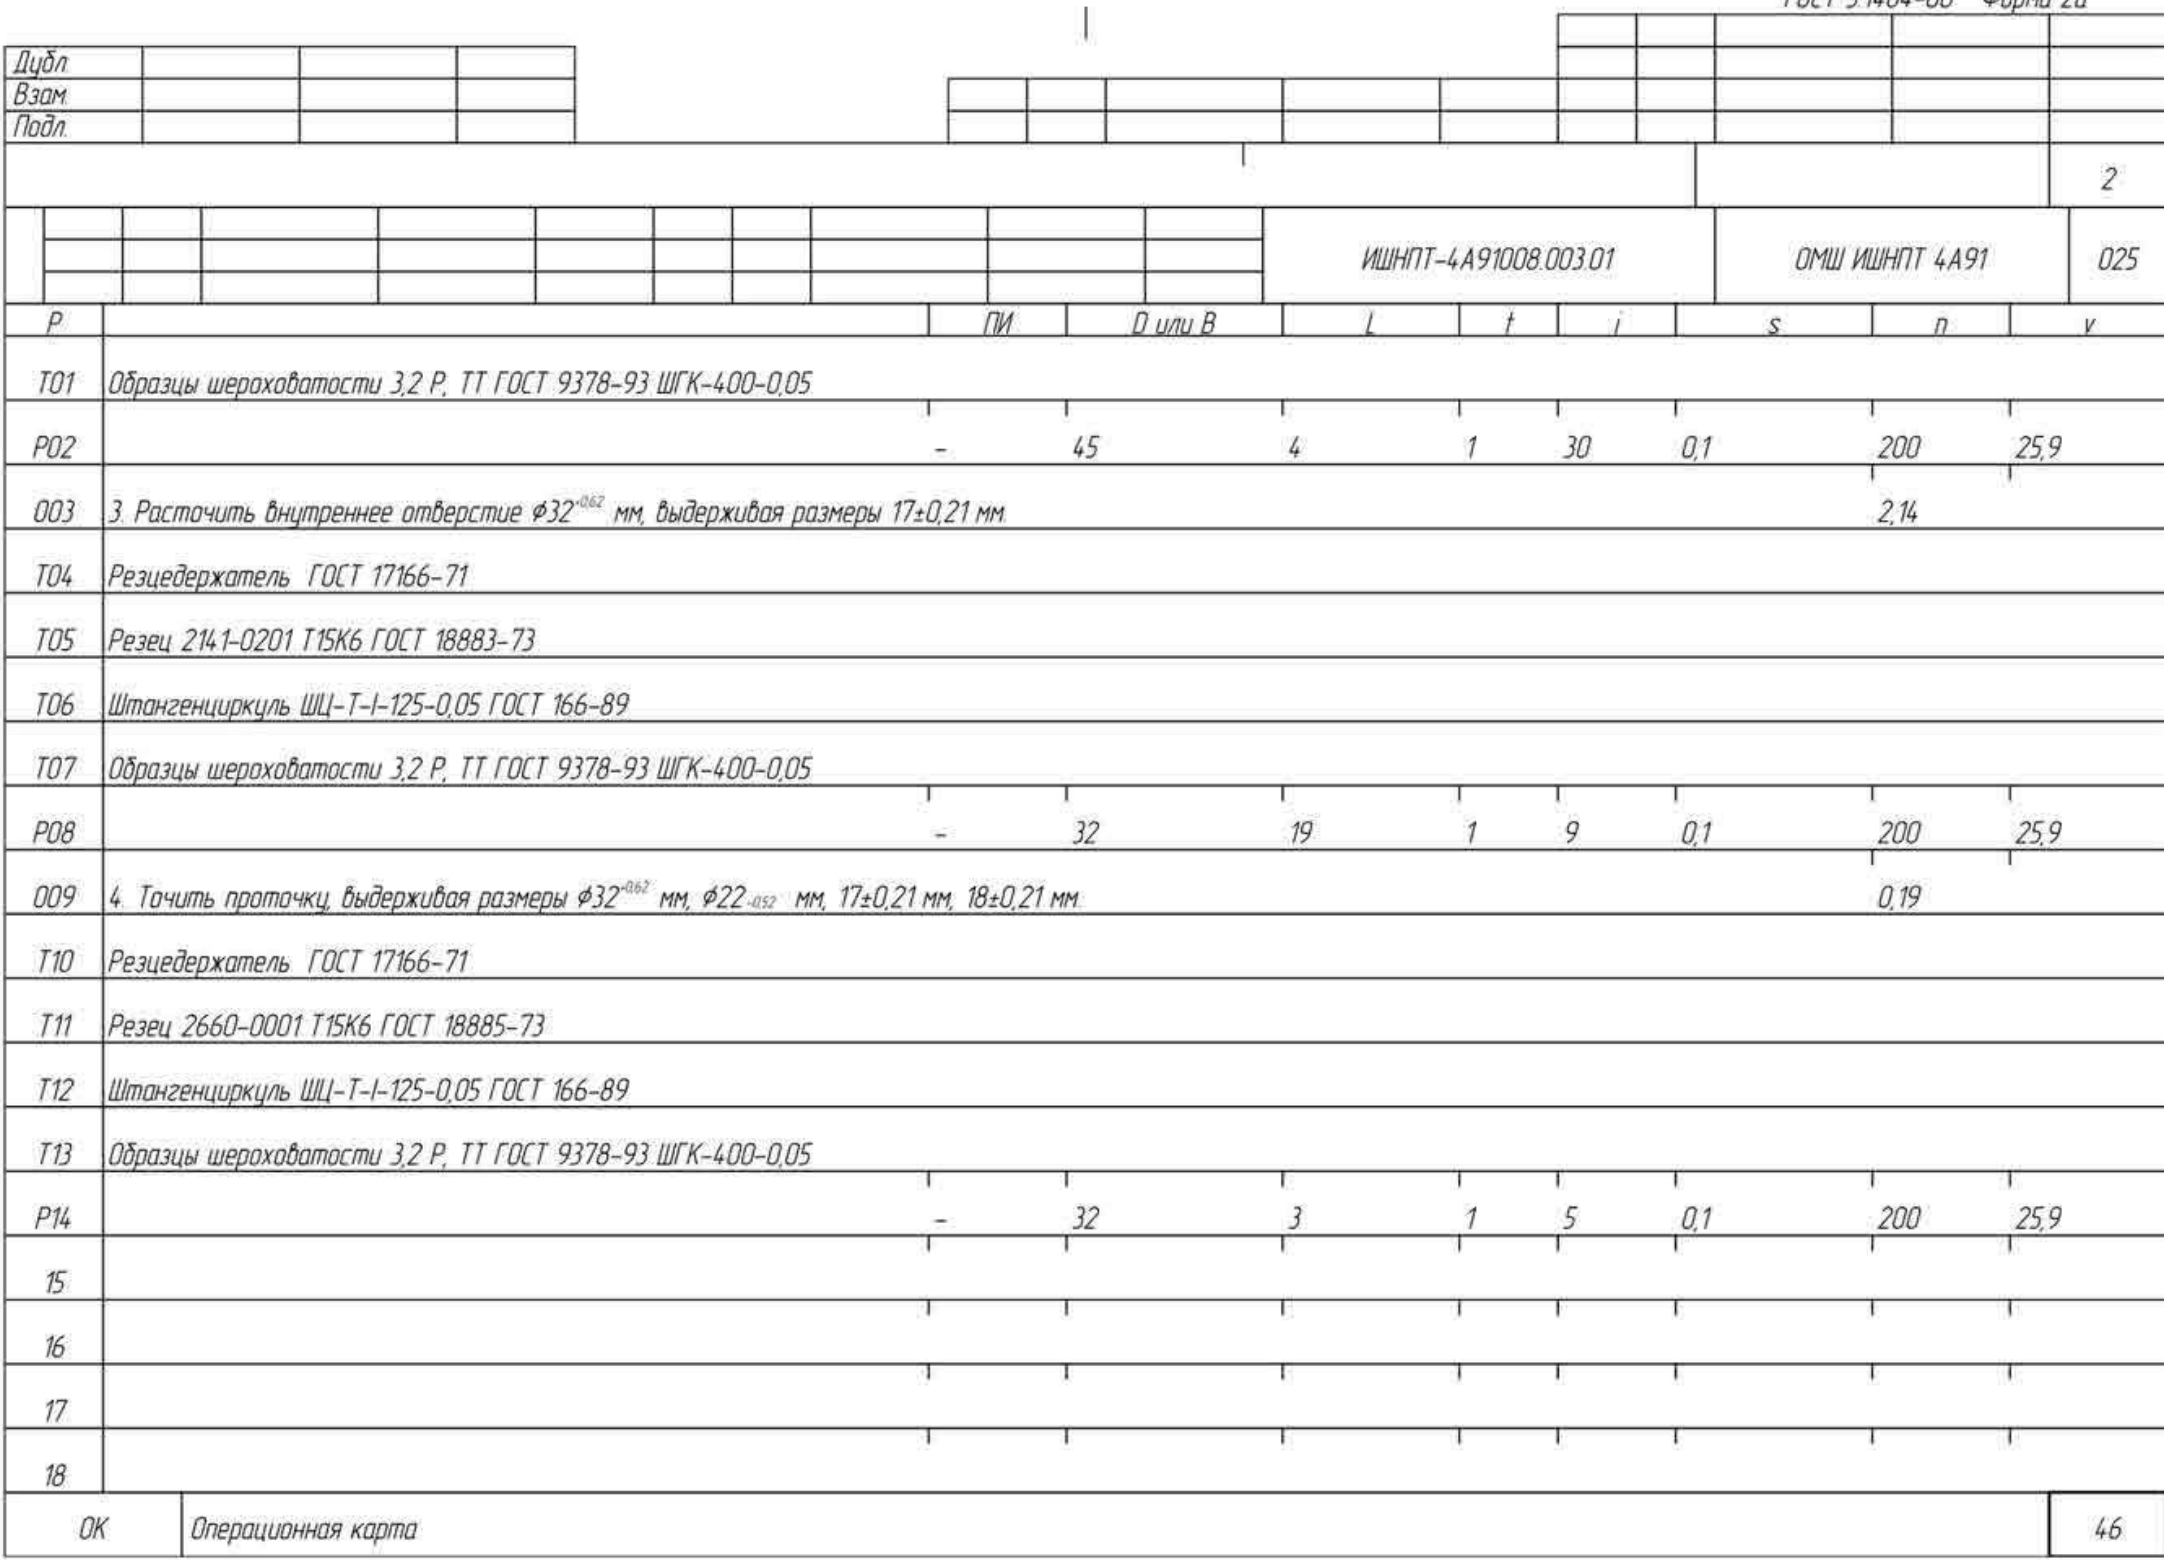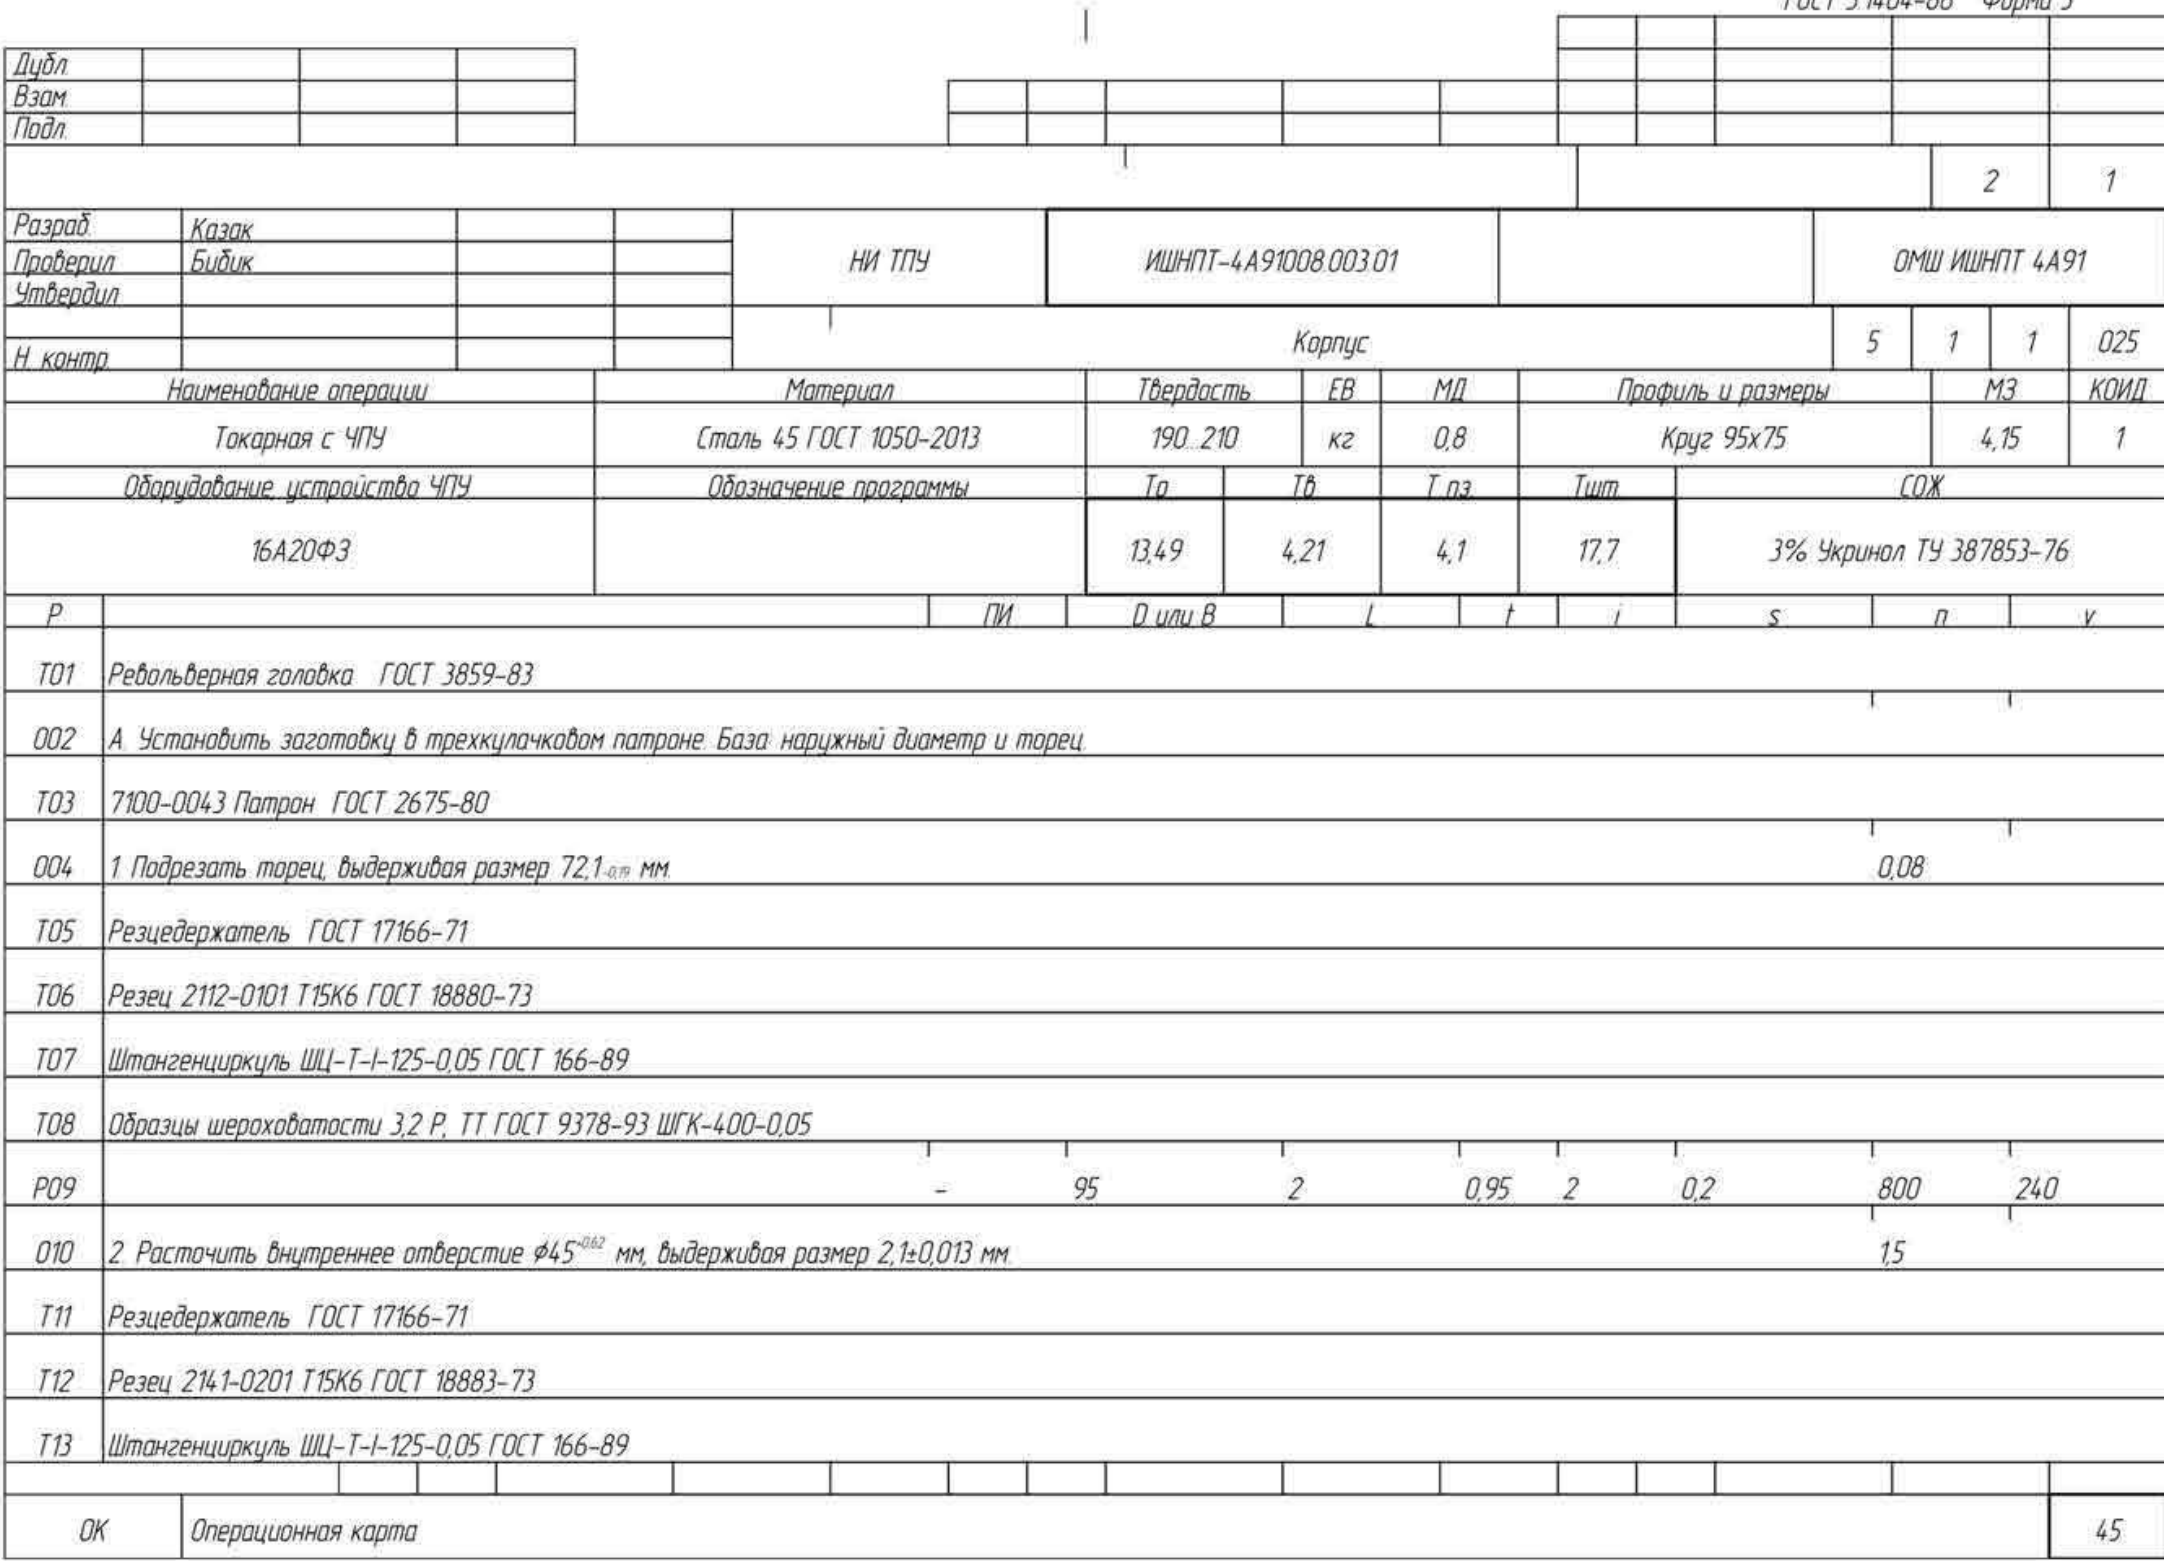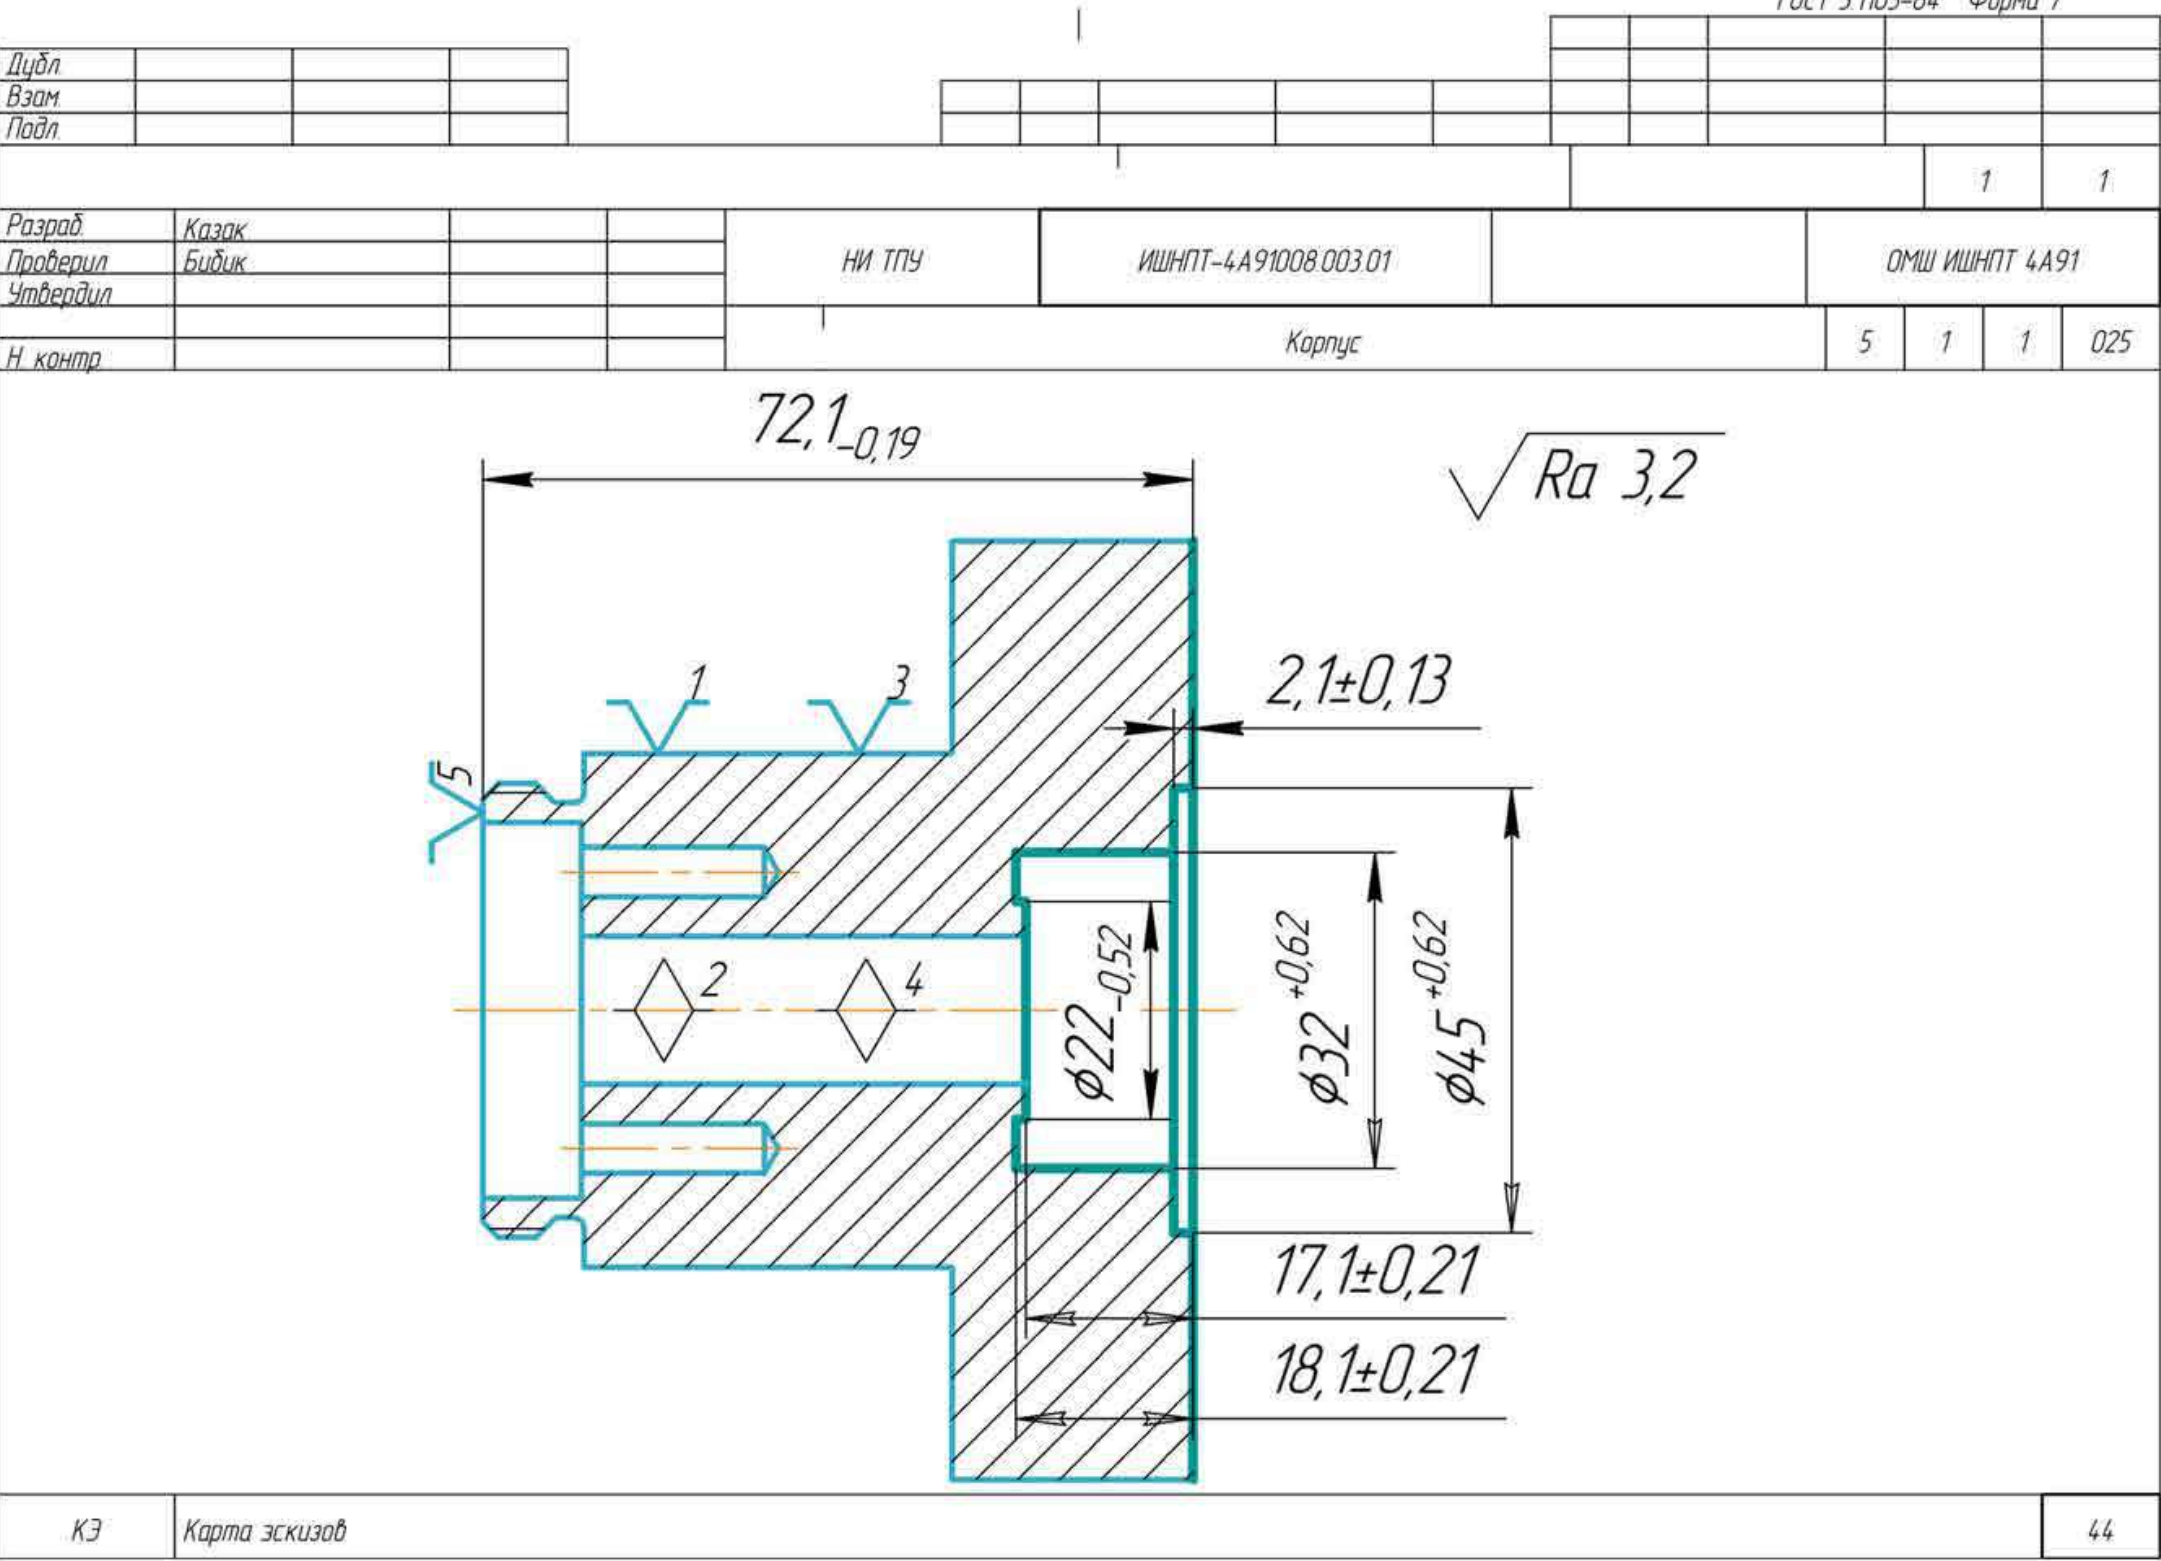


[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Карты наладки токарной группы операций с ЧПУ

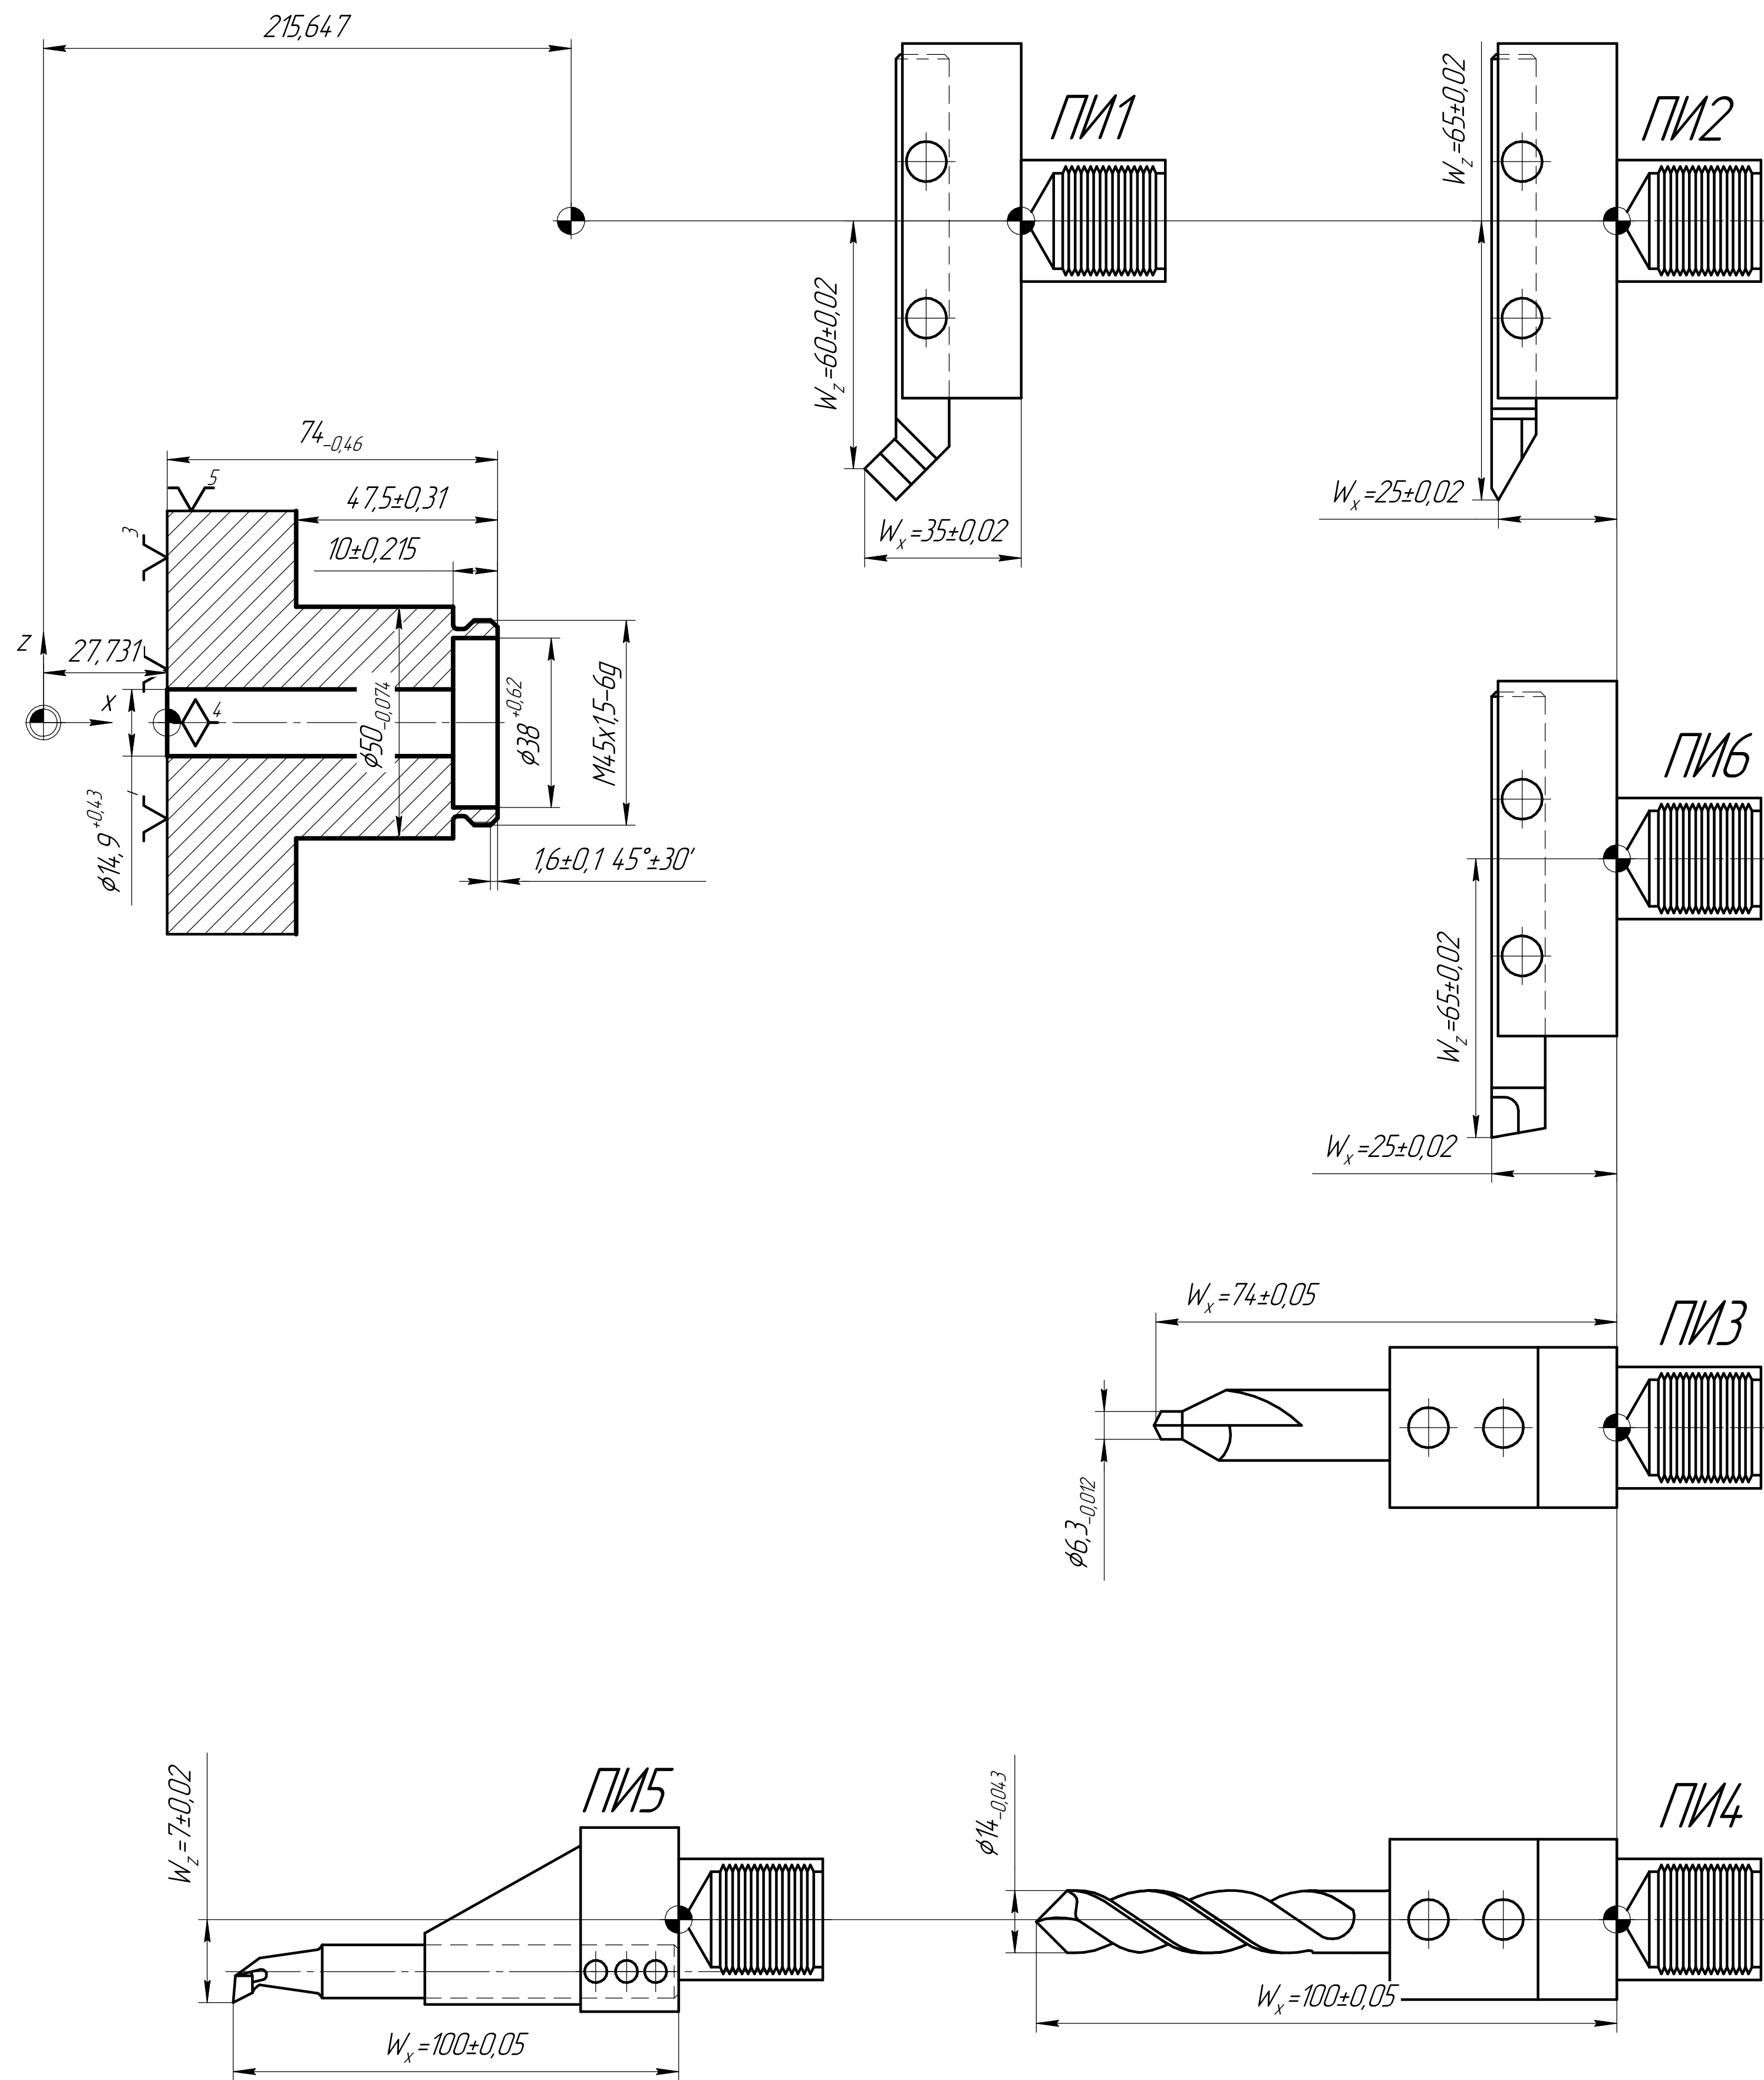

Операция 010

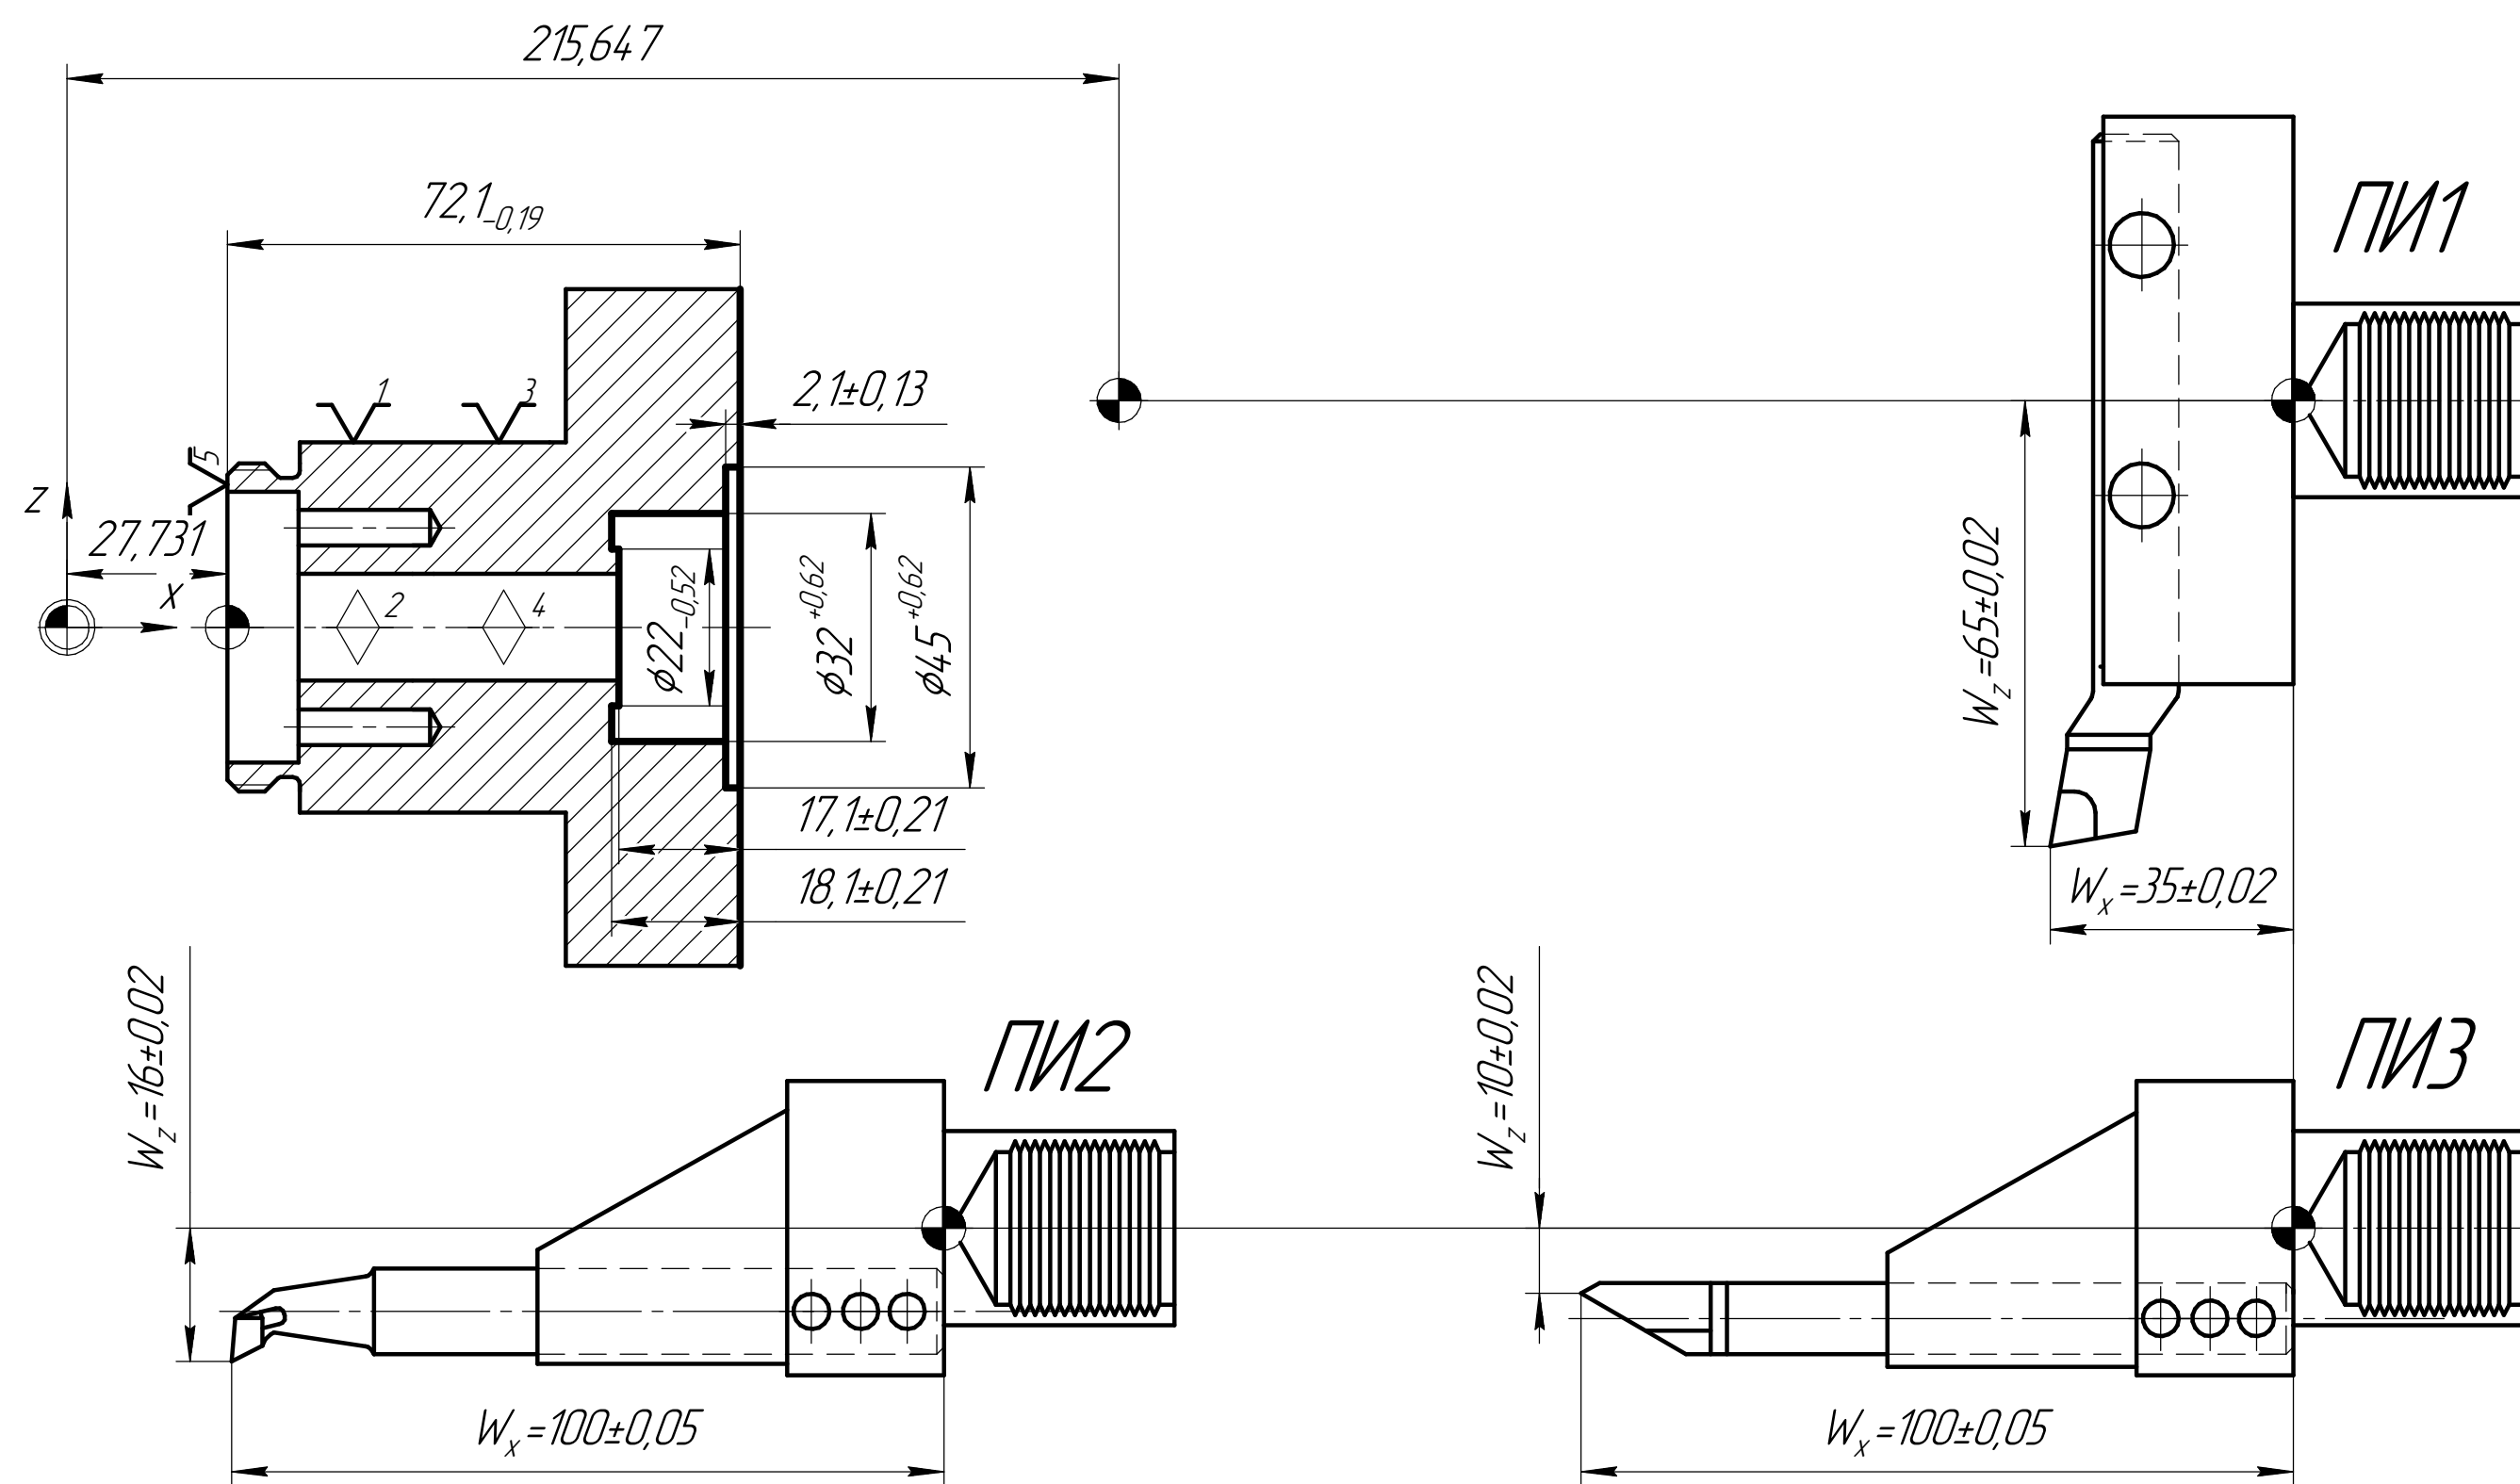




Операция 025

- ноль инструмента
- ноль детали
- ноль станка



Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:1
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Καριουράδα	Φορμαρά	A1
------------	---------	----

Операция 045

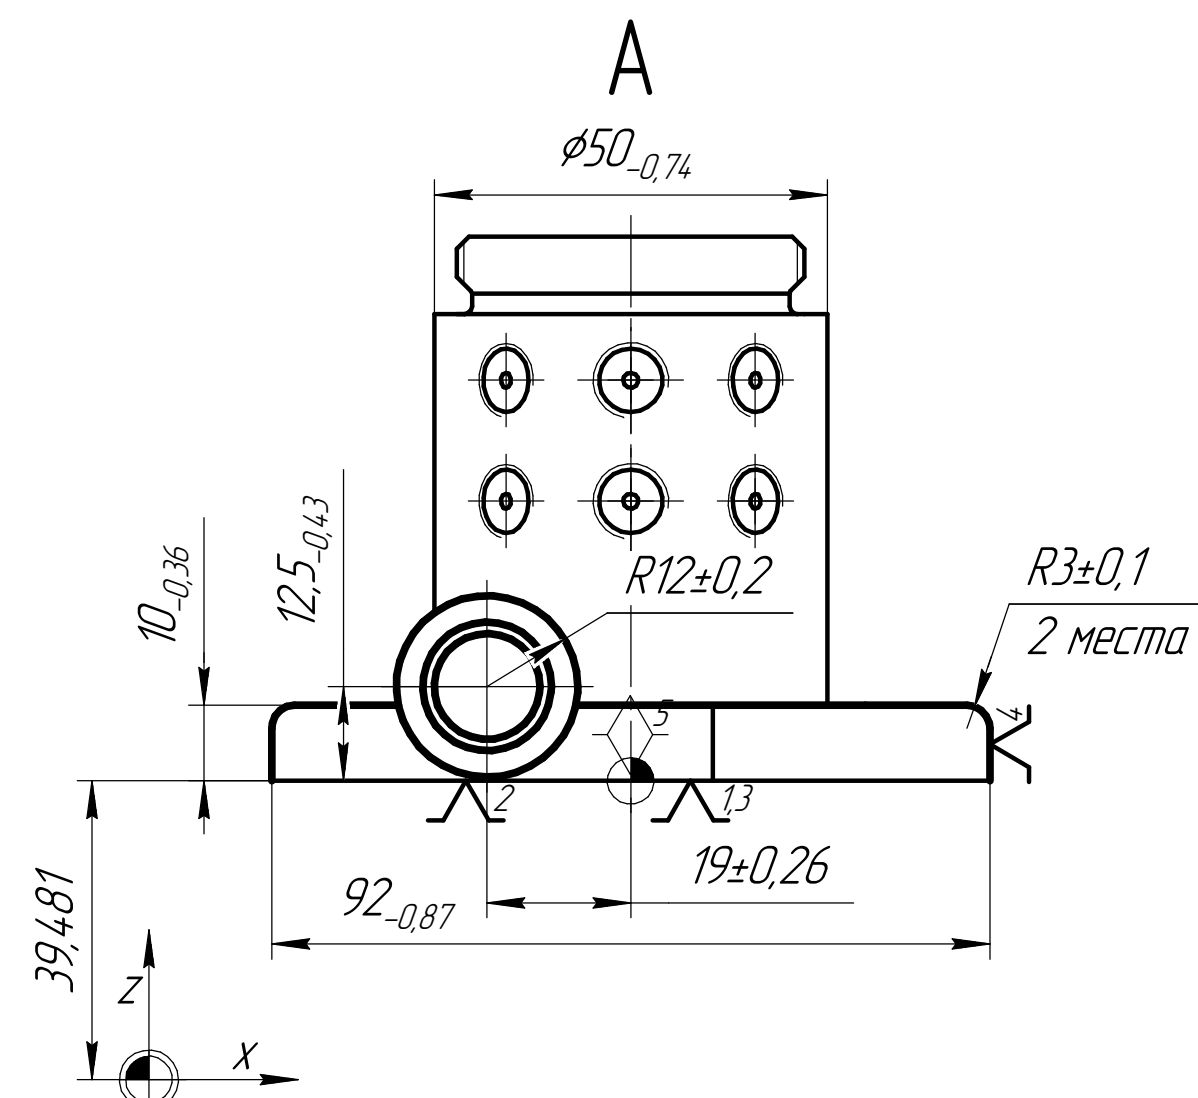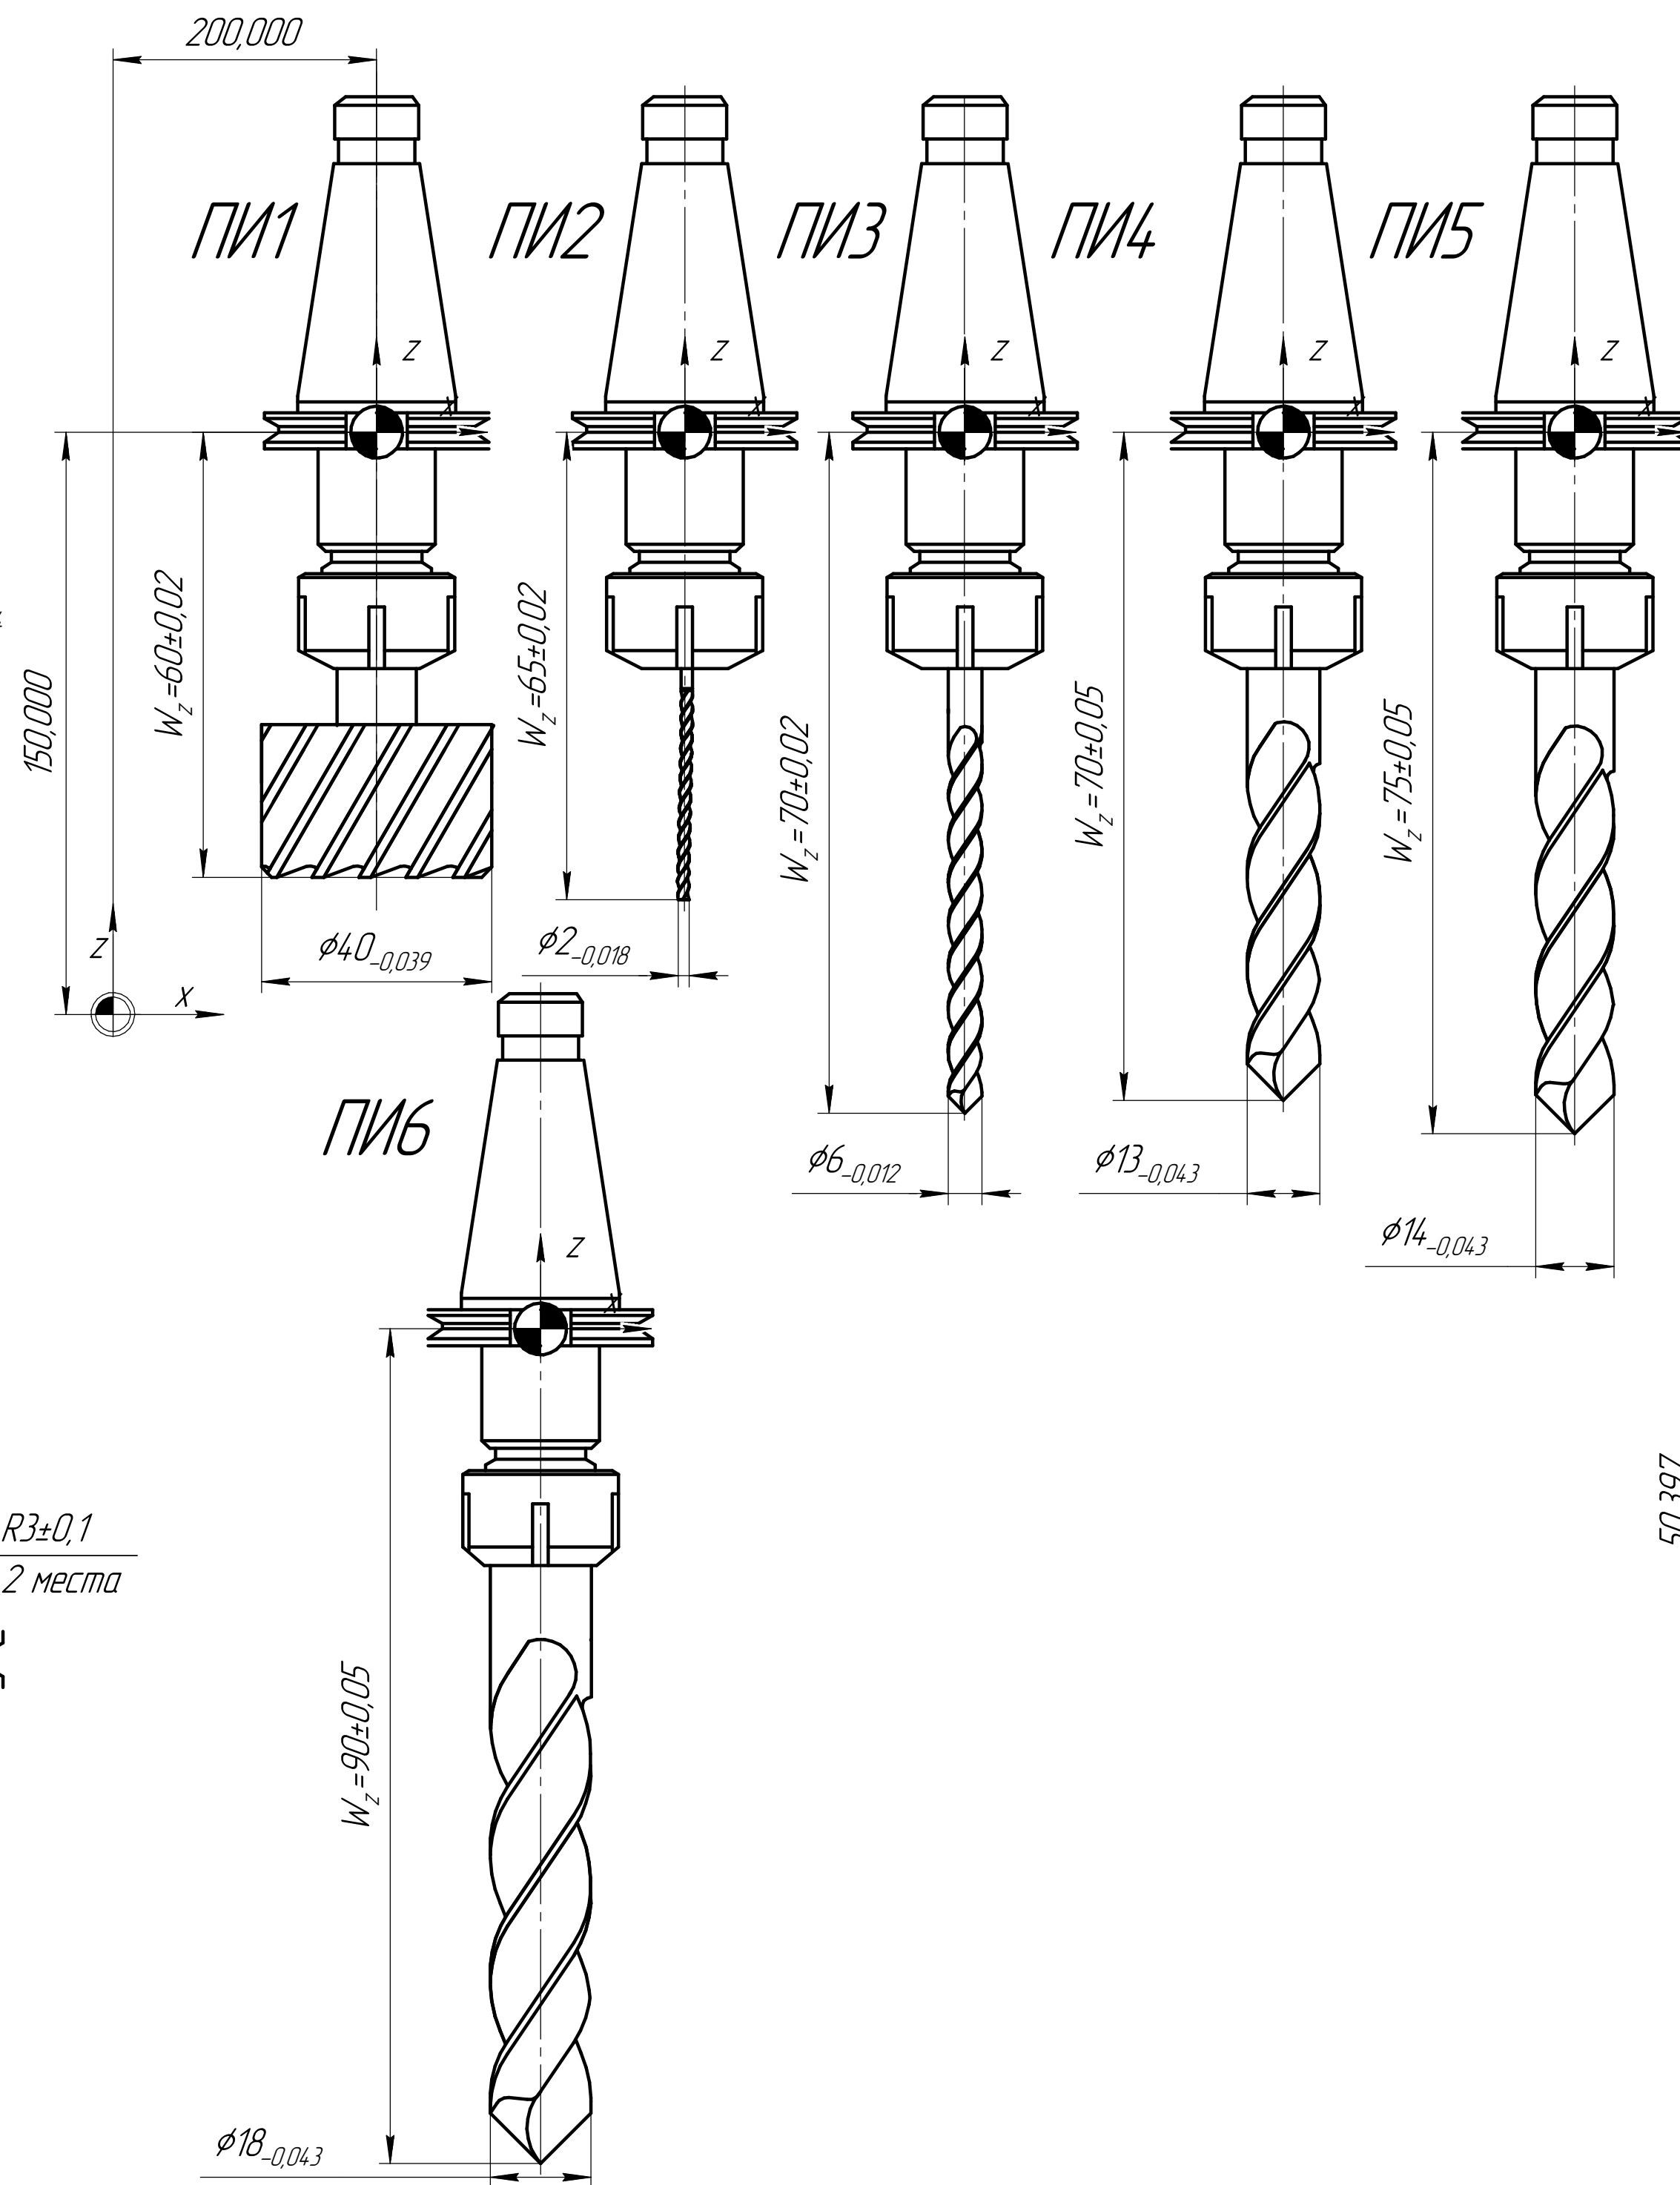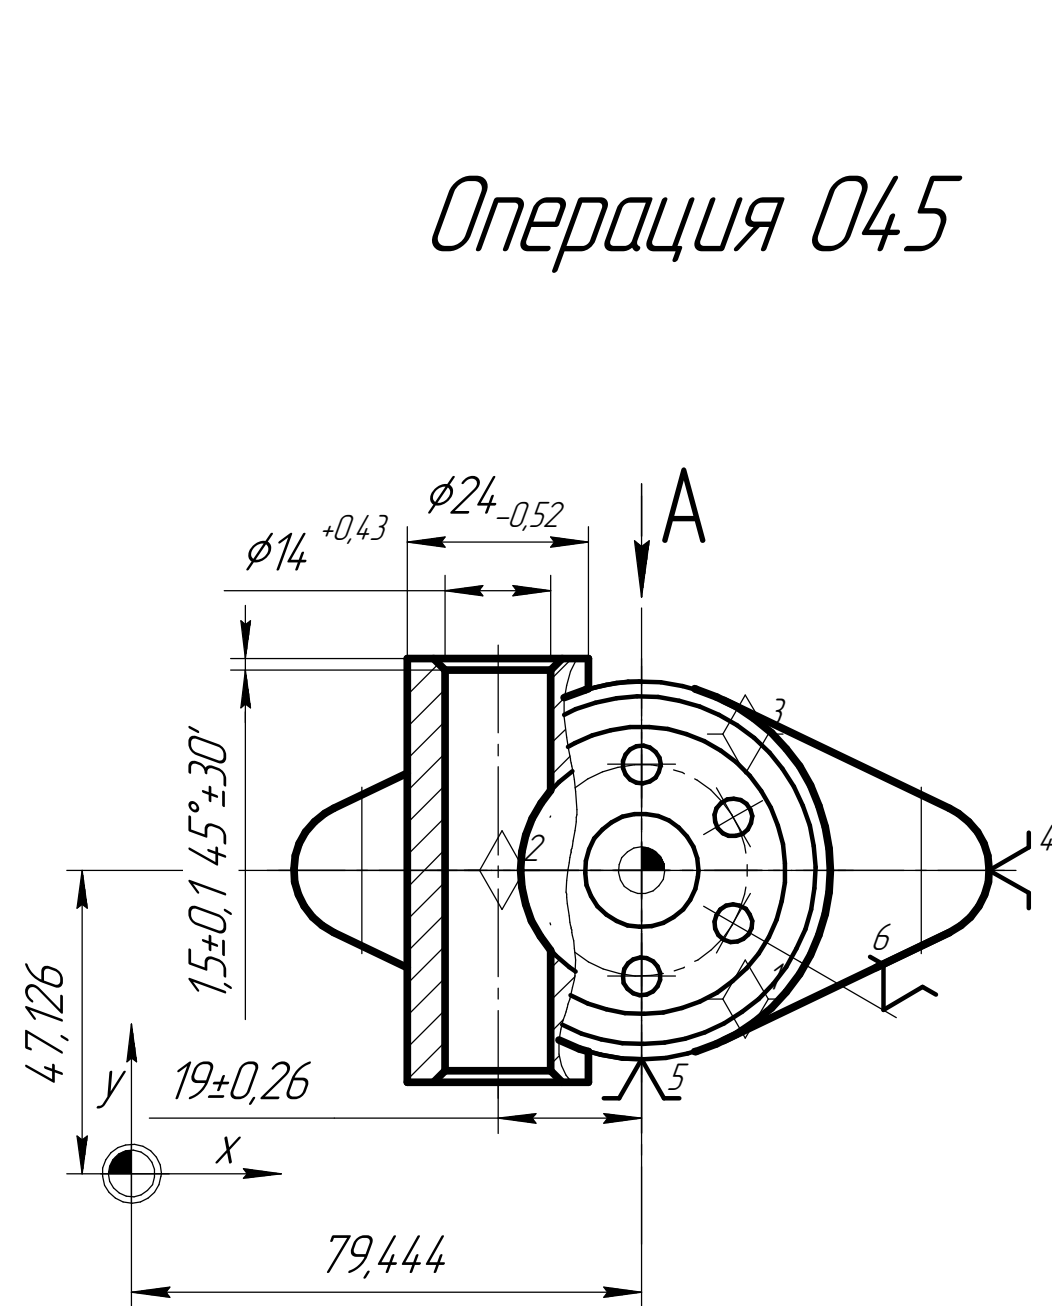

Операция 050



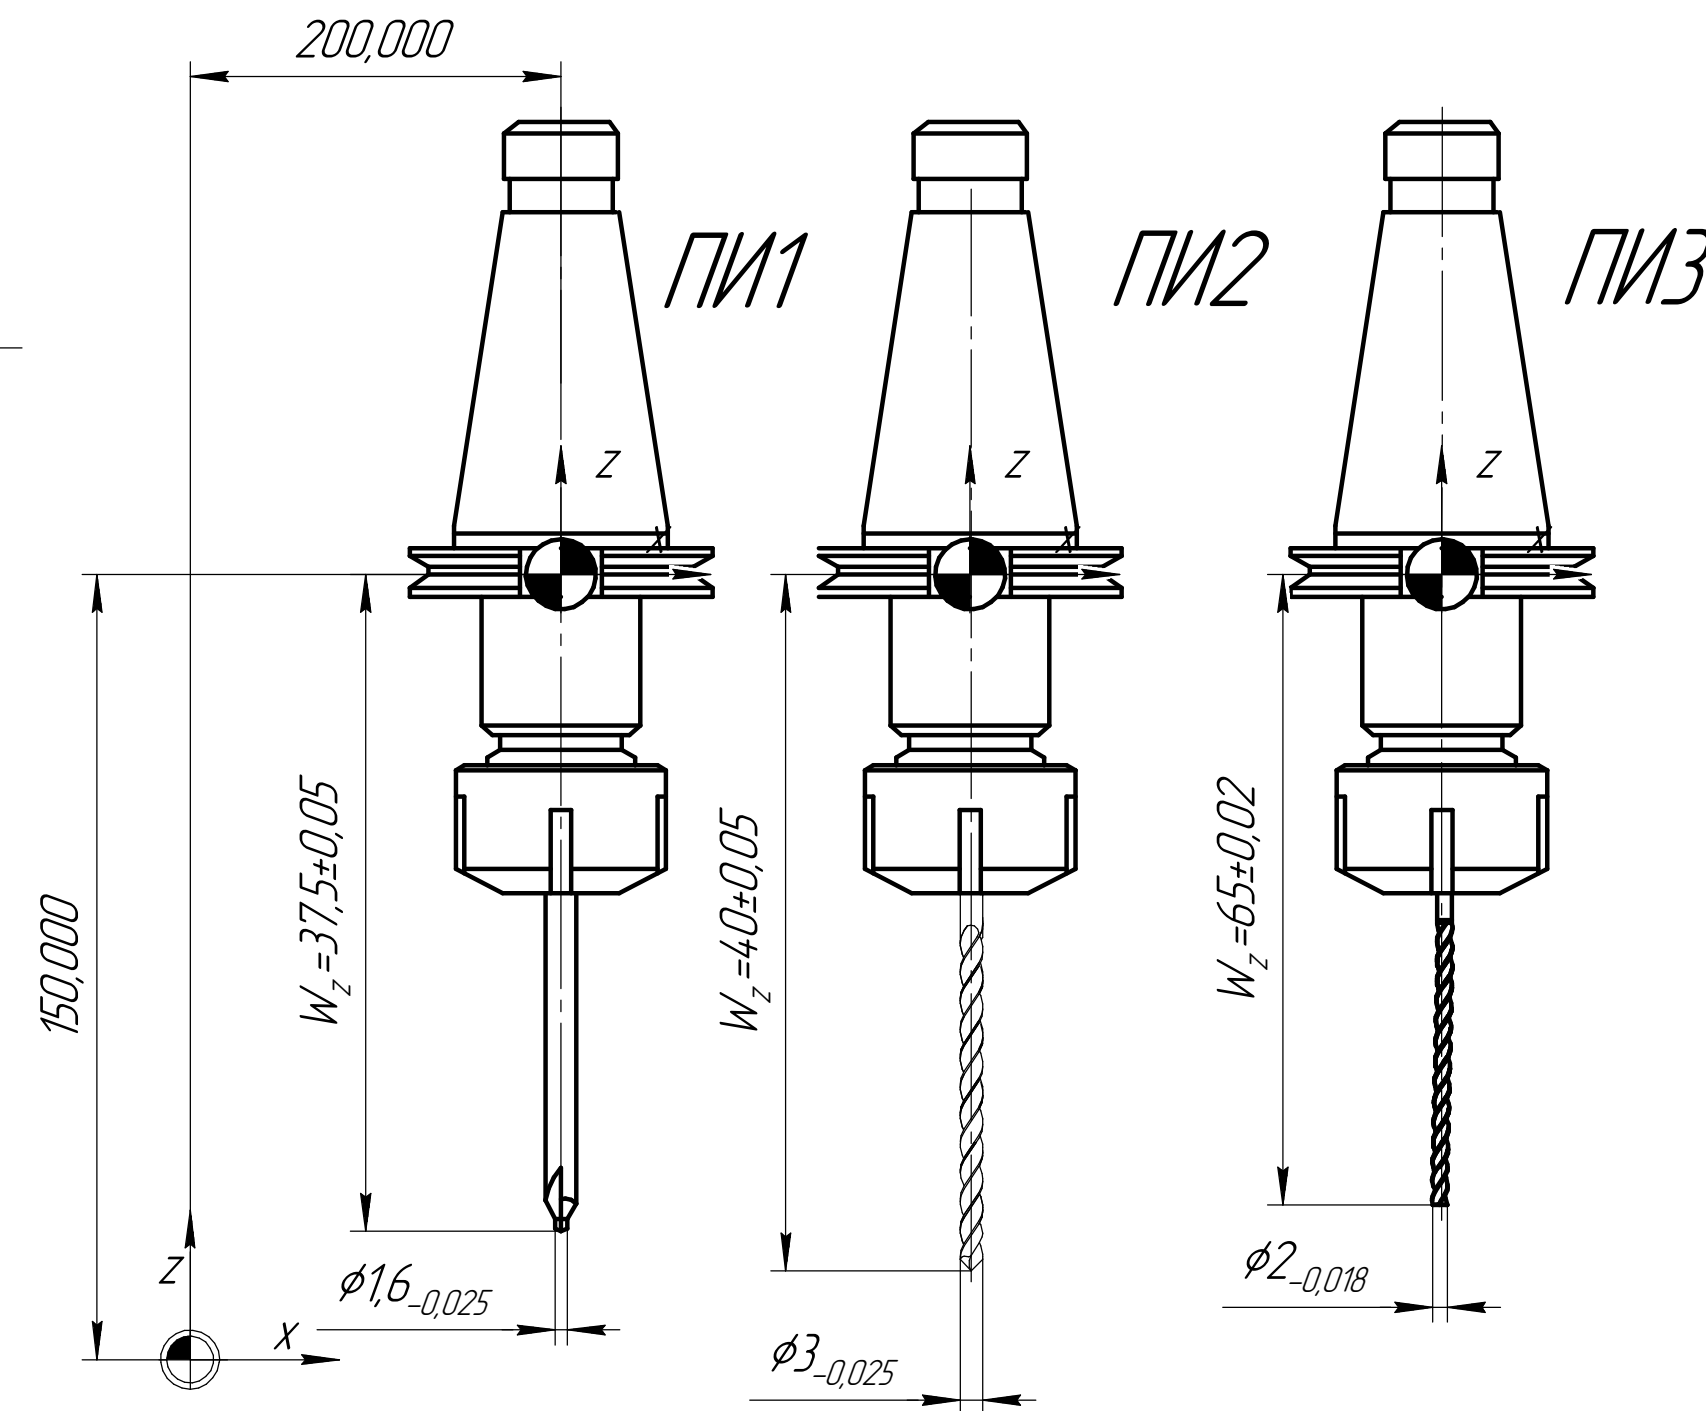
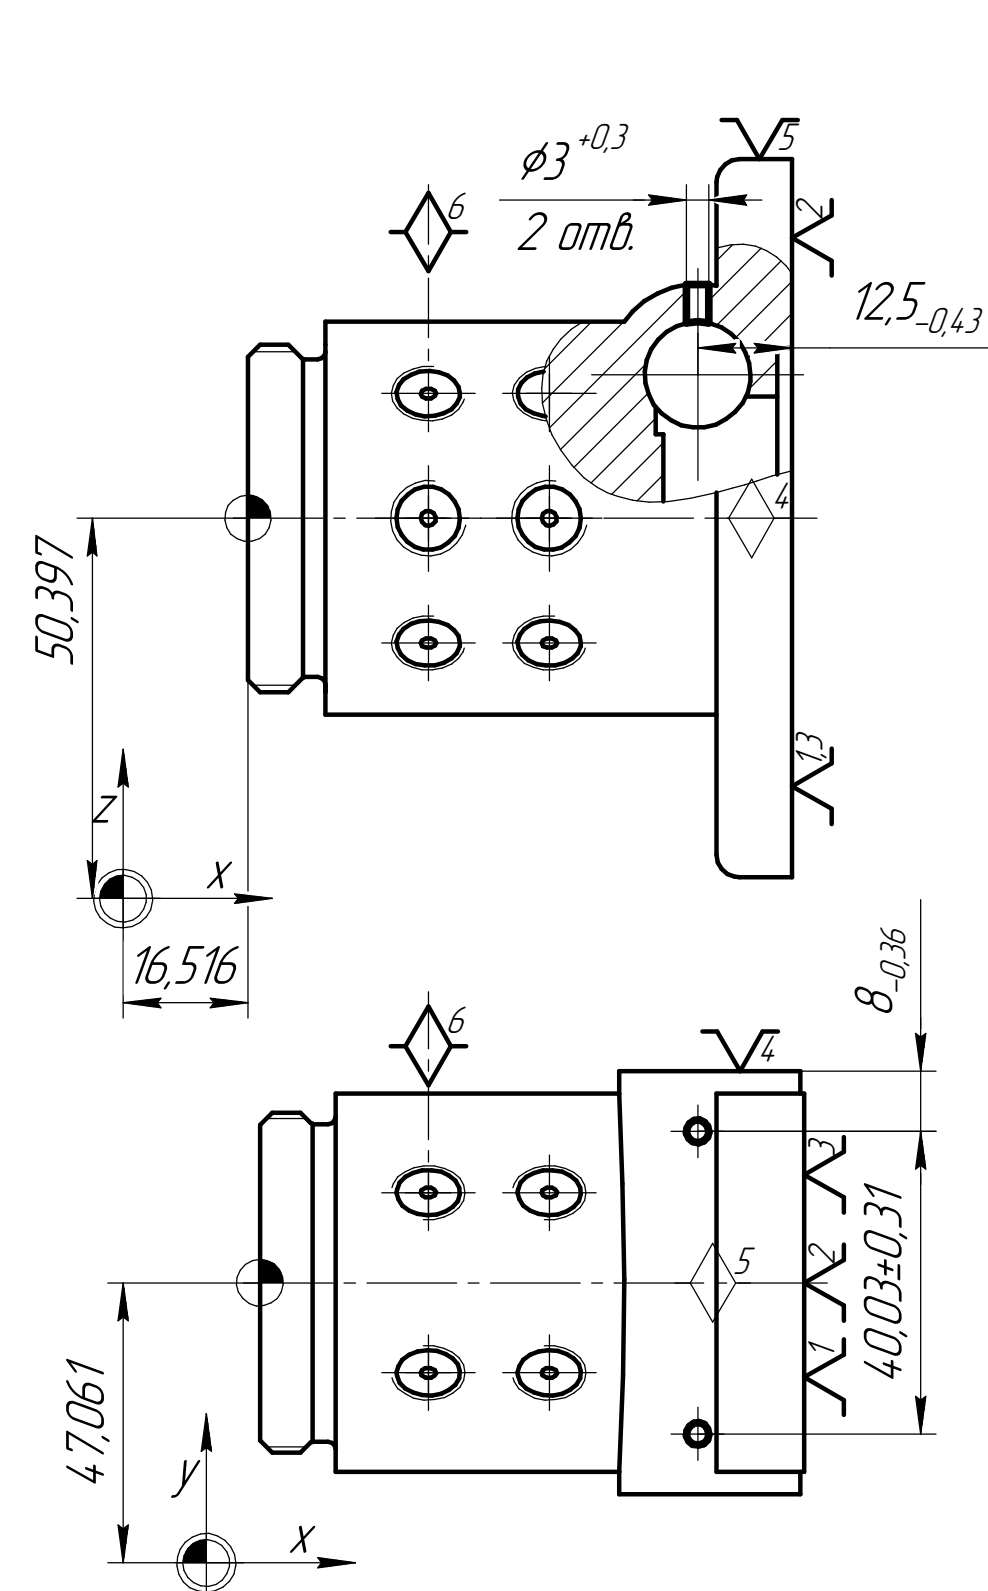


- нуль инструмента
- нуль детали
- нуль станка

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:1
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Операция 055




Операция 055

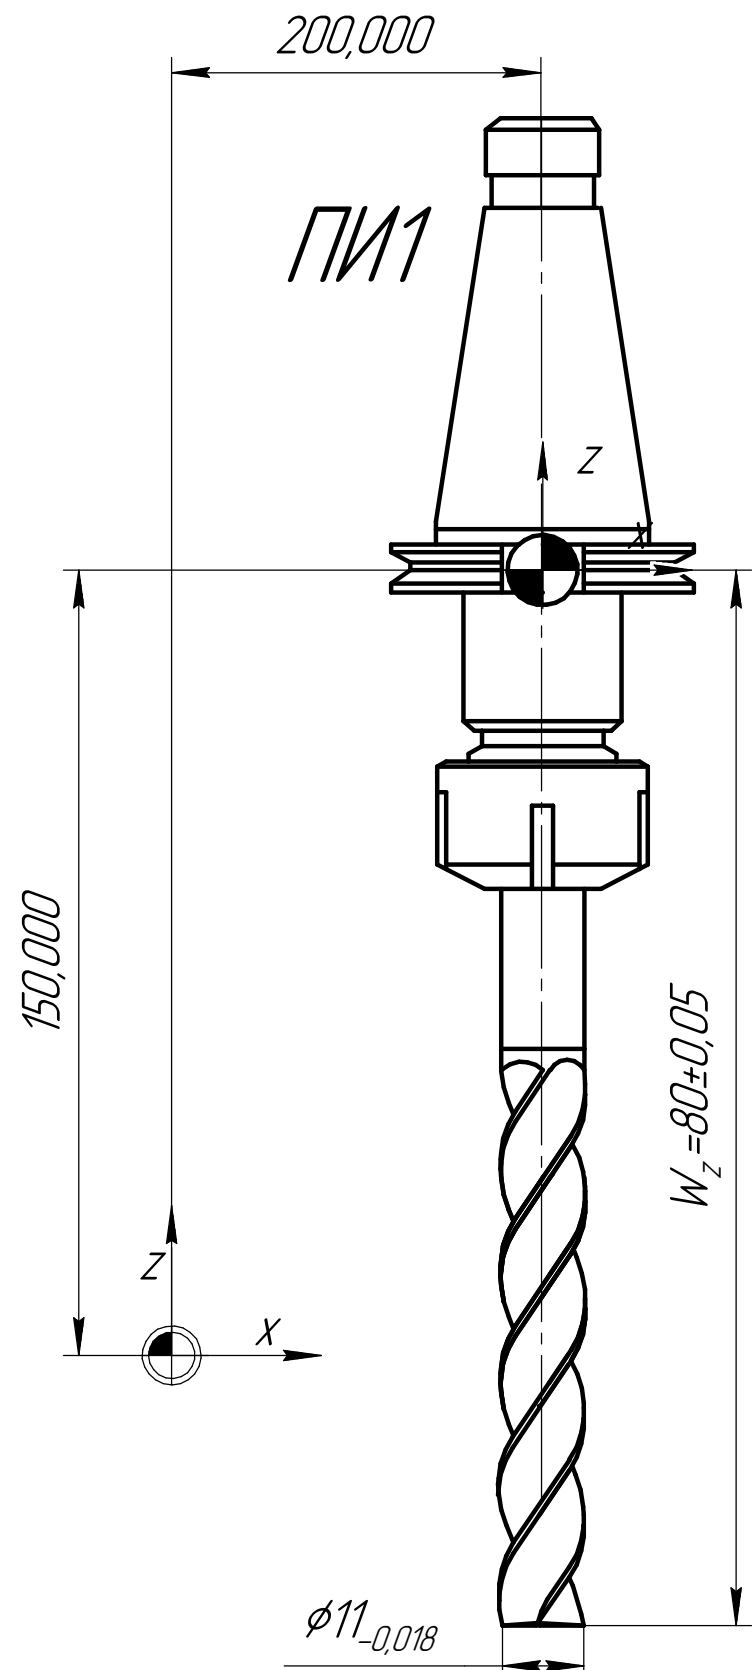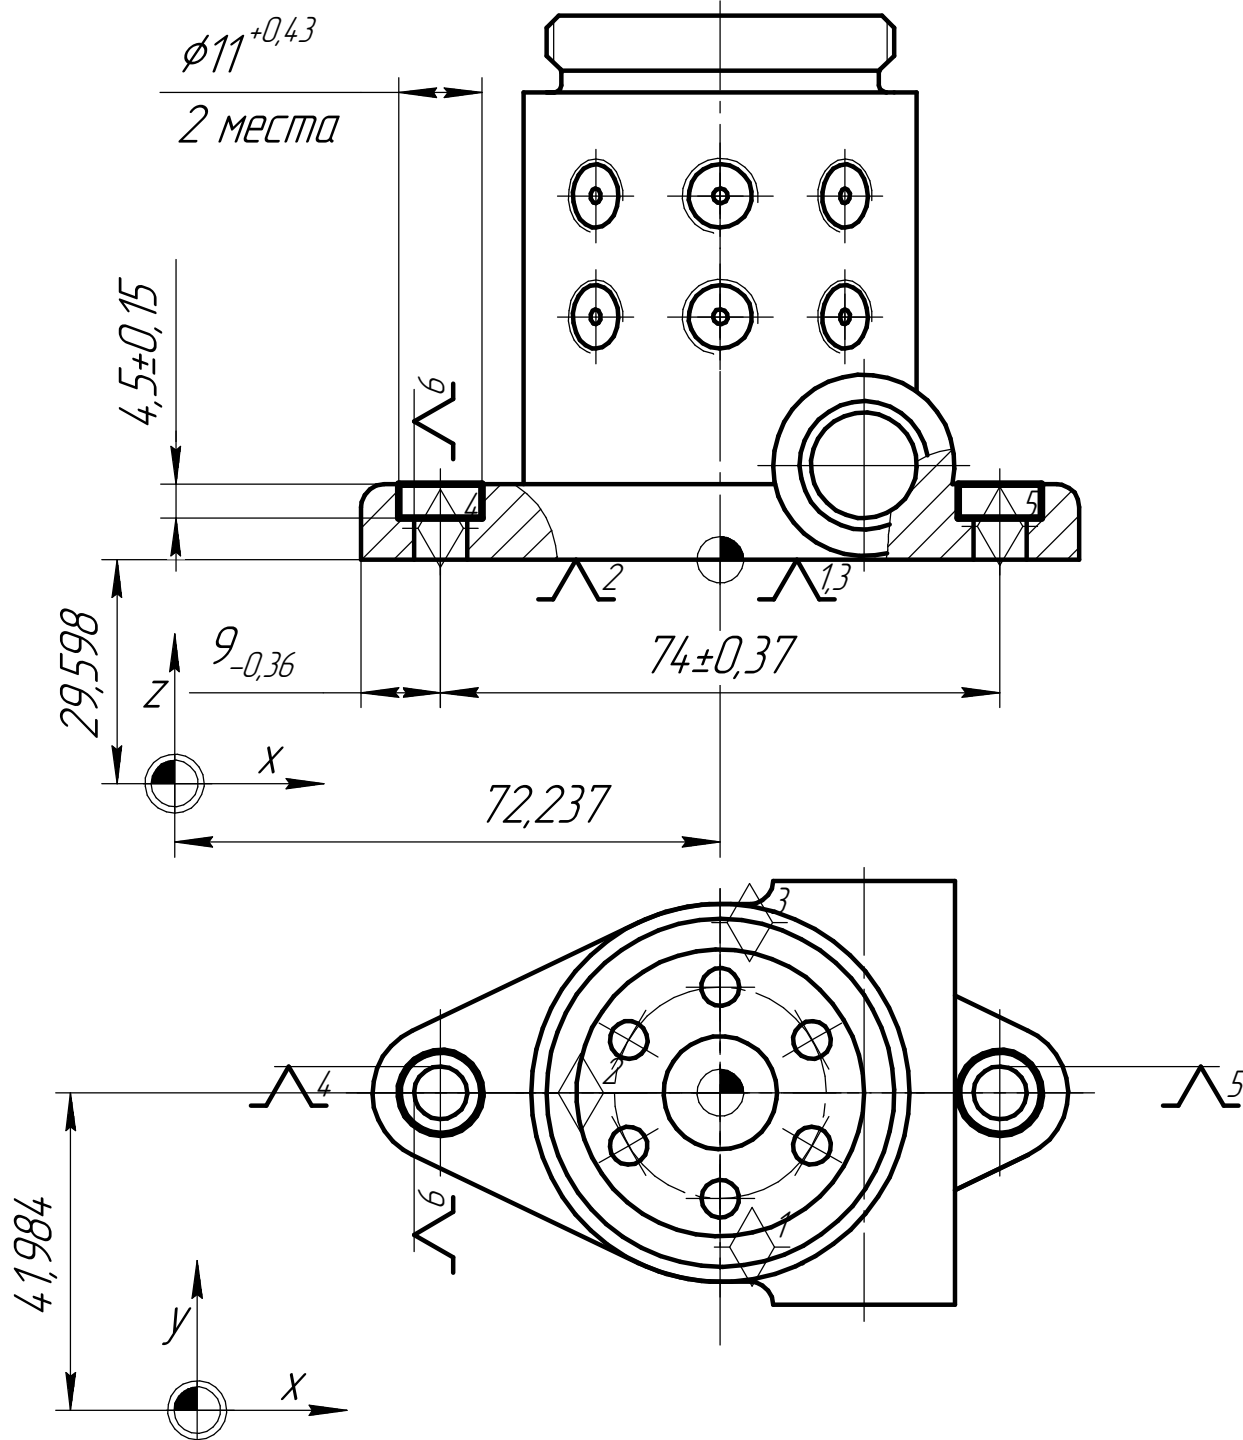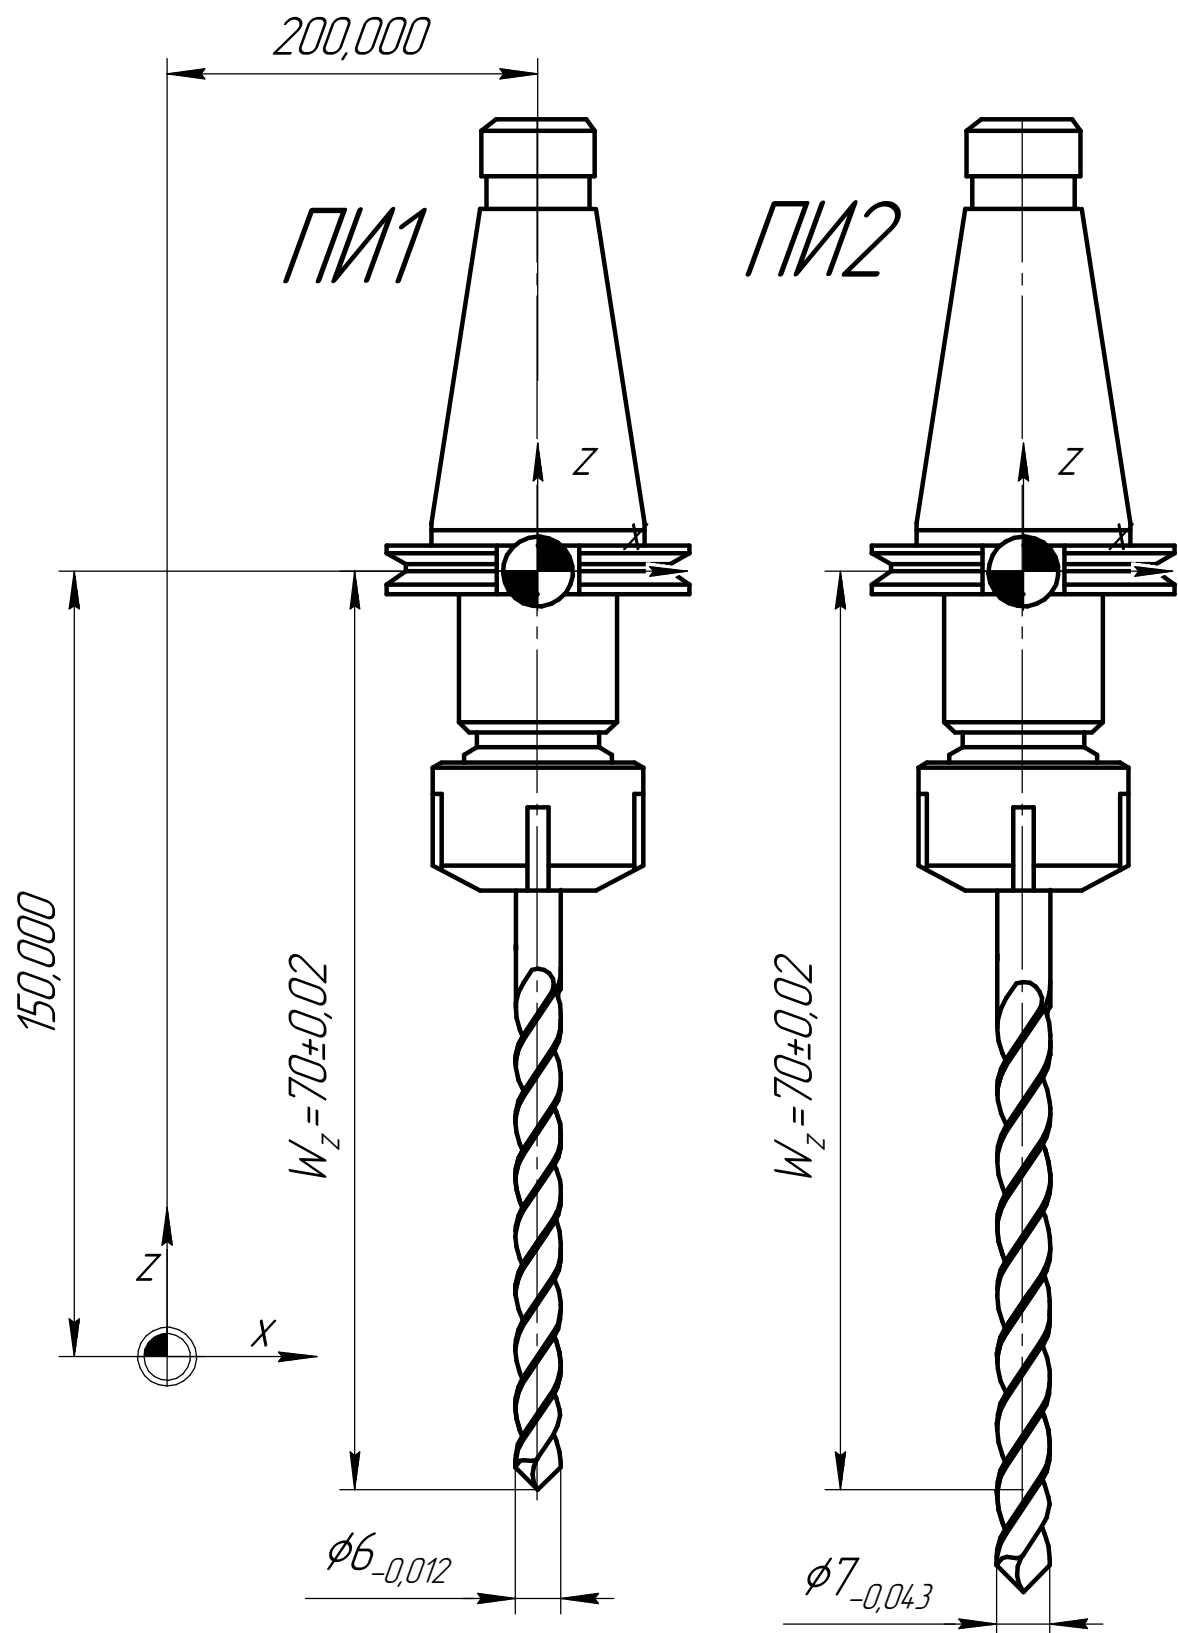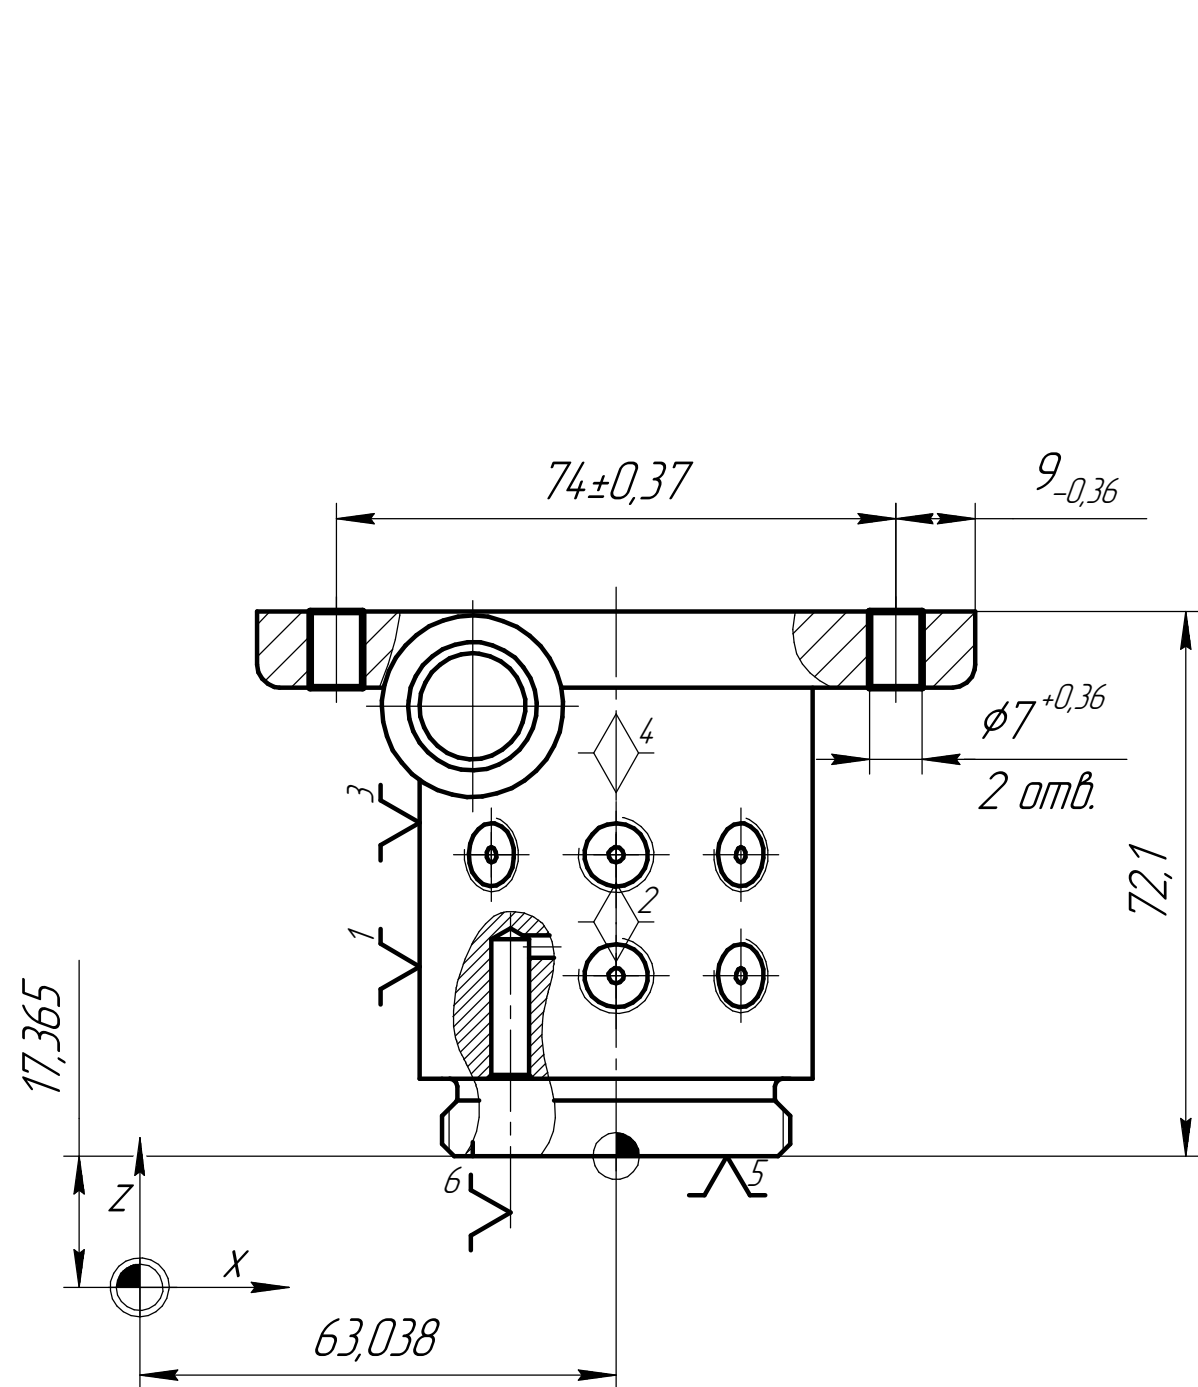

- нуль инструмента
- нуль детали
- нуль станка

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:1
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Приложение В
Специальное приспособление

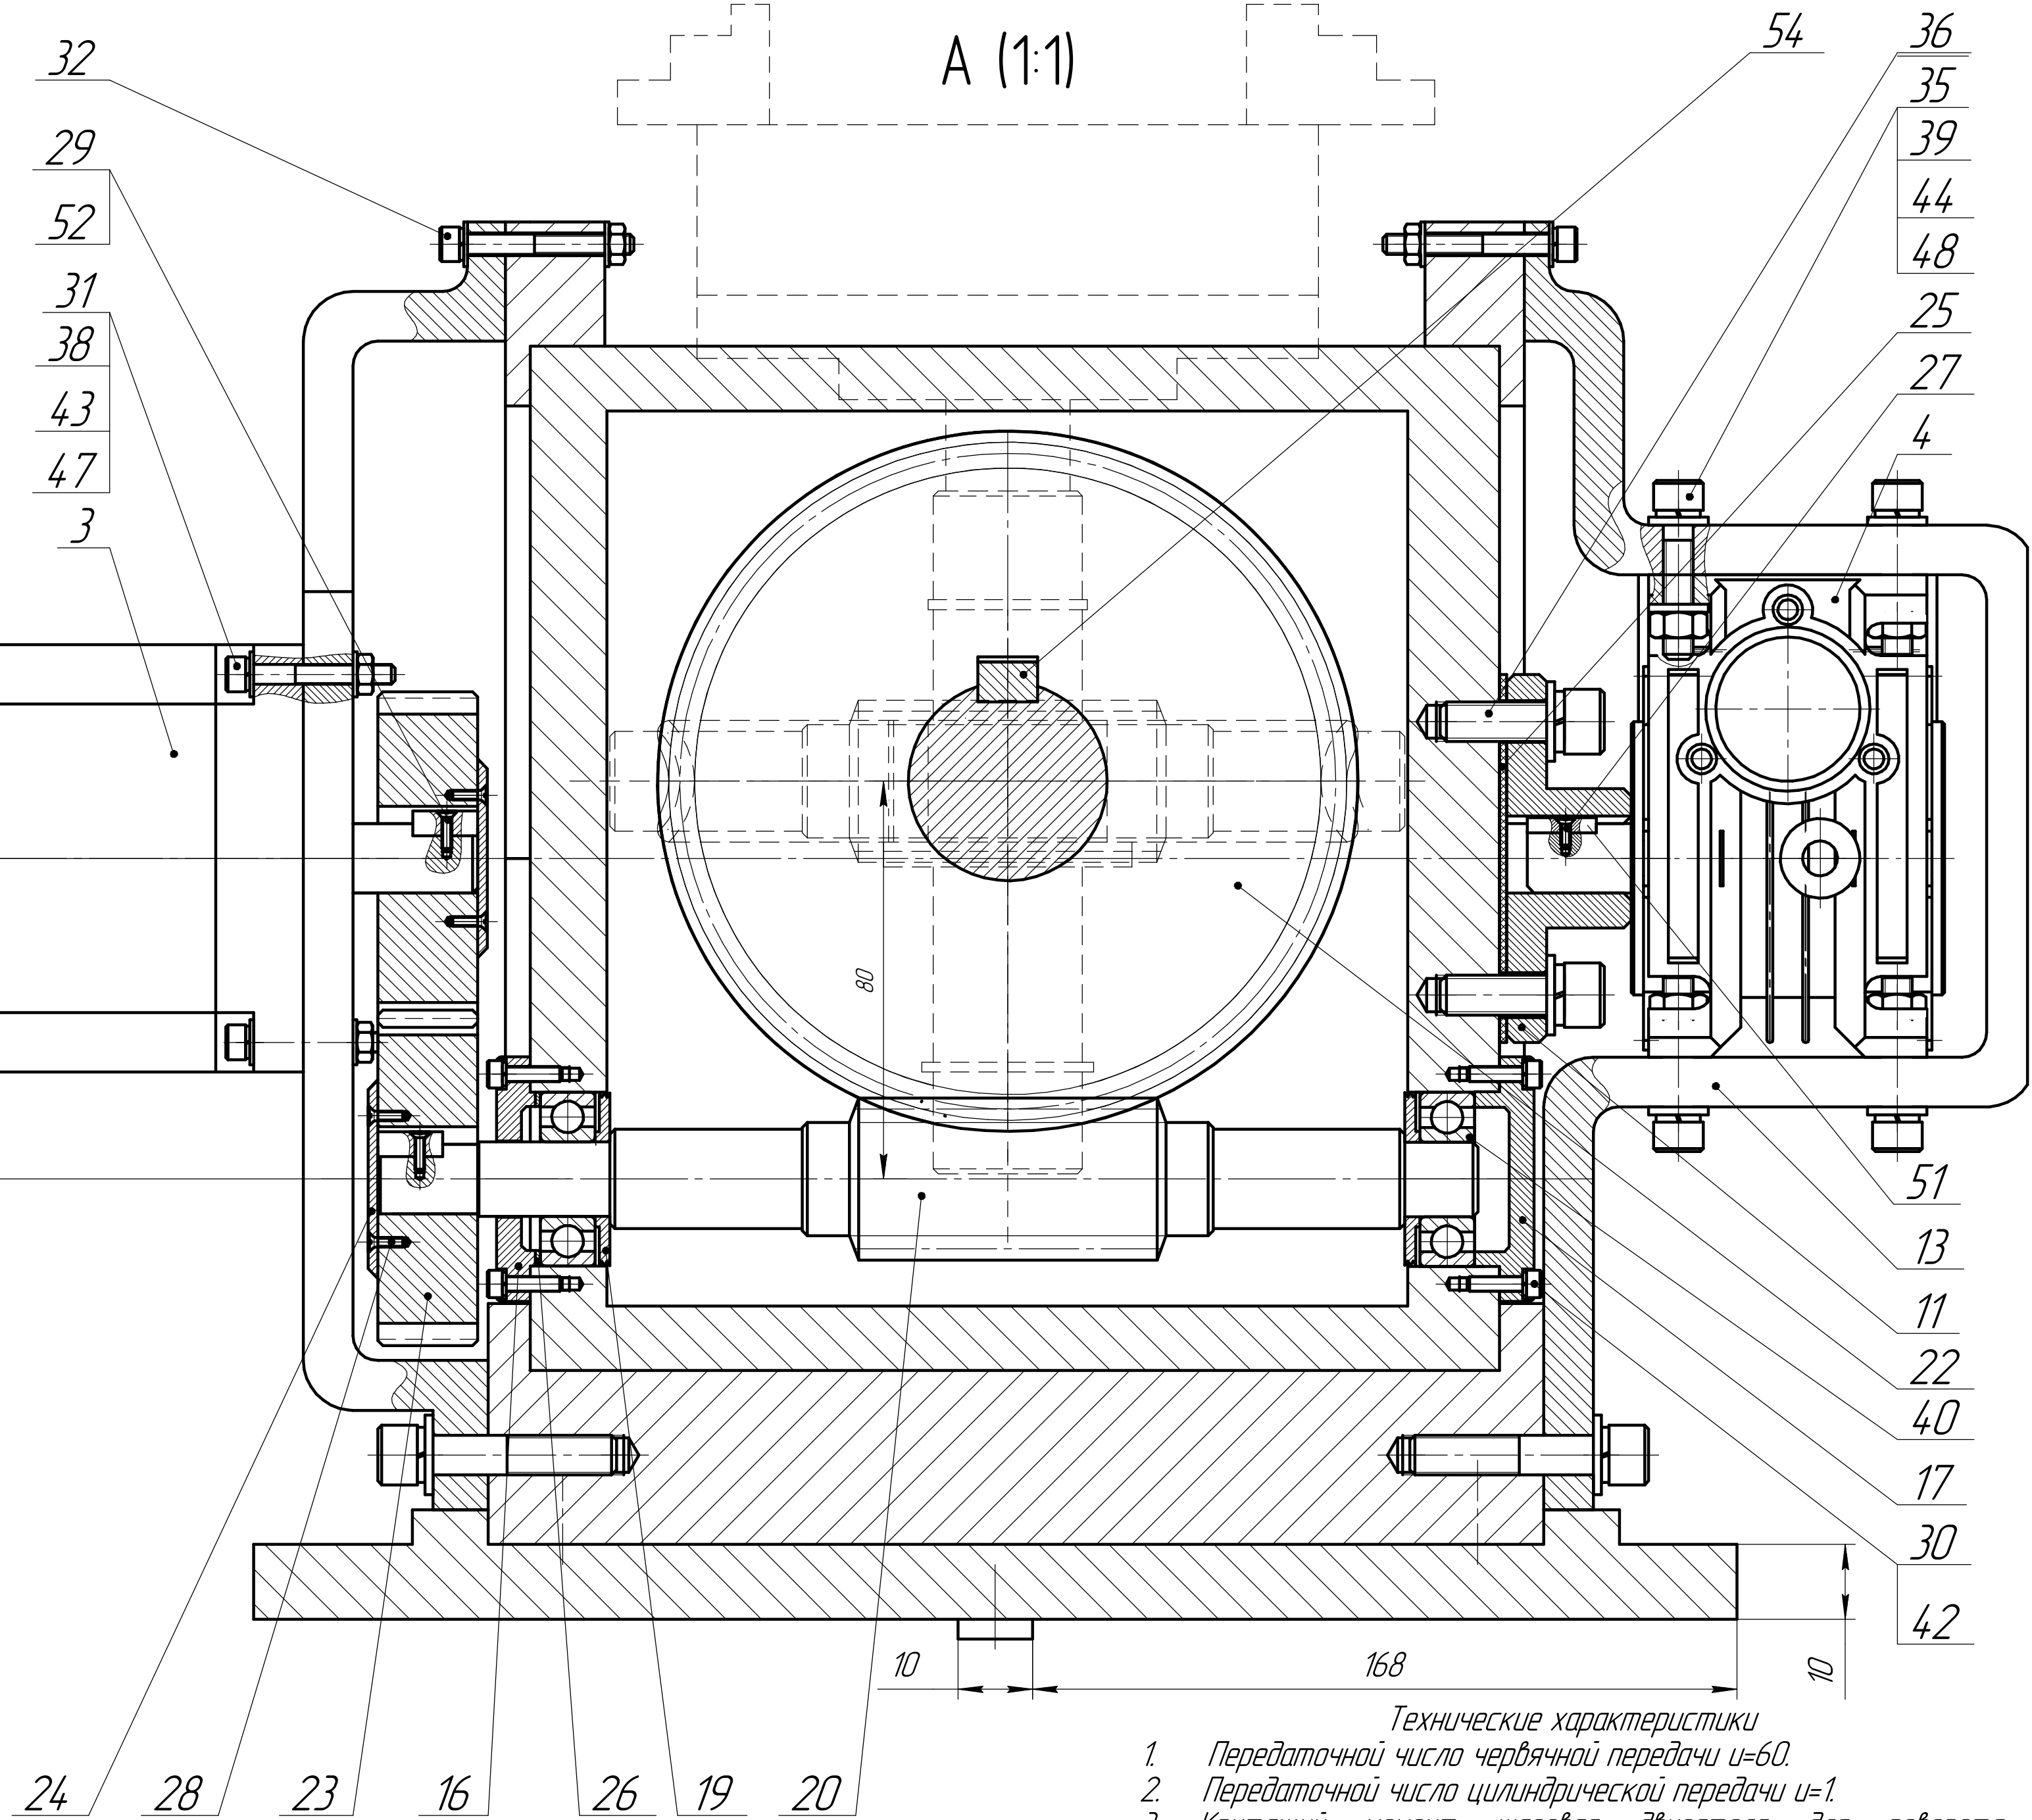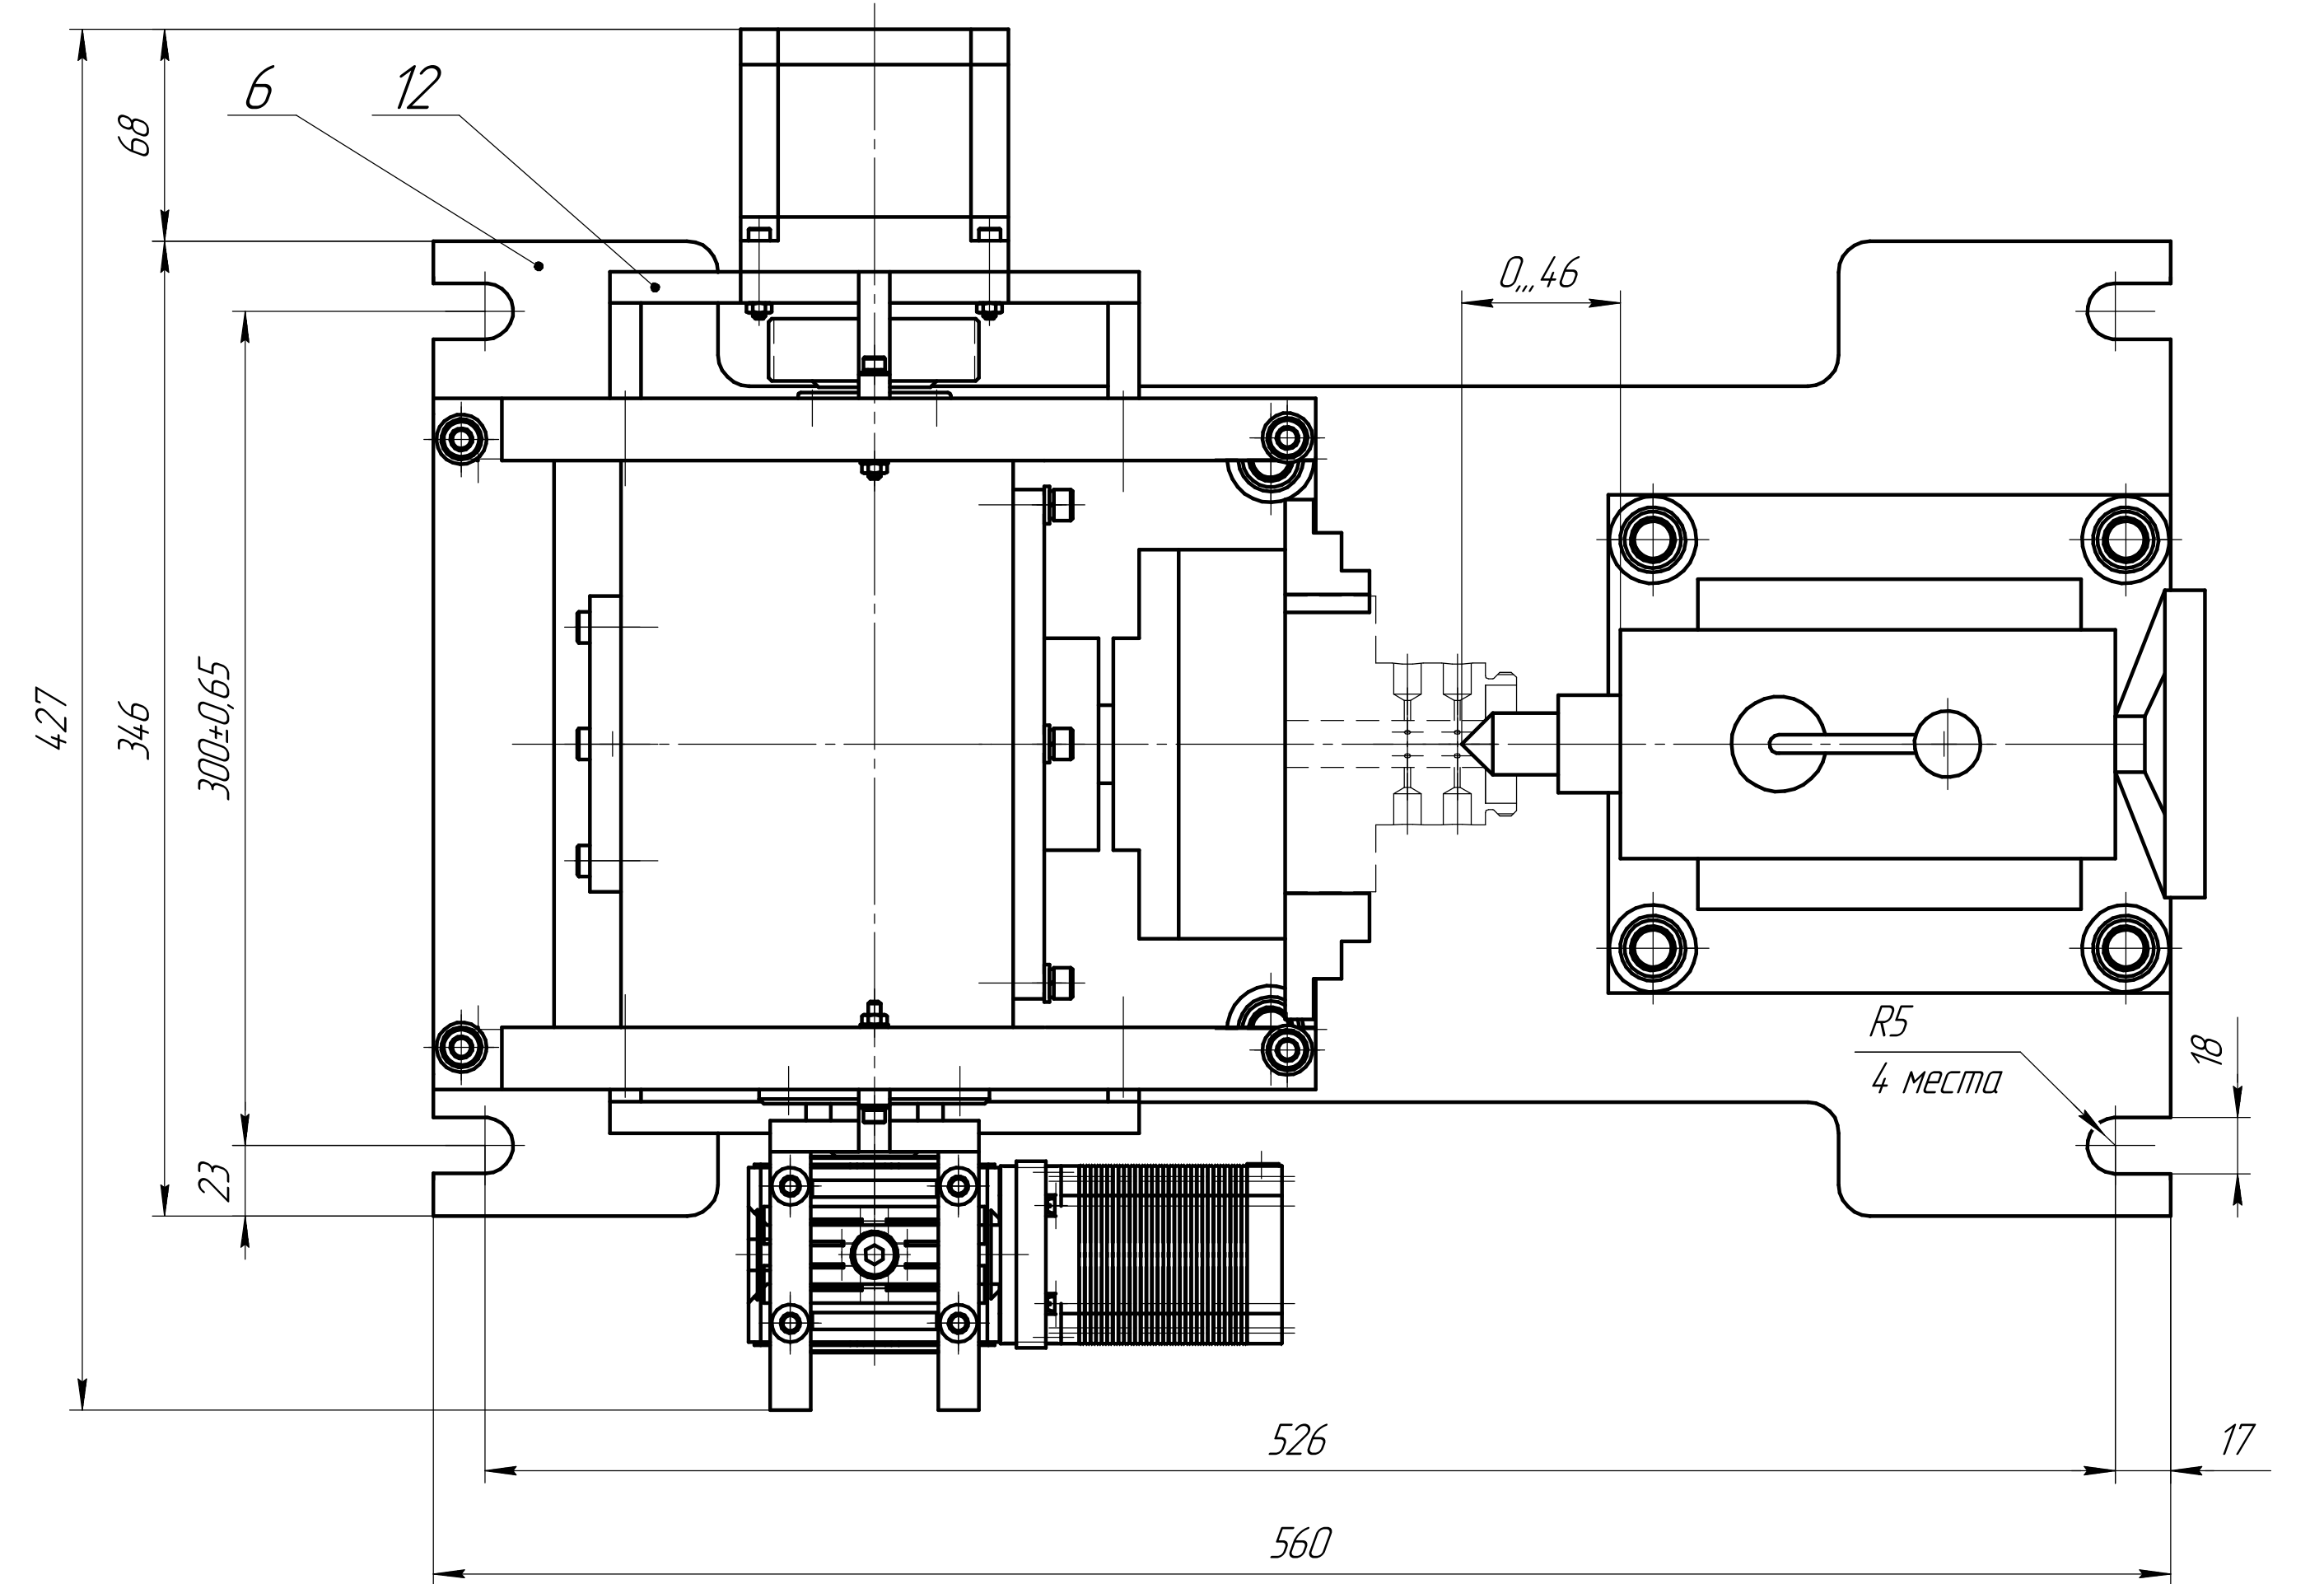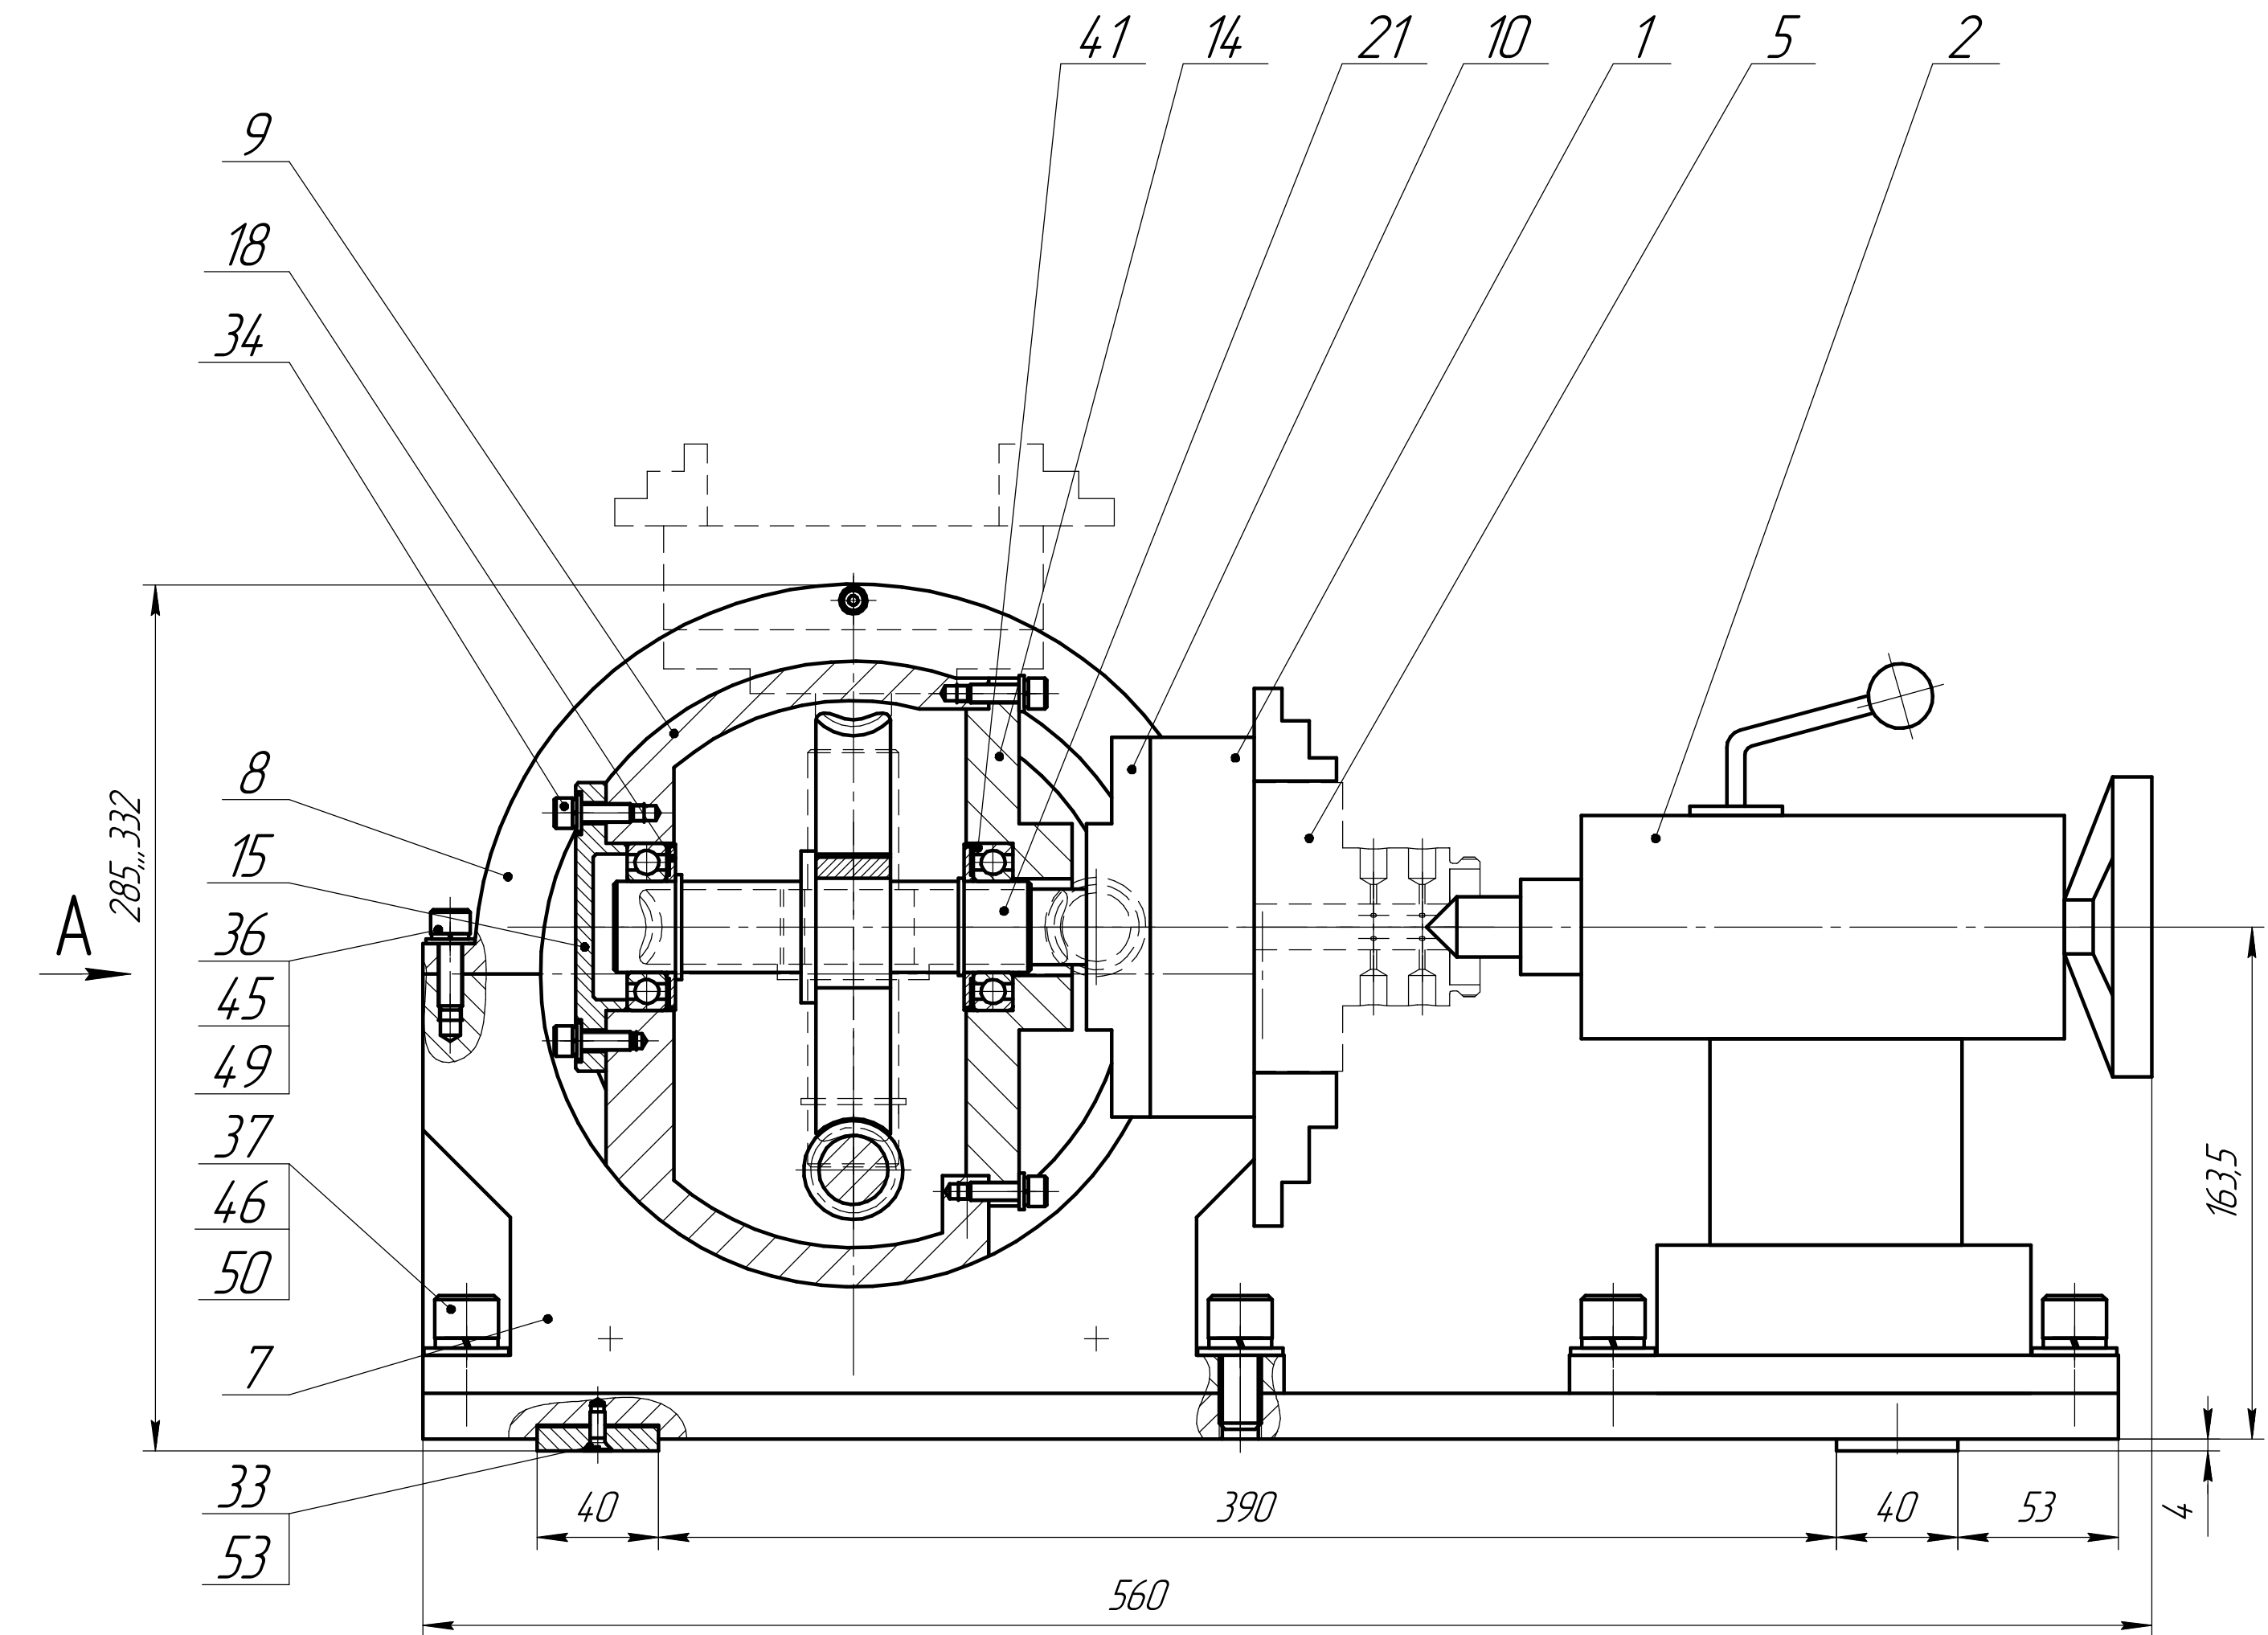

- Технические характеристики
1. Передаточной число червячной передачи $i=60$.
 2. Передаточной число цилиндрической передачи $i=1$.
 3. Крутящий момент шаговая двигателя для поворота трехкулачкового патрона – 3,57 Н·м.
 4. Крутящий момент шаговая двигателя с червячной передачей – 150 Н·м.
 5. Поворот шпинделя по вертикали от -5° до 90° .

- Технические требования
1. Внутренние, механически не обрабатываемые, поверхности корпусов должны быть очищены и окрашены маслястойкой краской.
 2. Перед началом работы смазать передачи и подшипники качения смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87.
 3. Предварительно запрограммировать пульта управления на базе Arguino IDE.
 4. Подключение питания шаговых двигателей производить от блока питания станка.
 5. Подвижные части делительной головки должны двигаться без рычков и заеданий, а поворотные части фиксироваться в заданном положении.
 6. На рабочих и других поверхностях не допускаются трещины, следы коррозии, раковины, вмятины, заусенцы и другие виды дефектов.

				ИШНПТ-4А91008.004		
				Делительная головка		
				Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дат.	Лист	Масса
Разраб.	Казак	Подп.	Дат.	Лист	Масса	12
Пров.	Будик	Подп.	Дат.	Лист	Масса	1
Т.контр.		Подп.	Дат.	Лист	Масса	1
Н.контр.		Подп.	Дат.	Лист	Масса	1
Утв.		Подп.	Дат.	Лист	Масса	1

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание										
Справ.																		
							Документация											
		A1			ИШНПТ.4А91008.000 СБ	Сборочный чертеж												
		A4			ИШНПТ.4А91008.000 ПЗ	Пояснительная записка												
							Сборочные единицы											
				1	ИШНПТ.4А91008.001	Трехкулачковый патрон	1											
				2	ИШНПТ.4А91008.002	Задняя бабка	1											
				3	ИШНПТ.4А91008.003	Шаговый двигатель 86HS78-4004A14-B35	1											
				4	ИШНПТ.4А91008.004	Шаговый двигатель 57HSG76-3004A	1											
						с червячным редуктором												
							Детали											
Подп. и дата																		
				5	ИШНПТ.4А91008.005	Заготовка	1											
				6	ИШНПТ.4А91008.006	Плита	1											
				7	ИШНПТ.4А91008.007	Основание	1											
				8	ИШНПТ.4А91008.008	Крышка	1											
				9	ИШНПТ.4А91008.009	Подшипник скольжения	1											
				10	ИШНПТ.4А91008.010	Фланец	1											
				11	ИШНПТ.4А91008.011	Фланец	1											
				12	ИШНПТ.4А91008.012	Кронштейн	1											
				13	ИШНПТ.4А91008.013	Кронштейн	1											
				14	ИШНПТ.4А91008.014	Крышка подшипника сквозная	1											
				15	ИШНПТ.4А91008.015	Крышка подшипника	1											
				16	ИШНПТ.4А91008.016	Крышка подшипника сквозная	1											
				17	ИШНПТ.4А91008.017	Крышка подшипника	1											
		Инв. подл.		ИШНПТ-4А91008.001.02														
Инв. подл.		Изм. Лист		докум.		Подп.		Дата		Модернизированная универсальная делительная головка			Лит.		Лист		Листов	
		Разраб.		Казак									4		1		3	
		Пров.		Бидик														
Инв. подл.		Н.контр.								ТПУ ИШНПТ 4А91								
		Утв.																

КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
		18	ИШНПТ.4А91008.018	Мазеудерживающее кольцо	2		
		19	ИШНПТ.4А91008.019	Мазеудерживающее кольцо	2		
		20	ИШНПТ.4А91008.020	Быстроходный вал	1		
		21	ИШНПТ.4А91008.021	Тихоходный вал	1		
		22	ИШНПТ.4А91008.022	Червячное колесо	1		
		23	ИШНПТ.4А91008.023	Цилиндрическое колесо	2		
		24	ИШНПТ.4А91008.024	Пластина	2		
		25	ИШНПТ.4А91008.025	Прокладка	1		
		26	ИШНПТ.4А91008.026	Втулка	1		
				Стандартные изделия			
		27		Винт В.М2-6dх6 ГОСТ 17475-80	1		
		28		Винт АМ2-6dх7 ГОСТ Р 50403-92	8		
		29		Винт В.М2-6dх8 ГОСТ 17475-80	2		
		30		Винт М3-6dх12 ГОСТ 11738-84	8		
		31		Винт М4-6dх30 ГОСТ 11738-84	7		
		32		Винт М4-6dх35 ГОСТ 11738-84	6		
		33		Винт АМ5-6dх13 ГОСТ Р 50403-92	2		
		34		Винт М6-6dх20 ГОСТ 11738-84	8		
		35		Винт М6-6dх30 ГОСТ 11738-84	8		
		36		Винт М8-6dх25 ГОСТ 11738-84	12		
		37		Винт М14-6dх25 ГОСТ 11738-84	8		
		38		Гайка М4-6Н ГОСТ 5915-70	6		
		39		Гайка М6-6Н ГОСТ 5915-70	8		
		40		Подшипник 202 ГОСТ 8338-75	2		
		41		Подшипник 106 ГОСТ 8338-75	2		
		42		Шайба 3 ГОСТ 6402-70	8		
		43		Шайба 4/1 ГОСТ 6402-70	10		
		44		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	16		
		45		Шайба 8/1 ГОСТ 6402-70	4		
		46		Шайба 14 ГОСТ 6402-70	8		
Инд.	подл.			ИШНПТ-4А91008.001.02			Лист
							2
Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата			

[illegible]