Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа новых производственных технологий Направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение» Отделение материаловедения

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

Тема работы

Разработка технологического процесса изготовления крышки

УДК 621.81-2:621.951.1

Студент

Группа	ФИО	Подпись	Дата
158Л41	Хоу Чжаньшань		

Руководитель ВКР

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Коротков В.С.	К.Т.Н		

консультанты:

По разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Баннова К.А.	к.э.н		

По разделу «Социальная ответственность»

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Штейнле А.В.	K.M.H		

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:

Руковадитель ООП	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Машиностроение	Ефременков Е.А.	К.Т.Н		

Планируемые результаты обучения по программе

Код	Код Результат обучения			
результата	езультата (выпускник должен быть готов)			
	Профессиональные компетенции			
P2	Применять глубокие знания в области современных технологий			
	машиностроительного производства для решения			
	междисциплинарных инженерных задач			
P3	Ставить и решать инновационные задачи инженерного анализа,			
	связанные с созданием и обработкой материалов и изделий, с			
	использованием системного анализа и моделирования объектов и			
	процессов машиностроения			
P4	Разрабатывать технологические процессы, проектировать и			
	использовать новое оборудование и инструменты для обработки			
	материалов и изделий, конкурентоспособных на мировом рынке			
	машиностроительного производства			
P5	Проводить теоретические и экспериментальные исследования в			
	области современных технологий обработки материалов,			
	нанотехнологий, создания новых материалов в сложных и			
	неопределенных условиях			
	Универсальные компетенции			
P11	Самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалификацию в			
	течение всего периода профессиональной деятельности			

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа новых производственных технологий

Направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение»

Отделение материаловедения

УТВЕРЖДАЮ:	
Руководитель ОС	РΠ
Ефременков Е.А.	
(Подпись)	(Дата)
(Ф.И.О.)	

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

В форме:

ФИО			
Хоу Чжаньшань			
Разработка технологического процесса изготовления крышки			
Утверждена приказом директора (дата, номер) 23.03.2018 г. No 2031/с			
ı:			

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Исходные данные к работе

(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка; режим работы (непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые требования к особенностям функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в плане безопасности эксплуатации, влияния на окружающую среду, энергозатратам; экономический анализ и т. д.).

Чертеж детали, годовая программа выпуска

Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов

(аналитический обзор по литературным источникам с целью выяснения достижений мировой науки техники в рассматриваемой области; постановка задачи исследования, проектирования, конструирования; содержание процедуры исследования, проектирования, конструирования; обсуждение результатов выполненной работы; наименование дополнительных разделов, подлежащих разработке; заключение по работе).

Определение типа производтва, составление маршрута операций, размерный анализ ТП, расчет припусков и технологических размеров, расчет режимов резания и основного времени, конструирование специального приспособления.

Перечень графического материала

(с точным указанием обязательных чертежей)

Чертеж детали, размерный анализ, карты технологического процесса, чертеж приспособления.

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы

(с указанием разделов)

Раздел	Консультант
Технологический и конструкторский	Коротков В.С.
Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение	Баннова К.А.
Социальная ответственность	Штейнле А.В.

Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном языках:

Дата выдачи задания на выполнение выпускной	10.03.2018
квалификационной работы по линейному графику	10.03.2010

Задание выдал руководитель:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Коротков В.С.	К.Т.Н.		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
158Л41	Хоу Чжаньшань		

Реферат

Выпускная квалификационная работа состоит из 4 частей, изложенных на 167 страницах, содержит 58 рисунка, 11 таблиц,5 листов графического материала, 12 источников.

Ключевые слова: крышка ,технологический процесс ,режим резания, норма времини, размерная цепь.

Объектом разработки является технологический процесс изготовления крышки. Целью выпускной квалификационной работы является получение практических навыков по проектированию технологического процесса на современном оборудовании. А так же навыков конструлирования приспособления для сверлильной операции.

В работе произведен размерный анализ технологического процесса изготовления детали, расчитаны режимы обработки и нормы времени, спроектировано приспособление для сверлильной операции. В ходе ВКР использовался метод полной взаимозаменяемости при размерном анализе технологического процесса, а также метод аналогов и прецедентов. В результате выполнения ВКР разработан техпроцесс изготовления крышки на станках с ЧПУ, а также приспособление для сверления отверстий. Результаты работы могут использованы в производстве на НПЦ«Полюс».

Содержание

Введение	7
1 .Технологическая часть	8
1.1 Исходные данные	8
1.2 Определение типа производства	10
1.3 Анализ технологичности конструкции детали	11
1.4 Выбор исходной заготовки и методов ее изготовления	12
1.5 Проектирование технологического процесса изготовления детали	13
1.6 Размерный анализ технологического процесса	18
1.7 Расчет допусков, припусков и технологических размеров	21
1.8 Выбор оборудования и технологической процесса	41
1.9 Расчет режимов резании	46
1.10 Расчет основного времени	91
2.Конструкторская часть	98
2.1 Анализ исходных данных и разработка технического задания	
на проектирование станочного приспособления	98
2.2 Разработка принципиальной расчетной схемы и	
компоновка приспособления	100
2.3 Описание конструкции и работы приспособления	101
2.4 Определение необходимой силы зажима	102
3.Финансовый менеджмент,ресурсоэффективность и ресурсосбережение	104
3.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведе	
научных исследований с позиции ресурсоэффективности	И
ресурсосбережения.	106
3.2 Определение возможных альтернатив проведения науч	
исследований	
3.3 Планирование научно-исследовательских работ.	
3.4 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансо	вой,
бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования.	
3.5 Заключение.	138
4. Социальная ответственность	140
4.1 Анализ выявленных вредных факторов проектируе	
производственной среды.	
4.2 Анализ выявленных опасных факторов проектируе	мой
производственной среды	
4.3 Безопасность в ЧС	
4.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности	
Заключение	165
Список литература	166

Введение

Машиностроение традиционно представляет собой ведущая отрасль экономики. Развитие машиностроения определяется как разработкой принципиально новых конструкций машин, так и совершенствование технологий их изготовления. Часто именно технологичность конструкции определяет, будет ли она широко использоваться.

В современной технологии машиностроения развитие происходит по следующим направлениям:

- повышение возможностей, качества и экономичности средств технологического оснащения (высокопроизводительные станки, инструмент с повышенной стойкостью и т. д.);
- создание максимально эффективных маршрутов технологических процессов;
- использование эффективной системы управления и планирования производства;
- комплексная автоматизация производства, включающая в себя разработку конструкций изделий, технологическое проектирование, календарное планирование и др.

Оправданное применение прогрессивного оборудования и инструмента способно привести к значительному снижению себестоимости продукции и трудоёмкости её производства. К таким же результатам может привести и использование совершенных методов получения заготовок с минимальными припусками под механическую обработку. В некоторых случаях целесообразно снижать технологичность изделия для повышения качества продукции, что может значительно повысить конкурентоспособность продукции и компенсировать дополнительные затраты. Стремление к технологичности в любом случае не должно приводить к ухудшению свойств изделия ниже конструктивно заданных.

Критерии построения эффективных маршрутов технологического процесса зависит от типа производства и возможностей предприятия. Один из наиболее известных критериев представляет собой принцип постоянства баз. Маршрут должен быть рассчитан так, чтобы возможности оборудования были максимально использованы.

Автоматизация производства на всех его этапах позволяет существенно сократить время подготовки производства, внедрения новых изделий, уменьшить и упорядочить документооборот, оперативно вносить изменения в действующие технологические процессы.

В ВКР решается задача по созданию эффективного технологического процесса изготовления детали. Технологический процесс разрабатывается для среднесерийного производства.

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1.Исходные данные

Разработать технологический процесс изготовления изделия, представленного на рис. 1. Годовая программа выпуска 5000 штук

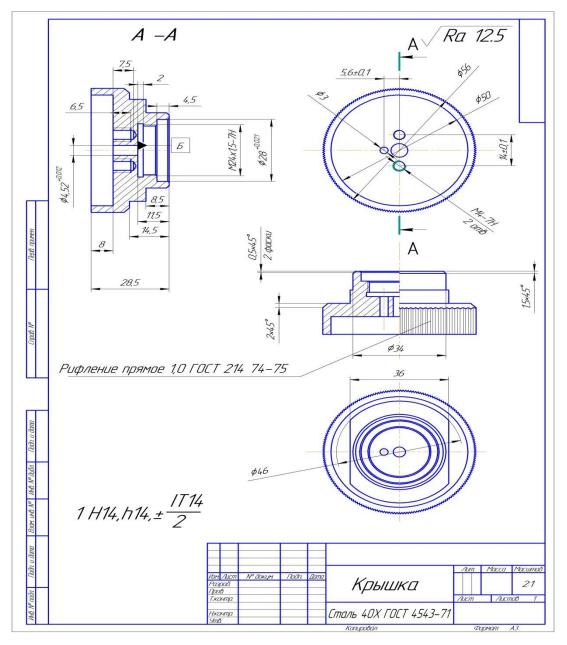


Рис. 1. Чертеж детали

1.2.Определение типа производства

Тип производства по ГОСТ 3.1108-74 характеризуется коэффициентом закрепления операций $K_{3.0}$, который показывает отношение всех различных технологических опраций, определяем по формуле [1, стр. 19]:

$$K_{3.0} = \frac{t_B}{T_{cp}} \tag{1}$$

где $t_{\scriptscriptstyle B}$ – такт выпуска детали, мин.;

 T_{cp} — среднее штучно — калькуляционное время на выполнение операций технологического процесса, мин.

Такт выпуска детали определяем по формуле [1, стр. 21]:

$$t_{\rm B} = \frac{F_r}{N_r} \tag{2}$$

где F_r – годовой фонд времени работы оборудования, мин.;

 $N_{\rm r}$ – годовая программа выпуска деталей.

Годовой фонды времени работы оборудования определяем по табл. 2.1.

[1, стр. 22] при двусменном режиме работы: F_r = 4060 ч.

Тогда:

$$t_B = \frac{F_r}{N_r} = \frac{4060 \cdot 60}{5000} = 48,18$$
 мин

Среднее штучно – калькуляционное время на выполнение операций технологического процесса:

$$T_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^{n} T_{u.\kappa i}}{n},\tag{3}$$

где $T_{\text{ш.к i}}$ – штучно-калькуляционное время i- ой основной операции, мин.;

n – количество основных операций.

= 2.47 мин

Среднее штучно – калькуляционное время на выполнение операций технологического процесса определяем по формуле (3):

$$T_{cp} = \frac{\sum T_{mi}}{n}$$

$$= \frac{2.01 + 4.14 + 3.55 + 1.22 + 2.3 + 3.1 + 1.5 + 2.1 + 2.9 + 2.23 + 3.1 + 1.56}{12}$$

Тип производства определяем по формуле:

$$K_{3,0} = \frac{t_{\rm B}}{T_{\rm cp}} = \frac{48,18}{2.47} = 19.5$$

Так как $10 < K_{3,0} = 19.5 < 20$,то тип производства среднесерийное.

1.3. Анализ технологичности конструкции детали

Крышка из стали: Сталь 40X ГОСТ 4543-71, которая хорошо поддается механической обработке. В качестве заготовки для данной детали применяем прокат,. Коэффициент использования материала уменьшается . Объем механической обработки увеличивается.


Деталь имеет нетехнологичную конструкцию,т.к. несимметричную форму,и несоосные цилинтрические поверхности. Механическую обработку можно выполнять на универсальных станках,и станках с ЧПУ, использовать несколько разных инструментов. Обеспечивается свободный доступ инструмента ко всем обрабатываемым поверхностям, деталь является достаточно жесткой.

Точность выполняемых размеров сотвествует 6-14 квалитетам.

С учетом вышесказанного конструкция детали является недостотачно технологичной, но допустимой для единичного, мелкосериного производств.

1.4.Выбор исходной заготовки и методов ее изготовления

С учетом технологических свойств материала детали (Сталь 40 ГОСТ 4543-71), её габаритов и массы, требований к механическим свойствам, а также типа производства(среднесерийное), выбираем в качестве исходной заготовки – прокат стальной, горячекатаный

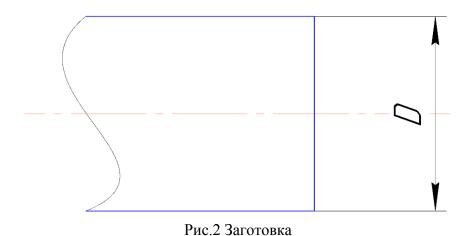

1.5. Проектирование технологического процесса изготовления

детали

Номер		11		
пптидация	перехода	Наименование и содержание операций и переходов	Операционный эскиз	
05	A 1	Заготовительная Установить и снять деталь Отрезать заготовку, выдерживая размеры Аа1 и Da1	1 2	
10	A 1	Токарная Установить и снять деталь Подрезать торец, выдерживая размер Ал	1 2 3 4 An	
		Подрезать торец и расточить ,выдерживая размеры D12,A121 и A122	A121 A122	
	3	Точить, выдерживая размеры D13	1 5 5 2 2 4 P	
	4	Точить ,выдерживая размеры Ал, и Dл,	2, 3 \ 4 \ A14	

На	мер	Наименование и		
nnimdauo	перехода	пиименичиние и содержание операций и переходов	Операционный эскиз	
	5	Точить , выдерживая размеры А15 и D15	2. 3 4 A ₁₅	
	6	Точить фаску, выдерживая размер А ₁₆ ×45°	A16×45° 2, 3	
	7	Точить фаску, выдерживая размер А17×45°	A17×45° 2. 3	
100	8	Сверлить центровочное отверстие, выдерживая размеры А18 и D18	2, 3 4 A18	
TO SEAM OF WEATH TESTS OF THE STATES	9	Сверлить отверстие, выдерживая размер D19	2, 3	
Met Nº resta Tash u ikma			Acm No Acm	

	Hoi	мер		
	пптадацо	перехода	Наименование и содержание операций и переходов	Операционный зскиз
		10	Расточить ,выдерживая размеры Diw и Aiw	2, 3 Ano
		11	Расточить 'выдерживая размеры Dın и Aın	2, 3 Am
		12	Точить фаску, выдерживая размер Анг×45°	A112×45°
		B	Точить фаску, выдерживая размер Аля×45°	A ₁₁₃ ×45°
सिक्षेत्र प्रस्तात् । विश्वन कर्ष 🔑 👫 स्वर्ष रूपेतृक्षाः । सिक्षेत्र प्रस्तिता		14	Расточить канавку, выдерживая размеры D14, A14.1 и A14.2	2. 3 A14.1 A14.2
1945 Nº razin Fazin u ik				Word Jacon M' Bough That Jana Kongadan Gegenam A2 Kongadan Gegenam A2

Но	тер	Наименование и	
nnhodauo	перехода	пиитенование и <u>содержание операции</u> и переходов	Операционный эскиз
	15	Нарезать резьбу, выдерживая размер D15	2, 3
15	A 1	Фрезерная Установить и снять деталь Фрезеровать, выдерживая размеры Аги и Аггг	A211
20	1	Сверлильная Установить и снять деталь Сверлить отверстие, выдерживая размеры D31 и A31	A31 0 12 34 5
	2	Сверлить отверстия, выдерживая размеры D321,D ₃₂₂ и A32	D ₃₂₂ D ₃₂₂
25	A 1	<u>Слесарная</u> Установить и снять деталь Нарезать резьбу,выдерживая размеры D41 и A41	D4.1 34 34 35 5
			Vos Acom Nº Bruse Teòn Jama Kongoben Agenera A2

5	Hai	мер		
	литрано	перехада	Наименование и содержание операций и переходов	Операционный эскиз
	30	A 1	<u>Токарная</u> Установить и снять деталь Накатать рифление прямое1,0 ГОСТ 214 74–75	1 Рифпение прячое 10 гост 214 74-75
1				
Wash frehuitma				
Weedth (1881) u deng - Beset with Will Wildelin				
N 281				Acm Acm Acm Acm 5 Here Acm N° desure Tools (Base Korupoton 4cprom A2

1.6. Размерный анализ технологического процесса

Размерная схема изготовления изделия представляет собой совокупность технологических размерных цепей. Замыкающими операционных технологических звеньями цепях являются припуски на обработку поверхностей и конструкторские размеры, непосредственно взятые с чертежа. Помимо замыкающих звеньев в технологической составляющие цепи есть звенья, которыми являются технологические размеры, получаемые на всех операциях (переходах) обработки изделия [2, стр. 13].

На основании маршрута изготовления «крышка» ,составляется расчётная схема (представлена на рис. 3), которая содержит все осевые технологические размеры, припуски на обработку и конструкторские размеры, проверка которых будет осуществляться по ходу данной работы.

Для облегчения составления размерных цепей, на базе расчётной схемы строится граф технологических размерных цепей. Граф для продольной размерной схемы изготовления «Крышка» представлена на рис.4

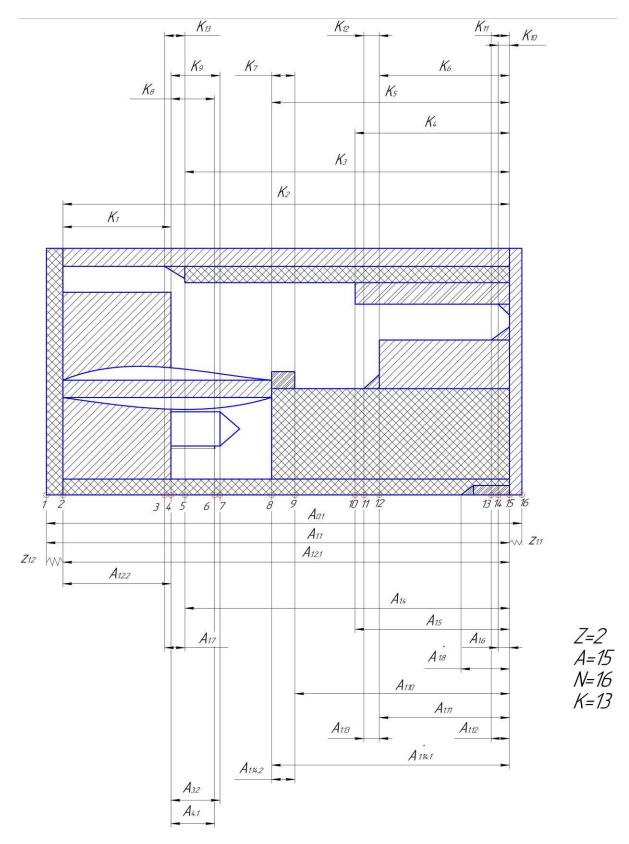


Рис. 3. Размерная схема

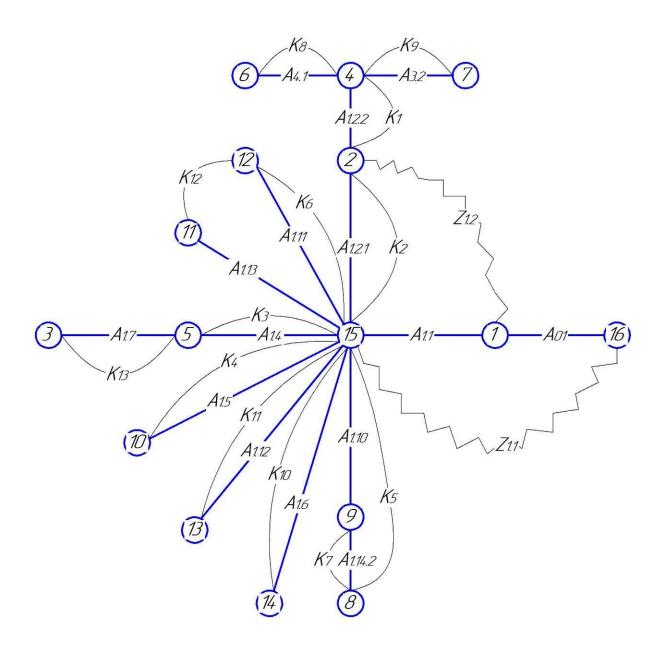


рис.4. Граф технологических размерных цепей

1.7. Расчет допусков, припусков и технологических размеров

Допуски на конструкторские размеры

Размер
$$K_1 = 8 \pm 0.18$$
 . Допуск $TK_1 = 0.36$ мм.

Размер
$$K_2 = 28.5 \pm 0.26$$
. Допуск $TK_2 = 0.52$ мм.

Размер
$$K_3 = 14.5 \pm 0.215$$
. Допуск $TK_3 = 0.43$ мм.

Размер
$$K_4=8.5\pm0.18$$
 Допуск $TK_4=0.36$ мм.

Размер
$$K_5 = 11.5 \pm 0.215$$
. Допуск $TK_5 = 0.43$ мм.

Размер
$$K_6=4.5\pm0.15$$
. Допуск $TK_6=0.3$ мм.

Размер
$$K_7 = 2 \pm 0,125$$
. Допуск $TK_7 = 0,25$ мм.

Размер
$$K_8 = 6.5 \pm 0.18$$
. Допуск $TK_{11} = 0.36$ мм

Размер
$$K_9 = 7.5 \pm 0.18$$
. Допуск $TK_{11} = 0.36$ мм.

Размер
$$K_{10}=1.5\pm0.125$$
. Допуск $TK_{11}=0.25$ мм

Размер
$$K_{11} = 0.5 \pm 0.125$$
. Допуск $TK_{11} = 0.25$ мм.

Размер
$$K_{12} = 0.5 \pm 0.125$$
. Допуск $TK_{12} = 0.25$ мм.

Размер
$$K_{13}=2\pm0,125$$
 Допуск $TK_{13}=0,25$ мм.

Размер
$$K_{D1}=\Phi 4,52^{+0,012}$$
. Допуск $TK_{D1}=0,012$ мм.

Размер
$$K_{D2}=\Phi 28^{+0,021}$$
. Допуск $TK_{D2}=0.021$ мм.

Размер
$$K_{D3} = \Phi 3^{+0.25}$$
.Допуск $TK_{D3} = 0.25$ мм.

Размер
$$K_{D4} = \Phi 56_{-0.74}$$
. Допуск $TK_{D4} = 0.74$ мм.

Размер
$$K_{D5} = \Phi 50_{-0.62}$$
. Допуск $TK_{D5} = 0.62$ мм.

Размер
$$K_{D6} = \Phi 34_{-0.62}$$
.Допуск $TK_{D6} = 0.62$ мм.

Размер $K_{D7} = \Phi 46_{-0.62}$. Допуск $TK_{D7} = 0.62$ мм.

Определение допусков на осевые технологические размеры

Допуски на осевые технологические размеры принимаются равными

ИЗ

$$TA_i = \omega_{ci} + \rho_{\text{M}}. \qquad , \tag{4}$$

где ω_{ci} - статическая погрешность, мм;

 $ho_{
m u}$ - пространственное отклонение измерительной (технологической) базы, мм.

Допуски на заготовочные размеры после резки на ленточных назначаем :

$$TA_{0,1} = \omega_c + \rho_{0,1} = 0.2 + 0.12 = 0.32.$$
 $TA_{1,1} = \omega_c = 0.2.$
 $TA_{1,2,1} = \omega_c + \rho_{1,2,1} = 0.2 + 0.11 = 0.31.$
 $TA_{1,2,2} = \omega_c = 0.2.$
 $TA_{1,4} = \omega_c = 0.2.$
 $TA_{1,5} = \omega_c = 0.2.$
 $TA_{1,6} = \omega_c = 0.2.$
 $TA_{1,7} = \omega_c = 0.2.$
 $TA_{1,10} = \omega_c = 0.2.$
 $TA_{1,11} = \omega_c = 0.2.$

$$TA_{1,12} = \omega_c = 0,2.$$

 $TA_{1,13} = \omega_c = 0,2.$
 $TA_{1,14,1} = \omega_c = 0,2.$
 $TA_{1,14,2} = \omega_c = 0,2.$

Определение допусков на диаметральные технологические размеры

Допуски на диаметральные размеры принимаются равными статистической погрешности[4, стр. 38]:

$$TD_i = \omega_{ci}$$
, (5)

где θ_{ci} - статическая погрешность, мм.

Тогда назначаем допуски, руководствуясь:

$$TD_{1.2}=\omega_{
m c}=0,12\,$$
 mm; $TD_{1.3}=\omega_{
m c}=0,12\,$ mm; $TD_{1.4}=\omega_{
m c}=0,2\,$ mm; $TD_{1.5}=\omega_{
m c}=0,2\,$ mm; $TD_{1.9}=\omega_{
m c}=0,002\,$ mm; $TD_{1.10}=\omega_{
m c}=0,012\,$ mm; $TD_{3.1}=\omega_{
m c}=0,12\,$ mm;

Проверка обеспечения точности конструкторских размеров

Для расчета строится размерная схема технологического процесса в продольном направлении и граф технологических размерных цепей, облегчающий их выявление.

Перед началом расчета технологических размеров необходимо проанализировать технологические размерные звеньями цепи, замыкающими которых являются непосредственно не выдерживаемые конструкторские размеры, и проверить возможность их обеспечения с требуемой точностью.

Проверка обеспечения точности конструкторских размеров

При расчете методом максимума-минимума условие обеспечения точности конструкторского размера п роверяется по формуле[4, стр. 60]:

TK

$$\geq \sum_{i=1}^{n+p} TA_i. \tag{6}$$

Рассмотрим размерную цепь для размера К1

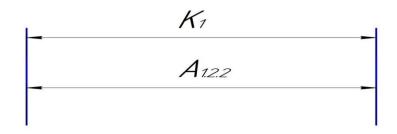


Рис.5 размерная цеиь № 1

$$TK_1 = 0.36$$
 mm; $TA_{3.1.2} = 0.2$ mm;

Размер К₁ выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера К2

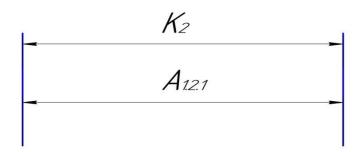


Рис.6 размерная цень № 2

$$TK_2 = 0.52$$
 mm; $TA_{1.2.2} = 0.2$ mm;

Размер К₂ выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера К₃

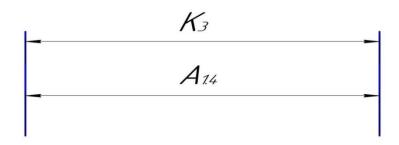


Рис.7 размерная цеиь № 3

$$TK_3 = 0.43$$
 mm; $TA_{1.4} = 0.2$ mm;

Размер К₃ выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера К₄

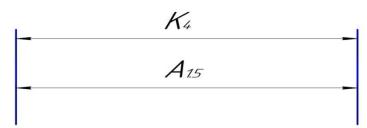


Рис.8 размерная цень № 4

$$TK_4 = 0.36$$
 MM; $TA_{1.5} = 0.2$ MM;

Размер К₄ выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера К₅

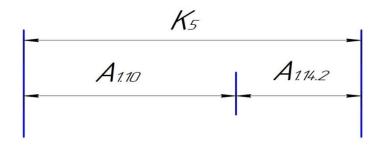


Рис.9 размерная цень № 5

$$TK_5 = 0.43$$
 мм; $TA_{1.10} + TA_{1.14.2} = 0.4$ мм ;

Размер К₅ выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера К₆

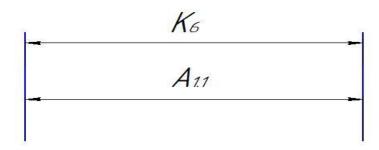


Рис.10 размерная цень № 6

$$TK_6 = 0.3$$
 mm; $TA_{1.1} = 0.2$ mm;

Размер К₆ выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера К7

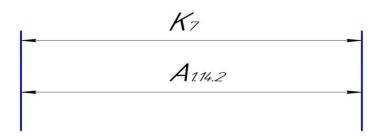


Рис.11 размерная цень № 7

$$TK_7 = 0.25$$
 mm; $TA_{1.14.2} = 0.2$;

Размер К₇ выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера К₈

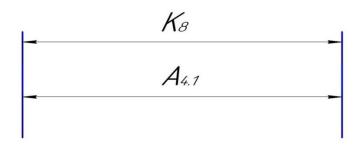


Рис.12 размерная цень № 8

$$TK_8 = 0.36$$
 MM; $TA_{4.1} = 0.2$ MM;

Размер К₈ выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера К9


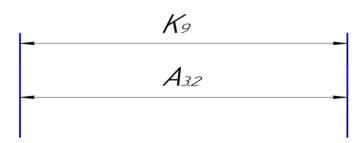


Рис.13 размерная цень № 9

$$TK_9 = 0.36$$
 mm; $TA_{3.2} = 0.2$ mm;

Размер К₉ выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера K_{10}

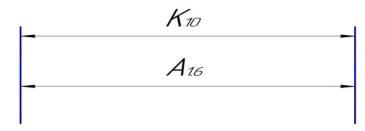

$$TK_{10} = 0.25$$
 mm; $TA_{1.6} = 0.2$ mm;

Размер К₁₀ выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера К₁₁

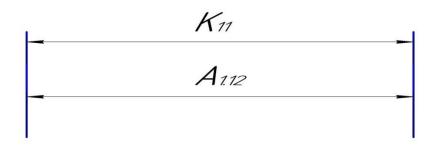


Рис.15 размерная цеиь № 11

$$TK_{11} = 0.25$$
 mm; $TA_{3.2} = 0.2$ mm;

Размер K_{11} выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера К₁₂

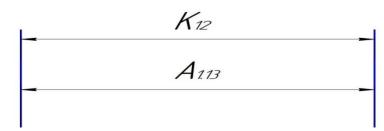


Рис.16 размерная цень № 12

$$TK_{12} = 0.25$$
 mm; $TA'_{3.2} = 0.2$ mm;

Размер К₁₂ выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера K_{13}

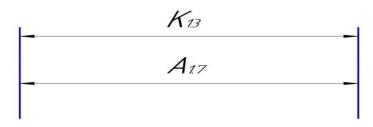


Рис.17 размерная цень № 13

$$TK_{13} = 0.25$$
 mm; $TA_{3.1.3} = 0.2$ mm;

Размер К₁₃ выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера TK_{D1}

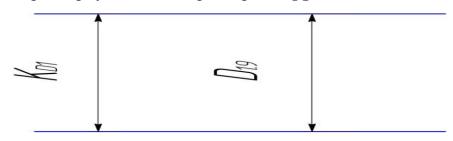


Рис.18 размерная цень № 14

$$TK_{D1} = 0.021$$
 mm; $TD_{1.9} = 0.002$ mm;

Размер TK_{D1} выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера TK_{D2}

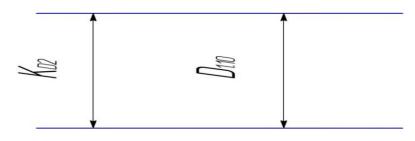


Рис.19 размерная цепь № 15

$$TK_{D2} = 0.021$$
 mm; $TD_{1.10} = 0.012$ mm;

Размер TK_{D2} выдерживается

Рассмотрим размерную цепь для размера TK_{D3}

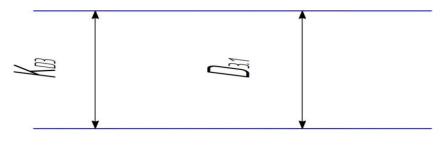


рис.20 размерная цепь № 16

$$TK_{D3} = 0.25$$
 mm; $TD_{3.1} = 0.12$ mm;

Размер TK_{D3} выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера TK_{D4}

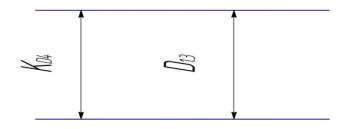


Рис.21 размерная цепь № 17

$$TK_{D4} = 0.74$$
 mm; $D_{1.3} = 0.12$ mm;

Размер TK_{D4} выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера Tk_{D5}

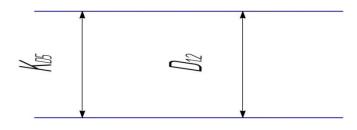


Рис.22 размерная цепь № 18

$$TK_{D5} = 0.62$$
 mm; $TD_{1.2} = 0.12$ mm;

Размер TK_{D5} выдерживается.

Рассмотрим размерную цепь для размера TK_{D6}

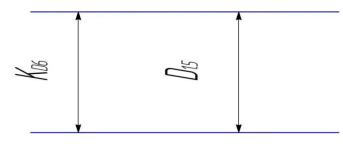


Рис.23 размерная цепь № 19

$$TK_{D6} = 0.62$$
 mm; $TD_{1.5} = 0.2$ mm;

Размер Tk_{D6} выдерживается

Рассмотрим размерную цепь для размера TK_{D7}

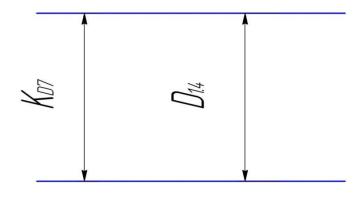


Рис.24 размерная цепь № 20

$$TK_{D7} = 0.62$$
 MM; $TD_{1.4} = 0.2$ MM;

Размер TK_{D7} выдерживается

Определение минимальных припусков на обработку

Припуски принято делить на общие и промежуточные. Общий припуск необходим для выполнения всех технологических переходов обработки данной поверхности, промежуточный — для выполнения отдельного перехода.

Принято различать минимальное, максимальное, среднее и номинальное значение припуска на обработку. Однако первичным, определяющим остальные категории припуска, является его минимальное значение. Минимальный припуск должен быть таким, чтобы его удаление было достаточно для обеспечения требуемой точности и качества поверхностного слоя обработанной поверхности.

Таким образом, минимальный припуск на обрабатываемый диаметр определяется по формуле[4, стр. 42]:

$$z_{i\min} = 2(Rz_{i-1} + h_{i-1} + \sqrt{\rho_{i-1}^2 + \varepsilon_{yi}^2})$$
 (7)

 $\Gamma_{\text{де }z_{i\,\text{min}}}$ - минимальный припуск на обработку поверхности вращения, мкм;

 $R_{Z_{i-1}}$ - шероховатость с предыдущего перехода, мкм;

 h_{i-1} - толщина дефектного поверхностного слоя, сформированного с предыдущего перехода, мкм;

 ho_{i-1} - суммарная погрешность формы, полученная на предшествующем переходе, мкм;

 $arepsilon_{yi}$ - погрешность установки заготовки на текущем переходе, мкм.

$$\begin{split} Z_{\text{A10}min} = & 2(Rz_{i-1} + h_{i-1} + \sqrt{\rho_{i-1}^2 + \varepsilon_{yi}^2}) \\ &= 2(0.01 + 0.02 + \sqrt{0.003^2 + 0.025^2}) = 0.11 \text{MM} \end{split}$$

Расчёт припуска на обработку плоскости опре деляется по формуле[4, стр. 42]:

$$\begin{split} Z_{imin} &= Rz_{i-1} + h_{i-1} + \rho_{i-1} \\ Z_{1.1min} &= Rz_{i-1} + h_{i-1} + \rho_{i-1} = 0.05 + 0.05 + 0.03 \\ &= 0.13 \text{MM} \\ Z_{1.2min} &= Rz_{i-1} + h_{i-1} + \rho_{i-1} = 0.05 + 0.05 + 0.01 \end{split}$$

Расчёт технологических размеров

Рассмотрим размерную цепь для размера $D_{1.9}$

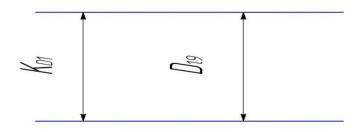


Рис.25 размерная цепь № 14

$$D_{1.9}^c = K_{D1}^c = 4.53 \text{MM}$$

$$D_{1.9} = 4.52^{+0.021}$$
 MM

Рассмотрим размерную цепь для размера $D_{1.10}$

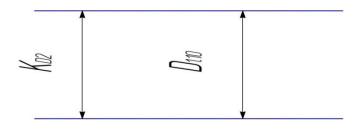


рис.26 размерная цепь № 15

$$D_{1.10}^c = K_{D2}^c = 28.01$$
mm

$$D_{1.10} = 28^{+0.021}$$
 MM

Рассмотрим размерную цепь для размера $D_{3.1}$

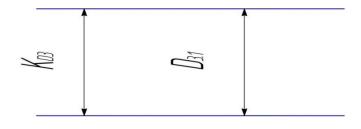


Рис.27 размерная цепь № 16

$$D_{3.1}^c = K_{D3}^c = 3.125$$
 mm

$$D_{3.1} = 3^{+0.25}$$
 MM

Рассмотрим размерную цепь для размера $D_{1.3}$

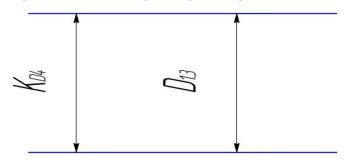


Рис.28 размерная цепь № 17

$$D_{1.3}^c = K_{D4}^c = 55.63$$
mm

$$D_{1.3} = 56_{-0.74}$$
 MM

Рассмотрим размерную цепь для размера $D_{1.2}$

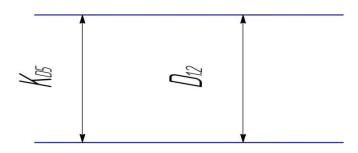


Рис.29 размерная цепь № 18

$$D_{1.2}^c = K_{D5}^c = 49.96$$
mm

$$D_{1.3} = 50_{-0.62}$$
 MM

Рассмотрим размерную цепь для размера $D_{1.5}$

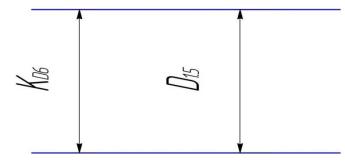


Рис.30 размерная цепь № 19

$$D_{1.5}^c = K_{D6}^c = 33.69$$
мм

$$D_{1.3} = 34_{-0.62}$$
 MM

Рассмотрим размерную цепь для размера $D_{1.4}$

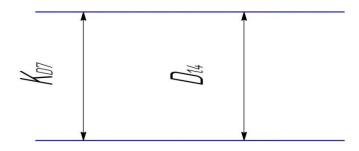


Рис.31 размерная цепь № 20

$$D_{1.4}^c = K_{D7}^c = 45.69$$
mm $D_{1.3} = 46_{-0.62}$ mm

Расчёт технологических размеров

Расчет технологических размеров определяем из размерного анализа технологического процесса обработки, для чего составляем размерные цепи.

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{1,2,2}$

 


Рис.32 размерная цепь № 1

$$A_{1.2.2}^c = K_1^c = 8$$
 мм;

$$A_{1.2.2} = 8 \pm 0,18$$
 мм.

Рассмотрим размерную цепь для размера А_{1,2,1}

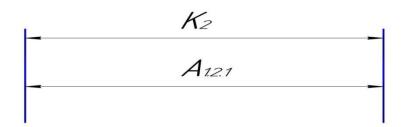


Рис.33 размерная цепь № 2

$$A_{1.2.1}^c = K_2^c = 28,5$$
 mm;

$$A_{1.2.1} = 28.5 \pm 0.26$$
 мм

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{1.4}$

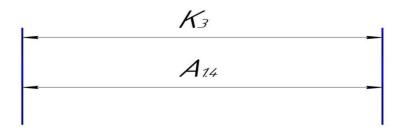


Рис.34 размерная цепь № 3

$$A_{1.4} = K_3^c = 14.5$$
 mm;

$$A_{1.4} = 14.5 \pm 0.215 \text{ mm}$$

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{1.5}$

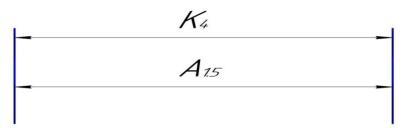


Рис.35 размерная цепь № 4

$$A_{1.5}^c = K_4^c = 8.5$$
 mm;

$$A_{1.5} = 8.5 \pm 0.18$$
 мм

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{1.10}$

 


Рис.36 размерная цепь № 5

$$A_{1.10}^{\it C}=K_{5}^{\it C}-A_{1.14.2}^{\it C}=9.5\,$$
 mm;
$$A_{1.10}=9.5\pm0.435\,$$
 mm

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{1.1}$

 


Рис.37 размерная цепь № 6

$$A_{1.1}^c = K_6^c = 4.5 \, \mathrm{mm};$$
 $A_{1.1} = 4.5 \pm 0.15 \, \mathrm{mm}$

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{1.14.2}$

 


Рис.38 размерная цепь № 7

$$A_{1.14.2}^c = K_7^c = 2$$
MM;

$$A_{1.14.2} = 2 \pm 0.125$$
 MM

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{4.1}$

 


Рис.39 размерная цепь № 8

$$A_{4.1}^c = K_8^c = 6.5$$
mm

$$A_{4.1} = 6.5 \pm 0,18$$
 мм

Рассмотрим размерную цепь для размера А_{3.2}

 


Рис.40 размерная цепь № 9

$$A_{3.2}^c = K_9^c = 7.5$$
 mm;

$$A_{3.2} = 7.5 \pm 0.18$$
 мм

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{1.6}$

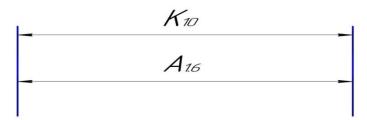


Рис.41 размерная цепь № 10

$$A_{1.6}^c = K_{10}^c = 1.5$$
 mm;

$$A_{1.6} = 1.5 \pm 0,125$$
 мм

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{1.12}$

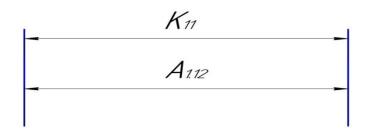


Рис.42 размерная цепь № 11

$$A_{1.12}^c = K_{11}^c = 0.5$$
mm;

$$A_{1.12} = 0.5 \pm 0,125$$
 mm

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{1.13}$

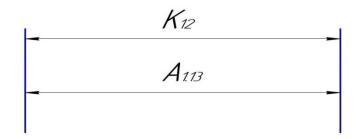


Рис.43 размерная цепь № 12

$$A_{1.13}^c = K_{12}^c = 0.5$$
 mm;

$$A_{1.13} = 0.5 \pm 0.215$$
 мм

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{1.7}$

 


Рис.44 размерная цепь № 13

$$A_{1.7}^c = K_{13}^c = 2$$
MM;

$$A_{1.7} = 2 \pm 0.215$$
 mm

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{1.1}$

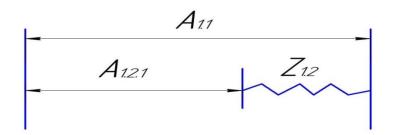


Рис.45 размерная цепь № 14

$$Z_{1.2}^{\mathcal{C}} = Z_{1.2min} + \frac{TA_{1.1} + TA_{1.2.1}}{2} = 0.11 + \frac{0.2 + 0.31}{2} = 0.36$$
мм
$$A_{1.1}^{\mathcal{C}} = A_{1.2.1}^{\mathcal{C}} + Z_{1.2}^{\mathcal{C}} = 0.36 + 28,5 = 28,86$$
мм
$$A_{1.1} = 28,86 \pm 0,26$$
мм

Рассмотрим размерную цепь для размера $A_{0.1}$

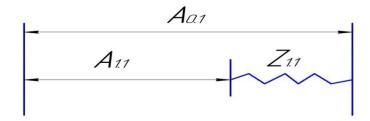


Рис.46 размерная цепь № 15

$$Z_{1.1}^{\it C} = Z_{1.1min} + \frac{{}^{\it T}A_{1.1} + {}^{\it T}A_{0.1}}{2} = 0,13 + \frac{{}^{\it 0,32+0,2}}{2} = 0,39 \, {\rm mm}$$

$$A_{0.1}^{\it C} = A_{1.1}^{\it C} + Z_{1.1}^{\it C} = 28,86 + 0,39 = 29,25 \, {\rm mm}$$

$$A_{0.1} = 29,25 \pm 0,26$$

1.8. Выбор оборудования и технологической процесса

Станок токарный с ЧПУ – Goodway серии GS-3300

Таблица 1 : основные данные

Вес, кг	3500
Диаметр патрона, дюйм	Ø8"
Количество позиций в револьверной головке, шт	12 (10-опц.)
Максимальная длина точения, мм	309
Максимальный диаметр прутка, мм	Ø51
Максимальный диаметр точения, мм	350
Мощность двигателя шпинделя, кВт	18
Повторяемость, мм	± 0,003
Скорость быстрого перемещения по оси X, м/мин	30
Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин	30
Скорость вращения шпинделя, об/мин	22/6000
Точность позиционирования, мм	±0,005

Горизонтально-фрезерный станок 6М83Г

Таблица 2 : основные данные

Класс точности станка по ГОСТ8-82	
Наибольшее перемещение стола	900мм,300мм,420мм
Продольное ручной/автоматический режим	
Поперечное ручной/автоматический режим	1600
Вертикальное ручной/автоматический режим	400
Ускоренное перемещение стола	12
Пределы частоты вращения шпиделя Min	31,5об/мин
Пределы частоты вращения шпиделя Мах об/мин	1600об/мин
Мощность двигателя	10
Габариты станка(Д*Ш*В)	2265мм*2135мм*1770мм
Macca	3650кг

Вертикально-сверлильный станок 2Н118

Таблица 3: основные данные

Наибольший условный диаметр сверления в стали	18мм
Рабочая поверхность стола	320*360мм
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола	650мм
Вылет шпинделя	200мм
Наибольший ход шпиделя	150мм
Наибольшее вертикальное перемешение:	
Сверлильной	300мм
Головки	350мм
Стола	2мм
Конус морзе отверстия шпиделя	9мм
Число скоростей шпиделя	180-2800
Частота вращения шпиделя, об/мин	
Число подач шпиделя(револьверной головки)	
Подача шпиделя(револьверной головки),мм/об	Ручная
Мощность электродвигателя привода главного движения	1,5кВт
Габаритные размеры(Д*Ш*В)	870мм*590мм*2080мм
Macca	450кг

Токарный станок 1К62

Таблица 4: основные данные

Класс точности	Н
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной	400мм
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом	220мм
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки	1000мм
Размер внутреннего конуса в шпинделе	Морзе 6 М80*
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72	6K,6M*
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе	55мм,62*мм
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки:	
-закрепленного в патроне	300кг
- закрепленного в центрах	1300кг
Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне	23кг
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя	12
Ускоренное вертикальное перемещение стола	1330мм/мин
Мощность электродвигателя привода шпиделя	5,5кВт
Мощность электродвигателя привода	3кВт

стола	
Конус шпинделя по ГОСТ 30064-93	IOS 50
Габаритные размеры станка(Д*Ш*В)	1470мм*1975мм*1940мм
Масса станка с электрооборудованием	2360кг

1.9. Расчет режимов резании

При назначении элементов режимов резания учитывают характер обработки, тип и размеры инструмента, материал его режущей части, материал и состояние заготовки, тип и состояние оборудования. Элементы режима резания обычно устанавливают в порядке, указанном ниже:

- 1. глубина резания;
- 2. подача;
- 3. скорость резания;
- 4. число оборотов;
- 5. главная составляющая силы резания;
- 6. мощность резания;
- 7. Проверка по мощности.

Операция 1: токарная операция с ЧПУ

Переход 1: подрезка торца

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –Т15К6.

Глубина резания равна среднему припуску на обработку:

$$t = Z_{1.1}^c = 0.39$$
 mm;

Подачу S назначаем по таблице 11 [с.364]. s = 0.5 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [с.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 290$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.35; — определены по таблице 17 [c.367].

Коэффициент K_{v} :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ — коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm NV}$ — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]: $K_{MV} = 1,3$

По табл.5 [с.361]: $K_{\Pi V} = 0.9$

По табл.6 [с.361]: $K_{\rm WV}=1{,}00$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV} = 1.3 \cdot 0.9 \cdot 1.00 = 1.17$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0,2} \cdot 0.39^{0.15} \cdot 0.5^{0.35}}$$
 1,17 = 220 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 220}{\pi \cdot 58} = 1207$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_{z,y,x} = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p=300/243/339;$ n = -0,15/-0,3/-0,4; x = 1,0/0,9/1,0; y = 0,75/0,6/0,5 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент K_{p} :

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [c.362/374]:

$$K_{\text{Mp.z}} = \left(\frac{\sigma_{\text{B}}}{750}\right)^{n} = \left(\frac{750}{750}\right)^{0,75} = 1$$

$$K_{\text{Mp.y}} = \left(\frac{\sigma_{\text{B}}}{750}\right)^{n} = \left(\frac{750}{750}\right)^{0,75} = 1$$

$$K_{\text{Mp.x}} = \left(\frac{\sigma_{\text{B}}}{750}\right)^{n} = \left(\frac{750}{750}\right)^{0,75} = 1$$

 $K_{\text{mp}} = 1/1/1$; $K_{\varphi p} = 1,0/1,0/1,0$; $K_{\gamma p} = 1,0/1,0/1,0$;

$$K_{\lambda p} = 1,0/0,75/1,07; K_{rp} = 1,0/1,0/1,0.$$

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 0.39^{1} \cdot 0.5^{0.75} \cdot 210^{-0.15} \cdot 1 = 424 \text{ H}$$

$$P_y = 10 \cdot 243 \cdot 0.39^{0.9} \cdot 0.5^{0.6} \cdot 210^{-0.3} \cdot 0.75 = 137 \text{ H}$$

$$P_x = 10 \cdot 339 \cdot 0.39^{1} \cdot 0.5^{0.5} \cdot 210^{-0.4} \cdot 1.07 = 160 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_{\rm z} \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{424 \cdot 220}{1020 \cdot 60} = 1,52 \text{ kBT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{1,52}{0,85} = 1,79 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

Переход 2: подрезка торца

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –T15K6.

Глубина резания равна среднему припуску на обработку:

$$t = Z_{1.1}^c = 0.36$$
 mm;

Подачу S назначаем по таблице 11 [с.364]. s = 0.5 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [с.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 290$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.35; — определены по таблице 17 [c.367].

Коэффициент K_{ν} :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ — коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm HV}$ — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]:
$$K_{MV} = 1,3$$

По табл.5 [с.361]:
$$K_{\Pi V}=0.9$$

По табл.6 [с.361]:
$$K_{\rm WV} = 1{,}00$$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV} = 1.3 \cdot 0.9 \cdot 1.00 = 1.17$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0.2} \cdot 0.36^{0.15} \cdot 0.5^{0.35}} 1.17 = 222$$
 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 222}{\pi \cdot 58} = 1219$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_{z,y,x} = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p = 300/243/339$; n = -0.15/-0.3/-0.4; x = 1.0/0.9/1.0; y = 0.75/0.6/0.5 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент K_{p} :

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [c.362/374]:

$$K_{\text{Mp.}z} = \left(\frac{\sigma_{\text{B}}}{750}\right)^{n} = \left(\frac{750}{750}\right)^{0,75} = 1$$

$$K_{\text{Mp.}y} = \left(\frac{\sigma_{\text{B}}}{750}\right)^{n} = \left(\frac{750}{750}\right)^{0,75} = 1$$

$$K_{\text{Mp.}x} = \left(\frac{\sigma_{\text{B}}}{750}\right)^{n} = \left(\frac{750}{750}\right)^{0,75} = 1$$

$$K_{\text{mp}} = 1/1/1; K_{\varphi p} = 1,0/1,0/1,0; K_{\gamma p} = 1,0/1,0/1,0;$$

$$K_{\lambda p} = 1,0/0,75/1,07; \quad K_{rp} = 1,0/1,0/1,0.$$

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 0.36^1 \cdot 0.5^{0.75} \cdot 210^{-0.15} \cdot 1 = 422 \text{ H}$$

$$P_y = 10 \cdot 243 \cdot 0.36^{0.9} \cdot 0.5^{0.6} \cdot 210^{-0.3} \cdot 0.75 = 135 \text{ H}$$

$$P_x = 10 \cdot 339 \cdot 0.36^1 \cdot 0.5^{0.5} \cdot 210^{-0.4} \cdot 1.07 = 158 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_z \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{422 \cdot 222}{1020 \cdot 60} = 1,53 \text{ kBT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{n} = \frac{1,53}{0.85} = 1.8 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

1,8 кВт
$$\leq$$
 18 кВт

Переход 3: расточение отверстия

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –T15K6.

Глубина резания:

t = 8 MM;

Подачу S назначаем по таблице 11 [с.364]. s = 0.5 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [c.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 290$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.35; — определены по таблице 17 [с.367].

Коэффициент K_v :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ – коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm WV}$ — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]:
$$K_{MV} = 1.3$$

По табл.5 [с.361]: $K_{\Pi V} = 1.0$

По табл.6 [с.361]: $K_{\rm HV}=1.0$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{V} = 1.3 \cdot 1.0 \cdot 1.00 = 1.3$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0.2} \cdot 8^{0.15} \cdot 0.5^{0.35}}$$
1,3 = 155 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 155}{\pi \cdot 50} = 987$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_z = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p = 300$; n = -0.15; x = 1.0; y = 0.75 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент $K_{\rm p}$:

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [с.362/374]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

$$K_{\text{MD}}=1$$
; $K_{\omega \text{D}}=1.0$; $K_{\text{VD}}=1.0$; $K_{\lambda \text{D}}=1.0$; $K_{\text{rD}}=0.93$.

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 1.3 \cdot 0.5^{0.75} \cdot 155^{-0.15} \cdot 0.93 = 1012 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_z \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{1012 \cdot 155}{1020 \cdot 60} = 2,5 \text{ kBT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{2.5}{0.85} = 2.94 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

Переход 4: точение поверхности

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –Т15К6.

Глубина резания:

$$t = 1$$
 MM;

Подачу S назначаем по таблице 11 [с.364]. s = 0.5 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [c.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 290$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.35; — определены по таблице 17 [с.367].

Коэффициент K_v :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ – коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm WV}$ — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]:
$$K_{MV} = 1,3$$

По табл.5 [с.361]:
$$K_{\Pi V}=1.0$$

По табл.6 [с.361]:
$$K_{\rm HV}=1.0$$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV} = 1.3 \cdot 1.0 \cdot 1.00 = 1.3$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0.2} \cdot 1^{0.15} \cdot 0.5^{0.35}}$$
 1,3 = 211 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 211}{\pi \cdot 56} = 1200$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_z = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p = 300$; n = -0.15; x = 1.0; y = 0.75 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент $K_{\mathfrak{p}}$:

$$K_{\rm p} = K_{\rm Mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [c.362/374]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

$$K_{\rm mp} = 1; K_{\varphi p} = 1.0; K_{\gamma p} = 1.0; K_{\lambda p} = 1.0; K_{rp} = 0.93.$$

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 1^1 \cdot 0.5^{0.75} \cdot 211^{-0.15} \cdot 0.93 = 743 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_z \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{743 \cdot 211}{1020 \cdot 60} = 2.56 \text{ kBT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{2.56}{0.85} = 3.01 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

$$3.01~ кВт \le 18~ кВт$$

Переход 5: точение поверхности

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –T15K6.

Глубина резания:

$$t = 5$$
 MM:

Подачу S назначаем по таблице 11 [с.364]. s = 0.5 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [c.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 290$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.35; — определены по таблице 17 [с.367].

Коэффициент K_{ν} :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ — коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm HV}$ — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]: $K_{MV} = 1,3$

По табл.5 [с.361]: $K_{\Pi V}=$ 1,0

По табл.6 [с.361]: $K_{\rm HV}=1.0$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{V} = 1.3 \cdot 1.0 \cdot 1.00 = 1.3$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0,2} \cdot 5^{0,15} \cdot 0,5^{0,35}}$$
 1,3 = 166 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 166}{\pi \cdot 46} = 1150$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_z = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p = 300$; n = -0.15; x = 1.0; y = 0.75 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент K_p :

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [c.362/374]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

$$K_{\rm mp} = 1$$
; $K_{\varphi p} = 1.0$; $K_{\gamma p} = 1.0$; $K_{\lambda p} = 1.0$; $K_{rp} = 0.93$.

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 5 \cdot 0.5^{0.75} \cdot 166^{-0.15} \cdot 0.93 = 852 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_{\rm z} \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{852 \cdot 166}{1020 \cdot 60} = 2.3 \text{ KBT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{2.3}{0.85} = 2.7 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

2.7 кВт
$$\leq 18$$
 кВт

Переход 6: точение поверхности

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –Т15К6.

Глубина резания:

t = 6 MM:

Подачу S назначаем по таблице 11 [с.364]. s = 0.5 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [с.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 290$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.35; — определены по таблице 17 [c.367].

Коэффициент K_{ν} :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ – коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm NV}$ — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]: $K_{MV} = 1.3$

По табл.5 [с.361]: $K_{\Pi V}=1.0$

По табл.6 [с.361]: $K_{\rm HV}=1.0$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{HV} = 1.3 \cdot 1.0 \cdot 1.00 = 1.3$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0,2} \cdot 6^{0,15} \cdot 0,5^{0,35}}$$
 1,3 = 161 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 161}{\pi \cdot 34} = 1508$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_z = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p = 300$; n = -0.15; x = 1.0; y = 0.75 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент K_p :

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [c.362/374]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

$$K_{\text{mp}}=1; K_{\varphi p}=1,0; K_{\gamma p}=1,0; K_{\lambda p}=1,0; K_{rp}=0,93.$$

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 6 \cdot 0.5^{0.75} \cdot 161^{-0.15} \cdot 0.93 = 883 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_{\rm z} \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{883 \cdot 161}{1020 \cdot 60} = 2.3 \text{ KBT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{2.3}{0.85} = 2.7 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

Переход 7: точение фасок

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –Т15К6.

Глубина резания:

t = 1.5 MM;

Подачу S назначаем по таблице 11 [с.364]. s = 0.5 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [c.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 290$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.35; — определены по таблице 17 [с.367].

Коэффициент K_v :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{UV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ — коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm NV}$ — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]: $K_{MV} = 1,3$

По табл.5 [с.361]: $K_{\Pi V}=1.0$

По табл.6 [с.361]: $K_{UV} = 1.0$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{V} = 1.3 \cdot 1.0 \cdot 1.00 = 1.3$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0,2} \cdot 1.5^{0,15} \cdot 0.5^{0,35}} 1,3 = 200$$
 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 200}{\pi \cdot 34} = 1873$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_z = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p = 300$; n = -0.15; x = 1.0; y = 0.75 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент K_p :

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [c.362/374]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

$$K_{\text{mp}}=1$$
; $K_{\varphi p}=1.0$; $K_{\gamma p}=1.0$; $K_{\lambda p}=1.0$; $K_{rp}=0.93$.

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 1.5 \cdot 0,5^{0,75} \cdot 200^{-0,15} \cdot 0,93 = 1124 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_{\rm z} \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{1124 \cdot 200}{1020 \cdot 60} = 3.6 \text{ kBt}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{3.6}{0.85} = 4.2 \text{ kBt}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm cr}$$

Переход 8: точение фасок

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –Т15К6.

Глубина резания:

$$t=2$$
 MM:

Подачу S назначаем по таблице 11 [с.364]. s = 0.5 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [c.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 290$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.35; — определены по таблице 17 [c.367].

Коэффициент K_{ν} :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ — коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 K_{NV} — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]:
$$K_{MV} = 1,3$$

По табл.5 [с.361]:
$$K_{\Pi V} = 1.0$$

По табл.6 [с.361]:
$$K_{\rm WV} = 1.0$$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{HV} = 1.3 \cdot 1.0 \cdot 1.00 = 1.3$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0.2} \cdot 2^{0.15} \cdot 0.5^{0.35}}$$
 1,3 = 190 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 190}{\pi \cdot 56} = 1080$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_z = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p = 300$; n = -0.15; x = 1.0; y = 0.75 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент K_p :

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [c.362/374]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

$$K_{\text{mp}}=1$$
; $K_{\varphi p}=1,0$; $K_{\gamma p}=1,0$; $K_{\lambda p}=1,0$; $K_{rp}=0.93$.

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 2 \cdot 0.5^{0.75} \cdot 190^{-0.15} \cdot 0.93 = 1510 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_{\rm z} \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{1510 \cdot 190}{1020 \cdot 60} = 4.6 \,\mathrm{BT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{4.6}{0.85} = 5.4 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

Переход 9: сверление центрового отверстия

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –P6M5.

Режущий инструмент по таблице 44 [с.214]: Сверло центровочное: тип A (ГОСТ 14952-75): $D=4\,$ мм ; $L=10\,$ мм

Глубина резания:

$$t = D/2 = 2$$
 MM;

Подачу S назначаем по таблице 35 [с.381]. s = 0.15 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot S^y} K_v$$

Период стойкости инструмента принимаем: Т=15 мин – определены по таблице 40 [с.384].

Значения коэффициентов: $C_v = 7.0$; m = 0.20; q = 0.40; y = 0.70; — определены по таблице 38 [с.383].

Коэффициент K_{v} :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{UV} \cdot K_{IV}$$

Где K_{MV} — коэффициент на обрабатываемый материал (см. Табл. 1-4);

 $K_{\rm UV}$ — коэффициент на инструментальный материал (см. Табл. 6);

 K_{lV} – коэффициент, учитывающий глубину сверления (табл. 41).

По табл.1 [с.358]: $K_{MV} = 1.0$

По табл.41 [с.361]: $K_{lV} = 1.0$

По табл.6 [с.361]: $K_{WV} = 1.0$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{IV} \cdot K_{HV} = 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 1,0$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{7 \cdot 10^{0.4}}{15^{0.2} \cdot 0.15^{0.7}} \, 1.0 = 38 \, \text{ M/M}$$

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 38}{\pi \cdot 4} = 3025$$
 об/мин

Определяем крутящий момент по формуле:

$$M_{\rm Mp} = 10C_M D^q s^y K_p$$

Значения коэффициентов: $C_M = 0.0345$; q = 2.0; y = 0.8 – определены по таблице 42 [c.385].

Коэффициент K_p :

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9 [c.362]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

 $K_{\rm mp} = 1;$

Составляющие силы резания, формула:

$$M_{MD} = 10 \cdot 0.0345 \cdot 10^2 \cdot 0.15^{0.8} \cdot 1 = 7.5 \text{ H} \cdot \text{M}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{{\rm M_{Mp}} \cdot n}{9750} = \frac{7.5 \cdot 3025}{9750} = 2.3 \ {\rm \kappa BT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{2.3}{0.85} = 2.7 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

Переход 10: сверление отверстия

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –P6M5.

Режущий инструмент по таблице 44 [с.214]: Сверло центровочное: тип A (ГОСТ 14952-75): $D=4\,$ мм ; $L=20\,$ мм

Глубина резания:

t=2 MM;

Подачу S назначаем по таблице 35 [с.381]. s = 0.23 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента принимаем: Т=20 мин – определены по таблице 40 [с.384].

Значения коэффициентов: $C_v = 9.8$; m = 0.20; q = 0.40; y = 0.50; — определены по таблице 38 [c.383].

Коэффициент K_v :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{UV} \cdot K_{lV}$$

Где K_{MV} — коэффициент на обрабатываемый материал (см. Табл. 1-4);

 $K_{\rm WV}$ — коэффициент на инструментальный материал (см. Табл. 6);

 K_{lV} – коэффициент, учитывающий глубину сверления (табл. 41).

По табл.1 [с.358]: $K_{MV} = 1.0$

По табл.41 [с.361]: $K_{lV} = 1.0$

По табл.6 [с.361]: $K_{\rm HV}=1.0$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{IV} \cdot K_{HV} = 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 1.0$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{9,8 \cdot 4^{0,4}}{20^{0,2} \cdot 0,23^{0,5}}$$
 1,0 = 20 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 20}{\pi \cdot 4} = 1590$$
 об/мин

Определяем крутящий момент по формуле:

$$M_{\rm mp} = 10C_M D^q s^y K_p$$

Значения коэффициентов: $C_M = 0.0345$; q = 2.0; y = 0.8 — определены по таблице 42 [c.385].

Коэффициент K_p :

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9 [c.362]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

 $K_{\rm mp} = 1;$.

Составляющие силы резания, формула:

$$M_{MD} = 10 \cdot 0.0345 \cdot 4^2 \cdot 0.23^{0.8} \cdot 1 = 23 \text{ H} \cdot \text{M}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{{
m M}_{
m Mp} \cdot n}{9750} = \frac{23 \cdot 1590}{9750} = 3.75 \ {
m \kappaBT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{3.75}{0.85} = 4.4 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

Переход 11: расточение отверстия

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –Т15К6.

Глубина резания:

$$t = 10$$
 mm;

Подачу S назначаем по таблице 11 [с.364]. s = 0.5 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [с.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 290$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.35; — определены по таблице 17 [с.367].

Коэффициент K_v :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ — коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm WV}$ — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]: $K_{MV} = 1.3$

По табл.5 [с.361]: $K_{\Pi V} = 1.0$

По табл.6 [с.361]: $K_{\rm WV}=1.0$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{V} = 1.3 \cdot 1.0 \cdot 1.00 = 1.3$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0,2} \cdot 10^{0,15} \cdot 0.5^{0,35}}$$
 1,3 = 150 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 150}{\pi \cdot 24} = 1990$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_z = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p = 300$; n = -0.15; x = 1.0; y = 0.75 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент K_p :

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [c.362/374]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

$$K_{\text{mp}}=1$$
; $K_{\varphi p}=1,0$; $K_{\gamma p}=1,0$; $K_{\lambda p}=1,0$; $K_{rp}=0.93$.

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 10 \cdot 0.5^{0.75} \cdot 150^{-0.15} \cdot 0.93 = 990 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_{\rm z} \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{990 \cdot 150}{1020 \cdot 60} = 2.4 \text{ KBT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{2.4}{0.85} = 2.8 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

Переход 12: расточение отверстия

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –Т15К6.

Глубина резания:

t = 2 MM;

Подачу S назначаем по таблице 11 [с.364]. s = 0.5 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [с.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 290$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.35; — определены по таблице 17 [с.367].

Коэффициент K_{ν} :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ – коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm WV}$ — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]: $K_{MV} = 1,3$

По табл.5 [с.361]: $K_{\Pi V}=$ 1,0

По табл.6 [с.361]: $K_{\rm HV}=1.0$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV} = 1.3 \cdot 1.0 \cdot 1.00 = 1.3$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0.2} \cdot 2^{0.15} \cdot 0.5^{0.35}}$$
1,3 = 190 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 190}{\pi \cdot 28} = 2161$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_z = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p = 300$; n = -0.15; x = 1.0; y = 0.75 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент K_p :

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [c.362/374]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

$$K_{\text{mp}} = 1; K_{\varphi p} = 1,0; K_{\gamma p} = 1,0; K_{\lambda p} = 1,0; K_{rp} = 0,93.$$

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 2 \cdot 0,5^{0,75} \cdot 190^{-0,15} \cdot 0,93 = 1510 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_z \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{1510 \cdot 190}{1020 \cdot 60} = 4.6 \text{ kBT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{4.6}{0.85} = 5.4 \,\mathrm{kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

Опереход 13: точение фасок

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –Т15К6.

Глубина резания:

$$t = 0.5$$
 MM;

Подачу S назначаем по таблице 11 [с.364]. $s = 0.5\,$ мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [с.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 290$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.35; — определены по таблице 17 [c.367].

Коэффициент K_v :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ — коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 K_{NV} — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]:
$$K_{MV} = 1,3$$

По табл.5 [с.361]:
$$K_{\Pi V} = 1.0$$

По табл.6 [с.361]:
$$K_{\rm HV}=1.0$$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV} = 1.3 \cdot 1.0 \cdot 1.00 = 1.3$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0,2} \cdot 0.5^{0,15} \cdot 0.5^{0,35}} 1,3 = 235 \text{ M/M}$$

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 235}{\pi \cdot 24} = 3117$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_z = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p = 300$; n = -0.15; x = 1.0; y = 0.75 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент K_{p} :

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [c.362/374]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

$$K_{\text{mp}}=1$$
; $K_{\varphi p}=1,0$; $K_{\gamma p}=1,0$; $K_{\lambda p}=1,0$; $K_{rp}=0.93$.

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 0.5 \cdot 0.5^{0.75} \cdot 235^{-0.15} \cdot 0.93 = 366 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_{\rm z} \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{366 \cdot 235}{1020 \cdot 60} = 1,4 \text{ kBT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{1,45}{0.85} = 1,71 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

Переход 14: точение фасок

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –Т15К6.

Глубина резания:

$$t = A_{3.14}^c = A_{3.15}^c = A_{3.16}^c = 0.5$$
 mm;

Подачу S назначаем по таблице 11 [с.364]. s = 0.5 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [c.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 290$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.35; — определены по таблице 17 [с.367].

Коэффициент K_{ν} :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ — коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\it NV}$ — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]:
$$K_{MV} = 1,3$$

По табл.5 [с.361]:
$$K_{\Pi V}=$$
 1,0

По табл.6 [с.361]:
$$K_{\rm HV}=1.0$$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{V} = 1.3 \cdot 1.0 \cdot 1.00 = 1.3$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0,2} \cdot 0,5^{0,15} \cdot 0,5^{0,35}}$$
 1,3 = 235 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 235}{\pi \cdot 28} = 2672$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_z = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p = 300$; n = -0.15; x = 1.0; y = 0.75 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент K_p :

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [c.362/374]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

$$K_{\rm mp} = 1$$
; $K_{\varphi p} = 1.0$; $K_{\gamma p} = 1.0$; $K_{\lambda p} = 1.0$; $K_{rp} = 0.93$.

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 0.5 \cdot 0.5^{0.75} \cdot 235^{-0.15} \cdot 0.93 = 366 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_{\rm z} \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{366 \cdot 235}{1020 \cdot 60} = 1.4 \text{ KBT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{1,45}{0,85} = 1,71 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\text{пр}} \leq N_{\text{ст}}$$

Переход 15: расточение канавки

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [Интернет] –Т15К6.

Глубина резания:

t = 1 MM:

Подачу S назначаем по таблице 11 [c.364]. s = 0.5 мм/об; Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента T=30-60 мин [c.363], принимаем T=60 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 350$; m = 0.20; x = 0.15; y = 0.20; — определены по таблице 17 [с.367].

Коэффициент K_v :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ — коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm UV}$ — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]: $K_{MV} = 1.3$

По табл.5 [с.361]: $K_{\Pi V} = 1.0$

По табл.6 [с.361]: $K_{\rm HV}=1.0$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV} = 1.3 \cdot 1.0 \cdot 1.00 = 1.3$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{290}{60^{0.2} \cdot 1^{0.15} \cdot 0.5^{0.20}}$$
 1,3 = 190 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 190}{\pi \cdot 26} = 2327$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_z = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

Значения коэффициентов: $C_p = 300$; n = -0.15; x = 1.0; y = 0.75 — определены по таблице 22 [c.372].

Коэффициент $K_{\rm p}$:

$$K_{\rm p} = K_{\rm Mp} \cdot K_{\varphi \rm p} \cdot K_{\gamma \rm p} \cdot K_{\lambda \rm p} \cdot K_{r \rm p}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9, 23 [c.362/374]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

$$K_{\rm mp} = 1; K_{\varphi p} = 0.89; K_{\gamma p} = 1.1; K_{\lambda p} = 1.0; K_{rp} = 0.87.$$

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 1 \cdot 0.5^{0.75} \cdot 190^{-0.15} \cdot 0.85 = 690 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_{\rm z} \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{690 \cdot 190}{1020 \cdot 60} = 2,1 \text{ kBt}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{\eta} = \frac{2.1}{0.85} = 2.5 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

Переход 16: нарезание резьбы

Материал режущего инструмента – Т15К6.

Число рабочих ходов назначаем по таблице 114 [с.428]. Черновые ходы : 6 раза; Чистовые ходы : 2 раза; Обще число рабочих ходов: 8 раз.

Глубина резания
$$t = \frac{(36-31,67)/2}{8} = 0,27$$
 мм;

Подача равна шагу резьбы, s = 4 мм/об;

Скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v \cdot i^x}{T^m \cdot s^y} K_v$$

Период стойкости инструмента принимаем по таблице 118 [c.430], T=70 мин;

Значения коэффициентов: $C_v = 244$; m = 0,20; x = 0,23; y = 0,30; – определены по таблице 118 [c.430].

Коэффициент K_v :

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{WV}$$

Где K_{MV} – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;

 $K_{\Pi V}$ – коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки;

 $K_{\rm WV}$ — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента.

По табл.3 [с.360]:
$$K_{MV} = 1,3$$

По табл.5 [с.361]:
$$K_{\Pi V}=1.0$$

По табл.6 [с.361]:
$$K_{\text{HV}} = 1.0$$

Окончательно коэффициент K_V определяется как:

$$K_V = K_{MV} \cdot K_{\Pi V} \cdot K_{V} = 1.3 \cdot 1.0 \cdot 1.00 = 1.3$$

Скорость резания определяем:

$$v = \frac{244 \cdot 8^{0,23}}{70^{0,2} \cdot 4^{0,3}}$$
1,3 =144 м/мин

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 144}{\pi \cdot 24} = 1910$$
 об/мин

Определяем главную составляющую силы резания по формуле:

$$P_z = \frac{10C_p P^y}{i^n} K_p$$

Где Р-шаг резьбы, мм; i-число рабочих ходов, устанавливаемое из табл. 114

Значения коэффициентов: $C_p=148;$ y=1,7- определены по таблице 120 [c.433].

Коэффициент $K_{\rm p}$:

$$K_{\rm p} = K_{\rm mp}$$

Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия резания. По таблицам 9 [c.362]:

$$K_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^n = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.75} = 1$$

Составляющие силы резания, формула:

$$P_z = \frac{10 \cdot 148 \cdot 4^{1,7}}{8^{0,71}} \cdot 1 = 3569 \text{ H}$$

Мощность резания:

$$N_{\rm e} = \frac{P_{\rm z} \cdot v}{1020 \cdot 60} = \frac{3569 \cdot 144}{1020 \cdot 60} = 8.4 \text{ kBT}$$

Мощность привода:

$$N_{\rm np} = \frac{N_{\rm e}}{n} = \frac{8.4}{0.85} = 9.9 \text{ kBT}$$

Проверка по мощности:

$$N_{\rm np} \leq N_{\rm ct}$$

9,9 кВт
$$\leq 18$$
 кВт

Операция 2: Горизонтально-фрезерная

Переход 1: фрезерование

Материал режущего инструмента выбираем по таблице 3 [3, c. 180] – T15K6.

Режущий инструмент по таблице 100 [3, с.271]: дисковые фрезы с цилинрическим хвостовиком (по ГОСТ 1725-71 в ред. 1995г.): $d=100\,$ мм; $L=104\,$ мм; $l=38\,$ мм; z=8.

Глубина резания: t= 5мм;

Подача по таблице 77 [3, с.404] для данной глубины резания: подача на зуб S= 0,15 мм/зуб. Подача на оборот: $S_z = S/Z = 0,15/8 = 0,02$ мм/об.

Период стойкости инструмента принимаем: T=120 мин – определены по таблице 82 [3, c.411].

Скорость резания определяется по формуле [3, с.406]:

$$\mathbf{v}=rac{C_vD^q}{T^mt^xs^yB^uZ^P}K_v$$
 $\mathbf{v}=rac{740\cdot\ 100^{0,2}}{120^{0,35}\cdot 5^{0,4}\cdot 0,02^{0,4}\cdot B^0\cdot 8^0}\cdot 1,26$ $=1101\,\mathrm{m/muh};$

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 1101}{\pi \cdot 100} = 3506 \,\text{об/мин};$$

После определения расчетных оборотов шпинделя, рассчитываем главную окружную силу резания. Главная окружная сила резания.

Коэффициенты и показатели степени определим по таблице 83 [3, c.412]: Cp=261; x=0,9; y=0,8; u=1,1; q=1.1; w=0,1.

$$P_Z = \frac{10C_p t^x S_z^y B^n z}{D^q n^w} K_{MP} = \frac{10 \cdot 261 \cdot 5^{0.9} \cdot 0.02^{0.8} \cdot 8}{100^{1.1} \cdot 1101^{0.1}} \cdot 0.73 = 8.8 \text{ H.}$$

Мощность резания определяется по формуле [3, с.411]:

$$N = \frac{Pz \cdot V}{1020 \cdot 60} = \frac{8.8 \cdot 1101}{1020 \cdot 60} = 0.15 \text{kBT}$$

 Γ де P_Z — сила резания, V —скорость резания.

Мощность привода главного движения:

$$N_{\rm np} = \frac{N}{\eta} = \frac{0.15}{0.75} = 0.2$$
 кВт.

Так как значение к.п.д. привода нам не известно, то принимаем худший вариант $\eta = 0.75$.

Мощность электродвигателей горизонтально-фрезерного станка 6М83Г:

$$N_{\rm ct} = 10$$
 кВт.

$$N_{\text{IID}} = 0.2 \text{ kBT} < N_{\text{CT}} = 10 \text{ kBT}.$$

Операция 3: Сверлильная

Переход 1: сверление отверстия

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [3, с. 180] – P6M5.

Глубина резания равна среднему припуску на обработку:

$$t = 9 \text{ MM};$$

Подачу S назначаем по таблице 14 [3, c.364]. s = 0.1 мм/об;

Скорость резания определяем для t = 9 мм формула:

$$v = \frac{C_v D^q}{T^m s^y} K_v = \frac{7 \cdot 9^{0,4}}{60^{0,2} \cdot 0.1^{0,7}} \cdot 1,26 = 47 \text{ м/мин};$$

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 47}{\pi \cdot 9} = 1663 \text{ об/мин};$$

После определения расчетных оборотов шпинделя, рассчитываемКрутящий момент по формуле [3, с.385]:

$$M_{kp} = 10C_M D^q t^x S^y K_p;$$

Коэффициенты и показатели степени определим по таблице 42 [3, c.385]: Для момента: См=0,0345; q=2; y=0,8.

$$M_{\rm kp} = 10 \cdot 0.0345 \cdot 9^2 \cdot 0.1^{0.8} \cdot 1.4 = 6.2 \text{ H} \cdot \text{M}.$$

Мощность резания определяется по формуле [3, с.386]:

$$N = \frac{M_{\text{kp}} \cdot \text{n}}{9750} = \frac{6.2 \cdot 1663}{9750} \text{ kBt} = 1.05 \text{ kBt}.$$

Мощность привода главного движения:

$$N_{\rm np} = \frac{N}{\eta} = \frac{1.05}{0.75} = 1.4 \text{ кВт.}$$

Так как значение к.п.д. привода нам не известно, то принимаем худший вариант $\eta = 0.75$.

Мощность электродвигателей Вертикально-сверлильного станка 2H118:

$$N_{\rm ct} = 1,5$$
 кВт.

$$N_{\rm np} = 1.4 \ {\rm \kappa BT} < N_{\rm ct} = 1.5 {\rm \kappa BT}.$$

Переход2: сверление отверстия

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [3, с. 180] – P6M5.

Глубина резания равна среднему припуску на обработку:

$$t = 7.5 mm;$$

Подачу S назначаем по таблице 14 [3, c.364]. s = 0.1 мм/об;

Скорость резания определяем для $t = 7.5\,$ мм формула:

$${
m v}=rac{C_v{
m D}^q}{T^m s^y}K_v=rac{7\cdot 7.5^{0,4}}{60^{0,2}\cdot 0.1^{0,7}}\cdot 1,\!26=42,\!4\,{
m M}/{
m M}{
m H}$$
 ;

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$\mathrm{n} = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 42,4}{\pi \cdot 7.5} = 1928\,\mathrm{of/Mин}$$
 ;

После определения расчетных оборотов шпинделя, рассчитываемКрутящий момент по формуле [3, с.385]:

$$M_{kp} = 10C_M D^q t^x S^y K_p;$$

Коэффициенты и показатели степени определим по таблице 42 [3, c.385]: Для момента: См=0,0345; q=2; y=0,8.

$$M_{\rm kp} = 10 \cdot 0.0345 \cdot 7.5^2 \cdot 0.1^{0.8} \cdot 1.4 = 3.8 \text{ H} \cdot \text{M}.$$

Мощность резания определяется по формуле [3, с.386]:

$$N = \frac{M_{\text{kp}} \cdot \text{n}}{9750} = \frac{3.8 \cdot 1928}{9750} \text{ kBt} = 0.8 \text{ kBt}.$$

Мощность привода главного движения:

$$N_{\rm np} = \frac{N}{\eta} = \frac{0.8}{0.75} = 1.1 \text{ кВт.}$$

Так как значение к.п.д. привода нам не известно, то принимаем худший вариант $\eta = 0.75$.

Мощность электродвигателей Вертикально-сверлильного станка 2H118:

$$N_{\rm CT} = 1.5 \, \text{ kBt.}$$

$$N_{\rm np} = 1.1 \ {\rm \kappa BT} < N_{\rm ct} = 1.5 {\rm \kappa BT}.$$

Переход 3: сверление отверстия

Материал режущего инструмента выбираем в соответствии с рекомендациями [3, с. 180] – P6M5.

Глубина резания равна среднему припуску на обработку:

$$t = 7.5 \text{MM};$$

Подачу S назначаем по таблице 14 [3, c.364]. $s = 0.1 \,\text{мм/об}$;

Скорость резания определяем для $t = 7.5\,$ мм формула:

$$\mathbf{v} = \frac{C_v \mathbf{D}^q}{T^m s^y} K_v = \frac{7 \cdot 7.5^{0.4}}{60^{0.2} \cdot 0.1^{0.7}} \cdot 1.26 = 42.4 \text{ м/мин};$$

Расчётное число оборотов шпинделя:

$$\mathrm{n}=rac{1000\cdot v}{\pi\cdot d}=rac{1000\cdot 42,4}{\pi\cdot 7.5}=1928\,\mathrm{of/Mин}$$
 ;

После определения расчетных оборотов шпинделя, рассчитываемКрутящий момент по формуле [3, с.385]:

$$M_{kp} = 10C_M D^q t^x S^y K_p;$$

Коэффициенты и показатели степени определим по таблице 42 [3, c.385]: Для момента: См=0,0345; q=2; y=0,8.

$$M_{\rm Kp} = 10 \cdot 0.0345 \cdot 7.5^2 \cdot 0.1^{0.8} \cdot 1.4 = 3.8 \text{ H} \cdot \text{M}.$$

Мощность резания определяется по формуле [3, с.386]:

$$N = \frac{M_{\text{Kp}} \cdot \text{n}}{9750} = \frac{3.8 \cdot 1928}{9750} \text{ KBT} = 0.8 \text{ KBT}.$$

Мощность привода главного движения:

$$N_{\rm np} = \frac{N}{\eta} = \frac{0.8}{0.75} = 1.1 \text{ кВт.}$$

Так как значение к.п.д. привода нам не известно, то принимаем худший вариант $\eta = 0.75$.

Мощность электродвигателей Вертикально-сверлильного станка 2H118:

$$N_{\rm ct} = 1,5$$
 кВт.

$$N_{\rm np} = 1.1 \ {\rm \kappa BT} < N_{\rm ct} = 1.5 {\rm \kappa BT}.$$

1.10 Расчет основного времени

Основное время для токарных операций определяем по формуле[3, стр. 874]:

 T_{o}

$$=\frac{\mathbf{L}\cdot\mathbf{i}}{\mathbf{n}\cdot\mathbf{S}}\ ,\tag{15}$$

Где L – расчётная длина обработки, мм;

і – число рабочих ходов;

n – частота вращения шпинделя, об/мин;

S – подача, мм/об (мм/мин).

Расчётная длина обработки:

$$L = l + l_{B} + l_{CX}$$

$$+ l_{III}$$
(16)

Где 1 – размер детали на данном переходе, мм;

lв – величина врезания инструмента, мм;

Ісх – величина схода инструмента, мм;

Іпд – величина подвода инструмента, мм.

Принимаем: $l_{cx} = l_{пд} = 1$ мм.

Величина врезания инструмента:

 l_{B}

$$=\frac{\mathsf{t}}{\mathsf{t}\mathsf{g}\varphi} \ , \tag{17}$$

Где t – глубина резания, мм;

ф – угол в плане.

Тогда окончательная формула для определения основного времени:

$$T_{o} = \frac{\left(l + \frac{t}{tg\phi} + l_{cx} + l_{nд}\right) \cdot i}{n \cdot S} , \qquad (18)$$

Вспомогательное время определяем по формуле;

$$T_{\text{всп}} = T_{\text{у.с.}} + T_{\text{3.o.}} + T_{\text{уп.}} + T_{\text{изм.}},$$
 (19)

Где Ту.с.- время па установку и снятие детали;

Тз.о- время на закрепление и открепление детали;

Туп.- время на управление станком;

Тизм.- время на измерение детали;

Твсп- вспомогательное время,

Оперативное время;

$$T_{\text{onep.}} = T_{\text{o}} +$$

$$T_{BCII.}$$
, (20)

Время на обслуживание и отдых:

$$T_{\text{o.o.}} = 15\% \cdot T_{\text{опер}},\tag{21}$$

Штучное время:

$$T_{\text{IIIT.}} = T_0 + T_{\text{BCII}} + T_{\text{o.o.}},$$
 (22)

Подготовительно заключительное время определяем

Штучно-калькуляционное время:

 $T_{\text{шт.к.}}$

$$= T_{IIIT.}$$

$$+\left(\frac{T_{\Pi.3.}}{n}\right),\tag{23}$$

где п- количество деталей.

Операция 1:Токарная

Переход 1:

1) Подрезка торца

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{CX}}+l_{ ext{ПД}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(58+rac{2}{tg\ 45^{\circ}}+2+2)\cdot 1}{1207\cdot 0.5} = 0.1 \;$$
мин;

2) Подрезка торца

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{cx}}+l_{ ext{пд}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(58+rac{2}{tg\ 45^{\circ}}+2+2)\cdot 1}{1219\cdot 0.5} = 0.1$$
мин;

3) Расточение отверстия

$$T_o = \frac{(l + l_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}} + l_{\scriptscriptstyle \mathrm{CX}} + l_{\scriptscriptstyle \mathrm{\Pi}\mathrm{J}}) \cdot i}{n \cdot S} = \frac{(50 + \frac{8}{tg} + 1 + 1) \cdot 1}{987 \cdot 0,5} = 0.12$$
мин;

4) Точение поверхности

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{cx}}+l_{ ext{пд}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(28.5+rac{1}{tg\ 45^{\circ}}+1+1)\cdot 1}{1200\cdot 0.5} = 0,05$$
мин;

5) Точение поверхности

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{CX}}+l_{ ext{ПД}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(14+rac{5}{tg\ 45^\circ}+2+2)\cdot 1}{1150\cdot 0.5} = 0.04$$
мин;

6) Точение поверхности

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{cx}}+l_{ ext{пд}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(8+rac{6}{tg\ 45^\circ}+2+2)\cdot 1}{1508\cdot 0.5} = 0.05$$
мин;

7) Точение фаски

$$T_o = \frac{(l + l_{\mathrm{B}} + l_{\mathrm{CX}} + l_{\mathrm{ПД}}) \cdot i}{n \cdot S} = \frac{(34 + \frac{2}{tg \cdot 45^{\circ}} + 2 + 2) \cdot 1}{1873 \cdot 0.5} = 0.05$$
мин;

8) Точение фаски

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{CX}}+l_{ ext{ПД}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(20+rac{2}{tg\ 45^{\circ}}+2+2)\cdot 1}{3025\cdot 0.5} = 0.5$$
мин

9) Сверление центрового отверстия

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{CX}}+l_{ ext{ПД}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(34+rac{2}{tg\ 45^{\circ}}+2+2)\cdot 1}{1873\cdot 0.5} = 0.05$$
мин;

10) Сверение отверстия

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{CX}}+l_{ ext{ПД}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(20+rac{2}{tg\ 45^\circ}+2+2)\cdot 1}{1590\cdot 0.5} = 0.05$$
мин;

11) Расточение отверстия

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{CX}}+l_{ ext{ПД}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(24+rac{2}{tg\ 45^{\circ}}+2+2)\cdot 1}{1990\cdot 0.5} = 0.04$$
мин;

12) Расточение отверстия

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{CX}}+l_{ ext{ПД}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(28+rac{2}{tg\ 45^{\circ}}+1+1)\cdot 1}{2161\cdot 0.5} = 0.05$$
мин;

13) Точение фаски

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{cx}}+l_{ ext{пд}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(24+rac{0.5}{tg\ 45^\circ}+1+1)\cdot 1}{3117\cdot 0.5} = 0.03 \;\; ext{muh};$$

14) Точение фаски

$$T_o = \frac{(l + l_{\mathrm{B}} + l_{\mathrm{cx}} + l_{\mathrm{пд}}) \cdot i}{n \cdot S} = \frac{(36 + \frac{0.5}{tg \cdot 45^{\circ}} + 1 + 1) \cdot 1}{2672 \cdot 0.5} = 0.04$$
 мин;

15) Расточение канавки

$$T_o = \frac{(l + l_{\scriptscriptstyle B} + l_{\scriptscriptstyle \mathrm{CX}} + l_{\scriptscriptstyle \PiД}) \cdot i}{n \cdot S} = \frac{(26 + \frac{1}{tg\ 45^{\circ}} + 1 + 1) \cdot 1}{2327 \cdot 0,5} = 0,02$$
 мин;

16) Нарезание рызьбы

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{cx}}+l_{ ext{пд}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(24+rac{0.5}{tg\ 45^{\circ}}+1+1)\cdot 1}{1910\cdot 4} = 0.01$$
 мин;

Общее вспомогательное время:

Ту.с+ Тз.о=0,15 мин; Туп=0,19 мин; Тизм=0,67 мин;

$$T_{\text{всп}} = T_{\text{у.с.}} + T_{\text{з.о.}} + T_{\text{уп.}} + T_{\text{изм.}} = 0,15 + 0,19 + 0,67 = 1,01$$
 мин;

Оперативное время;

$$T_{\text{опер.}} = T_{\text{o}} + T_{\text{всп}} = 0.85 + 1.01 = 1.86$$
мин;

Время на обслуживание и отдых:

$$T_{\text{o.o.}} = 15\% \cdot T_{\text{опер}} = 15\% \cdot 1,86 = 0,279 \approx 0,28$$
мин

Штучное время:

$$T_{\text{шт.}} = T_0 + T_{\text{всп}} + T_{\text{о.о.}} = 0.85 + 1.01 + 0.28 = 2.14$$
 мин;

Штучно-калькуляционное время:

$$T_{\text{шт.к.}} = T_{\text{шт.}} + \left(\frac{T_{\text{п.з.}}}{n}\right) = 2,14 + \frac{10}{5000} \approx 2,14$$
 мин;

Операция 2:Горизонтально-фрезерная

Переход 1: фрезерование

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{CX}}+l_{ ext{ПД}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(30+rac{5}{tg\ 45^{\circ}}+2+2)\cdot 1}{3506\cdot 0.02} = 0$$
,5мин;

Общее вспомогательное время:

Ту.с+ Тз.о=0,15 мин; Туп=0,52 мин; Тизм=0,66 мин;

$$T_{\text{всп}} = T_{\text{у.с.}} + T_{\text{з.о.}} + T_{\text{уп.}} + T_{\text{изм.}} = 0,15 + 0,52 + 0,66 = 1,33$$
 мин;

Оперативное время;

$$T_{\text{опер.}} = T_0 + T_{\text{всп}} = 0.5 + 1.33 = 1.83$$
 мин;

Время на обслуживание и отдых:

$$T_{\text{o.o.}} = 15\% \cdot T_{\text{опер}} = 15\% \cdot 1,83 = 0,274 \approx 0,27$$
 мин;

Штучное время:

$$T_{\text{шт.}} = T_{o} + T_{\text{всп}} + T_{\text{о.о.}} = 0,5 + 1,33 + 0,27 = 2,1$$
 мин;

Штучно-калькуляционное время:

$$T_{\text{шт.к.}} = T_{\text{шт.}} + \left(\frac{T_{\text{п.з.}}}{n}\right) = 2,1 + \frac{10}{5000} \approx 2,1$$
 мин;

Операция 3: Сверлильная

Переход 1: сверление отверстия

1) Сверление отверстия

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{cx}}+l_{ ext{пд}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(20+rac{9}{tg\ 60^{\circ}}+1+1)\cdot 1}{1663\cdot 0,1} = 0,11$$
мин;

2) Сверление отверстия

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{cx}}+l_{ ext{пд}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(8+rac{7,5}{tg\ 60^{\circ}}+1+1)\cdot 1}{1928\cdot 0,1} = 0,09$$
мин;

3) Сверление отверстия

$$T_o = rac{(l+l_{ ext{B}}+l_{ ext{cx}}+l_{ ext{пд}})\cdot i}{n\cdot S} = rac{(8+rac{7,5}{tg\ 60^{\circ}}+1+1)\cdot 1}{1928\cdot 0,1} = 0,09$$
мин;

Общее вспомогательное время:

Ту.с+ Тз.о=0,15 мин; Туп=0,56 мин; Тизм=0,71 мин;

$$T_{\text{всп}} = T_{\text{у.с.}} + T_{\text{з.о.}} + T_{\text{уп.}} + T_{\text{изм.}} = 0,15 + 0,56 + 0,71 = 1,42$$
 мин;

Оперативное время;

$$T_{\text{опер.}} = T_o + T_{\text{всп}} = 0.29 + 1.42 = 1.71$$
 мин;

Время на обслуживание и отдых:

$$T_{\text{o.o.}} = 15\% \cdot T_{\text{опер}} = 15\% \cdot 1,71 = 0,26$$
мин;

Штучное время:

$$T_{\text{шт.}} = T_0 + T_{\text{всп}} + T_{\text{о.о.}} = 0.29 + 1.71 + 0.26 = 2.26$$
мин;

Штучно-калькуляционное время:

$$T_{\text{шт.к.}} = T_{\text{шт.}} + \left(\frac{T_{\text{п.з.}}}{n}\right) = 2,26 + \frac{10}{5000} \approx 2,26$$
 мин;

2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Анализ исходных данных и разработка технического задания на проектирование станочного приспособления

Техническое задание на проектирование специальных средств технологического оснащения разрабатывается в соответствии с ГОСТ 15.001-73[9, с. 175].

Техническое задание на проектирование специального приспособления приведено в таблице 1.

Таблица 5;

Раздел	Содержание раздела
Наименование	Приспособление для установки и

и область	закрепления детали «Крышка» на
применения	Вертикально-сверлильный станок 2Н118
Основание для	Операционная карта технологического
разработки	процесса механической обработки детали
	«Крышка».
Цель и	Проектируемое приспособление должно
назначение	обеспечить: точную установку и надежное
разработки	закрепление заготовки «Кршка» с целью
	получения необходимой точности размеров;
	удобство установки, закрепления и снятия
	заготовки.
Технические	Тип производства –крупносерийное
(тактико-техни	Программа выпуска - 5000 шт. в год.
ческие)	Установочные и присоединительные размеры
требования	приспособления должны соответствовать
	Вертикально-сверлильный станок 2Н118
	Входные данные о заготовке, поступающей
	на сверлильную операцию:

	высота заготовки $28,5\pm0,31$ мм,
	Диаметр 26 мм.
	Выходные данные операции 3):
	(см. операционный эскиз)
	Операция выполняется за 3 переход.
Документация,	Пояснительная записка (раздел -
подлежащая	конструкторская часть), чертеж общего вида для
разработке	технического проекта специального
	приспособления, спецификация, принципиальная
	схема сборки специального приспособления.

2.2. Разработка принципиальной расчетной схемы и компоновка приспособления.

Имея технические решения и исходные данные, представленные в техническом задании, приступаем к проектированию приспособления. Цель данного раздела — создать работоспособную, экономичную в изготовлении и отвечающую всем требованиям конструкцию приспособления.

Перед разработкой принципиальной схемы и перед компоновкой приспособления, необходимо определить

относительно каких поверхностей заготовки будет происходить ее фиксация во время обработки на станке. Изобразим принципиальную схему зажима заготовки в приспособлении с указанием мест приложения силы зажима (рис. 47).

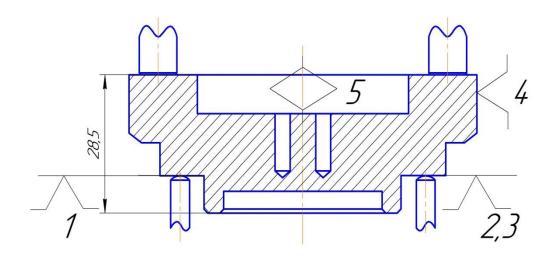


Рис. 47 Принципиальная схема зажима заготовки в приспособлении с указанием мест приложения силы зажима.

2.3. Описание конструкции и работы приспособления.

Тиски предназначены для базирования и закрепления заготовок различных деталей при их обработке на Вертикально-сверлильный станок 2H118.

Деталь предварительно центрируется на пальце 8, а при отпускании кондукторной плиты выравнивается по трем опорным штырям 5 и окончательно центрируется пальцем 6. Отверстия сверлятся со стороны плоскости, принятой за установочную базу. Для равномерного прилегания к трем опором использован

плавающий плунжерный механизм, состоящий из пальца 1 со сферической головкой, покачивающегося диска 2 и трех плунжеров 3, направляемых втулками 4.

Необходимо, чтобы при зажиме обрабатываемая втулка не упиралась в деталь 7, а поддерживалась бы толька плунжерами 3.

2.4. Определение необходимой силы зажима

На основе принятой схемы компоновки разрабатываем принципиальную схему расчета приспособления (рис. 48),

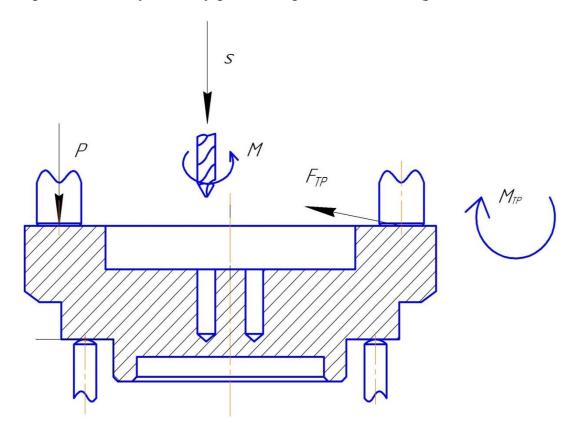


Рис 48. Расчетная схема.

Исходя из режимов резания, рассчитанных для операции 3), запишем значения окружной силы резания и момента резания.

Рассчитываем крутящий момент по формуле:

$$M_{kp} = 10C_M D^q t^x S^y K_p;$$

Коэффициенты и показатели степени определим:

Для момента: Cм=0,0345; q=2; y=0,8.

$$M_{\text{KP}} = 10 \cdot 0.0345 \cdot 24^2 \cdot 0.1^{0.8} \cdot 1.4 = 44 \text{ H} \cdot \text{M}.$$

Для момента трения:

$$M_{Tp} > K \cdot M_{Kp} = 2 \cdot 44 = 88 H \cdot M.$$

Сила трения:

$$F_{\rm Tp} = M_{\rm Tp} \cdot R = 88 \cdot 0.024 = 2.1 \text{ H}.$$

Сила зажима Р:

$$P > \frac{F_{\text{rp}}}{\mu} = \frac{2.1}{0.023} = 91 \text{ H}$$

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Студенту:

Группа	ФИО
158Л41	Хоу Чжаньшань

Школа	ИШНПТ	Отделение	Материаловедения		
Уровень	Бакалавриат	Направление	Машиностроение		
образования	Бакалавриат	Паправление	машиностроснис		

Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и

ресурсосбережение»:	71 11
 Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): материально-технических, энергетических, финансовых, информационных и человеческих Нормы и нормативы расходования ресурсов Используемая система налогообложения, ставки налогов, отчислений, 	Научные статьи и публикации, человеческие ресурсы, компьютер, ставка для расчета отчислений во внебюджетные фонды — 20% от фонда оплаты труда, нормативно — правовая документация.
дисконтирования и кредитования Перечень вопросов, подлежащих исследова	нию, проектированию и разработке:
1. Оценка коммерческого потенциала инженерных решений (ИР)	Данная научно-исследовательская работа финансируется за счет средств государственного бюджета и по характеру получаемых результатов относится к поисковым работам.
2. Формирование плана и графика разработки и внедрения ИР	Перечень этапов, работ и распределение исполнителей, календарный план-график проведения НИОКР по теме.
3. Обоснование необходимых инвестиций для разработки и внедрения ИР	Расчет материальных затрат НТИ, расчет затрат на специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ.
4. Составление бюджета инженерного проекта (ИП)	Расчёт основной заработной платы, отчисления во внебюджетные фонды,

	накладные расходы, расчет бюджета
	затрат НИР.
5. Оценка ресурсной, финансовой,	По результатам НИР были выполнены
социальной, бюджетной эффективности	поставленные задачи. Однако, поскольку
ИР и потенциальных рисков	данная НИР относится к поисковым
, -	работам, то оценивать её
	эффективность преждевременно.

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

- 1. Оценка конкурентоспособности ИР
- 2. Mampuya SWOT
- 3. Модель Кана
- 4. Оценка перспективности нового продукта
- 5. Инвестиционный план. Бюджет ИП
- 6. Основные показатели эффективности ИП

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент ОСГН	Баннова К.А.	к.э.н.		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
158Л41	Хоу Чжаньшань		

1. Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения научных исследований с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения

1.1 Потенциальные потребители результатов исследования

В ходе работы « Разработка технологии изготовления пробки ». Пробка представляет собой тело вращения, изготавливаемое из стали инструментальной штамповой 40Х13. Деталь имеет относительно сложную конструкцию, лучше используем станок с ЧПУ, обеспечивается свободный доступ инструмента ко всем обрабатываемым .поверхностям. Объем выпуска продукции 1000 шт. в год. Исходя из этого, потенциальными потребителями результатов наших исследования будут машиностроительные предприятия находящиеся любой области Российской Федерации, у которых есть станок с ЧПУ. На территории томской области выделим такие предприятия, как: ООО «Промышленная механика»

1.2 Анализ конкурентных технических решений

Для достижения поставленной цели необходимо произвести анализ конкурентных технических решений. Для этого составим таблицу, на основе которой дадим оценку конкурентоспособности данной детали.

Таблица 1 Оценочная карта для сравнения конкурентных технических решений

Varranyyy ayyayyyy	Bec	Баллы		Конкурентоспособность			
Критерии оценки	критерия	Бф	$\mathbf{F}_{\kappa 1}$	Бк2	K_{Φ}	$K_{\kappa 1}$	К _{к2}
1	2	3	4	5	6	7	8
Технические критерии оценки ресурсоэффективности							
1. Повышение	0,05	2	1	2	0,1	0,05	0,1

производительности труда				Ī		I	
пользователя							
2. Удобство в эксплуатации							
(соответствует требованиям	0,2	4	3	2	0,8	0,6	0,4
потребителей)							
3. Помехоустойчивость	0,03	2	4	3	0,06	0,12	0,09
4. Энергоэкономичность	0,01	4	4	2	0,04	0,04	0,02
5. Надежность	0,2	4	3	4	0,8	0,6	0,8
6. Уровень шума	0,01	2	1	2	0,02	0,01	0,02
7. Безопасность	0,2	4	5	4	0,8	1,0	0,8
8. Потребность в ресурсах	0	1	1	1	0	0	0
памяти	0	1	1	1	U	0	0
9. Функциональная							
мощность(предоставляемые	0,01	3	4	4	0,03	0,04	0,04
возможности)							
10. Простота эксплуатации	0	4	4	5	0	0	0
11. Качество							
интеллектуального	0	1	1	1	0	0	0
интерфейса							
12. Возможность	0	1	1	1	0	0	0
подключения в сеть ЭВМ	0	1	1	1	0	0	0
Экономическ	ие критери	и оце	енки з	эффен	стивности		
1. Конкурентоспособность	0.05	_	4	4	0.25	0.2	0.2
продукта	0,05	3	4	4	0,25	0,2	0,2
2. Уровень проникновения	0.05	2	2	2	0.15	0.1	0.1
на рынок	0,05	3	2	2	0,15	0,1	0,1
3. Цена	0,02	2	4	2	0,04	0,08	0,04
4. Предполагаемый срок	0.05	2	4	4	0.15	0.2	0.2
эксплуатации	0,05	3	4	4	0,13	0,2	0,2
8. Потребность в ресурсах памяти 9. Функциональная мощность (предоставляемые возможности) 10. Простота эксплуатации 11. Качество интеллектуального интерфейса 12. Возможность подключения в сеть ЭВМ Экономическ 1. Конкурентоспособность продукта 2. Уровень проникновения на рынок 3. Цена 4. Предполагаемый срок	0 0 0 0 0 ие критери 0,05	1 3 4 1 1 5 3 3	1 4 4 1 1 2	1 4 5 1 2	0 0,03 0 0 стивности 0,25	0 0,04 0 0 0,2	0 0,04 0 0 0,2

5. Послепродажное	0,01	4	3	4	0,04	0,03	0,04
обслуживание	0,01	4	3	4	0,04		0,04
6. Финансирование	0,04	3	3	4	0,12	0,12	0,16
научной разработки	0,04	3	3	4	0,12	0,12	0,10
7. Срок выхода на рынок	0,03	1	2	2	0,03	0,06	0,06
8. Наличие сертификации					0.12	0.16	0.00
разработки	0,04	3	4	2	0,12	0,16	0,08
Итого	1	56	57	55	3,55	3,41	3,15

Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле:

$$K = \sum B_i \cdot B_i$$

где К – конкурентоспособность научной разработки или конкурента;

Ві – вес показателя (в долях единицы);

 ${\sf F}_{\sf i}$ – балл i-го показателя.

Разработка:

$$K = \sum B_i \cdot B_i = 56 \cdot 3,55 = 198,8$$

Конкуренты:

$$K1 = \sum B_i \cdot B_i = 57 \cdot 3,41 = 194,37$$

$$K2 = \sum B_i \cdot B_i = 55 \cdot 3,15 = 173,25$$

Проведя анализ выяснили, что деталь конкурентоспособна. Также деталь является надежной, так как выполнена из инстументальной штамповой стали с последующей термической обработкой. Деталь проста в эксплуатации, так как предназначена для определенного вида деятельности и выполнена по определенным требованиям. Цена детали в рамках допустимой нормы. Разработка выполнялась в соответствии со стандартами ЕСТПП.

1.3 Технология QuaD

Технология QuaD (QUality ADvisor) представляет собой гибкий инструмент измерения характеристик, описывающих качество новой разработки и ее перспективность на рынке и позволяющие принимать решение целесообразности вложения денежных средств в научно-исследовательский проект.

Показатели оценки качества и перспективности новой разработки подбираются исходя из выбранного объекта исследования с учетом его технических и экономических особенностей разработки, создания и коммерциализации.

В соответствии с технологией QuaD каждый показатель оценивается экспертным путем по сто балльной шкале, где 1 — наиболее слабая позиция, а 100 — наиболее сильная. Веса показателей, определяемые экспертным путем, в сумме должны составлять 1.

Таблица 2 Оценочная карта для сравнения конкурентных технических решений

Критерии оценки	Вес критер ия	Баллы	Максималь ный балл	Относительн ое значение (3/4)	Средневзвеше нное значение (5x2)
1	2	3	4	5	
I	Токазател	и оценки	качества разр	аботки	
1. Энергоэффективность	0,2	70	100	0,7	0,14
2. Помехоустойчивость	0,02	30	100	0,3	0,006
3. Надежность	0,2	80	100	0,8	0,16
4. Унифицированность	0,07	90	100	0,9	0,063
5. Уровень материалоемкости разработки	0,1	90	100	0,9	0,09

6. Уровень шума	0,05	40	100	0,4	0,02
7. Безопасность	0,1	70	100	0,7	0,07
8. Потребность в ресурсах памяти	0	1	100	0,01	0
9. Функциональная мощность (предоставляемые возможности)	0,01	30	100	0,3	0,003
10. Простота эксплуатации	0,02	50	100	0,5	0,01
11. Качество интеллектуального интерфейса	0	1	100	0,01	0
12.Ремонтопригодность	0,05	20	100	0,2	0,01
Показател	и оценки	коммерче	еского потенц	иала разработкі	И
13.Конкурентоспособн ость продукта	0,04	80	100	0,8	0,032
14. Уровень проникновения на рынок	0,01	30	100	0,3	0,003
15.Перспективность рынка	0,01	30	100	0,3	0,003
16. Цена	0,07	20	100	0,2	0,014
17. Послепродажное обслуживание	0,01	40	100	0,4	0,004
18. Финансовая эффективность научной разработки	0,02	5	100	0,05	0,001
19. Срок выхода на рынок	0,01	20	100	0,2	0,002
20. Наличие сертификации	0,01	50	100	0,5	0,005

разработки				
Итого	1	847	8,47	0,636

Оценка качества и перспективности по технологии QuaD определяется по формуле:

$$\Pi_{\rm cp} = \sum B_i \cdot E_i = 847 \cdot 0,636 = 539$$

где Π_{cp} – средневзвешенное значение показателя качества и перспективности научной разработки;

Ві- вес показателя (в долях единицы);

 ${\sf F}_{\sf i}$ – средневзвешенное значение i-го показателя.

Разработка считается перспективной, если средневзвешенное значение показателя качества и перспективности научной разработки более 80, в нашем случае 552, это говорит о безоговорочной перспективности разработки.

1.4 SWOT-анализ

SWOT — представляет собой комплексный анализ научно-исследовательского проекта. SWOT- анализ применяют для исследования внешней и внутренней среды проекта.

Для того что бы найти сильные и слабые стороны, плазменного метода переработки и методов-конкурентов проведем SWOT-анализ.

Таблица 3

Матрица SWOT

Сильные стороны	Слабые стороны
-----------------	----------------

	научно-исследовательского проекта:	научно-исследовательского проекта:
	С1. Использование современного оборудования	
	C2. Маленький срок поставок материалов	Сл1. Высокая стоимость оборудования
	С3. Наличие необходимого оборудования для проведения испытания опытного образца.	Сл2. Низкая уровень материалоемкости разработки Сл3. Отсутствие
	С4. Наличие новых технологий	квалифицированного персонала.
	С5. Более низкая стоимость производства по сравнению с другими технологиями	
	С6Наличие бюджетного финансирования.	
Возможности: В1. Повышение стоимости конкурентных	- Возможно, создать партнерские отношения с рядом ведущих предприятий для совместного исследования в области металлообработки и улучшения технологий в данной отрасли.	-Понижение цен на металлообрабатывающее оборудование; -Повышение уровени материалоемкости
конкурентных разработок. В2. Развитие технологиий в данной отрасли.	-При наличии вышеперечисленных достоинств мы имеем большой потенциал для получения деталей с высокими эксплуатационными свойствами.	разработки - Сотрудничество с зарубежными профессорам и повышение квалификаци персонала.

Угрозы: У1. Отсутствие спроса на данную деталь. У2. Введение дополнительных государственных требований.	 Наличие неустойчивого спроса на рынке может ограничить развития современных технологий. Введение дополнительных государственных требований может тормозить развития современного оборудования. 	- Расширение области применения за счет развития новых технологий.
---	---	--

 Таблица 4

 Интерактивная матрица возможностей и сильных сторон проекта

Сильные стороны проекта							
		C1	C2	С3	C4	C5	C6
Возможности проекта	B1	+	+	+	+	-	-
	B2	+	+	+	+	+	-

При анализе данной интерактивной таблицы можно выявить следующие коррелирующие сильных сторон и возможности: B1C1C2C3C4, B2C1C2C3C4C5.

Таблица 5 Интерактивная матрица возможностей и слабых сторон проекта

Слабые стороны проекта							
Возможности		Сл1	Сл2	Сл3			

проекта	B1	-	+	+
	B2	-	+	+

При анализе данной интерактивной таблицы можно выявить следующие коррелирующие слабых сторон и возможности: В1Сл2Сл3; В2Сл2Сл3.

Таблица 6 Интерактивная матрица угроз и сильных сторон проекта

	Сильные стороны проекта								
T.		C1	C2	С3	C4	C5	C6		
Угрозы Проекта	У1	-	-	-	-	-	-		
	У2	+	-	+	-	-	-		

При анализе данной интерактивной таблицы можно выявить следующие коррелирующие сильных сторон и угроз: У2С1С3.

Таблица 7 Интерактивная матрица угроз и слабых сторон проекта

		Сл1	Сл2	Сл3
Угрозы проекта	У1	-	-	-
	У2	+	-	-

2. Определение возможных альтернатив проведения научных исследований

Ранее были описаны методы, которые позволяют выявить и предложить возможные альтернативы проведения исследования и доработки результатов. К их числу относятся технология QuaD, оценка конкурентных инженерных решений, SWOT-анализ. К ним можно добавить ФСА-анализ, метод Кано. Если разработка находится на перечисленных стадиях жизненного цикла нового продукта, предложить онжом не менее трех основных вариантов совершенствования разработки или основных направлений научного исследования.

Морфологический подход:

- 1. Точная формулировка проблемы исследования.
- 2. Раскрытие всех важных морфологических характеристик объекта исследования.
 - 3. Раскрытие возможных вариантов по каждой характеристике.
- 4. Выбор наиболее желательных функционально конкретных решений

Таблица 8

Морфологическая матрица для детали матрице держатель

	1	2	3	4
А. Визуализация результатов	График	Формулы	Числовая информация	Текстовая информация
Б. Длительность расчета, мин	20	30	40	80
В. Обеспечение эксплуатационных свойств	Оценка технологичности	Анализ с помощью CAD-CAM систем	Размерный анализ	Выбор и расчет режимов резания

Представим несколько вариантов решения технической задачи:

1. A154B3;

Первый вариант показывает, что результаты будут представлены в виде графиков, что позволит визуально оценить результаты. Работа с графиками трудоемкий процесс и требует временных затрат, опытным путем установлено, что требуется 80 мин, на выполнение данной работы. Таким способом проверяют правильность размерного анализа, а именно сроят граф-дерево.

2. А4Б3В1;

Во втором варианте говорится о текстовой информации. Такой вид визуализации подходит для теоретической части, в которой производится качественная оценка технологичности изделия. В данном виде работы не требуются расчеты, указываются характеристики изделия в текстовом виде и дается оценка. В среднем требуется около 50 минут.

3. А2Б3В4;

Формулы применяются при расчетах. В данном случае производится расчет режимов резания, также опытным путем установлено, что длительность расчета 40 мин.

4. АЗБ1В2.

В настоящее время большой популярностью пользуются CAD-CAM системы. Действительно прогресс не стоит на месте и с каждым годом появляется все больше новых программ позволяющих, не прилагая больших усилий, проверить 3D — модель детали на обеспечение эксплуатационных свойств. Для получения результата была построена 3D — модель и указана числовая информация, в следствии чего программа выдала результаты анализа.

3. Планирование научно-исследовательских работ

3.1. Структура работ в рамках научного исследования

Планирование комплекса предполагаемых работ осуществляется в следующем порядке:

- определение структуры работ в рамках научного исследования;
- определение участников каждой работы;
- установление продолжительности работ;
- построение графика проведения научных исследований.

По каждому виду запланированных работ устанавливается соответствующая должность исполнителей.

В данном разделе составим список этапов и работ в рамках проведения научного исследования, проведем распределение исполнителей по категориям работ.

Порядок составления этапов и работ, распределение исполнителей по данным видам работ приведен в таблице 9.

Таблица 9 Перечень этапов, работ и распределение исполнителей.

Основные этапы	№ раб	Содержание работ	Должность исполнителя	t min i	t max i	tожi	<i>T</i> pi
Разработка технического задания	1	Составление и утверждение технического задания	Руководитель темы, Студент-дипломник	4	8	5,6	2,8
Выбор направления исследований	2	Подбор и изучение материалов по теме	Руководитель темы, Студент-дипломник	10	20	14	7

	3	Проведение патентных исследований	Студент-дипломник	15	20	17	17
	4	Выбор направления исследований	Руководитель, Студент-дипломник	2	4	2,8	1,4
	5	Календарное планирование работ по теме	Студент-дипломник	1	2	1,4	1,4
	6	Проведение теоретических расчетов и обоснований	Студент-дипломник	10	20	14	14
Теоретические и экспериментальные исследования	7	Построение макетов (моделей) и проведение экспериментов	Студент-дипломник	8	16	11,2	11,2
	8	Сопоставление результатов экспериментов с теоретическими исследованиями	Руководитель, Студент-дипломник	8	16	11,2	5,6
Обобщение и	9	Оценка эффективности полученных результатов	Руководитель	6	12	8,4	8.4
оценка результатов	10	Определение целесообразности проведения ОКР	Руководитель	7	14	9,8	9,8
Про							

	11	Разработка блок-схемы, принципиальной схемы	Руководитель, Студент-дипломник	7	14	9,8	4,9
Разработка техни- ческой документации и	12	Выбор и расчет конструкции	Руководитель, Студент-дипломник	6	12	8,4	4,2
проектирование	13	Оценка эффективности производства и применения проектируемого изделия	Руководитель, Студент-дипломник	4	8	5,6	2,8
Изготовление и испытание макета	14	Конструирование и изготовление макета (опытного образца)	Студент-дипломник	5	10	7	7
(опытного образца)	15	Лабораторные испытания макета	Студент-дипломник	2	4	2,8	2,8
Оформление отчета, но НИР (комплекта	16	Составление пояснительной записки (эксплуатационно-техн ической документации)	Студент-дипломник	2	4	2,8	2,8
документации по ОКР)	17	Оформление патента	Руководитель, Студент-дипломник	7	14	9,8	4,9
	18	Размещение рекламы	Студент-дипломник	4	8	5,6	5,6

3.2 Определение трудоемкости выполнения работ

Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение трудоемкости работ каждого из участников научного исследования.

Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, так как зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения, ожидаемого (среднего) значения трудоемкости toжi используется следующая формула:

$$t_{0 \times i} =$$

 $\frac{3t_{min\ i}+2t_{max\ i}}{5}$

 Γ де $t_{\text{ож}i}$ – ожидаемая трудоемкость выполнения і-ой работы чел.-дн.;

 $t_{min\ i}$ — минимально возможная трудоемкость выполнения заданной і-ой работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн.;

 $t_{max\ i}$ — максимально возможная трудоемкость выполнения заданной і-ой работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн.

Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Такое вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной платы, так как удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости научных исследований составляет около 65 %.

$$T_{pi} =$$

 $\frac{t_{\text{ож}i}}{\mathsf{Y}_i}$

где Трі – продолжительность одной работы, раб. дн.;

 $t_{{
m o}{lpha}i}\,$ – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.;

 ${
m H}_i$ — численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же работу на данном этапе, чел.

3.3 Разработка графика проведения научного

исследования

Диаграмма Ганта — горизонтальный ленточный график, на котором работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ.

Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого необходимо воспользоваться следующей формулой:

$$T_{Ki} = T_{pi} \cdot k_{\text{кал}}$$

где Ткі— продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;

Трі- продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;

 $k_{\text{кал}}$ – коэффициент календарности.

Коэффициент календарности определяется по следующей формуле:

$$k_{ ext{KaJ}} = rac{T_{ ext{KaJ}}}{T_{ ext{KAJ}} - T_{ ext{Bbix}} - T_{ ext{np}}}$$

где: Ткал=366 – количество календарных дней в году;

Твых=104 – количество выходных дней в году;

Тпр=14- количество праздничных дней в году.

Зная количество календарных дней в году, выходных дней в году, праздничных дней в году рассчитаем коэффициент календарности по формуле:

$$k_{\text{кал}} = \frac{T_{\text{кал}}}{T_{\text{кал}} - T_{\text{вых}} - T_{\text{пр}}} = \frac{336}{336 - 104 - 14} = 1,54$$

рассчитанные значения внесены в таблице 10.

После заполнения Таблицы 10 строим календарный план-график (см. Таблицу 11).

График строится для максимального по длительности исполнения работ в рамках научно-исследовательского проекта с разбивкой по месяцам и декадам

(10 дней) за период времени дипломирования. При этом работы на графике выделим различной штриховкой в зависимости от исполнителей.

Таблица 10

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pa										0	1	2	3	4	5	6	7	8
б																		
<i>T</i> pi	2,	7	1	1,	1,	1	11,	5,	8,	9,	4.	4.	2,	7	2,	2.	4,	5.
	8		7	4	4	4	2	6	4	8	9	2	8		8	8	9	6
T_{Ki}	5	1	2	3	3	2	18	9	1	1	8	7	5	1	5	5	8	9
		1	7			2			3	6				1				

Таблица 11

№ paб	Содержание работ	Должность исполнителя	tki		врал ь	1	Map	Γ	A	прел	ΙЬ	N	/lai	Í	V	1юн	Ь
				2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Составление и утверждение технического задания	Руководитель темы, Студент- дипломник	5														
2	Подбор и изучение	Руководитель	11														

	материалов по теме	темы, Студент- дипломник								
3	Проведение патентных исследований	Студент- дипломник	27							
4	Выбор направления исследований	Руководитель, Студент- дипломник	3							
5	Календарное планирование работ по теме	Студент- дипломник	3							
6	Проведение теоретических расчетов и обоснований	Студент- дипломник	22							
7	Построение макетов (моделей) и проведение экспериментов	Студент- дипломник	18							
8	Сопоставление результатов экспериментов с теоретическими исследованиями	Руководитель, Студент- дипломник	9							
9	Оценка эффективности полученных результатов	Руководитель	13							
10	Определение целесообразности проведения ОКР	Руководитель	16							
11	Разработка блок-схемы, принципиальной схемы	Руководитель, Студент- дипломник	8							

12	Выбор и расчет конструкции	Руководитель, Студент- дипломник	7		1						
13	Оценка эффективности производства и применения проектируемого изделия	Руководитель, Студент- дипломник	5								
14	Конструирование и изготовление макета (опытного образца)	Студент- дипломник	11								
15	Лабораторные испытания макета	Студент- дипломник	5								
16	Составление пояснительной записки (эксплуатационнотехнической документации)	Студент- дипломник	5								
17	Оформление патента	Руководитель, Студент- дипломник	8								
18	Размещение рекламы	Студент- дипломник	9								

Необходимо построить диаграмму Ганта.

Календарный план-график проведения НИОКР по теме.

Руководитель
Студент-дипломник

3.4 Бюджет научно-технического исследования (НТИ)

В процессе формирования бюджета НТИ используется следующая группировка затрат по статьям:

- материальные затраты НТИ;
- затраты на специальное оборудование для научных работ;
- основная заработная плата исполнителей темы;
- дополнительная заработная плата исполнителей темы;
- отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления);
- затраты научные и производственные командировки;
- контрагентные расходы;
- накладные расходы.

3.4.1. Расчет материальных затрат НТИ

В данном разделе произведем расчет материальных затрат.

Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле:

$$3_{\scriptscriptstyle M} = (1 + k_{\scriptscriptstyle T}) \cdot \sum_{i=1}^m \coprod_i \cdot N_{\mathrm{pacx}i}$$

где m — количество видов материальных ресурсов, потребляемых при выполнении научного исследования;

 $N_{\text{расхi}}$ – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м2 и т.д.);

Ц_і — цена приобретения единицы і-го вида потребляемых материальных ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.);

 k_{T} – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы.

Для остальных позиций произведем аналогичный расчет.

Материальные затраты, необходимые для данной разработки, заносятся в таблицу 12.

Таблица 12 Материальные затраты

Материалы	Единица	Количество	Цена за ед.,	Затраты на
	измерения		руб.	материалы, (3 _м),
				руб.
Ручка	ШТ	500	30	15000
Тетрадь	ШТ	500	20	10000
перчатки	ШТ	1000	20	20000
Итого				45000

3.4.2. Расчет затрат на специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ

 Таблица 12

 Расчет бюджета затрат на приобретение спецоборудования для научных работ

№ п/ п	Наименование оборудования	Кол-во единиц оборудования	Цена единицы оборудования , руб.	Общая стоимость оборудования , руб.
	Исп.1	Исп.1	Исп.1	Исп.1
1	Токарный станок с ЧПУ GOODWAY GA-2000	1	1500 тыс.	1500 тыс.
2	Пруток 37х2000	35	1200	42000
				Итого: 1542000 руб.

Норма амортизации в общем виде определяется по формуле:

Срок станка, год :10.

Мы работаем за 3 месяца, то есть: $\frac{1542000}{10\times12} \times 3=38550$ руб.

3.4.3. Основная заработная плата исполнителей темы

Заработная плата работников, непосредственно занятых выполнением НТИ, (включая премии, доплаты) и дополнительную заработную плату:

$$3_{3\pi} = 3_{0CH} + 3_{\pi 0 \pi}$$

где 3_{осн} – основная заработная плата;

 $3_{\text{доп}}$ – дополнительная заработная плата (12-20 % от $3_{\text{осн}}$).

Основная заработная плата ($3_{\text{осн}}$) руководителя рассчитывается по следующей формуле:

$$3_{\text{осн}} = 3_{3\pi} \cdot T_{\text{p}}$$

где $3_{\text{осн}}$ — основная заработная плата одного работника; T_p — продолжительность работ, выполняемых научно-техническим работником, раб. дн. (табл. 8); $3_{\text{дн}}$ — среднедневная заработная плата работника, руб.

Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле:

$$3_{\rm дH} = \frac{3_{\rm M} \cdot M}{F_{\rm д}}$$

где $3_{\scriptscriptstyle M}$ – месячный должностной оклад работника, руб.;

M — количество месяцев работы без отпуска в течение года: при отпуске в 24 раб. дня M =11,2 месяца, 5-дневная неделя; при отпуске в 48 раб. дней M=10,4 месяца, 6-дневная неделя;

 $F_{\mbox{\tiny T}}$ — действительный годовой фонд рабочего времени научнотехнического персонала, раб. дн. (табл. 13).

Таблица 13

Баланс рабочего времени

Показатели рабочего времени	Руководитель	Студент
Календарное число дней	366	366
Количество нерабочих дней		
- выходные дни	104	104
- праздничные дни	14	14

Потери рабочего времени		
- отпуск	48	48
- невыходы по болезни	0	0
Действительный годовой фонд рабочего времени	200	200

Месячный должностной оклад работника:

$$3_{\scriptscriptstyle \rm M} = 3_{\scriptscriptstyle \rm TC} \cdot (1 + k_{\scriptscriptstyle \rm HP} + k_{\scriptscriptstyle \rm A}) \cdot k_{\scriptscriptstyle \rm P}$$

где 3_{rc} – заработная плата по тарифной ставке, руб.;

 k_{np} – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от 3_{re});

 $k_{\rm д}$ — коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0.2-0.5 (в НИИ и на промышленных предприятиях — за расширение сфер обслуживания, за профессиональное мастерство, за вредные условия: 15- 20 % от 3тс);

k_p – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска).

Расчёт основной заработной платы приведён в табл. 14.

Таблица 14 Расчёт основной заработной платы

Исполнители	3 _{тс} , руб.	$k_{ m np}$	$k_{\scriptscriptstyle m A}$	k_p	3 _м , руб.	3 _{дн} , руб.	Т _р , раб.дн.	3 _{осн} , руб.
Руководитель	33664	0,3	0,2	1,3	65644,8	3413,5	57,8	197300,3

Студент	48000	0,3	0,2	1,3	93600	4867,2	95,4	464330,88
Итого З _{ОСН}							661631,18	

по рабочим дней, надо оплатить 661631,18 руб

3.4.4 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления)

В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством Российской Федерации нормам органам государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников.

Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из следующей формулы:

$$\mathbf{3}_{\scriptscriptstyle{\mathrm{BHef}}} = k_{\scriptscriptstyle{\mathrm{BHef}}} \cdot (\mathbf{3}_{\scriptscriptstyle{\mathrm{OCH}}} + \mathbf{3}_{\scriptscriptstyle{\mathrm{Доп}}})$$

где $k_{\rm внеб}$ – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).

Отчисления во внебюджетные фонды рекомендуется представлять в табличной форме (таблица 15).

Таблица 15

Отчисления во внебюджетные фонды

Исполнители	Основная заработная плата, руб.	Коэффициент отчислений во внебюджетные фонды
Руководитель	197300,3	53468,38
Студент	464330,88	125833,7
Ито	179302,08	

Коэффициент отчислений во внебюджетные фонды всего 179302,08 руб.

3.4.5. Накладные расходы

Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не попавшие в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование материалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и телеграфные расходы, размножение материалов и т.д. В нашем случае подсчитаем затраты электроэнергии.

Одноставочный тариф на электроэнергию 3,10 руб. за 1 кВт/час.

Таблица 16 Затраты на электроэнергию

$N_{\underline{0}}$	Наименование оборудования	Мощность,	Время	Расход
		кВт/час	эксплуатации,	электроэнергии,
			час	руб.
1	Компьютер	1	1700	5270
Ито	го	5270		

3.4.5 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта

Рассчитанная величина затрат научно-исследовательской работы является основной для формирования бюджета затрат проекта, который при формировании договора с заказчиком защищается научной организацией в качестве нижнего предела затрат на разработку научно-технической продукции. Определение бюджета затрат на НИР приведет в таблице 17.

Таблица 17 Расчет бюджета затрат НИР

Наименование статьи	Сумма, руб.	Примечание
1. Материальные затраты НИР	45000	Пункт 3.4.1
2. Расчет амортизации	38550	Пункт 3.4.2
3. Затраты по основной заработной плате исполнителей проекта	661631,18	Пункт 3.4.3
4. Отчисления во внебюджетные фонды	179302,08	Пункт 3.4.4
5. Накладные расходы	5270	Пункт 3.4.5
Бюджет затрат НИР	929753,26	Сумма ст.1-5

4. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования

Определение эффективности происходит на основе расчета интегрального показателя эффективности научного исследования. Его нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: финансовой эффективности и ресурс эффективности.

Интегральный показатель финансовой эффективности научного исследования получают в ходе оценки бюджета затрат трех (или более) вариантов исполнения научного исследования. Для этого наибольший интегральный показатель реализации технической задачи принимается за базу расчета (как знаменатель), с которым соотносится финансовые значения по всем вариантам исполнения.

Интегральный финансовый показатель разработки определяется как:

$$I_{\phi^{\text{исп}i}}^{\text{исп}i} = \frac{\Phi_{pi}}{\Phi_{max}} = \frac{929753,26}{1100000} = 0,845$$

где $I_{\phi u n p}^{u c n i}$ – интегральный финансовый показатель разработки;

 Φ_{pi} – стоимость i-го варианта исполнения;

 Φ_{max} — максимальная стоимость исполнения научно-исследовательского проекта (в т.ч. аналоги).

Полученная величина интегрального финансового показателя разработки отражает соответствующее численное увеличение бюджета затрат разработки в разах (значение больше единицы), либо соответствующее численное

удешевление стоимости разработки в разах (значение меньше единицы, но больше нуля).

Интегральный показатель ресурс эффективности вариантов исполнения объекта исследования можно определить следующим образом:

$$I_{pi} = \sum a_i \cdot b_i$$

где I_{pi} – интегральный показатель ресурсоэффективности для і-го варианта исполнения разработки;

 a_i — весовой коэффициент i-го варианта исполнения разработки;

 b_i — бальная оценка i-го варианта исполнения разработки, устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;

n — число параметров сравнения.

Расчет интегрального показателя ресурс эффективности рекомендуется проводить в форме таблицы (табл. 18).

Таблица 18 Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения проекта

Объект исследования/ критерии	Весовой коэффициент параметра	Исп.1
1. Способствует росту производительности труда пользователя	0,15	3
2.Удобство в эксплуатации (соответствует требованиям потребителей)	0,2	4
3.Помехоустойчивость	0,1	2
4. Энергосбережение	0,2	4
5. Надежность	0,15	4
6. Материалоемкость	0,2	3

Итого 1 3,35

$$I_{p-\text{исп1}} = 0.15 \cdot 4 + 0.2 \cdot 4 + 0.1 \cdot 2 + 0.2 \cdot 4 + 0.15 \cdot 4 + 0.2 \cdot 3 = 3.45$$

Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения разработки ($I_{\rm ucn}i$) определяется на основании интегрального показателя ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по формуле:

$$I_{\text{исп1}} = \frac{I_{p-\text{исп1}}}{I_{\text{фин}p}^{\text{испi}}} = \frac{3,45}{0,845} = 4,083$$

Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов исполнения разработки позволит определить сравнительную эффективность проекта и выбрать наиболее целесообразный вариант из предложенных. Сравнительная эффективность проекта (Э_{ср}):

$$\Im_{\rm cp} = \frac{I_{\rm MCII1}}{I_{\rm MCII2}} = \frac{4,083}{4,9} = 0,833$$

Таблица 19 Сравнительная эффективность разработки

№	Показатели	Исп.1
1	Интегральный финансовый показатель разработки	0,845
2	Интегральный показатель ресурс эффективности разработки	3,45
3	Интегральный показатель эффективности	4,083

ьная эффективность вариантов исполнения 0,833

Из значений интегральных показателей эффективности позволяет выбрать более эффективный вариант решения поставленной в бакалаврской работе технической задачи с позиции финансовой и ресурсной эффективности.

Заключение

Так как с каждым годом появляется многочисленное количество конкурентоспособных предприятий, необходимо создавать продукцию, удовлетворяющую нормам и требованиям потребителей, а также отвечающую стандартам качества. Для этого производится ряд процедур, на основе которых выявляется эффективность исследования разработки. Будет ли она востребована проверяется целесообразность на рынке, использования сырья дорогостоящего оборудования.

В ходе работы дали оценку коммерческого потенциала и перспективности проведения научных исследований с позиции ресурс эффективности и ресурсосбережения.

Произвели анализ конкурентных технических решений. Составили таблицу «Оценочная карта для сравнения конкурентных технических решений». Выяснили, что разработка конкурентоспособна и перспективна. Составили матрицу SWOT, описали сильные и слабые стороны разработки. Представили четыре варианта решения технической задачи. Определили возможные альтернативы проведения научных исследований. В таблице «Перечень этапов, работ и распределение исполнителей» оговорили основные этапы и указали содержание работ на каждом этапе.

Определили трудоемкость выполнения работ. Разработали график проведения научного исследования, в котором показали трудоемкость работ исполнителей, на основе которой построили календарный план-график. Рассчитали материальные затраты НТИ, рассчитали затраты на специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ. Далее произвели расчет основной заработной платы, составили таблицу «Баланс рабочего времени», также рассчитали сумму, которую необходимо перечислять во внебюджетные фонды. Учитывая процент выплат – 30,2%, выплата составит 179302,08 руб.

Рассчитали накладные расходы, сформировали бюджет затрат научно-исследовательского проекта, который составил 929753,26 руб. На основе расчета интегрального показателя эффективности научного исследования определили эффективность исследования.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Студенту:

Группа	ФИО
158Л41	Хоу Чжаньшань

Школа	ИШНПТ	Отделение	Материаловедения	
Уровень	Бакапарриат	Попров донно/ономие и пости	Машиностроение	
образования	Бакалавриат	Направление/специальность	машиностроение	

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»:

1. Характеристика объекта исследования (вещество, материал, прибор, алгоритм, методика, рабочая зона) и области его применения.

Объектом исследования является рабочее место работника-цех. Рабочее место состоит из станков, мест для операторов, мест для комплектующего оборудования и тд. Область применения: автоматизация технологического процесса

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке:

1. Производственная безопасность

- 1.1. Анализ выявленных вредных факторов при разработке и эксплуатации проектируемого решения в следующей последовательности:
 - физико-химическая природа вредности, её связь с разрабатываемой темой;
 - действие фактора на организм человека;
 - приведение допустимых норм с необходимой размерностью (со ссылкой на соответствующий нормативно-технический документ);
 - предлагаемые средства защиты;

(сначала коллективной защиты, затем – индивидуальные защитные средства).

1.2. Анализ выявленных опасных факторов при разработке и эксплуатации проектируемого

Анализ выявленных вредных факторов: недостаточная освещенность рабочей зоны; отклонение параметров

микроклимата в помещении; повышенный уровень шума/вибрация;

вредные вещества;

Психофизические факторы:

повышенная нагрузка на органы зрения;

длительные статические нагрузки; монотонность труда;

нервно-эмоциональное напряжение. Анализ выявленных опасных производственных факторов рабочей среды, влияющих на организм человека при работе с программным обеспечением в рабочем помещении, а

именно:

решения в следующей последовательности:	опасность поражения электрическим
механические опасности (источники, средства	током;
защиты;	опасность поражения статическим
термические опасности (источники, средства	электричеством;
защиты);	короткое замыкание.
электробезопасность (в т.ч. статическое	Работа механизмов;
электричество, молниезащита -	Запыленность;
источники, средства защиты);	СИЗы;
пожаровзрывобезопасность (причины,	
профилактические мероприятия,	
первичные средства пожаротушения).	
2. Экологическая безопасность:	
защита селитебной зоны	
анализ воздействия объекта на атмосферу	
(выбросы);	
анализ воздействия объекта на гидросферу	Утилизация используемой орг. техники,
(сбросы);	, J
анализ воздействия объекта на литосферу	макулатуры и люминесцентных ламп.
(отходы);	
разработать решения по обеспечению	
экологической безопасности со ссылками	
на НТД по охране окружающей среды.	
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях:	
перечень возможных ЧС при разработке и	Чрезвычайная ситуация техногенного
эксплуатации проектируемого решения;	характера для места- пожар.
выбор наиболее типичной ЧС;	Установка общих правил поведения и
разработка превентивных мер по	рекомендаций во время пожара, план
предупреждению ЧС;	
разработка действий в результате возникшей	эвакуации, огнетушитель.
ЧС и мер по ликвидации её последствий.	
4. Правовые и организационные вопросы	
обеспечения безопасности:	Основные проводимые правовые и
специальные (характерные при эксплуатации	1
объекта исследования, проектируемой	организационные мероприятия по
рабочей зоны) правовые нормы трудового	обеспечению безопасности трудящихся
законодательства;	на рабочем месте согласно СанПиН
· ·	$2.2.2/2.4.1340-03$, $\Phi 3 - 197$.
организационные мероприятия при	

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику

Задание выдал консультант:

компоновке рабочей зоны.

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Штейнле А.В.	к.м.н.		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
158Л41	Хоу Чжаньшань		

Описание рабочего места

В данном разделе рассмотрены вопросы, связанные с организацией рабочего места в соответствии с нормами производственной санитарии, техники производственной безопасности и охраны окружающей среды.

В данной работе рассмотрено технологическое бюро и находящееся в оборудование (ПК).

Под проектированием рабочего места понимается целесообразное пространственное размещение в горизонтальной и вертикальной плоскостях функционально взаимоувязанных средств производства (оборудования, оснастки, предметов труда и др.), необходимых для осуществления трудового процесса.

При проектировании рабочих мест должны быть учтены освещенность, температура, влажность, давление, шум, наличие вредных веществ, электромагнитных полей и другие санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест.

При проектировании бюро необходимо уделить внимание и охране окружающей среды, а в частности, организации безотходного производства.

Также необходимо учитывать возможность чрезвычайных ситуаций. Так как лаборатория находится в городе Томске, наиболее

типичной ЧС является мороз. Так же, в связи с неспокойной ситуацией в мире, одной из возможных ЧС может быть диверсия.

1. Анализ выявленных вредных факторов проектируемой производственной среды

В бюро, где находятся различные электроустановки, могут быть следующие вредные факторы: наличие - а) не комфортных метеоусловий; б) вредных веществ; в) производственного шума; г) недостаточной освещенности; д) электромагнитного излучения.

1.1. Метеоусловия

Микроклимат в производственных условиях определяется следующими параметрами:

- 1) температура воздуха;
- 2) относительная влажность воздуха;
- 3) скорость движения воздуха.

При высокой температуре воздуха в помещении кровеносные сосуды кожи расширяются, происходит повышенный приток крови к поверхности тела, и выделение тепла в окружающую среду значительно увеличивается. При низкой температуре окружающего воздуха реакция человеческого организма иная: кровеносные сосуды кожи сужаются, приток крови к поверхности тела замедляется, и

теплоотдача конвекцией и излучением уменьшается. Таким образом, для теплового самочувствия человека важно определенное сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне.

Повышенная влажность воздуха (ϕ >85%) затрудняет терморегуляцию организма, т.к. происходит снижения испарения пота, а пониженная влажность (ϕ <20%) вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей.

Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1 [ГОСТ 12.1.005-88].

Для обеспечения оптимальных и допустимых показателей микроклимата в холодный период года применяются средства защиты рабочих мест от остекленных поверхностей оконных проемов, чтобы не было охлаждения. В теплый период года необходимо предусмотреть защиту от попадания прямых солнечных лучей.

Работы делятся на три категории тяжести на основе общих энергозатрат организма. Работа, относящаяся к инженерам – разработчикам, относится к категории легких работ. Допустимые значения микроклимата для этого случая даны в таблице.

Таблица 1 Требования к микроклимату

Период года	Категория	Температура,	Относительная	Скорость
	работы	°С	влажность, %	движения
	p. 0 121		2	воздуха, м/с
Холодный	средняя	19 – 24	15 - 75	≤ 0.1
Теплый	средняя	20 - 28	15 - 75	≤ 0.2

Одними из основных мероприятий по оптимизации микроклимата и состава воздуха в производственных помещениях являются обеспечение надлежащего воздухообмена и отопления, тепловая изоляция нагретых поверхностей оборудования, воздухопроводов и гидротрубопроводов.

1.2 Вредные вещества

Среди химических веществ, выделяющихся при работе на станках, наибольший вред приносят: пылевыделение, сопровождающиеся процессы абразивной обработки металлов (зачистка, полирование, шлифование и др.), а также при работе с СОЖ.

В составе современных жидкостей содержатся различные ингибиторы коррозии, противозадирные присадки, гликоль,

анионоактивные и неионогенные эмульгаторы, индустриальные и минеральные масла, масляный асидол, едкий натр, бактерицидные препараты (каустическая сода, хлорпарафины и т. д.). Безусловно, такое разнообразие химических веществ, входящих в состав СОЖ, определяет необходимость постоянного контроля их содержания и условий применения. Нельзя сказать, что за последние два десятилетия на предприятиях машиностроения ничего не сделано в области снижения вредного воздействия охлаждающих эмульсий на организм человека и окружающую среду. Большинство предприятий отказались от использования охлаждающих растворов на основе нитрата натрия, других ядовитых химических веществ. Так же со временем в любой СОЖ бурно развиваются микроорганизмы (бактерии), которые формируют особую дисперсную размером частиц 0,2—10 мкм. Эти бактерии прогрессируют в водных растворах в форме палочек и кокков. Поскольку прогрессирующее развитие бактерий в среде «масло—вода» приводит к изменению структурно-механических характеристик СОЖ. бактерии, **РЕМОТРИНУ** органические компоненты, высвобождают из эмульсий масло (диэлектрик). Все это влияет на электропроводность жидкостей, увеличивая ее. Не углубляясь во все тонкости микробиологии, в целом совокупность веществ, входящих в состав водных эмульсий, можно характеризовать и как питательную среду для развития бактерий и грибков.

Вентиляция производственных помещений предназначена для уменьшения запыленности, задымленности и очистки воздуха от выделений производства, а также для сохранности оборудования. Она служит одним из главных средств оздоровления условий труда, повышения производительности и предотвращения опасности профессиональных заболеваний. Система вентиляции обеспечивает снижение содержания в воздухе помещения пыли, газов до концентрации не превышающей ПДК. Проветривание проводят, форточки. Проветривание помещения открывая помещений в холодный период года допускается не однократного в час, при этом нужно следить, чтобы не было снижения температуры внутри помещения ниже допустимой. Воздухообмен в помещении можно значительно сократить, если улавливать вредные вещества в местах их выделения, не допуская их Для распространения ПО помещению. ЭТОГО используют приточно-вытяжную вентиляцию. Кратность воздухообмена не ниже 3.

В целях обеспечения безопасности работников на рабочих местах применяют СИЗ: защитные перчатки, очки, спец. одежда, респиратор.

1.3. Производственный шум

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.

Допустимый уровень шума ограничен ГОСТ 12.1.003-83 и СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002. Максимальный уровень звука постоянного шума на рабочих местах не должно превышать 80 дБА. В нашем случае этот параметр соответствовал значению 60 дБА.

При значениях выше допустимого уровня необходимо предусмотреть СКЗ и СИЗ.

СКЗ

- устранение причин шума или существенное его ослабление в источнике образования;
- изоляция источников шума от окружающей среды средствами звуко- и виброизоляции, звуко- и вибропоглощения;

• применение средств, снижающих шум и вибрацию на пути их распространения;

СИЗ

• применение спецодежды, спецобуви и защитных средств органов слуха: наушники, беруши, антифоны.

1.4 Освещенность

Согласно СНиП 23-05-95 в офисе должно быть не менее 300 Лк.

Правильно спроектированное и выполненное освещение обеспечивает высокий уровень работоспособности, оказывает положительное психологическое действие на человека и способствует повышению производительности труда.

На рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени, которые создают неравномерное распределение поверхностей с различной яркостью в поле зрения, искажает размеры и формы объектов различия, в результате повышается утомляемость и снижается производительность труда.

Для защиты от слепящей яркости видимого излучения применяют защитные очки, щитки, шлемы. Очки на должны

ограничивать поле зрения, должны быть легкими, не раздражать кожу, хорошо прилегать к лицу и не покрываться влагой.

Расчёт общего равномерного искусственного освещения горизонтальной рабочей поверхности выполняется методом коэффициента светового потока, учитывающим световой поток, отражённый от потолка и стен. Длина помещения A=10 м, ширина B=8м, высота = 3,5 м. Высота рабочей поверхности над полом $h_p=1,0$ м. Согласно СНиП 23-05-95 необходимо создать освещенность не ниже 300 лк, в соответствии с разрядом зрительной работы.

Площадь помещения:

$$S = A \times B$$
.

где А – длина, м; В – ширина, м.

$$S = 10 \times 8 = 80 \text{ m}^2$$

Коэффициент отражения покрашенных светло-зеленых стен с окнами, без штор ρ_C =40%, свежепобеленного потолка ρ_Π =70%. Коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильника, для помещений с малым выделением пыли равен K_3 =1,2. Коэффициент неравномерности для люминесцентных ламп Z= 1,1.

Выбираем лампу дневного света ЛТБ-40, световой поток которой равен

$$\Phi_{JJJ} = 3000 \text{ Лм}.$$

Выбираем светильники с люминесцентными лампами типа ОДОР -

2-40.

Этот светильник имеет две лампы мощностью 40 Вт каждая, длина светильника равна 1200 мм, ширина – 260 мм.

Интегральным критерием оптимальности расположения светильников является величина λ , которая для люминесцентных светильников с защитной решёткой лежит в диапазоне 1,1–1,3. Принимаем λ =1,2, расстояние светильников от перекрытия (свес) h_c = 0,5 м.

Высота светильника над рабочей поверхностью определяется по формуле:

$$h = h_n - h_p$$

где h_n-высота светильника над полом, высота подвеса,

 $h_{\text{p}\,\text{-}}$ высота рабочей поверхности над полом.

Наименьшая допустимая высота подвеса над полом для двухламповых светильников ОДОР: $h_n = 3.5 \text{ м}$.

Высота светильника над рабочей поверхностью определяется по формуле:

$$h = H - h_p - h_c = 3.5 - 1 - 0.5 = 2.0$$
 м.

Расстояние между соседними светильниками или рядами определяется по формуле:

$$L = \lambda \cdot h = 1.2 \cdot 2 = 2.4 \text{ M}$$

Число рядов светильников в помещении:

$$Nb = \frac{B}{L} = \frac{8}{2.4} = 3.3 \approx 3$$

Число светильников в ряду:

$$Na = \frac{A}{L} = \frac{10}{2.4} = 4{,}16 \approx 4$$

Общее число светильников:

$$N = Na \cdot Nb = 3 \cdot 4 = 12$$

Расстояние от крайних светильников или рядов до стены определяется по формуле:

$$l = \frac{L}{3} = \frac{2.4}{3} = 0.8 \text{ M}$$

Размещаем светильники в два ряда.

Индекс помещения определяется по формуле:

$$i = \frac{A \cdot B}{h \cdot (A+B)} = \frac{10 \cdot 8}{2,0 \cdot (9+7)} = 1,97$$

Коэффициент использования светового потока, показывающий какая часть светового потока ламп попадает на рабочую поверхность, для светильников типа ОД с люминесцентными лампами при ρ_{Π} = 70 %,

 ρ_{C} = 40% и индексе помещения i = 1,97 равен η = 0,65.

Потребный световой поток группы люминесцентных ламп светильника определяется по формуле:

$$\Phi_{\Pi} = \frac{E \cdot A \cdot B \cdot K_3 \cdot Z}{N \cdot \eta} = \frac{300 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 1, 2 \cdot 1, 1}{12 \cdot 0,65} = 4061$$
лм

Делаем проверку выполнения условия:

$$-10\% \le \frac{\Phi_{\Pi \Pi} - \Phi_{\Pi}}{\Phi_{\Pi \Pi}} \cdot 100\% \le 20\%;$$

$$\frac{\Phi_{\Pi \Pi} - \Phi_{\Pi}}{\Phi_{\Pi \Pi}} \cdot 100\% = \frac{2600 - 2457,45}{2457,45} \cdot 100\% = -6,1\%.$$

Таким образом: $-10\% \le -6.1\% \le 20\%$, необходимый световой поток

2. Анализ выявленных опасных факторов проектируемой производственной среды

2.1 Факторы электрической природы

Электробезопасность представляет собой систему организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статистического электричества.

Электроустановки классифицируют по напряжению: с номинальным напряжением до 1000 В (помещения без повышенной опасности), до 1000 В с присутствием агрессивной среды (помещения с повышенной опасностью) и свыше 1000 В (помещения особо опасные).

В отношении опасности поражения людей электрическим током различают:

- 1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность.
- 2. Помещения повышенной c опасностью, которые характеризуются наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость, токопроводящая пыль, токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, т.п.), кирпичные высокая температура, И возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям, технологическим аппаратам, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
- 3. Особо опасные помещения, которые характеризуются наличием оборудования свыше 1000 В и одного из следующих условий, создающих особую опасность: особой сырости, химически активной или органической среды, одновременно двух или более условий повышенной опасности. Территории размещения наружных электроустановок в поражения отношении опасности людей электрическим приравниваются особо током опасным помещениям.

Бюро относится к помещению без повышенной опасности поражения электрическим током. В помещении применяются следующие меры защиты от поражения электрическим током: недоступность токоведущих частей для случайного прикосновения, все токоведущие части изолированы и ограждены. Недоступность токоведущих частей достигается путем их надежной изоляции, применения защитных ограждений (кожухов, крышек, сеток и т.д.), расположения токоведущих частей на недоступной высоте.

Основными электрозащитными средствами в электроустановках напряжением до 1000 В являются диэлектрические перчатки, изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками и указатели напряжения.

К средствам защиты от статического электричества и электрических полей промышленной частоты относят комбинезоны, очки, спецобувь, заземляющие браслеты, заземляющие устройства, устройства для увлажнения воздуха, антиэлектростатические покрытия и пропитки, нейтрализаторы статического электричества.

Дополнительными электрозащитными средствами являются диэлектрические галоши (боты), сапоги, диэлектрические резиновые коврики, дорожки и изолирующие подставки.

Диэлектрические боты, галоши и сапоги применяют для изоляции человека от основания, на котором он стоит. Боты применяют в электроустановках любого напряжения, а галоши и сапоги — только при напряжении до 1000 В.

Диэлектрические коврики и дорожки — это изолирующие основания. Их применяют в закрытых электроустановках любого напряжения.

Изолирующие подставки также изолируют человека от грунта или пола. В электроустановках напряжением до 1000 В изолирующие подставки выполняют без фарфоровых изоляторов, а выше 1000 В — обязательно на фарфоровых изоляторах.

2.2. Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды - это комплексная проблема и наиболее активная форма её решения - это сокращение вредных выбросов промышленных предприятий через полный переход к безотходным или малоотходным технологиям производства.

Для перехода к безотходным производствам в бюро необходимо осуществлять все работы в электронном виде, без использования принтеров соответственно бумаги.

Так же необходимо позаботиться о раздельных контейнерах для отходов бытового характера: отдельные мусорные баки для бумаги, стекла, металлических частей, пластика.

Необходимо заключить договор с компанией, вывозящей мусор, чтобы она обеспечивала доставку разделенных отходов фирмам, занимающимся переработкой отходов.

Также необходимо утилизировать средства освещения. Все способы утилизации (демеркуризации) известные сегодня трудоемки, люминесцентных ламп очень опасны, энергозатратны и экономически нецелесообразны: стоимость подобной операции практически сравнима со стоимостью новой лампы. Технология новосибирских водников дешева И экологически безопасна. Специальный химический раствор позволяет полностью удалить все опасные компоненты люминофорного дальнейшей слоя co стекла, И после переработки, использовать их повторно, как впрочем, и само стекло, и цоколи.

3. Безопасность в ЧС

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории A, Б, В1 - В4, Γ и \mathcal{L} , а здания - на категории A, Б, В, Γ и \mathcal{L} . По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории $A_{\rm H}$, $B_{\rm H}$, $B_{\rm H}$, $\Gamma_{\rm H}$ и $\mathcal{L}_{\rm H}$.

Согласно НПБ 105-03 бюро относится к категории В - Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б.

По степени огнестойкости данное помещение относится к 1-й степени огнестойкости по СНиП 2.01.02-85 (выполнено из кирпича, которое относится к трудно сгораемым материалам). Возникновение пожара при работе с электронной аппаратурой может быть по причинам как электрического, так и неэлектрического характера.

Причины возникновения пожара неэлектрического характера:

- а) халатное неосторожное обращение с огнем (оставленные без присмотра нагревательные приборы, использование открытого огня);
- б) утечка метана (при концентрации в воздухе от 4,4 % до 17 % метан взрывоопасен).

Причины возникновения пожара электрического характера: короткое замыкание, перегрузки по току, искрение и электрические дуги, статическое электричество и т. п.

Для устранения причин возникновения и локализации пожаров в помещении лаборатории должны проводиться следующие мероприятия:

- а) использование только исправного оборудования;
- б) проведение периодических инструктажей по пожарной безопасности;
- д) отключение электрооборудования, освещения и электропитания при предполагаемом отсутствии обслуживающего персонала или по окончании работ;
 - е) курение в строго отведенном месте;
- ж) содержание путей и проходов для эвакуации людей в свободном состоянии.

Для локализации или ликвидации загорания на начальной стадии используются первичные средства пожаротушения. Первичные средства пожаротушения обычно применяют до прибытия пожарной команды.

Огнетушители водо-пенные (ОХВП-10) используют для тушения очагов пожара без наличия электроэнергии. Углекислотные (ОУ-2) и порошковые огнетушители предназначены для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Кроме того, порошковые применяют для тушения документов.

Для тушения токоведущих частей и электроустановок применяется переносной порошковый огнетушитель, например OП-5.

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должно размещаться не менее двух переносных огнетушителей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,35 м. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, переходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

Здание должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, а именно, наличие охранно-пожарной сигнализации, плана эвакуации, порошковых или углекислотных огнетушителей с поверенным клеймом, табличек с указанием направления к запасному (эвакуационному) выходу (рисунок 2).

План звакуации из помещения

Технологическое бюро

— Коридор
— Помещение
— Лестница
— Пути звакуации

Рис 2. План эвакуации.

Вывод: В ходе исследования рабочего места было выявлено соответствие следующий факторов: освещенность, микроклимат в помещении, уровень шума и вибрации, нагрузка на органы зрения, опасность поражения электрическим током, СИЗ, уровень запыленности, пожарная безопасность.

4. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности

- 1. ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ. Устройства, экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
- 2. CH 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
- 3. ГОСТ 12.4.123-83. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования.
- 4. ГОСТ Р 12.1.019-2009. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
- 5. ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.
- 6. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
- 7. ГОСТ 12.2.037-78. Техника пожарная. Требования безопасности
- 8. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха
- 9. ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов.
- 10. СНиП 21-01-97. Противопожарные нормы.

11. ГОСТ 12.4.154. Система стандартов безопасности труда.

Устройства, экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры

12. СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"

Заключение

В работе произвенден размерный анализ технологического процесса изготовления детали, расчитаны режимы обработки и нормы времини,спроектировано приспособление для сверлильной операции.

В работе содержатся чертёж детали, чертёж приспособления, размерная схема, операционные карты разработанного технологического процесса.

Для изготовления детали использовались современные станки с ЧПУ которые позволили повысить производительность и кочество изготовления оправки. Контроль качества изготовления производиться надежными и зарекомендовавшими себя в производстве измерительными приборами и средствами контроля. Разработанный технологический процесс планируется внедрить на НПЦ«Полюс».

Список литературы

- 1. Справочник технолога машиностроителя. В двух томах. Том 1. Под редакцией А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова, А.М.Дальского и А.Г. Суслова. Пятое издание, исправленное. 2003. -912 с, илл.
- 2. Справочник технолога машиностроителя. В двух томах. Том 2. Под редакцией А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова, А.М.Дальского и А.Г. Суслова. Пятое издание, исправленное. 2003. -943 с, илл.
- 3.Допуск и посадки: Справочник. В 2-х ч. Часть 1. /В.Д. Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. 7-е изд., перераб, и под. -Е.: Издательство АТП, 2015год. -Ч. 1. 543 с.: ил.
- 4.Допуск и посадки: Справочник. В 2-х ч. Часть 1. /В.Д. Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. 7-е изд., перераб, и под. -Е.: Издательство АТП, 2015год. -Ч. 2. 448 с.: ил.
- 5.Обработка металлов резанием: Справочник технолога А.А. Панов, В.В. Аникин, Н.Г. Бойн и др.; Под общ. Ред. А.А.Панова. -М.:- Машиностроение, 1988. 736 с.: ил.- ISBN 5-217-00032-5.
- 6.Справочник инструментальщика/И.А.Ординарцев, С74 Г.В.Филипнов, А.Н.Шевченко и др.; Под общ. ред, И.А.Ординарцева. Л.: Машиностроение. Ленингр, отдние, 1987. 846 с.: ил.
- 7. Режущий инструмент: учебник для вузов / под. общ. ред. С.В. Кирсанова. 4-е изд., перераб. И доп. М.: Машиностроение, 2014 520 С.: ил.
- 8.Скворцов В.Ф. Основы размерного анализа технологических процессов изготовления деталей. Учебное пособие. Томск: Изд-во ТПУ 2009 -91c. ISBN 5-98298-450-7.
- 9.Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирования по технологии машиностроения: Учебное пособие для вузов. Стереотипное издение. Перепечатка с издания 1983 г. М.: Альянс, 2015-256 с.
- 10. Жуков Э.Л. Технология машиностроения: В 2 кн. Кн. 2. Производство деталей машин: Учеб. Пособ. Для вузов. М.: Высш. шк. 2003. 295 с.
- 11. Худобин Л.В. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учеб. Пособие для машиностроит. Спец. Вузов. М.: Машиностроение, 1989.
- 12. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. Изд-е 4-е, исправл. И доп. Л., ≤Машиностроение≥ (Ленингр. Отд-ние),1975 г. 656 с.